

GODEST FREDERIC

50 RUE DES MURS SAINT YON

76100 ROUEN

Le 14/03/2025

Vos références :

Référence Interne : M0331497

Type d'intervention : Dégâts des eaux

Adresse d'intervention : 50 RUE DES MURS SAINT YON 76100 ROUEN **Intervenant :** Clément GAILLET

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez par votre demande d'intervention sur site référencé.
Vous trouverez ci-dessous notre rapport d'intervention, précisant nos relevés et constats, ainsi que le résultat de nos investigations.

Date d'intervention : 18/03/2025

Personnes(s) rencontrées(s): M.GODEST

Etage: RDC

Qualité: Propriétaire

Description des lieux : Maison Particulière



Assureur : MACIF VAL DE SEINE PICARDIE

Vos références :

N° Sinistre : 251673286

Cbt Expert : EUREXO

Franchise : 0,00

Référence Expert : 01532236

Conclusions et préconisations

Conclusions :

Les désordres constatés proviennent d'un défaut d'étanchéité du regard des eaux usée et pluviales ainsi que des remontées capillaires.

Préconisations :

Reprendre l'étanchéité du regard des eaux usées et pluviales extérieur situé au droit des désordres.

Techniques utilisées

2 Visualisation
2 Mise en eau colorée + contrôle lampe U.V
Camera Thermographie Infrarouge
Contrôle manométrique
Test d'humidité

Domages / Désordres constatés

Désordre :

Nous constatons de l'humidité en pied de mur.



Mesures d'humidité

Mesure d'humidité capacitives des matériaux

Pièce touchée	Mur	Sol	Plafond
Salon séjour	85		

- Les mesures d'humidité ont été réalisées selon le principe de mesure capacitive. L'échelle de mesure s'étend de 0 à 200 graduations. Au-delà de 80 graduations pour les matériaux, et 50 graduations pour le bois, la teneur en humidité des matériaux est considérée comme anormale, 200 graduations désignant des matériaux saturés en eau.

Résultats :


Lors de la prise de mesure d'humidité capacitive, nous constatons la présence d'humidité.



Visualisation

Résultat :

Lors de l'inspection visuelle de l'arrivée d'eau, on nous informe d'une ancienne fuite, et nous constatons une réparation.

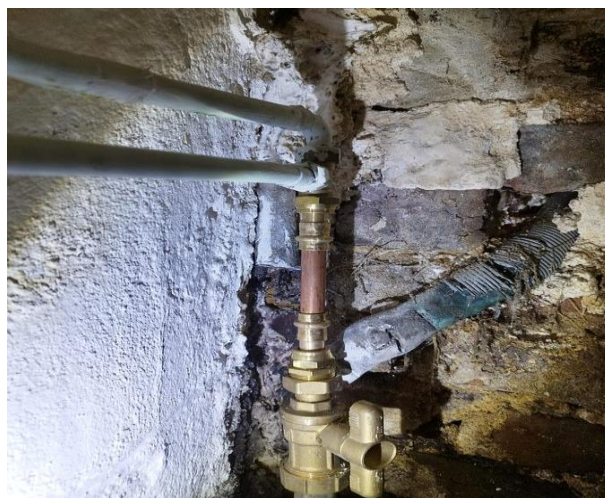

Mise en eau colorée + contrôle lampe U.V

Résultat :

Lors de la mise en eau colorée du zinc dans l'angle situé à l'aplomb des désordres, nous constatons des infiltrations.



Camera Thermographie Infrarouge

Résultat :

Lors de l'inspection par caméra thermographique infrarouge, nous constatons la présence de point froid.



Contrôle manométrique

Résultat :


Lors de la mise sous pression du réseau d'alimentation d'eau du logement sous contrôle manométrique, nous ne constatons pas d'anomalie.



Mise en eau colorée + contrôle lampe U.V

Résultat :

Lors de la mise en eau colorée des réseaux d'évacuations des sanitaires du logement, nous ne constatons pas d'anomalie.

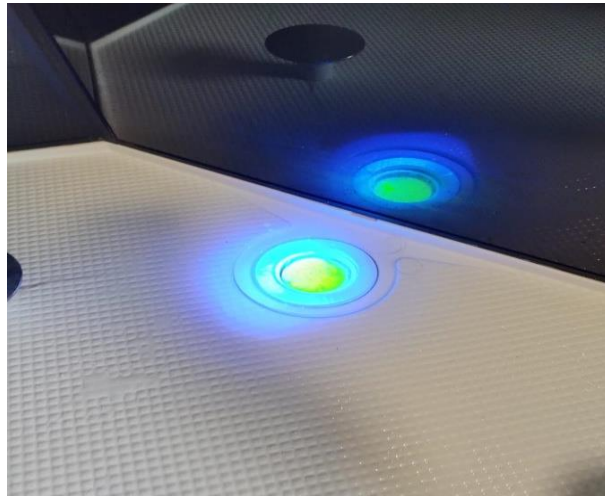

Visualisation

Résultat :

Lors de l'inspection visuelle du regard des réseaux d'évacuations sanitaire et des EP, situé au droit des désordres, nous constatons la présence de fissures pouvant amener de l'humidité au sol.



RÉSERVES

Notre prestation de recherche de fuite répond à un protocole précis permettant de repérer et identifier la plupart des cas de fuites (eau). Cela dit, la configuration des lieux ou certaines situations exceptionnelles peuvent limiter la mise en œuvre de ces moyens d'investigation.

Plusieurs fuites peuvent être présentes au sein d'un local (réseau, etc.). Cette situation particulière provoque alors une recherche de fuites en plusieurs étapes. La fuite la plus importante étant localisée, la réparation devra être effectuée avant toute nouvelle investigation.

Certaines installations de plomberie sont dépourvues de réducteur de pression ; les variations de pression d'eau fournie par les services des eaux, et/ou les « coups de bélier » liés à une remise en eau (après coupure) peuvent être à l'origine d'une nouvelle fuite dans le cas d'un réseau ancien et/ou fragilisé ou encore dans le cas d'une pression excessive.

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que notre rapport de recherche de fuite fait état de nos investigations à la date de l'intervention. Une autre fuite peut parfaitement survenir ultérieurement à nos investigations sans pour autant avoir été omise par notre technicien.

Suite à toute intervention sur réseau de chauffage (avec radiateur ou plancher chauffant) nécessitant une vidange complète (ou partielle), nous attirons votre attention sur le fait qu'un produit « anti-boue » devra être ajouté dans le circuit. Cette opération ne sera pas effectuée par nos soins. Elle reste à la charge du client (non comprise dans notre prestation). Nous vous remercions de votre compréhension.