

Spannvorrichtung SV-12 ruesten

Geltungsbereich: Linie 3, Station 4. Werkzeug: Drehmomentschluessel 5-25 Nm.

PSA: Schutzhandschuhe, Schutzbrille.

1 Vorbereitung

1.1 Werkstueck in die Spannvorrichtung einlegen. Anschlag links, Kante buendig.

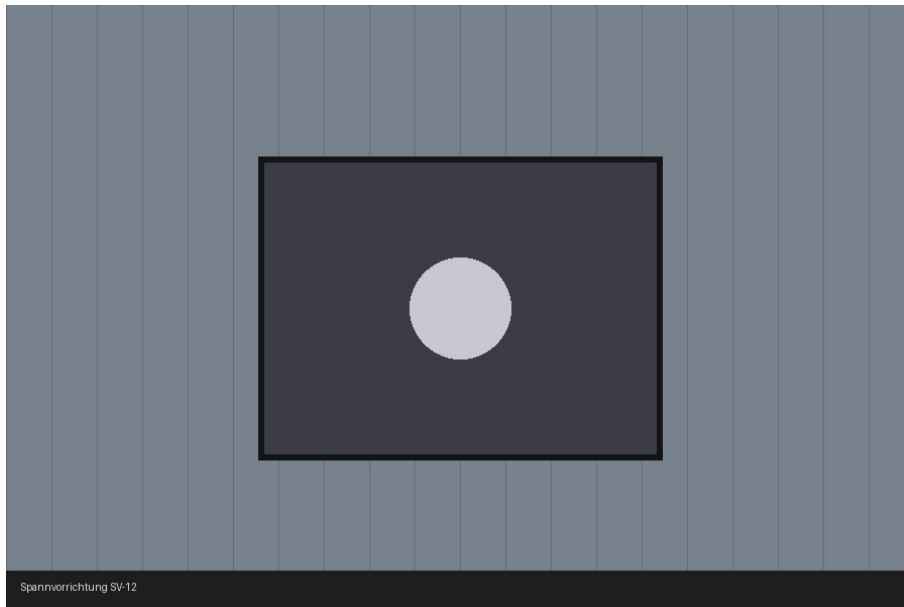


Abb. 1: Werkstueck in SV-12

1.2 Spannhebel schliessen, bis er hoerbar einrastet.

ACHTUNG: Quetschgefahr - Finger nicht zwischen Hebel und Anschlag!

2 Montage

- 2.1 Vier Schrauben M6 x 20 (Teilenr. 400-2211) einsetzen und handfest vorziehen.
Reihenfolge ueber Kreuz: 1 - 3 - 2 - 4.

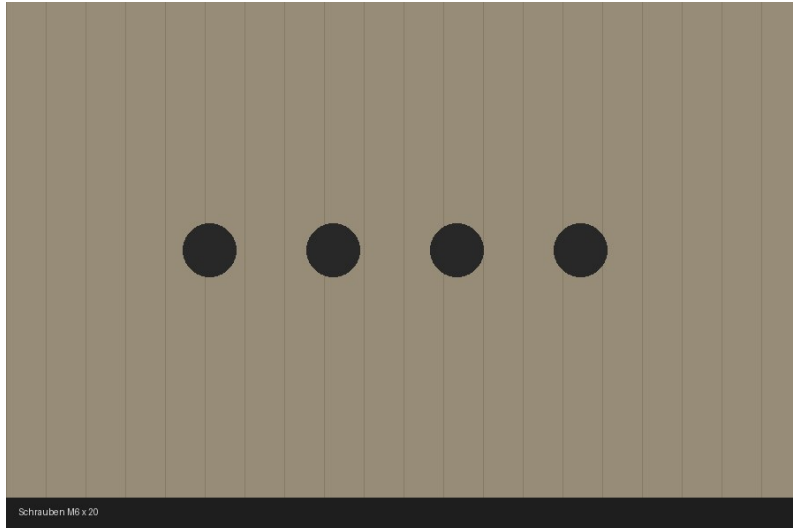


Abb. 2: Schraubenpositionen

- 2.2 Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel auf 10 Nm anziehen.

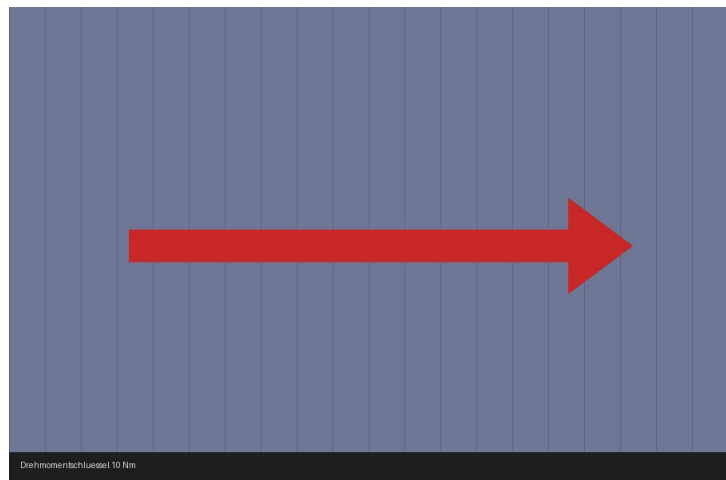


Abb. 3: Drehmomentschlüssel einstellen

ACHTUNG: Drehmoment nicht ueberschreiten - Gewinde im Gehaeuse ist Aluminium.

3 Pruefung

3.1 Spaltmass zwischen Deckel und Gehaeuse pruefen: max. 0,5 mm (Fuehlerlehre).

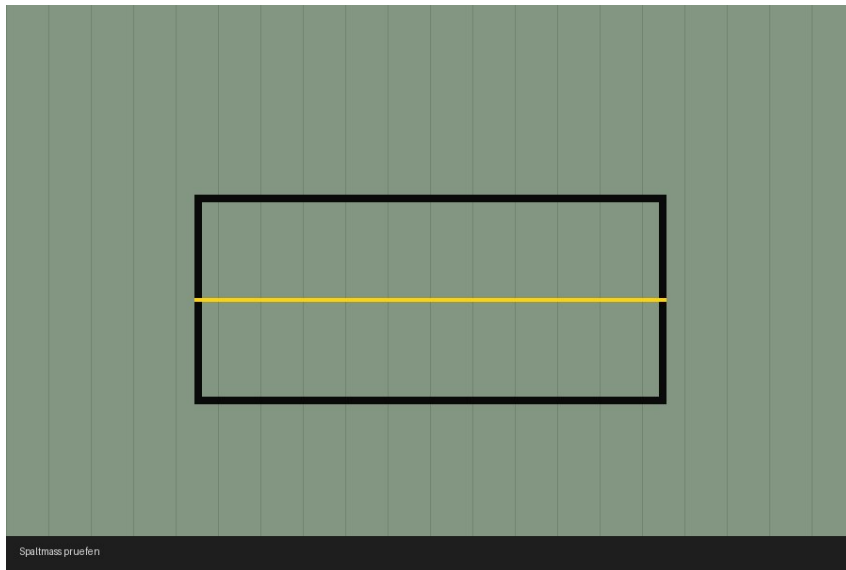


Abb. 4: Spaltmass

3.2 Pruefergebnis im Laufzettel eintragen und Teil auf Ablage B legen.

Aenderungshistorie

Rev. A 01.02.2025 Ersterstellung

Rev. B 10.09.2025 Drehmoment von 12 auf 10 Nm geaendert