		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
		Página 1 de 35				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane da Luz Custódio		

1 OBJETIVO

Regra de Controle Dinâmico ou (skip) lote é um fluxo utilizado para monitoramento mais espaçado, sem a necessidade de ter inspeção de determinada característica em todos os lotes.

Esta instrução de trabalho descreve o fluxo para a criar uma Regra de Controle Dinâmico ou (skip) lote, realizar a sua atribuição em Plano de Controle, bem como os principais erros acontecem nesse fluxo.

2 PALAVRAS CHAVES:

Copiar resultados (skip), pendências na ZQM0003, status 4, reiniciar a regra, alterar a etapa de controle manual, criar regra de controle dinâmico (QDR1), modificar regra de controle dinâmico (QDR2), exibir regra de controle dinâmico (QDR2); modificar nível de qualidade (QDL2), exibir nível de qualidade (QDL3).

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
		Página 2 de 35				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane da Luz Custódio		

3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861:


Para o sistema copiar os resultados (skip), o sistema procura pelo último Lote de Controle do respectivo material, de mesma origem do Lote de Controle, mesmo centro, e com DU concluída.

A validação da cópia das análises (skip) sempre será feita no momento da criação do Lote de Controle. Se ao ser criado, não for encontrado o Lote de Controle "realiza" com DU e resultados concluídos, os resultados vão ficar em aberto, o ponto de controle não irá fechar e irão aparecer as pendências na ZQM0003, mesmo que as análises estejam com status 4.

Se não teve a cópia (skip) no momento da criação, o sistema irá tentar copiar novamente os resultados de análises (skip) caso alguém entre no Lote de Controle para apontar outro resultado.

Na mudança 5861, foram incluídos outros pontos de validação na cópia de resultados, a fim de evitar cópias incorretas caso o Plano de Controle seja alterado sem ser reiniciado o (skip) da nova análise.

Ressaltamos que nos casos de alteração (exemplos de 1 a 8 abaixo) de característica mestre no Plano de Controle com (skip) em andamento, o (skip) da nova análise não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

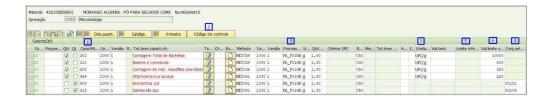

- Característica mestre controle: incluir, remover ou modificar características no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- 2. **Método de Controle:** incluir, remover ou modificar Métodos no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
		Págii				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	PROCESSO / ATIVIDADE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio	

- 3. Dados em **Código de Controle:** modificar status Opcional, Obrigatório, Limites mínimo, máximo, etc. no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- 4. **Processo de amostra:** incluir, remover ou modificar Processo de amostra no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- Grupo de codes / conjunto de seleção atribuído: em características qualitativas incluir, remover ou modificar Catálogos no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- 6. **Limite inferior de tolerância:** modificar a especificação Mínima no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- 7. **Valor limite superior:** modificar a especificação Máxima no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- 8. **Unidade de medida:** em características quantitativas ao incluir, remover ou modificar a Unidade de medida no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);

O procedimento correto de incluir, remover ou modificar algum dos exemplos de 1 a 8 acima no Plano de Controle, é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

"O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.

As regras de (skip) são mantidas e gerenciadas a nível de característica, e não de operação/centro de trabalho ou Plano de Controle. E por mais que existem três características com uso da mesma regra de skip (010), não significa que as três estejam na mesma etapa de controle, conforme exemplo abaixo:

"Supondo que a rejeição tivesse ocorrido na característica Contagem Total de Bactérias, somente a regra da respectiva característica que seria afetada, retornando para a etapa de controle inicial, onde a análise é obrigatória. As demais características em (skip), que foram aprovadas, continuariam seguindo a regra normalmente".

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
		Página 4 de 3				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	PROCESSO / ATIVIDADE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio	

4. CRIAR REGRA DE SKIP (QDR1):


O primeiro passo é acessar a transação QDR3, no *matchcode* para verificar as regras existentes e a partir delas definir o número da nova regra, tentar manter a sequência e lógica.

O sistema não permite criar regras com números iguais, por isso vemos no exemplo abaixo que (skip) a cada 50 lote temos uma regra para ZINT e ZSEM, outra regra específica para ZMAT.




O que diferencia uma regra da outra é o número de etapas envolvidas (*prints abaixo*), que nos ZMAT o material pode nascer com uma regra atribuída, pois passará pelos 50 primeiros controles obrigatoriamente e se aprovados então inicia a regra de (skip) cadastrada na característica do Plano de Controle, enquanto o ZINT e ZSEM o início de uma regra é definido em outro momento, e de forma manual.

				Código:	IT TI SPN 40	
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
				Página 5	5 de 35	
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	E:			RESPO	NSÁVEL:	
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	co – (skip)	Rosane	da Luz Custódio	

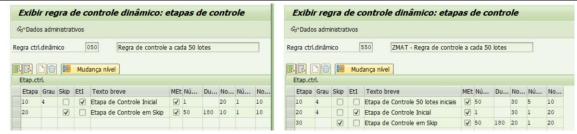

Para iniciar a criação e uma regra, acessar a QDR1 *Criar regra de controle dinâmico:* 1^a tela e inserir no campo <u>Regra Ctrl.dinâmico</u> o número definido, conforme exemplo abaixo é 545.

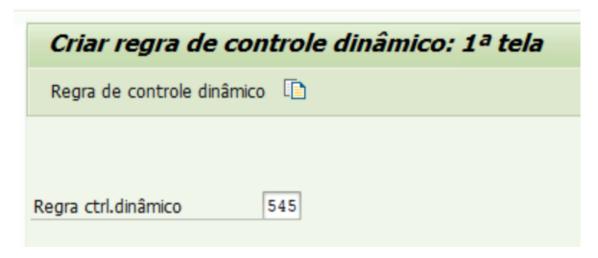


Pressionar ENTER

Na tela seguinte *Criar regra de controle dinâmico: dados de cabeçalho* inserir os dados conforme exemplos:

<u>Título da RgrCtrDin</u>: *ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes*, pois estamos criando uma regra nova para ZMAT. No campo <u>Controle dinâmico</u> selecionar: *Na criação lote ctr*. ou seja, o (skip) no material será controlado por lote.

No campo <u>Período:</u> reinical.em dias manter *zero* (0).

		Código: IT TI SPN 40			
	INSTRUÇÕE	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's			
				Página 6	5 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	E:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	co – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

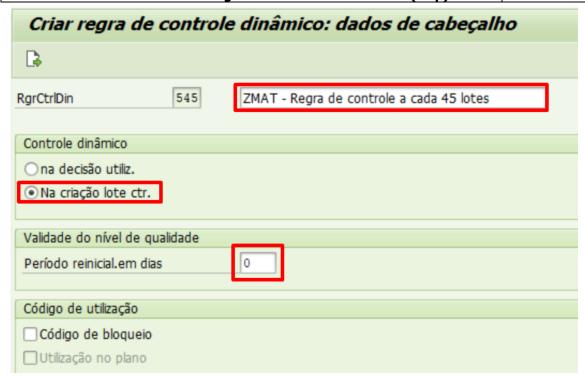

Selecionar o botão para AVANÇAR.



Na segunda tela *Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle* recomendamos determinar o cadastro para as primeiras 5 colunas, depois configurar os controles da regra.

Na primeira coluna definimos as etapas:

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
		Página 7 de 35				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane da Luz Custódio		

- Primeira linha insira o número sequencial da Etapa "10";
- Segunda linha insira o número sequencial da Etapa "20";
- Terceira linha insira o número sequencial da Etapa "30".

Na segunda coluna definimos o Grau dos controles:

- Primeira linha insira o número 004;
- Segunda linha insira o número 004;
- Terceira linha não definir o Grau, pois não haverá controles.

Na terceira coluna definimos a etapa em (skip):

• No exemplo abaixo a Etapa 30 é selecionada como (skip).

Na quarta coluna definimos a etapa com controle:

• No exemplo abaixo a Etapa 20 é selecionada como Controle.

Na quinta coluna definimos os títulos das regras:

- Primeira linha insira: Etapa de Controle 50 lotes iniciais.
- Segunda linha insira: Etapa de Controle Inicial.
- Terceira linha insira: Etapa de Controle em (skip).

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
				Página 8	3 de 35	
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:	
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio	



Feito as primeiras 5 colunas selecione a primeira linha e clique no botão <u>Mudança</u> <u>nível</u> para determinar as próximas ações da Etapa 10.



Código: IT TI SPN 40 INSTRUÇÕES DE TRABALHO - IT's Revisão: 00 Página 9 de 35 Aprovado por: Data: Data: Origem: Elaboração: Rosane da Luz Custódio 28/03/2025 07/05/2025 Willian Jones Rios PROCESSO / ATIVIDADE: **RESPONSÁVEL:** Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip) Rosane da Luz Custódio

Etapa 10 – Etapa de Controle 50 lotes iniciais:

Caso Ok – significa que o resultado da característica que possui essa regra está Aprovado.


Num.controles = 50 - equivale realizar controle dessa característica em 50 lotes seguidos, sem (skip).

Nova Etapa de controle = 30 - equivale a não realizar controle dessa característica em 45 lotes ou por 180 dias. O resultado será copiado do último lote analisado e aprovado.


Caso NOK - significa que o resultado da característica que possui essa regra está Reprovado

Número de rejeições = 5 - equivale a rejeições dessa característica em lotes 5 seguidos.

Nova etapa de controle = 20 - equivale a Etapa de Controle Inicial (detalhada abaixo).

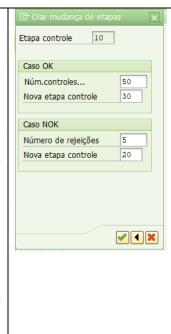

Feito as configurações da primeira etapa, selecione a segunda linha e clique no botão Mudança nível para determinar as próximas ações da Etapa 20.

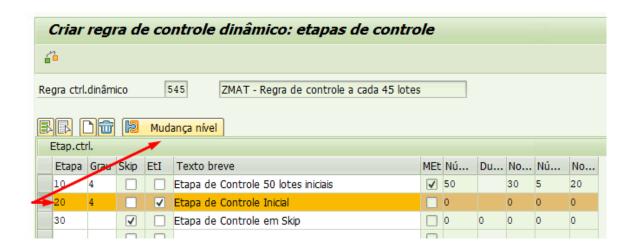

Etapa 20 – Etapa de Controle Inicial:

INSTRUÇÕES DE TRABALHO — IT's Revisão: 00 Página 10 de 35 Origem: Elaboração: Rosane da Luz Custódio PROCESSO / ATIVIDADE: Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico — (skip) Código: IT TI SPN 40 Revisão: 00 Página 10 de 35 Villian Jones Rios O7/05/2025 RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio


Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip) Caso Ok – significa que o resultado da característica que possui 20 Etapa controle essa regra está Aprovado. Caso OK Num.controles = 1 - equivale realizar controle dessa característica Núm.controles... uma vez em um lote. 30 Nova etapa controle Nova Etapa de controle = 30 - equivale a não realizar controle Caso NOK Número de rejeições dessa característica em 45 lotes ou por 180 dias. O resultado será Nova etapa controle 20 copiado do último lote analisado e aprovado. Caso NOK - significa que o resultado da característica que possui ✓ essa regra está Reprovado Número de rejeições = 1 - equivale a reprovação dessa característica uma vez em um lote. Nova etapa de controle = 20 - equivale realizar controle dessa característica uma vez em um lote.

Feito as configurações da segunda etapa, selecione a terceira linha e clique no botão Mudança nível para determinar as próximas ações da Etapa 30.




Etapa 30 – Etapa de Controle em (skip):

INSTRUÇÕES DE TRABALHO — IT's Revisão: 00 Página 11 de 35 Origem: Elaboração: Rosane da Luz Custódio PROCESSO / ATIVIDADE: Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico — (skip) Código: IT TI SPN 40 Revisão: 00 Página 11 de 35 Data: Villian Jones Rios RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

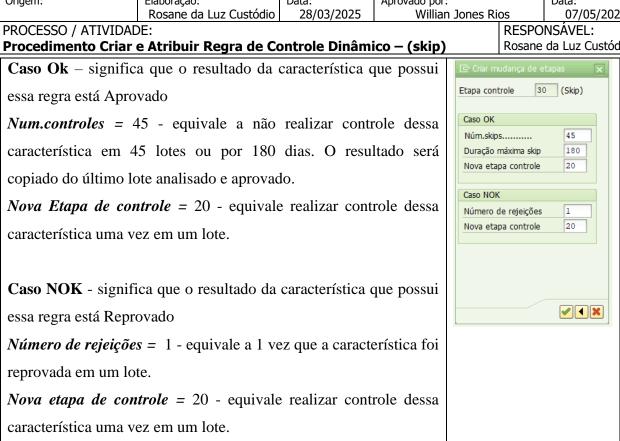


Finalizando as configurações, SALVAR!

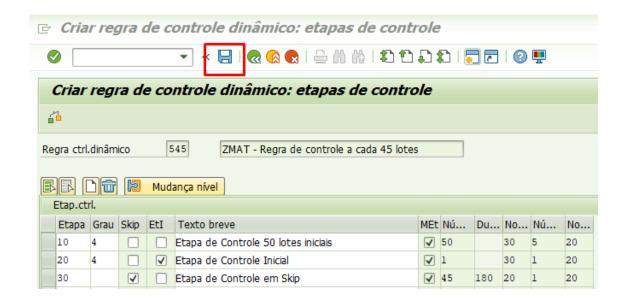


Aparecerá a mensagem: Incluir regra contr.dinâm. nas relações permitidas? Selecionar SIM.

Código: IT TI SPN 40 INSTRUÇÕES DE TRABALHO - IT's Revisão: 00 Página 12 de 35 Aprovado por: Origem: Elaboração: Data: Data: 07/05/2025 Rosane da Luz Custódio 28/03/2025 Willian Jones Rios PROCESSO / ATIVIDADE: RESPONSÁVEL: Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip) Rosane da Luz Custódio

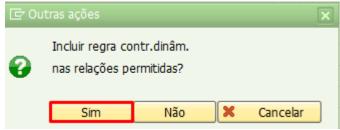

Aparecerá a mensagem: A regra de controle dinâmico 545 foi criada.

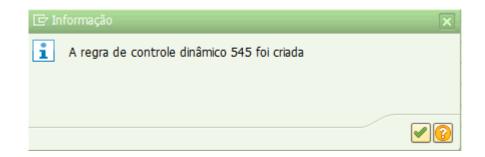

Para criar uma regra de utilização em ZINT e ZSEM realizar os mesmos passos do item 4. CRIAR REGRA DE (SKIP) (QDR1) com exceção da Etapa 10 - *Etapa de Controle 50 lotes iniciais* que para esses tipos de controle não precisa.


5. ATRIBUIR REGRA DE (SKIP) EM UM PLANO DE CONTROLE

A atribuição de uma Regra de Controle Dinâmico é realizada durante a modificação do Plano de Controle na transação QP02 e terá formas diferenciadas. Se for um ZMAT seguir 5.1 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT e se for um ZINT e ZSEM seguir 5.3 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZINT e ZSEM.

5.1 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT

				Código:	IT TI SPN 40		
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's Revisão: 00		: 00
					13 de 35		
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:		
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025		
				RESPONSÁVEL:			
·			Rosane da Luz Custódio				

Ao acessarmos a QP02 *Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados <u>Material</u>, <u>Centro</u> e <u>Nº modificação</u> e este último dado precisa ser superior ao já existente. Para consultar Nº modificação existente, após inserir os dados Material e Centro pressione ENTER.

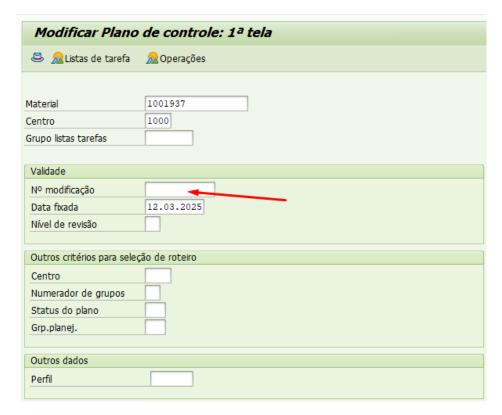


Na tela seguinte *Plano de Controle Modif.: Síntese da lista de tarefas* verificar a coluna Nº modificação e copiar este número 500000040293. Voltar a tela inicial.



Para criar ou consultar Nº de Modificação ver procedimento específico.

		Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				Revisão: 00	
			Página 14 de 35			
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane da Luz Custódio		

Inserir novamente os dados <u>Material</u>, <u>Centro</u> e um <u>Nº modificação</u> maior que o existente 500000041152. Pressionar ENTER.

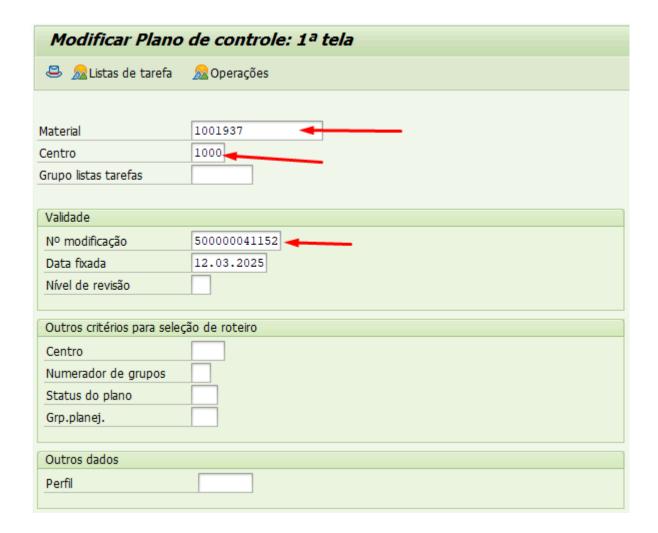


Aparecerá a mensagem: Data fixada é sobregravada com a data xxx do nº modificação.

		Código: IT TI SPN 40				
					ALHO – IT's Revisão: 00	
					15 de 35	
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio	

⚠ Data fixada é sobregravada com a data 01.05.2024 do nº modificação


Pressione ENTER novamente.

Na tela *Plano de Controle Modif: Síntese da lista de tarefas*, selecione a linha que possui o Nº modificador, e vá em <u>Cabeçalho</u>, simbolizado pelo Chapéu.

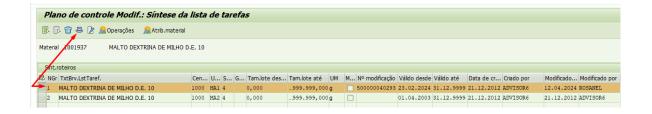

Na tela seguinte *Modificar Plano de Controle: detalhe do cabeçalho* seguir os passos conforme prints abaixo.


		Código: IT TI SPN 40						
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's				INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's Revisão: 00			: 00
		,						
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:			
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025			
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPONSÁVEL:				
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio			

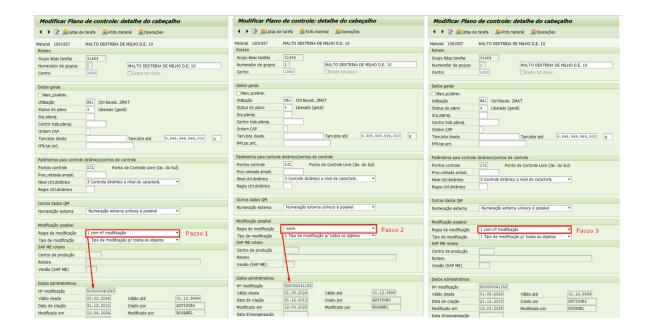

- **Passo 1**: No campo Regra de modificação que está atrelado ao Nº modificação atual, clicar no *matchcode*.
- Passo 2: Selecionar a opção nenh. E pressionar ENTER. Note que o número alterou por aquele informado na primeira tela.
- Passo 3: Clicar no *matchcode* novamente do campo Regra de modificação e selecionar o dado com nº modificação.


Feito isso, na mesma tela ainda, clicar no botão Operações.

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABALI	HO — IT's	Revisão	: 00
				Página 1	17 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	co – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

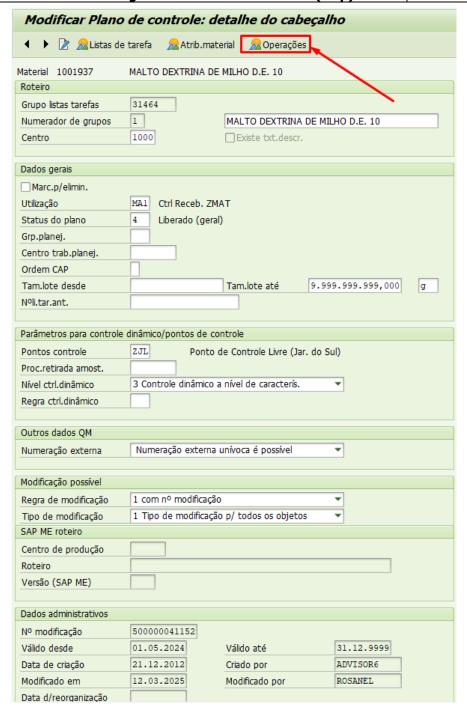


Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB.

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABALI	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página :	18 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

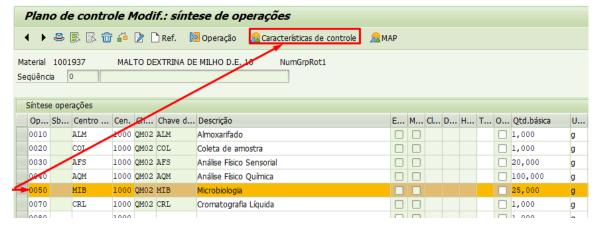

Para inserir uma regra pela primeira vez na linha da característica, exemplo *Escherichia coli* na coluna 20 Regra de controle dinâmico, clicar no *matchcode* e escolher a regra definida. Importante atentar-se para a regra de ZMAT.

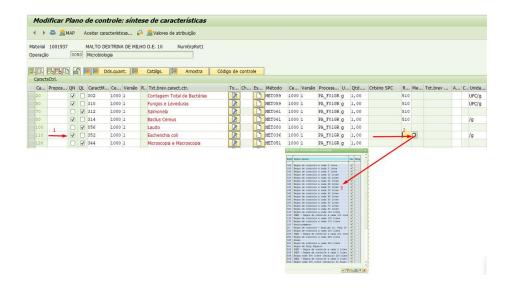

• Feito isso SALVAR.

Código: IT TI SPN 40 INSTRUÇÕES DE TRABALHO - IT's Revisão: 00 Página 19 de 35 Aprovado por: Data: Data: Origem: Elaboração: 28/03/2025 Rosane da Luz Custódio Willian Jones Rios 07/05/2025 PROCESSO / ATIVIDADE: **RESPONSÁVEL:** Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip) Rosane da Luz Custódio



5.2 Modificar Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT

Ao acessarmos a QP02 *Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados <u>Material</u>, <u>Centro</u> e <u>Nº modificação</u> e este último dado precisa ser superior ao já existente. Para consultar Nº modificação existente, após inserir os dados Material e Centro pressione ENTER.



				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABAL	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	20 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

Na tela seguinte *Plano de Controle Modif.: Síntese da lista de tarefas* verificar a coluna Nº modificação e copiar este número 500000040293. Voltar a tela inicial.

Plano de controle Modif.: Síntese	da lista de	tarefa	15													
🖺 🖟 🐨 😂 🤰 🚵 Operações 🛮 🔬 Atrib.mate	erial															
Material 1001937 MALTO DEXTRINA DE MILI	10 D.E. 10															
Sínt.roteiros						_		1								
Sint.roteiros ■ NGr TxtBrv.LstTaref.	Cen U	S G	Tam.lote des	Tam.lote até	UM	м N	Nº modificação	Válido desde	Válido até	Data de cr	Criado por	Modificado	Modificado por	Data reorg	Últ.solicit.r	Nú.
	Cen U			Tam.lote até999.999,000		_	Nº modificação 500000040293					Modificado	-	-	Últ.solicit.r	

Para criar ou consultar Nº de Modificação ver procedimento específico.


Inserir novamente os dados <u>Material</u>, <u>Centro</u> e um <u>Nº modificação</u> maior que o existente 500000041152. Pressionar ENTER.

Aparecerá a mensagem: Data fixada é sobregravada com a data xxx do nº modificação.




Pressione ENTER novamente.

Na tela *Plano de Controle Modif: Síntese da lista de tarefas*, selecione a linha que possui o Nº modificador, e vá em <u>Cabeçalho</u>, simbolizado pelo Chapéu.

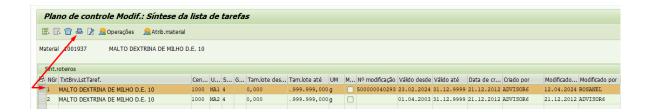

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABAL	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	21 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

Na tela seguinte *Modificar Plano de Controle: detalhe do cabeçalho* seguir os passos conforme prints abaixo.

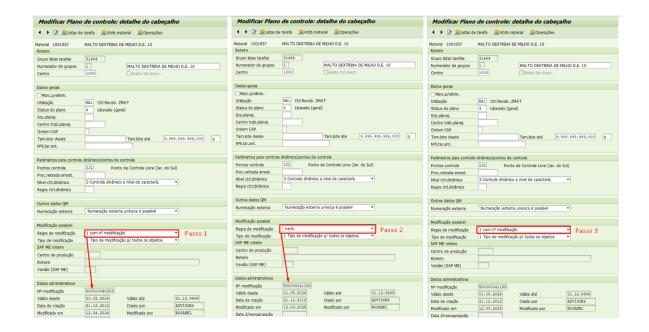

- **Passo 1**: No campo Regra de modificação que está atrelado ao Nº modificação atual, clicar no *matchcode*.
- Passo 2: Selecionar a opção nenh. E pressionar ENTER. Note que o número alterou por aquele informado na primeira tela.
- Passo 3: Clicar no matchcode novamente do campo Regra de modificação e selecionar o dado com nº modificação.

Feito isso, na mesma tela ainda, clicar no botão Operações.

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABALI	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	22 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio



				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABAL	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	23 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB e depois o campo Características de controle.



Para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

Código: IT TI SPN 40 INSTRUÇÕES DE TRABALHO - IT's Revisão: 00 Página 24 de 35 Data: Origem: Elaboração: Aprovado por: Data: 28/03/2025 Rosane da Luz Custódio Willian Jones Rios 07/05/2025 PROCESSO / ATIVIDADE: **RESPONSÁVEL:** Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip) Rosane da Luz Custódio



"O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.

5.3 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZINT e ZSEM

Ao acessarmos a QP02 *Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados <u>Material</u>, <u>Centro</u> e pressione ENTER.

Para ZINT e ZSEM NÃO é necessário o Nº de modificação.



				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABAL	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	25 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese da lista de tarefas*, selecionar a linha NGr. 10, depois o campo <u>Operações</u> conforme exemplo abaixo.



Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB e depois o campo Características de controle.



Para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABAL	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	26 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	DE:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâm	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

Mod	lificar F	Plar	10 (de cont	role	: sínte	256	e de características												
1	Θ						м	A												
4 1	⇔ <u>№</u> 1	1AP	А	certar carac	teristi	cas i	•	🔀 Valores de atribuição												
Material	4018060	7000	1	NEUTRO	EMUS	TAB - EN	4UL	SIFICANTE E ESTAB NumGrpRot10												
Operação	0	00	40	Microbiolog	ia															
		1		Dd 🗐 📴	s.quar	nt. 📔		Catálgs. Amostra Códig	o de	contr	ole]								
Caract		, _	, ,			11		у д				1								
Ca	Propos	QN	QL	CaractM	Ce	Versão	R	Txt.brev.caract.ctr.	Тх	Ch	Es	Método	Ce	Versão	Process	U	Qtd	Critério SPC	R	M
20		V		302	1000	1		Contagem Total de Bactérias				MET059	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		030	
30			V	306	1000	1		Coliformes Totais				MET036	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		030	
80			✓	350	1000	1		Coliformes Termotolerantes				MET036	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		030)
90		✓		1217	1000	1		Enterobacteriaceae				MET059	1000	1	PA_F03GR	g	1,00		045	
100		✓		1314	1000	1		Enterobacteriaceae M				MET059	1000	1	PA_F02GR	g	1,00		045	
110			4	312	1000	1		Salmonella spp				MET061	1000	1	PA_F10GR	g	1,00		045	
120				306	1000								1000			g	1,00	-		
130					1000						T		1000			a	1.00	-		

"O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.

6. ALTERAR O NÍVEL DE QUALIDADE - QDL2

Para alguns erros na regra de (skip) é recomendado que a inclusão dos resultados sejam manuais e a atribuição da próxima etapa da regra também.

Para alterar a etapa da regra do (skip) de forma manual entrar na transação QDL2 *Modificar nível de qualidade: 1ª tela e informar*:

Se ZMAT: Centro, Material e Fornecedor;


Se ZINT ou ZSEM: Centro e Material

Pressionar ENTER.

				Código:	IT TI SPN 40
	INSTRUÇÕE	S DE TRABALI	HO – IT's	Revisão	: 00
				Página 2	27 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	E:			RESPO	NSÁVEL:
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Co	ontrole Dinâmi	ico – (skip)	Rosane	da Luz Custódio

ível de qualidade: 1ª tela
1000
1001937
1004403

Na tela *modificar nível de qualidade: controle dinâmico a nível de caract*. no campo <u>Etp +</u> alterar conforme exemplo abaixo, se está na Etapa de 20 (skip), mudar para a Etapa 10 Etapa de controle inicial, assim o próximo lote desse material x fornecedor terá a característica pH obrigatória para analisar. O mesmo procedimento é realizado para ZINT e ZSEM, no entanto sem o fornecedor.

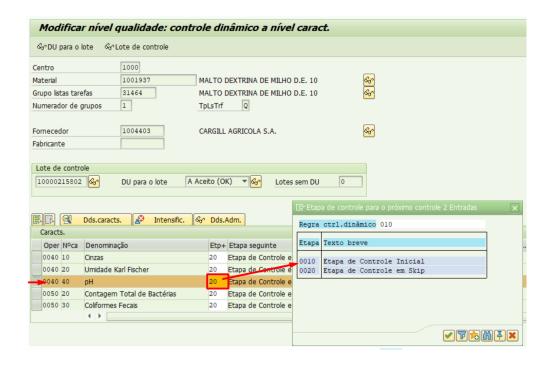

	Código: IT TI SPN 40					
	INSTRUÇÕE	Revisão	: 00			
	Página 2	28 de 35				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	RESPONSÁVEL:					
•					Rosane da Luz Custódio	

7. ERROS E DÚVIDAS DO PROCESSO DE (SKIP)


7.1 Erros relacionados ao Processo de amostra:

Quando todas as características de uma operação (exemplo MIB) estão utilizando o processo de amostra que exige a entrada de mais que um resultado, porém o sistema não está fazendo a cópia desses valores pela regra de (skip).




É provável que no lote anterior não foi inserido todos os resultados, foi inserido apenas um e forçando os demais e o encerramento conforme exemplo no Lote de Controle 40001170410 abaixo:

		Código: IT TI SPN 40			
	Revisão	: 00			
	Página 29 de 35				
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	RESPO	NSÁVEL:			
Procedimento Criar	Rosane	da Luz Custódio			

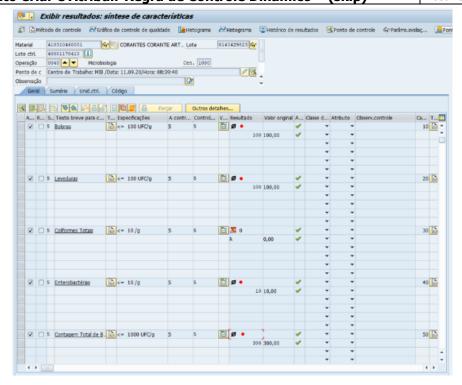

Ou seja, o novo Lote de Controle não possui os resultados do Lote de Controle com DU concluída e com todos os resultados e por isso não tem de onde fazer a cópia e causa o desvio no processo de (skip). Exemplo do cenário esperado:

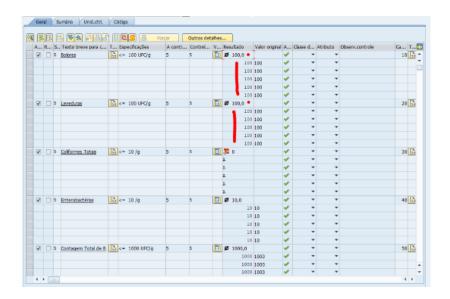

		Código: IT TI SPN 40			
	INSTRUÇÕE	Revisão	: 00		
				Página 3	30 de 35
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAD	RESPONSÁVEL:				
Procedimento Criar	Rosane	da Luz Custódio			

Ação sugerida: Inserir todos os resultados esperados, conforme processo de amostra que está sendo utilizado, acompanhar o próximo Lote de Controle que irá copiar os resultados; ou alterar o processo de amostra na QP02 para a inserção de apenas um resultado.

7.2 Erro relacionado a inclusão de resultados:

Para as características Quantitativas é permitido informar apenas números, ou seja, não é recomendado inserir o valor com nenhum caracterer como o símbolo maior ou menor "< ou >". O resultado então deve ser inserido com o número 10 e nunca <10.

Ação sugerida: Caso queiram usar o valor como <10, a característica deveria ser qualitativa com catálogos específicos. A inserção dos resultados quantitativos com o símbolo < pode comprometer a cópia das análises (skip) para lotes subsequentes.

Atualmente, o processo do SAP que realiza a cópia de análise (skip) não tem como parâmetro validar o número do cadastro da análise. Ele valida dentre outros pontos, apenas o valor da característica que está no Lote de Controle.

7.3 Erro relacionado ao primeiro lote analisado:

Material teve regra de (skip) atribuída, no entanto foram gerados muitos novos Lotes de Controle, todos na mesma data, e como não havia Lote de Controle referência para a cópia, os novos Lotes de Controle ficaram em abertos, na lista de pendência do setor.

Ação sugerida: O ideal seria criar Lote de Controle único, mas como isso não é possível, quando acessarem a tela para informar os resultados o sistema deve sugerir os resultados do Lote de Controle referência, sendo necessário somente salvar o registro. Para os novos lotes gerados, já irá copiar os resultados.

		Código: IT TI SPN 40						
	INSTRUÇÕE	Revisão	: 00					
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:			
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025			
PROCESSO / ATIVIDAD	RESPONSÁVEL:							
Procedimento Criar	Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)							

7.4 Erro relacionado a impressão de etiquetas via ZQM0036:

Utilizamos a ZQM0036 quando necessitamos de mais amostras da produção do que já vem de rotina. As etiquetas que estão cadastradas na ZQM0036 também são impressas junto com as ordens de produção. Como essa transação não está atrelada ao Plano de Controle, quando o lote está em (SKIP), irá imprimir essas etiquetas e as amostras serão entregues aos setores.

Esse cenário / solicitação vai de encontro a um dos principais objetivos da transação, que justamente é permitir impressões independente do Plano de Controle.

Ação sugerida: O cenário ideal para esses casos seria trabalhar a quantidade de amostras necessárias junto ao processo de amostra da característica, no Plano de Controle. Esse processo obedeceria a regra de (skip), e não geraria impressões adicionais quando a característica não estiver na etapa de controle obrigatória.

Ressaltamos que para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

7.5 Erro relacionado a falta de resultados que afetam o laudo:

Material foi reprovado por exemplo em MIB, e após isso os resultados das características em (skip) não estão sendo puxados. Causando problema na emissão do Certificado de Análise.

Utilizando o material abaixo como exemplo, percebemos que na operação 0040 (MIB), ele possui 5 características de controle, sendo que para cada uma delas, é possível estabelecer uma regra de controle dinâmico (skip):

	Código: IT TI SPN 40				
	INSTRUÇÕE	Revisão	: 00		
	Página :	32 de 35			
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDAI	RESPONSÁVEL:				
Procedimento Criar	Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)				

1	Exibi	Exibir Plano de controle: síntese de características																		
M	aterial	4105021	2000	11	CENOURA	A DES	IDPATAR)A E	M PÓ NumGrpRot10											
	peração 0040 Microbiologia																			
	herañan anan Inicionindia																			
	Amostra Código de controle																			
	Carac	tsCtrl.			"															
	Car	Propost	QN	QL	CaractMe	Cen	Versão	Ref	Txt.brev.caract.ctr.	Txt	Cha	Método	Cen	Versão	Processo	Un	Qtd.a	Critério SPC	Re.	Mei
	20			~	350	1000	1		Coliformes Termotolerantes	B		MET036	1000	1	PA F01GR	_	1.00	1	1010	
										69	J.	MEIUSO	1000	-	IM_IOIOK	y	1,00		7 010	
	30			~	312	1000		-		B					_	-			_	-
	30 40					1000	1					MET061		1	_	g		ì	_)
	-				314		1		Salmonela	B		MET061 MET061	1000	1	PA_F01GR	g g	1,00	ī	1 020	
	40		=		314 321	1000	1 1 1		Salmonela Bacilus Cereus	B		MET061 MET061 MET061	1000	1 1 1	PA_F01GR PA_F01GR	g g g	1,00	i	1 020 1 010	

Por mais que três delas façam uso da mesma regra (010), não significa que elas estejam na mesma etapa de controle. As regras são mantidas e gerenciadas a nível de característica, e não de operação ou Plano de Controle.

Transações que permitem gerenciar o nível de qualidade de cada material / característica: QDL3 e QDH2, e suas variações.

O Lote de Controle 40000952971 foi reprovado em MIB na característica Coliformes Totais, que não é controlada por (skip). Logo, essa rejeição não interfere na regra das demais características. Supondo que a rejeição tivesse ocorrido na característica Contagem Total de Bactérias, somente a regra da respectiva característica que seria afetada, retornando para a etapa de controle inicial, onde a análise é obrigatória. As demais características em (skip), que foram aprovadas, continuariam seguindo a regra normalmente.

Para o sistema copiar os resultados, ele procura pelo último Lote de Controle do respectivo material, de mesma origem do Lote de Controle, mesmo centro, e com DU.

No caso do Lote de Controle 40000960986, era o 40000952971. Para realizar a cópia, ele considera o último ponto de controle aprovado. E nesse Lote de Controle não encontra, pois um está em 2ª Amostra e o outro em Análise Técnica ANP. Em função disso a cópia não ocorre automaticamente.


Assim, quando ocorre o lançamento de resultados no Lote de Controle 40000960986, percebemos situação similar a abaixo:

				Código:	IT TI SPN 40	
	INSTRUÇÕE	Revisão	: 00			
				Página 3	33 de 35	
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:	
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDAD	E:			NSÁVEL:		
Procedimento Criar	e Atribuir Regra de Controle Dinâmico — (skip)			Rosane da Luz Custódio		



Obs.: outro Lote de Controle somente para ilustrar o cenário.

Aqui percebemos que as análises estão em (skip), porém sem resultados. Se tentarem gravar, informando somente o resultado da característica obrigatória, serão impedidos:

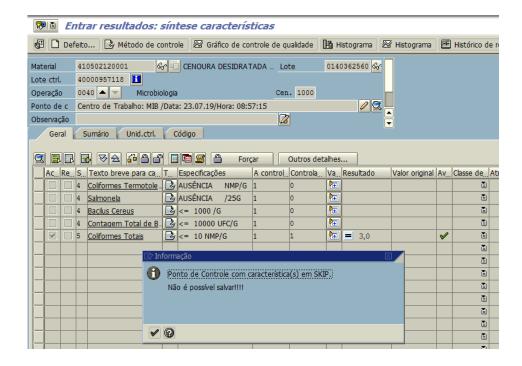

Ação sugerida: Nesse caso, cabe ao usuário 'copiar' os resultados manualmente. Nos lotes de controle 40000960986 e 40000968725, as características foram fechadas / forçadas sem resultado, tendo por consequência um certificado de análises sem os resultados. E assim, a

				Código:	IT TI SPN 40		
	INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's						
Origem:	Elaboração:	Data:	Aprovado por:		Data:		
	Rosane da Luz Custódio	28/03/2025	Willian Jones Ri	os	07/05/2025		
PROCESSO / ATIVIDAD	RESPONSÁVEL:						
Procedimento Criar	Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)						

cada Lote de Controle novo que é gerado, o sistema copia os resultados do anterior, que nesse caso é vazio / branco (sem resultado).

	Código: IT TI SPN 40
Quadro de Revisões	Revisão: 00
	Página 35 de 35

DOCUMENTO	Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)
-----------	---

Nº REVISÃO	DATAREVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	OBSEVAÇÕES
00	28/03/2025	1	Elaboração Inicial	