

GUÍA TÉCNICA

IMPRESORA CANON iX6810

Impresora Canon PIXMA iX6810 es una impresora fotográfica A3+ con Sistema Continuo.

La Canon Pixma iX6810 es una impresora de 5 tintas. Es la impresora Canon de mayor resolución en su clase: 9600 x 2400 dpi4.



LISTA DE ALARMAS Y SU SIGNIFICADO


Si se produce un error,

Cuando se produzca un error durante la impresión, como que la impresora se quede sin papel o que el papel se atasque, aparecerá automáticamente un mensaje para solucionar el problema. Tome las medidas adecuadas que se describan en el mensaje.

Cuando se produce un error, aparece un código de asistencia (número de error) en la pantalla del ordenador y la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea en naranja. Con algunos tipos de errores, la luz de **ENCENDIDO (POWER)** y la luz de **Alarma (Alarm)** parpadean alternativamente. Compruebe el estado de las luces y el mensaje y adopte seguidamente las medidas oportunas para resolver el error.

Código de asistencia correspondiente al número de destellos de la luz de Alarma (Alarm)

Ejemplo de destello 2 veces:

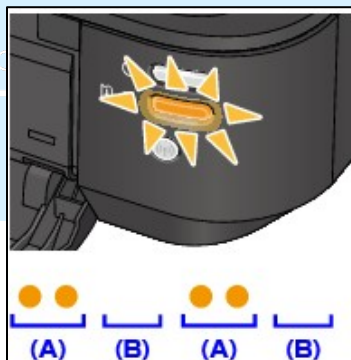

(A) Parpadea


(B) Se apaga

LISTA DE ERRORES

Número de destellos	Causa	Código de asistencia
2 destellos	No hay papel en la bandeja posterior.	1000
	El tamaño de papel de la configuración de impresión y el tamaño papel cargado no coinciden.	2100 , 2101
3 destellos	La cubierta delantera está cerrada.	1250
	El papel está atascado en la ranura de salida del papel o en la bandeja posterior.	1300
4 destellos	Si parpadea la lámpara del depósito de tinta, es posible que se haya agotado la tinta.	1600
	El depósito de tinta no está instalado.	1660
5 destellos	El cabezal de impresión se podría dañar.	1401 , 1403 , 1405
7 destellos	Algunos depósitos de tinta no están instalados en su lugar. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.)	1680
	Hay instalado más de un depósito de tinta del mismo color. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.)	1681
8 destellos	Absorbedor de tinta está casi lleno.	1700 , 1701
11 destellos	Se ha producido un error en la alineación automática del cabezal de impresión.	2500
	No se puede realizar la impresión con la configuración actual.	4103
12 destellos	No es posible imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.	4100
13 destellos	No se puede detectar correctamente el nivel de tinta restante. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.)	1683
14 destellos	El depósito de tinta no se reconoce.	1684
15 destellos	El depósito de tinta no se reconoce.	1410 , 1411 , 1412 , 1413 , 1414
16 destellos	Se ha agotado la tinta. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.)	1688
21 destellos	La impresora no puede detectar el tamaño del papel.	2103
22 destellos	La impresora ha detectado que se ha suministrado el papel alineado a un lado.	2102
----	Fallo del sistema reposador de cabezales.	6A81

Código de asistencia correspondiente al número de destellos alternativos de la luz de ENCENDIDO (POWER) y de la luz de Alarma (Alarm)

Ejemplo de destello 2 veces:

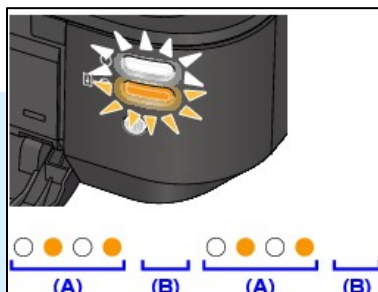

(A) Parpadea
(B) Se apaga

LISTA DE ERRORES

Número de destellos	Causa	Código de asistencia
2 destellos	Se ha producido un error en la impresora.	5100
7 destellos	Se ha producido un error en la impresora.	5B00 , 5B01
10 destellos	Se ha producido un error que requiere que se ponga en contacto con el servicio técnico.	B200
Otros casos distintos de los anteriores	Se ha producido un error en la impresora.	5101 , 5200 , 5400 , 5700 , 5C00 , 5C20 , 6000 , 6001 , 6500 , 6502 , 6800 , 6801 , 6900 , 6901 , 6902 , 6910 , 6911 , 6920 , 6921 , 6930 , 6931 , 6932 , 6933 , 6940 , 6941 , 6942 , 6943 , 6944 , 6945 , 6946 , 6A80 , 6A81 , 6A90 , C000

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

Si los resultados de impresión están borrosos, los colores no se imprimen correctamente o los resultados de impresión no son satisfactorios (por ejemplo, líneas rectas impresas mal alineadas), realice el procedimiento de mantenimiento siguiente.

IMPORTANTE

- No aclare ni limpie el cabezal de impresión ni los depósitos de tinta. De hacerlo podría provocar problemas con el cabezal de impresión y el depósito de tinta.

NOTA


- Abra la cubierta del cabezal de impresión y asegúrese de que las dos lámparas de los depósitos de tinta están encendidas. Si las lámparas están parpadeando o apagadas, lleve a cabo la acción oportuna.

CUANDO LOS RESULTADOS DE IMPRESIÓN SON BORROSOS E IRREGULARES**PASO 1.** Imprima el patrón de prueba de los inyectores.

Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por el inyector del cabezal de impresión.

Desde la impresora:

1. Cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior.
2. Mantenga pulsado el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) hasta que la luz de ENCENDIDO (POWER) parpadee **dos veces** y, a continuación, suéltelo inmediatamente.

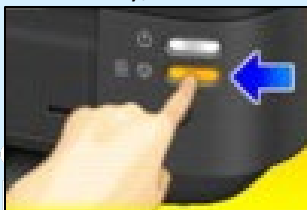


3. Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.
4. Analice el patrón de prueba de los inyectores.

PASO 2. Limpieza de cabezales de impresión.

Si en el patrón de prueba de los inyectores impreso faltan líneas o aparecen rayas blancas horizontales, limpie el cabezal de impresión. Con la limpieza se desatascan los inyectores y el cabezal de impresión vuelve a la normalidad. La limpieza del cabezal de impresión consume tinta, así que limpie el cabezal de impresión sólo cuando sea necesario.

Desde la impresora:

1. Mantenga pulsado el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) hasta que la luz de ENCENDIDO (POWER) parpadee **una vez** y, a continuación, suéltelo inmediatamente.

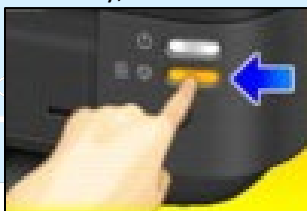

2. La impresora comenzará a limpiar el cabezal de impresión.
3. La limpieza habrá finalizado cuando la luz de ENCENDIDO (POWER) quede fija después de parpadear. No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión. Esta operación dura de 1 a 2 minutos aproximadamente.

PASO 3. Alinee el cabezal de impresión.

Si las líneas rectas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, ajuste la posición del cabezal de impresión.

Desde la impresora:


1. Mantenga pulsado el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) hasta que la luz de ENCENDIDO (POWER) parpadee **cuatro veces** y, a continuación, suéltelo inmediatamente.



2. Se imprimirá la hoja de alineación del cabezal de impresión y se ajustará su posición automáticamente. No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora termine de imprimir la hoja de alineación de los cabezales de impresión. Esta operación dura 4 minutos aproximadamente.

SISTEMA CONTINUO ADAPTADO

Al notar que el equipo no cuenta con un sistema continuo de tinta, es necesario adaptar un sistema continuo de tinta externo de otra marca de ese modo economizamos gastos por la compra de cartuchos originales de la marca canon ya que no abastece la demanda de impresiones requeridas.

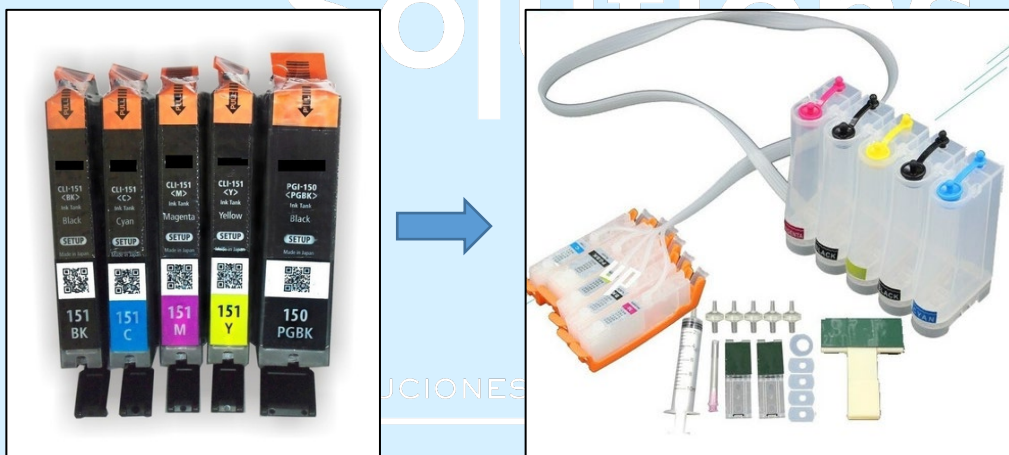

El sistema continuo adaptado tiene toda la compatibilidad con la impresora, ya que cuenta con los chips integrados de la marca canon, pero cabe mencionar que estos chips están reseteados y en su minoría tienden a fallar en la fase reconocimiento y medición de nivel de tinta.

Un sistema continuo consta de los siguientes componentes:

- Cartuchos adaptados.
- Mangueras.
- Depósito de tinta.
- Accesorios.


PROBLEMAS COMUNES

Los problemas comunes que se presentan en la impresora siempre son por las fallas de los chips integrados del sistema continuo, pero esto se ve muy rara vez.


1. ALERTA: BAJO NIVEL DE TINTA COD:1600

La impresora no tiene la capacidad de medir los niveles reales que se encuentran en los depósitos de tinta (tanque), por consiguiente, las alertas que manda no es real.

Estado de la impresora, niveles de tinta irreales.

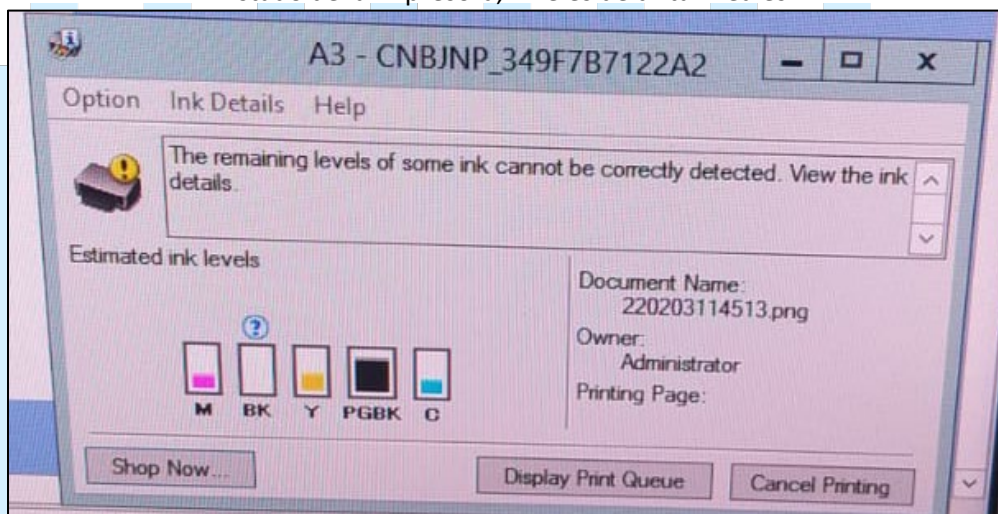

Alerta: bajo nivel de tinta

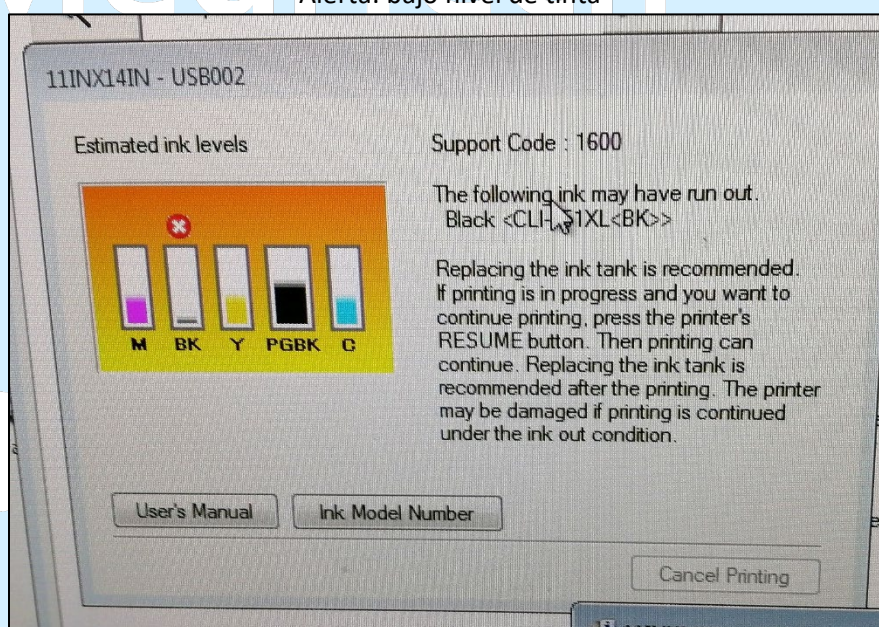


Solución:

Presionar una vez el botón de **REANUDAR/CANCELAR** y el equipo volverá a trabajar de manera normal. Estas alertas de bajo nivel de tinta se muestran de manera aleatoria, podría mostrarse una vez al encender el equipo, luego de imprimir un estudio, continuamente o nunca.

2. ALERTA: NO RECONOCE EL CARTUCHO DE TINTA EN ESPECÍFICO COD:1660



Esta falla nos sale cuando se realiza purgado del sistema continuo de tinta, transportar la impresora o de manera aleatoria podrá salir esta alerta.

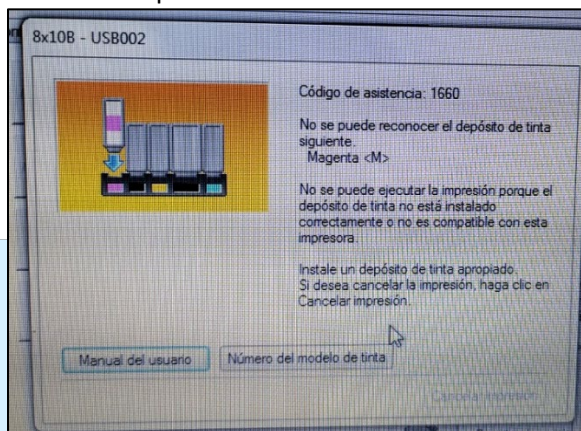

Indica que el cartucho en específico no está conectado al cabezal.


Solución:

- Destapar la tapa y extraer la trampa de tapa de la impresora, de tal modo el cabezal se acomodará en posición de cambio de cartuchos, extraer el cartucho que no reconoce levemente y luego volverlo a insertar, colocar la trampa de tapa y esperar que la impresora lo reconozca.

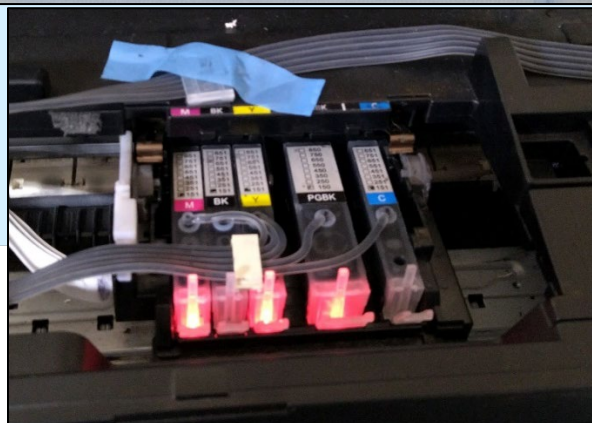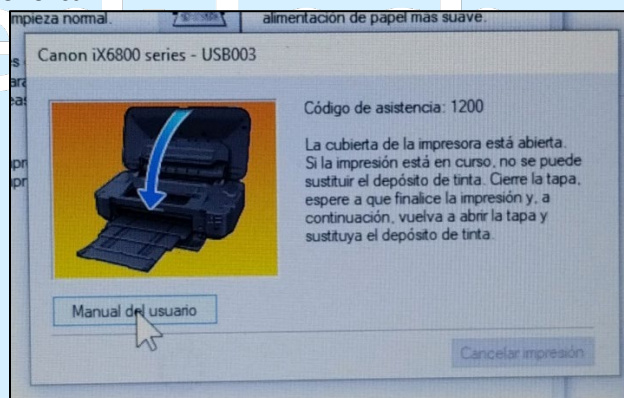


- Si aún se presenta el problema, extraer la trampa de la tapa hasta que el cabezal se posicione para el cambio de cartuchos una vez ahí, des-energizar la impresora desde el cable de alimentación, luego presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO 3 veces (para que se descarguen los capacitores y así al manipular no ocasionar ningún corto

circuito), extraer todos los cartuchos levemente para luego volverlos a insertar, energizar el equipo con el cable de alimentación, insertar la trampa de la tapa y luego encender el equipo.

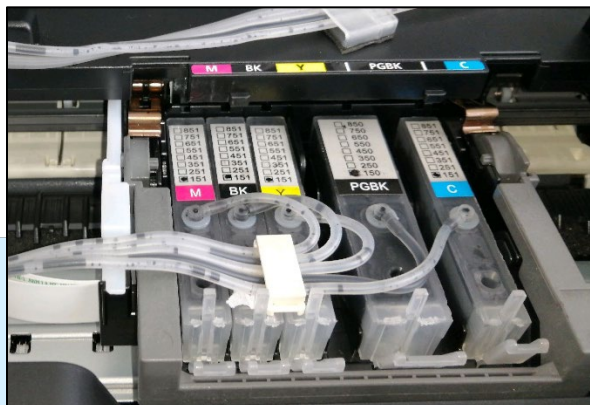

3. ALERTA: NO RECONOCE EL CARTUCHO DE TINTA COD:14XX

Esta alerta se muestra cuando el chip de un cartucho se encuentra dañado, en la notificación se mostrará un código el cual nos indicara que cartucho es el que está dañado.

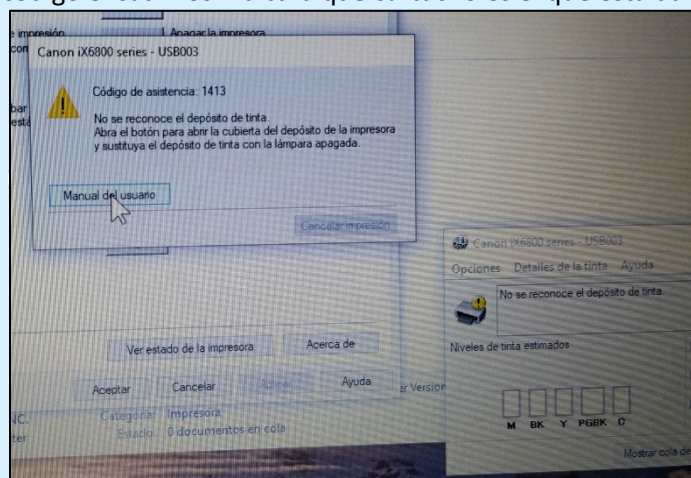

Cada cartucho tiene un código:



- 1410: Black
- 1411: Magenta
- 1412: Yellow
- 1413: PG Black
- 1414: Cyan

Solución:

- Extraer la trampa de la tapa hasta que el cabezal se posicione para el cambio de cartuchos una vez ahí des energizar la impresora desde el cable de alimentación, luego presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO 3 veces, extraer los cartuchos y luego proceder a cambiar el chip del cartucho en específico dañado.

4. ALERTA: NO DETECTA CORRECTAMENTE EL NIVEL DE TINTA COD:1683

Aun así, reconociendo los depósitos de tinta (cartuchos) no puede detectar el nivel de tinta del mismo.

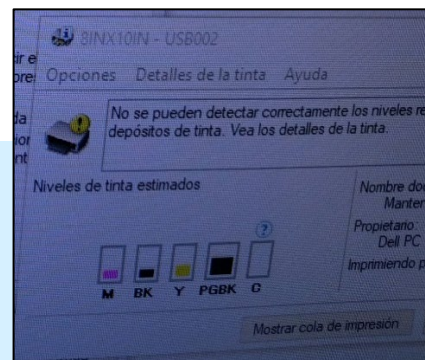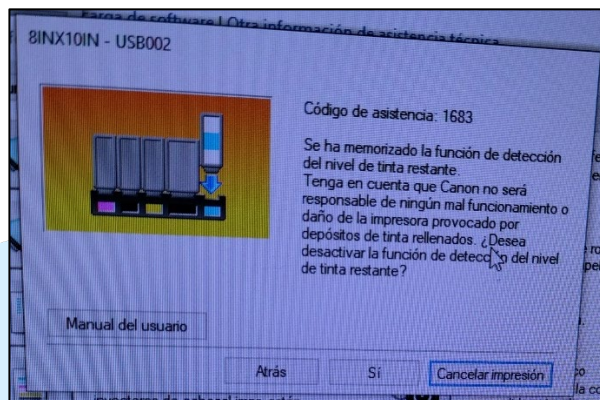


Esta alerta nos sale luego de que varias veces nos notificara que los niveles de tinta están muy bajos de dicho cartucho y que no se tomó las medidas que recomienda la impresora como ser cambio de cartucho, de este modo, el equipo responsabiliza al usuario por los daños por no cambiar el cartucho oportunamente. Así al final para no molestar más, muestra unos pasos para desactivar el testeo de los niveles de tinta y así nunca más mostrar la alerta de bajo nivel de tintas OJO esto no indica que se esté dañando la impresora ya que el cartucho si cuenta con la tinta simplemente el chip es el que no mide y es un error de software que de hardware.

En la ventana donde se indica también se verá varios iconos por encima de los cartuchos, estos iconos indican el estado de los cartuchos.

Solución:

- Desactivar la verificación de tinta por software siguiendo los pasos que nos indica en la ventana de alerta.

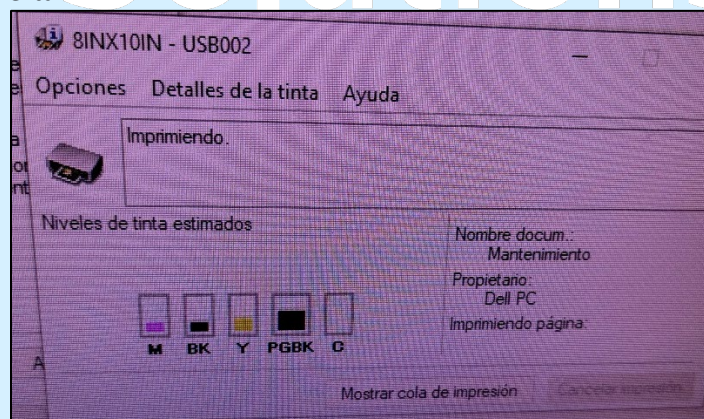

Como se puede observar luego de desactivar la verificación del nivel de tinta, desaparece todo icono del cartucho en específico, dando nos a conocer que en ese cartucho no se realizará más la verificación y que podrá trabajar con normalidad sin ninguna alarma.

5. ALERTA: SE HA PRODUCIDO UN ERROR EN LA IMPRESORA COD:5XXX

Este tipo de alarmas son más de componentes físicos de la impresora como ser la bomba de succión, rodillos, motores, atascos, etc.



El problema podría ser por varios factores como se mencionó anteriormente, pero lo más común en el atasco del carro del cabeza por mal ubicación de la manguera del sistema continuo adaptado.


Soluciones:

- Apagar la impresora, extraer la trampa de la tapa, encender la impresora y manualmente ayudar a que el carro se mueva, una vez desatascada y cuando el carro este en movimiento des-energizar la impresora de inmediato, luego acomodar e la mejor manera la manguera del sistema continuo, energizar el equipo y sin insertar la trampa de la tapa encender el equipo, el carro del cabezal se acomodara en posición de extracción de cartuchos, ahí verificaremos los cartuchos, insertamos la trampa de la tapa y esperamos a que reconozca los cartuchos.
- Si aún persiste el problema realizar todos los pasos de la anterior instrucción hasta el encendido del equipo y el posicionado del cabezal, ahí extraemos todos los cartuchos del sistema continuo, insertamos los cartuchos originales del equipo, insertamos la trampa de la tapa hasta que la impresora reconozca los cartuchos, una vez reconocidos extraer la trampa de la tapa, extraer los cartuchos originales y colocar los cartuchos del sistema continuo.



6. ALERTA: NO RECONOCE EL NIVEL DE TINTA DE UN CARTUCHO COD:1688

Este tipo de alarma se muestra cuando cierto cartucho se ha agotado la tinta, pero esto según el software ya que físicamente cuenta con la tinta (es un error de software).

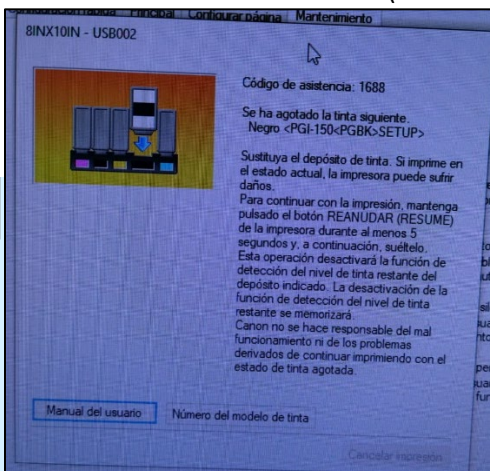**Solución:**

- Para seguir imprimiendo de manera normal mantenga presionado el botón REANUDAR (RESUMEN) de la impresora durante al menos 5 segundos y a continuación suéltelo. Esta operación desactivará la función de detección del nivel de tinta restante del depósito indicado. De esta manera la impresora trabajara de manera normal nuevamente.

MediTech Solutions

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA MÉDICA