

	Prueba de Hermeticidad de BOP	POSN01-A1 Rev.00 Jul-24
---	-------------------------------	----------------------------

1. Objeto
Definir las condiciones particulares para la realización de pruebas de hermeticidad en base, para dar cumplimiento al programa de mantenimiento POSN01-F3.
2. Alcance
Realización de prueba de hermeticidad de equipo de presión de slick line, en bunker de base de NASER SRL.
3. Referencias
PO-SN-01 Mantenimiento de equipo de slick line.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001: 2018
4. Definiciones
Prueba de hermeticidad: procedimiento utilizado para verificar la capacidad de un recipiente, como un tanque, una tubería o un sistema de tuberías, para soportar la presión interna sin fugas de líquido o gas.
5. Responsables
Gerente General
Coordinador de operaciones
Supervisor de operaciones
Operador de slick line
Ayudante de slick line
6. Desarrollo
 - 6.1 Antes de iniciar la tarea, se deben analizar los riesgos y ejecutar las medidas de control propuestas. Se debe dejar registro de dichas actividades en el registro de minuta de reunión de seguridad POSN02-F8.
 - 6.2 Delimitar el lugar de trabajo, para evitar ingreso de personas ajenas a la tarea.



6.3 En todo momento de la tarea se debe utilizar casco, protector ocular, guantes de nitrilo con protección de impacto, calzado de seguridad y mameluco ignífugo.


Para realizar la prueba de hermeticidad de BOP se deben realizar las siguientes acciones:

6.4 Posicionar BOP con ayuda de brazo de izaje.



6.5 Conectar BOP a brida de banco de trabajo en búnker.


6.6 Instalar equipo de prueba de presión en manifold de BOP, asegurando de contar con válvula de purga de doble vía tipo ABAC y eslinga anti-látigo.

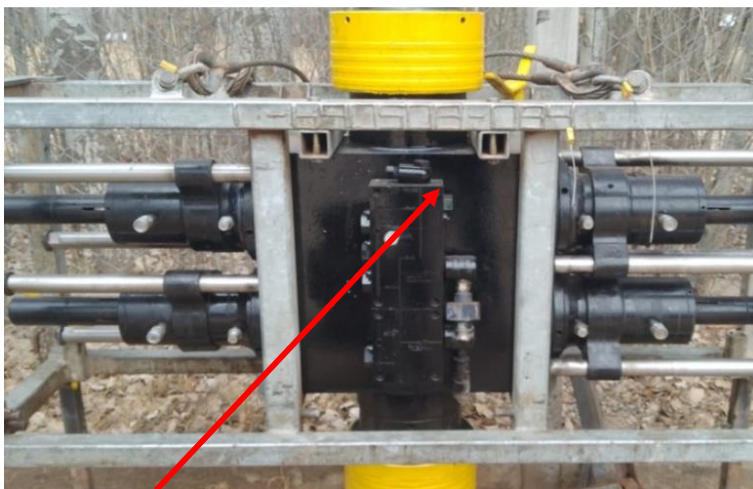

Punto de conexión

6.7 Conectar y asegurar tapa superior de BOP.

6.8 Conectar manguera de alta presión e instalar eslingas anti-látigo en las uniones.

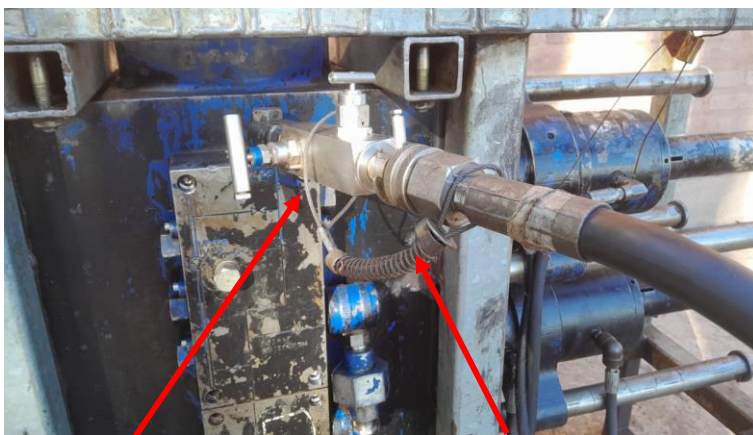

Instalación de válvula
de doble vía

Eslinga anti-látigo

6.9 Revisar la posición de volantes de Rams de BOP.

6.10 Posicionar, conectar y encender cámara de visualización con el objetivo de verificar fugas durante la prueba.

6.11 Una vez realizada la preparación, posicionamiento y conexión de BOP dentro del búnker, retirarse del mismo y cerrar las puertas.

6.12 Asegurarse que ninguna persona se encuentre dentro del bunker ni en cercanías del mismo.

6.13 Encender baliza de señalización.

	Prueba de Hermeticidad de BOP	POSN01-A1 Rev.00 Jul-24
---	-------------------------------	----------------------------

6.13 Encender bomba de prueba.

6.14 Bombear agua a la BOP hasta su llenado.

6.15 Presurizar hasta 250 psi durante 10min.

6.16 En caso de no encontrarse fugas, continuar con la prueba. Si se presentan fugas, detener la prueba, descomprimir y reparar las mismas.

6.17 Continuar presurizando hasta 5000 psi en forma escalonada durante 10 min. En caso de no detectarse fugas, finalizar prueba y descomprimir de forma escalonada, hasta 4000 psi, luego hasta 2500 psi, luego hasta 1000 psi y finalmente hasta presión atmosférica.

6.18 El agua utilizada en la prueba debe depositarse en el tanque de almacenamiento continuo al bunker. Considerar que el agua de las pruebas puede reutilizarse para pruebas siguientes.

Registro de Prueba de hermeticidad

6.19 Una vez finalizada la prueba de hermeticidad con resultado positivo, se debe registrar la misma ingresando al enlace:

https://mydatascope.com/task_forms/490252/form_answers/new y completando la información requerida.

7. Registros

https://mydatascope.com/task_forms/490252/form_answers/new