

VERSIÓN 0.2

05/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PRUEBA DE HERMETICIDAD DE EQUIPO DE CONTROL DE PRESION

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para la realización de prueba de hermeticidad del equipo de control de presión (PCE) en yacimiento, antes de iniciar las operaciones de slick line.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.


3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción


4.1 Montar el Equipo de Control de Presión (PCE) Según PO-SN-02.

4.2 Instalar equipo de prueba de presión en manifold de BOP, asegurando de contar con válvula de purga de doble vía tipo ABAC y eslinga anti-látigo.

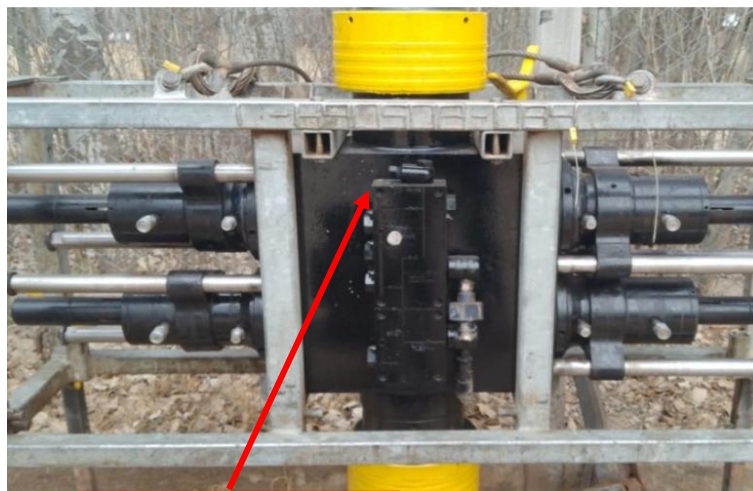

Punto de conexión

Fig. 1: Punto de conexión

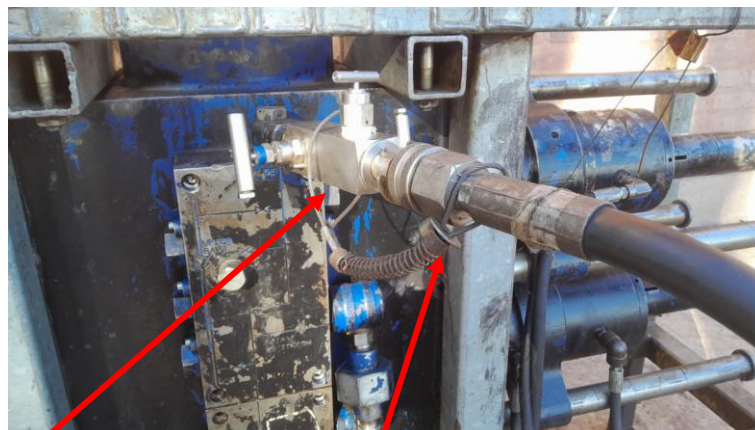

Instalación de válvula
de doble vía

Eslinga anti-látigo

Fig. 2: Equipamiento de conexión

- 4.3 Comenzar el llenado de la BOP con glicol o agua (fluido de prueba), según requisitos del cliente.
- 4.4 Cuando el equipo se encuentre lleno del fluido, comenzar con la prueba de hermeticidad, presurizando de forma gradual hasta 250 psi, durante 5 minutos y revisar en el instrumental de la bomba la posible existencia de fugas.
- 4.5 En caso de que no existan fugas, continuar presurizando hasta la presión de trabajo (presión de boca de pozo) durante 5 minutos. Se encuentra permitido sumar hasta 250 psi a la presión de boca de pozo, pero nunca se deben superar las 10.000 psi.
- 4.6 Considerar la existencia de fugas, cuando la caída de presión es mayor al 5%.
- 4.7 En caso de que existan fugas, se debe descomprimir el sistema, revisar uniones y sellos para remediar la misma. Luego se deben repetir las pruebas hasta lograr la hermeticidad del sistema.
- 4.8 Despresurizar el equipamiento de prueba, cerrar válvula de doble vía en el punto de conexión y desvincular equipo de prueba.
- 4.9 Continuar con las operaciones planificadas.
- 4.10 NOTA: Delimitar el área de trabajo y evitar exponerse en cercanías de conexiones y mangueras durante la prueba.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A7 Prueba de hermeticidad de equipo de control de presión.</i>	<i>Cambio de código y formato (anteriormente POSN02-A2).</i>
<i>POSN02-A7 Prueba de hermeticidad de equipo de control de presión.</i>	<i>Inclusión de punto 4.10.</i>