

VERSIÓN 00

09/06/2026



Naser
División Petróleo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ARMADO DE EQUIPAMIENTO DE DESFOGUE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Juan Basoalto	Ariel Costallat	Andrés Belizón
Especialista Slickline	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para el montaje de equipamiento de desfogue de pozos.

2.0 Alcance:


Todas las Operaciones de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Preparación del Trabajo: Se debe revisar el estado de la locación previo al traslado de equipamiento para asegurar la posibilidad de montaje de acuerdo con Lay Out establecido.
- 4.2 En locación delimitar el área de trabajo con conos y cartelería.
- 4.3 El armado y montaje de equipamiento se comienza desde boca de pozo con la siguiente secuencia:
 - 4.4 Brida 2 9/16" 10 kpsi
 - 4.5 10 m de Líneas de conducción de 2" 10 kpsi apoyadas sobre tacos de madera.
 - 4.6 Manifold de barrera simple 3 1/16" 10kpsi
 - 4.7 10 m de Líneas de conducción de 2" 10kpsi apoyadas sobre tacos de madera.
 - 4.8 Pileta de 40m3 con golpeador y sistema de extinción con espumígeno
 - 4.9 Línea de venteo de 2 7/8" en dirección a fosa de quema
 - 4.10 2 Dados ("muertos") de cemento posicionados sobre línea de venteo
 - 4.11 Chispero con accionamiento a distancia
 - 4.12 Utilizar maza de bronce para el ajuste de uniones de golpe.
 - 4.13 Luego de ajustar la totalidad de las líneas, realizar repaso de todas las uniones de golpe para revisar el ajuste total.
 - 4.14 Instalar fajas de restricción TPR en todas las uniones de las líneas de conducción.
 - 4.15 Revisar el nivel de líquido de espumígeno en tanque de pileta e Instalar y conectar cilindro de Nitrógeno (Color Verde) al sistema de extinción.
 - 4.16 Instalar el tablero eléctrico de accionamiento del chispero y puesta a tierra.
 - 4.17 Realizar prueba de hermeticidad de líneas, desde manifold hasta boca de pozo, para ello cerrar válvula de boca de pozo, cerrar válvula de salida de manifold y llenar de agua a través de punto de 1/2" NPT, luego presurizar hasta 250 psi por 10 minutos y luego al 50% mas de la presión esperada del pozo (≤ 10 kpsi) por 10 minutos.
 - 4.18 En caso de establecer hermeticidad, continuar con las tareas siguientes.
 - 4.19 Si se detectan fugas, se debe despresurizar hacia pileta, eliminar fugas acondicionando equipamiento y repetir prueba de hermeticidad.
 - 4.20 Nota: Realizar trabajos con luz diurna o con iluminación asistida.
 - 4.21 Al finalizar las tareas, abrir válvulas de ingreso y salida de pileta y avisar a operador encargado para comenzar maniobras en pozo.
 - 4.22 Durante la operación mantener distancia del lugar de trabajo y accionar el chispero cuando se detecte la presencia de gas en pileta con golpeador.
 - 4.23 Lay Out

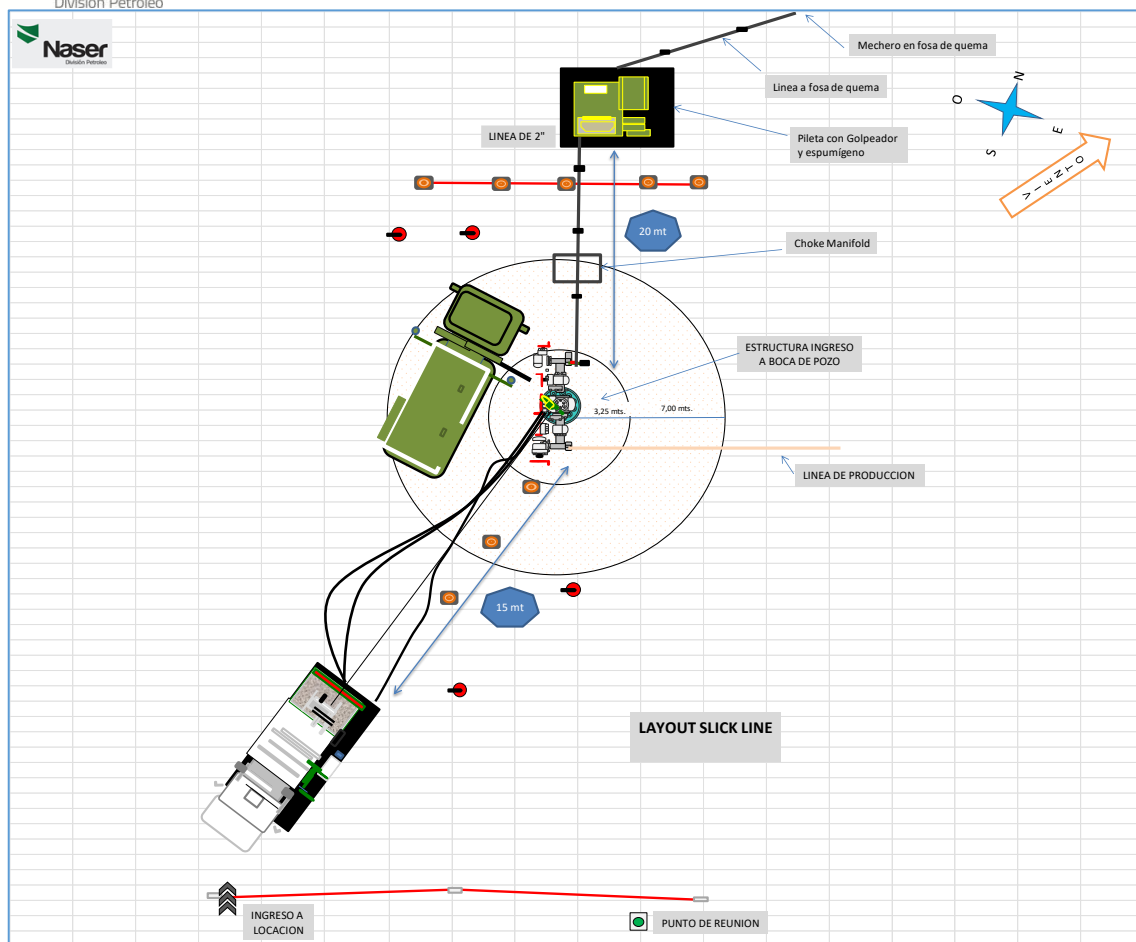

5.0 Responsabilidades

Gerente comercial y operativo, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-IT13 Armado de equipo de desfogue	Para su aplicación.