

VERSIÓN 00

19/02/2026



Naser
División Petróleo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

USO DE REGISTRADOR DE SLICKLINE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Silvio Oksman	Ariel Costallat	Andrés Belizón
Resp. Mantenimiento electrónico	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para el uso de registrador de variables operativas de Slickline.

2.0 Alcance:


Todas las Operaciones de slick line de Servicios NASER SRL que cuenten con el mencionado registrador.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018


4.0 Descripción

- 4.1 Descripción del equipo: El sistema permite el monitoreo y control de la profundidad, velocidad, tensión y presión boca de pozo , con registro de datos en USB y alarmas configurables. Exportación de datos Modbus/TCP.

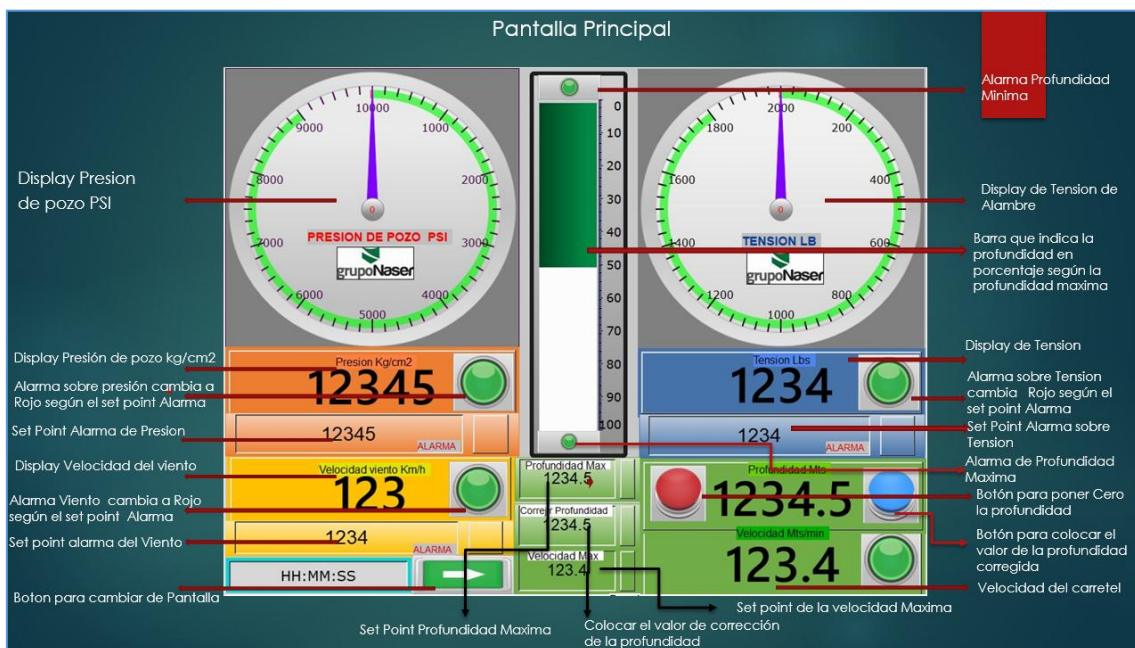

- 4.2 Inicio de operación: Colocar en el Display los valores de Set point de Alarmas para la presión en PSI, tensión en Libras y Velocidad.
- 4.3 Poner en el Display de Profundidad Máxima el valor correspondiente según programa.
- 4.4 Considerar la siguiente regla: "Si no se coloca ningún valor se activa la Alarma sonora".
- 4.5 El programa tiene asignado 3 alarmas automáticas cuando se recupera el alambre del pozo: a 100 metros, 50 Metros y 10 metros por el tiempo de 5 segundos.
- 4.6 Insertar el Pen Drive .

Pantalla de carta de variables e inicio de operaciones para grabar en pendrive

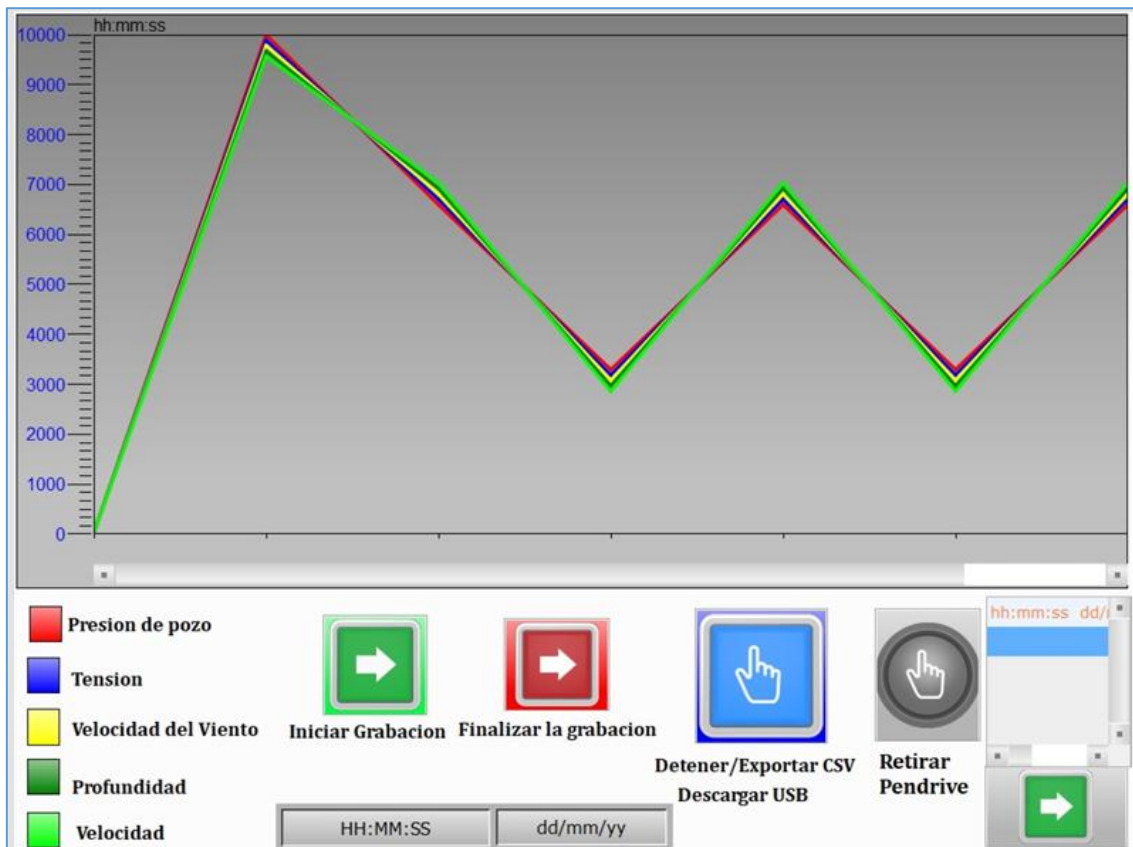

- 4.7 Insertar el Pendrive y pulsar el botón de Iniciar Grabación.
- 4.8 Para Finalizar la Operación pulsar el botón de Finalizar la Grabación
- 4.9 Pulsar botón detener Exportar CVS.
- 4.10 Por último, pulsar botón de retirar Pen drive antes de extraerlo.

4.11 Comunicación de archivos CSV

- 4.12 Al insertar el pendrive en la computadora aparece este directorio HMI ,hacer un Click con el mouse.

HMI	12/2/2026 14:52	Carpeta de archivos
-----	-----------------	---------------------

- 4.13 Aparece esta nueva carpeta HMI-000 con la fecha y hora que se inició la operación ,hacer un click con el mouse.

HMI-000	18/2/2026 14:10	Carpeta de archivos
---------	-----------------	---------------------

- 4.14 Hacer un click en History que tiene la fecha y hora de finalización del registro.

History	18/2/2026 16:30	Carpeta de archivos
History.20260218141046	13/2/2026 07:02	Carpeta de archivos
HistoryOp	18/2/2026 16:30	Carpeta de archivos
HistoryOp.20260218141046	18/2/2026 13:32	Carpeta de archivos

- 4.15 Hacer click en CSV.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CSV	18/2/2026 16:30	Carpeta de archivos	
H.had	18/2/2026 16:30	Archivo HAD	1 KB
Naser.dat	18/2/2026 16:30	Archivo DAT	1,954 KB
Naser_Date-18-02-2026_Time-16-30-00.dat	18/2/2026 16:29	Archivo DAT	1,954 KB
Naser_Date-18-02-2026_Time-16-30-00.h...	18/2/2026 16:30	Archivo HAD	1 KB

4.16 Elegir el archivo que figura la fecha y hora para enviar.

Naser_Date-18-02-2026_Time-16-30-00	18/2/2026 16:29	Archivo de valores...	1,039 KB
-------------------------------------	-----------------	-----------------------	----------

4.17 Pantalla de cálculos

Datos utiles

Densidad para calculo de la presion Hidroestatica

Agua: 8,33 ppg
Petroleo: 7,0~8,0 ppg
Gas: 0,006 ppg

Para convertir unidades
Metros a pie : multiplicar por 3,28
Pie a metros : dividir por 3,28
Pie a pulgadas :multiplicar por 12

Diámetro del Alambre	Área Seccional	Diámetro de la barra	Peso (lbs/ft)
0.072"	0.0037	1 1/4"	4.2
0.082"	0.0053	1 1/2" (Plomo)	8
0.092"	0.0066	1 3/4"	6
0.108"	0.0092	1 1/2" (Plomo)	9
0.125"	0.0123	1 3/4"	8
0.188"	0.027	1 7/8"	9.4
0.218"	0.037	1 7/8" (Plomo)	10
0.250"	0.049	2 1/4"	13.5

Peso de Barra Raquerido= Area (alambre) x WHP x 1,5

Peso de Barra Raquerido= X X 1,5 = Lb

Presion Hidroestatica (Psi) = Densidad (ppg) x 0,0052 x Profundidad Vertical (pie) =

Presion Hidroestatica (Psi) = X 0,052 X Ft = Psi




4.18 En cada cuadro gris ingresar los datos según indicados en la fórmula.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, responsable de mantenimiento electrónico, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-IT11 Uso de registrador de Slickline	Para su aplicación