

VERSIÓN 0.1

13/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CALIBRACION DE CASING CON CALIBRE DUMMY

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizon	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Verificar el pasaje de casing con calibre Dummy.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Conociendo el diámetro y peso (libraje) del casing a calibrar, seleccionar el diámetro exterior (O.D.) del Cuchillo Calibrador y Calibre Dummy.

4.2 Conocer el esquema de pozo y programa de trabajo, previo a la operación.


4.3 Conectar el Cuchillo Calibrador al extremo del Tren de Herramientas según POSN02-A11. Para casos especiales, seleccionar cuidadosamente el Tren de Herramientas. Algunos de los criterios determinantes son:

- ✓ Diámetro de alambre.
- ✓ Diámetro del Tren de Herramientas en relación al diámetro interior del tubing.
- ✓ Profundidad del pozo.
- ✓ Desviación.
- ✓ Presión en boca de pozo.
- ✓ Fluido del pozo.
- ✓ Tipo de tubing/casing.

Tabla de información técnica de Casing

Datos Casing				
Dimensiones Casing		I.D.	Drift	Bbl/pie
O.D.	Peso (lb/pie)			
4 ½"	9.5	4.09	3.965	0.0162
	10.5	4.052	3.927	0.0159
	11.6	4	3.875	0.0155
	12.6	3.958	-	0.0152
	13.5	3.92	3.795	0.0149
	15.1	3.826	3.701	0.0142
5"	15	4.408	4.283	0.0189
	18	4.276	4.151	0.0178
	21.4	4.126	4.000	0.0165
	21.8	4.156	4.031	0.0168
5 ½"	14	5.012	4.887	0.0244
	15.5	4.95	4.825	0.0238
	17	4.892	4.767	0.0232
	20	4.778	4.653	0.0222
	23	4.67	4.545	0.0212
	26	4.55		
7"	17	6.538	6.413	0.0415
	20	6.456	6.331	0.0405
	23	6.366	6.241	0.0394
	26	6.276	6.151	0.0383
	29	6.184	6.059	0.0374
	32	6.094	5.969	0.0361
	35	6.004	5.879	0.035
	38	5.92	5.795	0.034

- 4.4 Tener especial precaución al tomar el cero con el Tren de Herramientas.
- 4.5 Tomar peso del Tren de Herramientas.
- 4.6 Iniciar el descenso lentamente hasta que el Indicador de Peso demuestre una deflexión (disminución) de peso en el mismo.
- 4.7 Realizar carrera de calibre hasta la profundidad indicada en el programa de trabajo proporcionado por el cliente, según POSN02-A13.
- 4.8 En caso de detectar obstrucciones, se debe recuperar calibre y realizar carrera con bloque de impresor según POSN02-A14.
- 4.9 Si es necesario, realizar carrera de herramientas con fresa, acorde al diámetro de la cañería.
- 4.10 Armar herramienta Dummy con 4 anillos, según diámetro de cañería y requerido por programa de trabajo, pudiendo ser de 101 mm y 112 mm.
- 4.11 Realizar carrera de herramientas con calibre Dummy conformado por cuatro (4) anillos, según el diámetro de la cañería, a la profundidad requerida por programa, utilizando tren de herramientas conformado por: Rope socket, 10 pie de barra de carga de 1 ¾", tijera mecánica y calibre Dummy.
- 4.12 Recuperar la herramienta y verificar que se encuentran todas las piezas y sin daño.

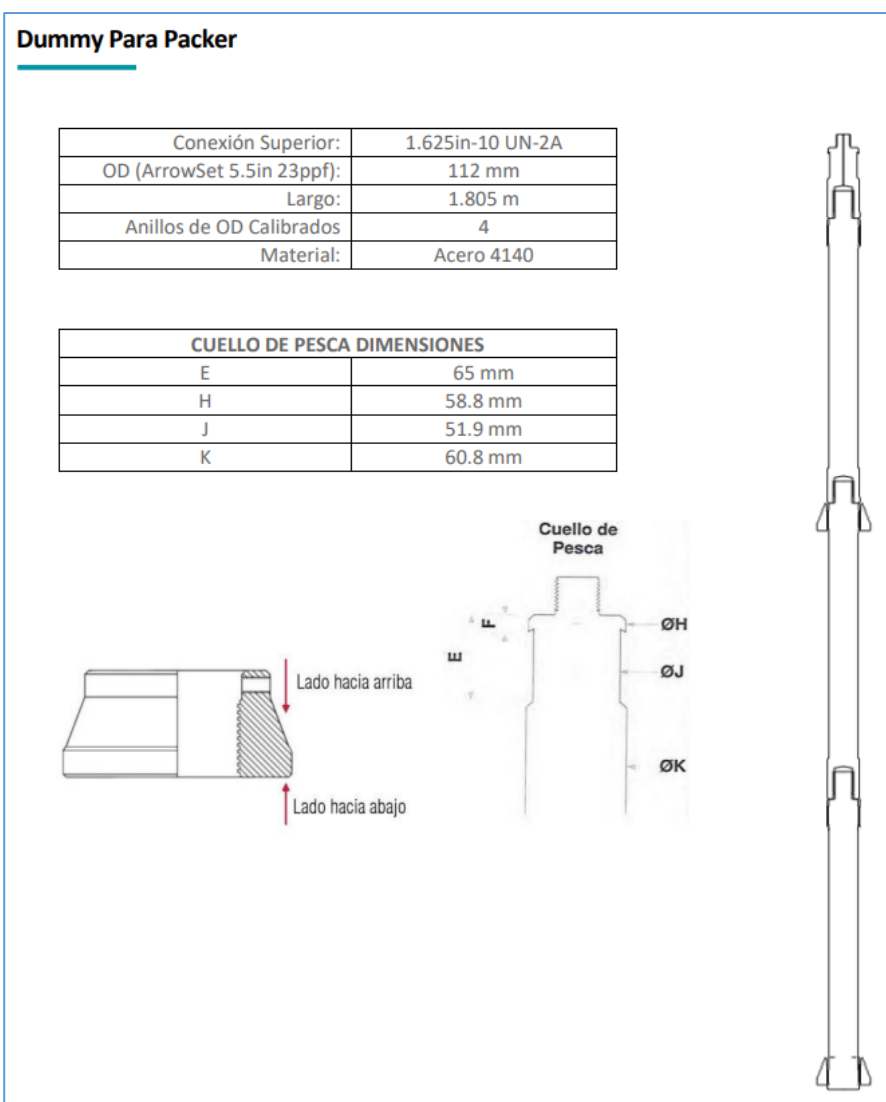

5.0 Responsables

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A31 Calibración de Casing con calibre Dummy.	Para su aplicación.
POSN02-A29 Calibración de Casing con calibre Dummy.	Cambio de código a POSN02-A29.