Porcelatino Porcelanato & Revestimiento	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PL-SSMA-FO-42
	REPORTE FINAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO	VERSIÓN 01

REGISTRO:	

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
PORCELANATO LATINO SAC	20609175789	CHILCA	FABRICACIÓN DE PORCELANATO Y CERAMICOS	800

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
800	0	MAPFRE

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
_____	_____	_____	_____	_____

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR	Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
_____	_____	_____

DATOS DEL TRABAJADOR


APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO	Nº DNI/CE	EDAD
CURAY IPANAQUE ERWIN JOSE	45639409	37


ÁREA	PUESTO DE TRABAJO	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	SEXO F/M	TURNO D/T/N	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)
ESMALTE 2	AYUDANTE DE PRODUCCION	1 AÑO 12 DÍAS	M	N	LABORAL	1 AÑO 12 DÍAS	30 MINUTOS

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE				FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	
9	7	2026	19:30	9	7	2026	ESMALTE 2 - CERCA DE LA JAULA DE ALMACENAMIENTO DE CERÁMICOS

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO						MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)						Nº DÍAS DE DESCANSO MÉDICO	Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS
ACCIDENTE LEVE		ACCIDENTE INCAPACITANTE	X	MORTAL		TOTAL TEMPORAL		PARCIAL TEMPORAL	X	PARCIAL PERMANENTE		TOTAL PERMANENTE			1

PARTE DEL CUERPO LESIONADO

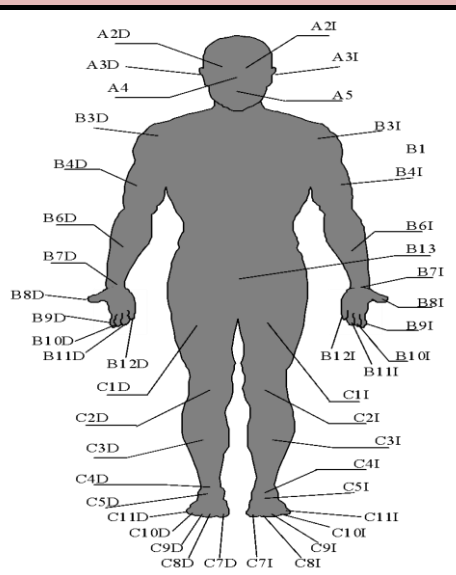

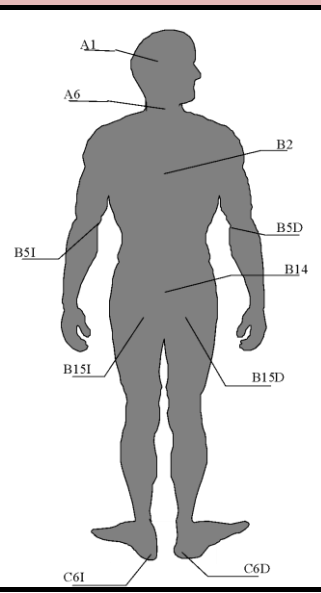

	Cráneo		Pulmón
	Frente		Costillas
	Ojo		Espalda superior
	Nariz		Espalda media
	Boca		Espalda inferior
	Dientes		Nalga
	Barbilla/ Mentón		Pelvis
	Cuello		Inglés
	Clavícula		Pierna
	Hombro		Cadera
X	Brazo		Rodilla
	Codo		Pantorrilla
	Antebrazo		Pierna
	Muñeca		Tobillo
	Mano		Pie
	Pulgar 1		Dedos pie
	Dedo 2		Otros *(especificar)*
	Dedo 3		
	Dedo 4		
	Dedo 5		
	Pecho		

TIPO DE LESIÓN

X	Contusión	X	Fractura
	Estiramiento		Esguince
	Abrasión		Amputación
	Laceración		Otros
	Perforación		
	Cuerpo Extraño		
	Quemadura Térmica		
	Quemadura Química		

TIPO DE CONTACTO

	Golpeado por		Ruido
	Golpeado contra		Sust. Tóxicas
	Atrapado dentro		Objetos extraños
	Atrapado sobre		Golpe con + Roce con
X	Atrapado entre		
	Resbalón		
	Caída a un mismo nivel		
	Caída a un nivel inferior		
	Sobre esfuerzo		
	Contacto con electricidad		
	Temperaturas extremas		
	Cáusticos / Acidos		

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
El trabajador Erwin Curay Ipanaque, perteneciente al área de Esmalte 2, cuyo puesto se ubica en las fajas transportadoras post esmaltado, previo al ingreso de Hornos, se encontraba realizando labores de limpieza de equipos, actividad que forma parte de sus funciones habituales. Al momento del incidente vestía su ropa de trabajo compuesta por polo plomo de manga larga y pantalón de trabajo, además de portar los equipos de protección personal correspondientes: casco de seguridad, mascarilla, tapones auditivos y guantes de seguridad. Como parte de la labor programada, el trabajador Erwin inició la limpieza de los motores y de las guardas de protección de los rodillos, ubicados debajo de las plataformas de tránsito, comenzando desde el extremo más cercano a las jaulas de almacenamiento de cerámicos. En dicha zona se encuentra instalado un motor cuya función es transmitir el movimiento al eje de los rodajes para accionar las fajas encargados de desplazar los cerámicos provenientes de la Línea 1 de Esmalte 2 hacia la zona de los rodillos transportadores, previa al ingreso a los hornos de cocción. Entre el motor y el eje de los rodajes, hay un tornillo de fijación de considerable longitud, instalado sobre el acoplo del eje, el cual sobresale notablemente y se utiliza para asegurar el motor al eje de transmisión. Este motor no permanece en funcionamiento de manera continua, sino que se activa aproximadamente cada 30 segundos, únicamente cuando llegan piezas cerámicas desde la línea de producción. Conociendo este comportamiento, Erwin esperó que el motor se detuviera para aprovechar el intervalo sin movimiento y proceder a limpiar la guarda de protección ubicada detrás del conjunto conformado por el motor, el eje y los rodajes. Para ello sostenía en la mano derecha un trapo de color negro con el que realizaba la limpieza. Mientras extendía su brazo derecho para alcanzar la parte posterior de la guarda de protección, la manga de su polo de trabajo se enganchó en el tornillo de fijación sobresaliente del eje del motor. Al percatarse de esta situación, intentó retirar el brazo; sin embargo, antes de lograr liberarlo, el motor volvió a entrar en funcionamiento de manera automática, provocando el giro del eje. Como consecuencia, la manga del polo fue enrollada por el tornillo de fijación, generando el atrapamiento de la prenda y jalando violentamente el brazo derecho del trabajador, el cual quedó atrapado alrededor del eje en movimiento. Al verse atrapado, el trabajador Erwin comenzó a pedir auxilio a gritos, solicitando a su compañero de trabajo que detuviera inmediatamente la máquina, Su compañero quien se encontraba sobre la plataforma operando el tablero de control, al escuchar los gritos de Erwin, accionó el paro del equipo, sin conocer inicialmente la causa de la emergencia. Posteriormente descendió de la plataforma y observó que el brazo derecho de Erwin se encontraba atrapado alrededor del eje del motor. Con el equipo ya detenido, el compañero procedió a girar manualmente el eje en sentido contrario al movimiento de operación, logrando liberar el brazo de Erwin. Una vez liberado, Erwin se retiró los guantes de seguridad y el polo de trabajo, el cual había quedado rasgado como consecuencia del atrapamiento, observándose además lesiones y marcas visibles en el brazo y la mano derecha. Paralelamente, su compañero informó de lo ocurrido al jefe chino del área. Tras recibir el aviso, el jefe se presentó en el lugar y trasladó inmediatamente a Erwin en una moto hasta el área de Tópico.

PARTICIPANTES EN EL REGISTRO Y EN LA INVESTIGACION			
Nombre: QUEZADA LUZA FABRIZIO	**Cargo: SUPERVISOR SSOMA**	**Fecha: 09/07/2026**	**Firma:** 
Nombre:	**Cargo:**	**Fecha:**	**Firma:**
REVISADO Y APROBADO POR			
Nombre: KEVIN FERNANDEZ RODRIGUEZ	**Cargo: JEFE SSOMA**	**Fecha: 09/07/2026**	**Firma:** 
Nombre:	**Cargo:**	**Fecha:**	**Firma:**

Porcelatino Porcelanato & Revestimiento	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**PL-SSMA-FO-86**
	ANEXO A: ANALISIS DE CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	**VERSION 01**

INCIDENTE		INCIDENTE PELIGROSO		ACCIDENTE	X	N° REGISTRO RELACIONADO:	

A SER LLENADO POR EL ACCIDENTADO O SUPERVISOR DE SEGURIDAD

A — CAUSAS INMEDIATAS

	Acto Subestandar
	Colocar Materiales en zona de transito
	No protege objeto punzopenetrantes
	Armar Andamio inadecuadamente
	Usar plataformas de trabajo inseguras
	Usar escaleras en malas condiciones
	No verificar sustancias resbaladizas en los peldaños
	No asegurar la escalera portátil
	Se estira /traslada al estar sobre eescalera
	No usa extitntor portatil
	Almacenamiento inadecuado
	No Advierte Peligro
	Operar un equipo sin autorización/ Entrenamiento
	Falla al advertir
	Falla al asegurar
	Operar a velocidad inadecuada
	Hacer inoperables los dispositivos de seguridad
	Remover dispositivos de seguridad
	Uso de equipo defectuoso
	Uso de equipo inapropiado
	Falla al usar EPP
	Carga inadecuada
X	Posición de tarea inadecuado
	Mantenimiento de equipo en operación
	Bromas
	No seguir los procedimientos

	Condición Subestandar
X	Protección y barreras inadecuadas
	EPP inadecuado e impropio
	Herramientas / Equipo / Materiales defectuosos
X	Sistema de advertencia inadecuado
	Area de trabajo sobre poblada/ Restringida
	Peligro de explosión y/o incendio
	Orden y limpieza deficiente
	Peligro medioambiental
	Exposición a ruido
	Exposición a temperaturas extremas
	Exposición a radiación
	Iluminación inadecuada o excesiva
	Ventilación inadecuada
	Otros ()

Describe los actos y/o condiciones subesándares existentes:

ACTO SUB ESTANDAR :

Posición de tarea inadecuada

Para limpiar la guarda de protección ubicada detrás del motor, el trabajador extendió el brazo por detrás del conjunto motor-acople, ubicando parte de su cuerpo dentro de la zona de alcance de elementos mecánicos con riesgo de atrapamiento.

CONDICIÓN SUBESTANDAR:

Protección y barreras inadecuadas

El tornillo de fijación del acople sobresalía considerablemente y permanecía accesible durante las labores de limpieza, constituyendo un punto de enganche y atrapamiento al no contar con un resguardo que impidiera el contacto accidental.

B — CAUSAS BASICAS

	Factores Personales
	Capacidad física/ Fisiológica inadecuada
	Capacidad mental/ Psicológica inadecuada
	Tensión física o fisiológica
	Tensión mental o psicológica
	Falta de conocimiento
	Falta de habilidad
	Motivación inadecuada
	Otros

	Factores de Trabajo
	Liderazgo/ Supervisión inadecuada
	Ingenería inadecuada
	Adquisición inadecuada
	Mantenimiento inadecuado
	Herramientas/ Equipos inadecuados
	Estándares de trabajo inadecuados
	Uso o desgaste excesivo
	Abuso o maltrato
	Diseño ergonómico inadecuado
	Otros

Describe los factores personales y/o de trabajo existentes:

FACTORES PERSONALES:

FACTORES DE TRABAJO:

A SER LLENADO POR LOS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION

C — MEDIDAS CORRECTIVAS

DESCRIPCION DE LA MEDIDA PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FIRMA
1. Retroalimentar al personal sobre el método seguro de limpieza, evitando el ingreso de brazos u otras partes del cuerpo a la zona de atrapamiento.	**FQL**	17/7/2026	
2. Instalar un resguardo fijo o cubierta sobre el acople y el tornillo sobresaliente para eliminar el riesgo de atrapamiento durante la operación y las labores de limpieza.	**FQL**	17/7/2026	

D — Retroalimentacion del accidente programada para el dia:

E — ELABORADO POR:		REVISADO POR:	
Nombre:	QUEZADA LUZA FABRIZIO	Nombre:	KEVIN FERNANDEZ RODRIGUEZ
Cargo:	SUPERVISOR SSOMA	Cargo:	JEFE SSOMA
Firma :		Firma:	
Fecha:	9/7/2026	Fecha:	9/07/2026

Porcelatino	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PL-SSMA-FO-87
	ANEXO B: DECLARACIÓN DE AFECTADO / TESTIGOS	VERSION 01

INCIDENTE		N° REGISTRO RELACIONADO:	
INCIDENTE PELIGROSO			
ACCIDENTE			

A SER LLENADO POR EL (LOS) INVOLUCRADO(S) EN EL SUCESO

Afectado ☐ Testigo ☒ Relación con la empresa ☒ Trabajador ☐ Tercero ☐ Intermediación

Fecha Declaración: 09 - 07 - 26

Yo, (Nombre, cargo y tiempo en el cargo) Antón Coronado Angel. A. Produccion 1 año 4 meses

Declaro lo ocurrido con respecto al incidente/accidente en las siguientes preguntas:

1. **Diga, ¿qué día y a qué hora ocurrió el evento?** 07:30 P.M 09-07-26

2. **Describa con sus propias palabras, ¿cómo ocurrió el evento?**

Bueno Primeramente el compañero estaba cambiando unos seguros de los rodillos mientras yo estuve arriba en los controles cuando el compañero se puso a limpiar los motores que se encuentran abajo de la Plataforma y despues escuche que gritaba que detuviera la linea Procedi apagar Todo y ayudarlo Porque el brazo se Habia enganchado en el motor y Poder sacar el brazo despues Habise Para que lo llevaran a Topico ya que se encontraba con Heridas y eso Fue Todo

3. **¿Por qué cree Ud. que ocurrió el evento?**

No Sabria explicarlo Ciertamente Pero Talves un descuido o Casualidad o Tambien Podria ser por los Pernos de los Motores

4. **¿De qué manera cree Ud. que se podría evitar que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir?**

Ver una Solucion Para Evitar los atrapamientos en los motores y asi evitar estos accidentes

Nombre: Antón Coronado Angel Gabriel	huella dactilar	DNI: 75470355	Firma:

Escaneado con CamScanner


Porcelatino Porcelanato & Revestimiento	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PL-SSMA-FO-88
	ANEXO C: PANEL FOTOGRAFICO	VERSION 01

1. Inicio de la labor de limpieza

El trabajador Erwin Curay Ipanaque, del área de Esmalte 2, inició la limpieza de los motores y de las guardas de protección de los rodillos ubicados debajo de las plataformas de tránsito, utilizando un trapo de limpieza. Para esta labor portaba su ropa de trabajo y los equipos de protección personal correspondientes (casco, mascarilla, tapones auditivos y guantes de seguridad).



el trapo con el que realizaba la limpieza de las guardas de protección, y la forma en que sostenía el trapo

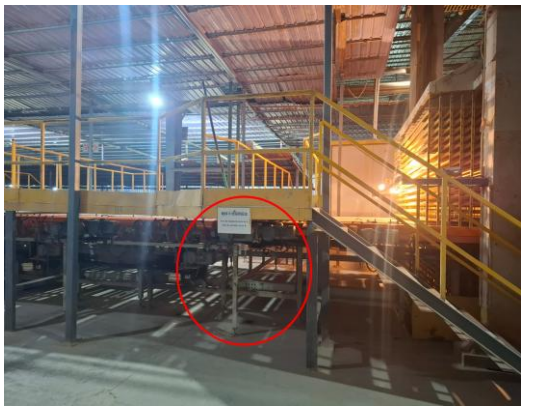




lugar exacto donde ocurrió el accidente

2. Limpieza de la guarda de protección

Conociendo que el motor se activa de manera intermitente aproximadamente cada 30 segundos, el trabajador esperó que este se detuviera para limpiar la guarda de protección ubicada detrás del conjunto conformado por el motor, el acople y el eje de los rodajes. Para alcanzar dicha zona, extendió su brazo derecho por detrás del conjunto mecánico.

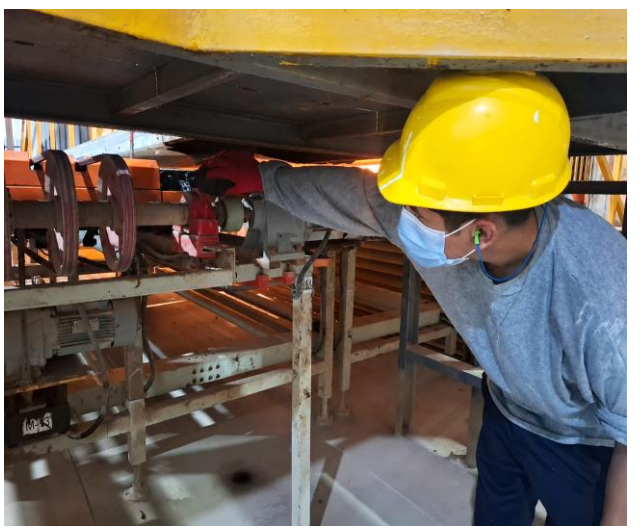



3. Ocurrencia del accidente:

Mientras realizaba la limpieza, la manga de su polo de trabajo se enganchó en el tornillo de fijación sobresaliente del acople del eje. Antes de que pudiera retirar el brazo, el motor volvió a activarse automáticamente, provocando el giro del eje. Como consecuencia, la manga fue enrollada por el tornillo de fijación, ocasionando el atrapamiento del brazo derecho del trabajador alrededor del eje en movimiento.



tornillo de fijación sobresaliente del acople del eje

4. Respuesta a la emergencia

Al quedar atrapado, el trabajador solicitó que detuvieran la máquina a gritos. Su compañero accionó el paro del equipo desde el tablero de control y posteriormente bajó de la plataforma a ayudar a liberar el brazo de Erwin, para ello giró manualmente el eje en sentido contrario. Luego de ser liberado, el trabajador Erwin fue trasladado a Tópico.



Tras ser liberado, el trabajador se retiró el polo de trabajo, observándose lesiones y marcas visibles en el brazo y la mano derecha





stimenta rota debido al atrapamient