COSTA-CONECTA

Electricidad & Telecomunicaciones

INFORME TÉCNICO

RED & WIFI — JADE TOWER

Trabajos realizados · Estado actual · Sistema TP-Link Omada

Comunidad	Jade Tower
Ubicación	Fuengirola (Málaga)
Viviendas	116
Referencia	CC-AUD-WIFI-2026-001
Fecha	24 de agosto de 2026
Técnico	José Antonio Vázquez Caballero
Empresa	Costa-Conecta · Electricidad & Telecomunicaciones
Versión	Documento técnico · Versión 1.0

DOCUMENTO TÉCNICO CONFIDENCIAL · USO INTERNO Y CLIENTE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Objeto y alcance del informe
2. Datos generales de la instalación
3. Situación previa a la intervención
4. Trabajos realizados
5. Arquitectura actual de la red
6. Estado actual — Rack Principal
7. Estado actual — Rack Coworking
8. Estado actual — Rack Gym
9. Estado actual — Rack Cine
10. Infraestructura WiFi — Sistema Omada
11. Trabajos adicionales no incluidos en presupuesto
11b. Recomendaciones técnicas
11.4 Ampliación cobertura WiFi sótanos (propuesta)
12. Valoración técnica y conclusiones

ESTADO GENERAL: FAVORABLE

La infraestructura de red y WiFi de Jade Tower ha sido completamente revisada, reorganizada y optimizada. Se ha implantado una arquitectura centralizada con segmentación de red mediante VLANs, eliminando los conflictos de IP y funcionamiento que existían anteriormente. Todos los equipos se encuentran operativos y correctamente configurados.

1 OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

El presente informe documenta los trabajos de revisión, reorganización y puesta en marcha de la infraestructura de red y WiFi de la Comunidad Jade Tower, Fuengirola (Málaga). Se recoge la situación previa detectada, los trabajos realizados durante la intervención y el estado actual de la instalación, con inventario completo de equipos y configuración.

El informe tiene como objeto:

- Documentar la problemática existente antes de la intervención.
- Detallar todos los trabajos realizados por Costa-Conecta.
- Reflejar el estado actual de cada zona y equipo instalado.
- Justificar técnicamente los trabajos adicionales no contemplados en el presupuesto inicial.

2 DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Comunidad	Jade Tower
Ubicación	Fuengirola, Málaga
Nº de viviendas	116
Tipo de instalación	Red corporativa multisede con segmentación VLAN
Proveedor internet	Telefónica Movistar (fibra óptica)
Sistema WiFi	TP-Link Omada (controladora + APs EAP)
Zonas cubiertas	Rack Principal, Coworking, Gym, Cine
Fecha de intervención	24 de agosto de 2026
Técnico responsable	José Antonio Vázquez Caballero — Costa-Conecta

3 SITUACIÓN PREVIA A LA INTERVENCIÓN

Al inicio de la intervención se detectaron las siguientes deficiencias en la infraestructura de red de Jade Tower:

3.1 Conflictos de red — Red única sin segmentación

Toda la instalación funcionaba sobre una única red plana sin segmentación. Esto provocaba que todos los sistemas de la comunidad — cámaras de seguridad, controles de acceso, equipos de WiFi, máquinas del gym, equipos del cine y sistemas del coworking — compartían el mismo rango de direcciones IP, generando los siguientes problemas:

- Conflictos y solapamientos de direcciones IP entre dispositivos de distintos sistemas.
- Interferencias de funcionamiento entre sistemas independientes que debían estar aislados.
- Imposibilidad de gestión diferenciada del tráfico por zona o sistema.
- Vulnerabilidad de seguridad al no existir separación entre redes de uso crítico (cámaras, controles de acceso) y redes de uso general (WiFi, coworking).

⚠ Sin segmentación de red, un dispositivo comprometido en la red WiFi podía acceder directamente a los sistemas de seguridad y control de acceso de la comunidad.

3.2 Switch cine — Equipo incompatible con el sistema

El rack del cine disponía de un switch GrandStream, equipo diseñado para sistemas de comunicaciones IP propietarios y no compatible con la plataforma de gestión centralizada Omada de TP-Link. Esto impedía su integración en el sistema de monitorización y gestión unificada de la instalación.

3.3 Conectores de red en rack principal — Grimpado deficiente

Se detectaron conectores RJ45 en el rack principal con grimpado incorrecto. Un conector mal grimpado provoca pérdidas de señal, errores de transmisión y desconexiones intermitentes que son difíciles de diagnosticar y generan inestabilidad en la red.

3.4 Gym, Cine y Coworking — Sin configuración ni infraestructura

Las zonas del gym, cine y coworking carecían de infraestructura de red adecuada. El gym no tenía las máquinas conectadas a red. El cine no disponía de punto de acceso WiFi ni los equipos AV configurados en red. El coworking no tenía la red configurada ni punto de acceso operativo.

4 TRABAJOS REALIZADOS

4.1 Análisis y reorganización de direccionamiento IP

Se realizó un sondeo completo de todos los dispositivos conectados a la red para identificar los conflictos de IP existentes. Una vez mapeada la situación, se diseñó un nuevo esquema de direccionamiento con 5 redes lógicas independientes (VLANs), una por cada sistema o zona funcional:

Red	Rango IP	Uso
Default	192.168.0.x	Red de gestión, cámaras y controles de acceso
gym	192.168.20.x	Máquinas y AP del gimnasio
cine	192.168.30.x	Equipos AV y AP de la sala cine
coworking	192.168.40.x	Equipos y AP del coworking
resto	192.168.50.x	Sistemas auxiliares y miscelánea

4.2 Instalación y configuración del router TP-Link ER605 (Omada)

La instalación existente tenía todos los sistemas sobre una única red plana sin segmentación: cámaras de seguridad, sistema de salto y controles de acceso, redes WiFi y equipos de gym, cine y coworking compartían el mismo espacio de direccionamiento. Esto generaba conflictos de IP, interferencias de funcionamiento y comprometía la seguridad al no existir separación entre sistemas críticos y redes de uso general.

Para resolver esta situación y garantizar el correcto funcionamiento independiente de cada sistema, fue imprescindible la instalación del router TP-Link ER605 Omada, que permite:

- Creación de VLANs independientes: red de cámaras, red de salto/controles de acceso, WiFi zonas comunes, gym, cine y coworking.
- Separación física del tráfico de cámaras y del sistema de salto de controles de acceso, eliminando los conflictos de funcionamiento.
- Aislamiento de las redes WiFi respecto a los sistemas críticos de seguridad de la comunidad.
- Enrutamiento entre redes con políticas de acceso diferenciadas por zona y sistema.
- Control centralizado de todos los APs WiFi mediante controladora Omada integrada.
- Monitorización en tiempo real del tráfico por red y por dispositivo.

4.3 Sustitución de conectores en rack principal

Se sustituyeron todos los conectores RJ45 con grimpado deficiente en el rack principal. El nuevo grimpado se realizó siguiendo el estándar T568B, con verificación de continuidad en todos los pares. Este trabajo garantiza la estabilidad y el rendimiento óptimo de los enlaces de red.

4.4 Rack Gym — Sustitución de switch y cableado de máquinas

Se instaló un switch TP-Link SG3428 integrado en el sistema Omada, se realizó el cableado de red de todas las máquinas del gym (2 cintas de correr y elíptica) y se instaló y configuró el punto de acceso WiFi EAP620 HD. El rack quedó completamente operativo y gestionado de forma centralizada.

4.5 Rack Coworking — Configuración de red y AP

Se configuró la red VLAN del coworking en el switch SG3428 existente y se puso en marcha el punto de acceso WiFi EAP620 HD, con configuración de SSID específico para la zona. La red de coworking queda aislada del resto de sistemas de la comunidad.

4.6 Rack Cine — Configuración completa e instalación de AP

Se realizó la configuración completa de la zona cine. El switch existente era un GrandStream, incompatible con el sistema Omada de TP-Link, por lo que fue sustituido por un switch SG3210. El punto de acceso WiFi existente tampoco era compatible con Omada, por lo que también fue sustituido por un nuevo EAP610, integrado en la plataforma de gestión centralizada. Adicionalmente se configuró la VLAN cine en el switch SG3210 y se configuraron en red todos los equipos audiovisuales de la sala (Apple TV, receptor AV Marantz Cinema 60, proyector y GIGA TV). Todos los equipos quedaron integrados y operativos.

5 ARQUITECTURA ACTUAL DE LA RED

Tras la intervención, la instalación dispone de una arquitectura en estrella con núcleo en el rack principal. Desde este núcleo parten enlaces de fibra óptica hacia los tres racks secundarios. La gestión es completamente centralizada mediante la plataforma Omada.

TOPOLOGÍA

Internet (Telefónica Movistar)
↓
Router TP-Link ER605 · 192.168.0.1
↓
Switch SG3428 — Rack Principal (núcleo)
↓ ↓ ↓
Rack Gym Rack Cine Rack Coworking

EQUIPOS INSTALADOS

Router: TP-Link ER605 v2.30
Switch núcleo: TP-Link SG3428 (28p)
Switch PoE: TP-Link ES220GMP (20p)
Switch Coworking: TP-Link SG3428 (28p)
Switch Gym: TP-Link SG3428 (28p)
Switch Cine: TP-Link SG3210 (10p)
APs WiFi: 7 uds EAP613/620HD/610/115
Controladora: Omada (software)


6 ESTADO ACTUAL — RACK PRINCIPAL

El rack principal alberga los equipos de núcleo de la red: el router ER605, el switch de distribución SG3428 y el switch PoE ES220GMP. Desde aquí se distribuye la conectividad a todos los racks remotos mediante fibra óptica y se gestionan los puntos de acceso WiFi de las zonas comunes.


Router TP-Link ER605 v2.30 — Estado actual




ER605 — Visión general Omada

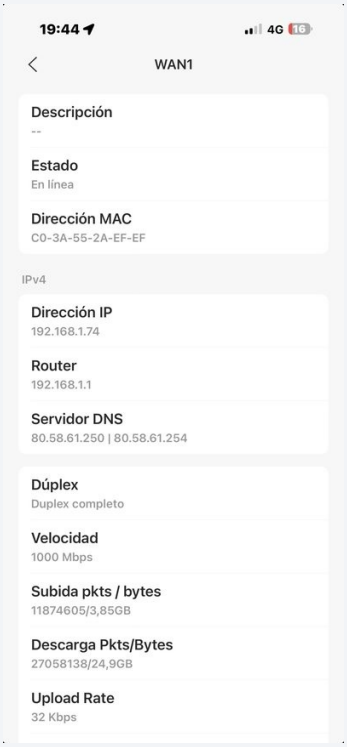

ER605 — Configuración WAN1

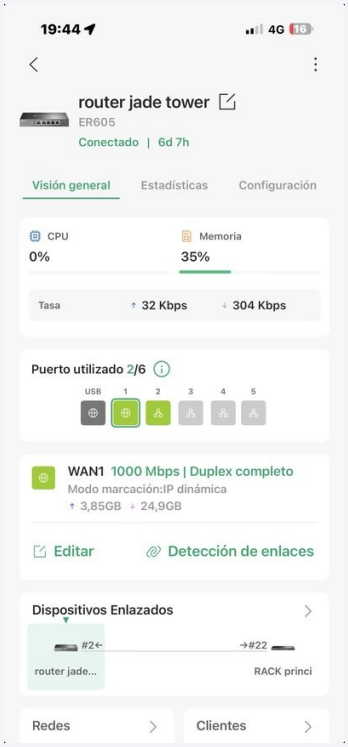


ER605 — Puerto LAN activo

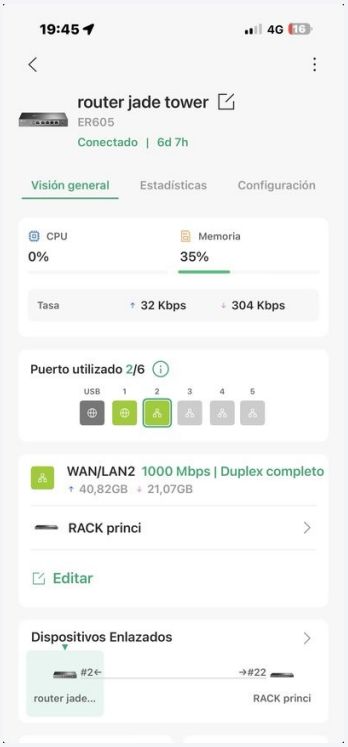

ER605 — Enlace WAN/LAN2

Parámetro	Valor
Modelo	TP-Link ER605 v2.30
IP LAN	192.168.0.1
IP WAN	192.168.1.74 (dinámica — Telefónica)
Velocidad WAN	1000 Mbps / Full Duplex
Firmware	2.4.5 Build 20260721
Uptime	6 días 7 horas
CPU / Memoria	0% / 35%
Redes configuradas	5 VLANs (Default, gym, cine, coworking, resto)

VLANs configuradas — Segmentación de red

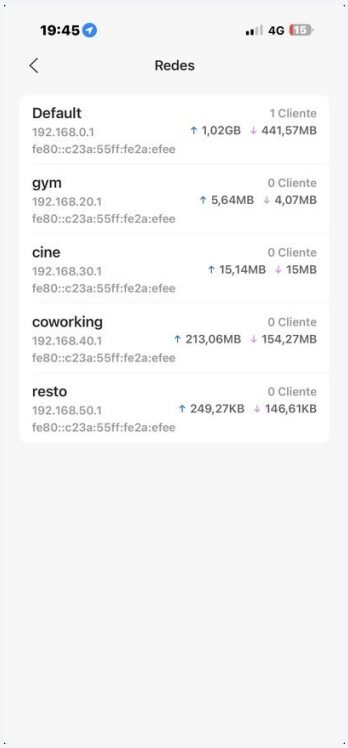


5 redes independientes en el ER605

Red / VLAN	Gateway	Zona	Tráfico acumulado
Default	192.168.0.1	Gestión / Cámaras / Controles acceso	1,46 GB
gym	192.168.20.1	Gimnasio — máquinas y AP	9,71 MB
cine	192.168.30.1	Sala cine — AV y AP	30,14 MB
coworking	192.168.40.1	Coworking — equipos y AP	367,33 MB
resto	192.168.50.1	Sistemas auxiliares	395,88 KB


Switch ES220GMP PoE + Switch SG3428 núcleo




SG3428 — Switch núcleo de distribución

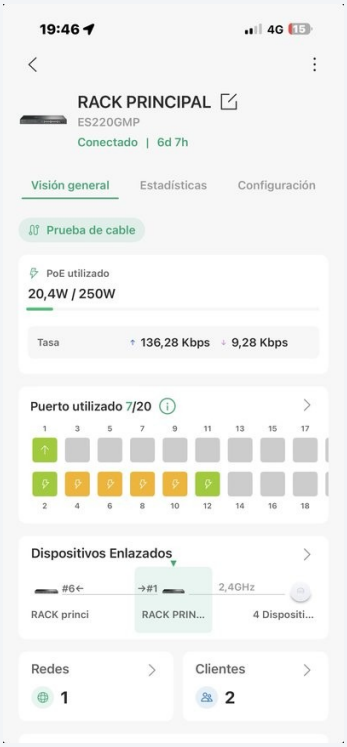

ES220GMP — Switch PoE auxiliar

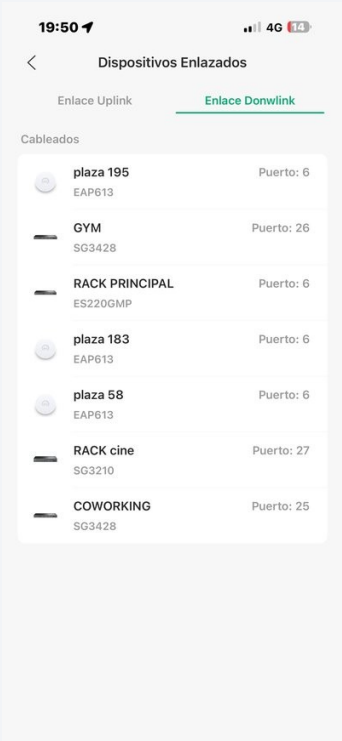

SG3428 — Dispositivos downlink

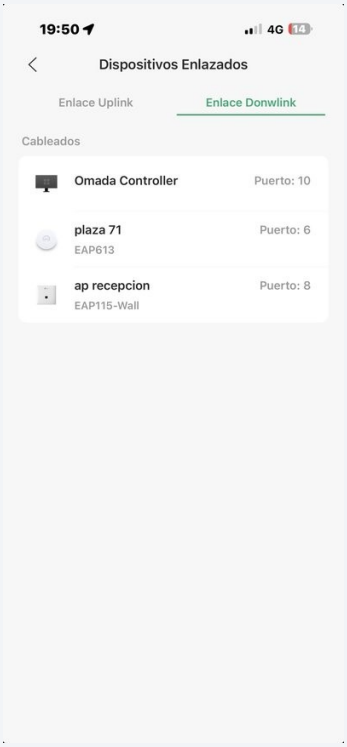


ES220GMP — Dispositivos downlink

Puertos activos ES220GMP:


Puerto	Dispositivo	Velocidad	PoE
P1	Uplink → SG3428 núcleo	1000 Mbps	No

P2	AP plaza 183 (EAP613)	1000 Mbps	4,20W
P4	AP plaza 195 (EAP613)	100 Mbps	3,90W
P6	AP plaza 71 (EAP613)	100 Mbps	4,60W
P8	Dispositivos varios	100 Mbps	1,30W
P10	Omada Controller	100 Mbps	2,40W
P12	Controladora	1000 Mbps	4,00W


Capturas detalle puertos ES220GMP:

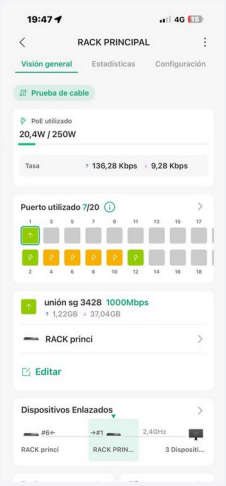


P2 — AP plz183

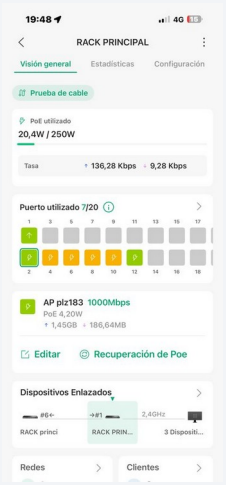


P4 — AP plz195

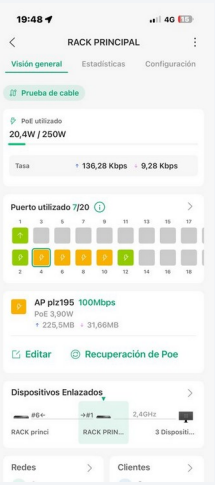


P6 — AP plz71

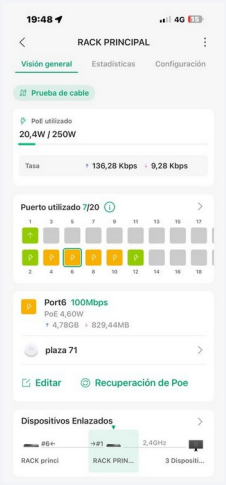

P8 — Dispositivos

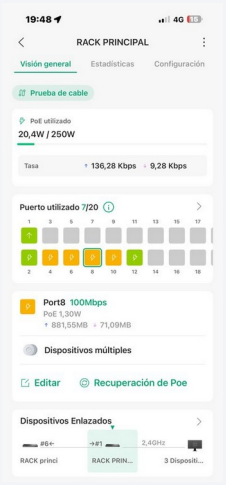


P10 — Omada Controller

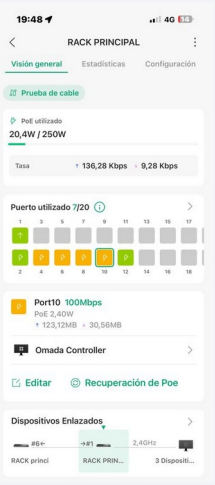

P12 — Controladora



P1 — Uplink hacia SG3428

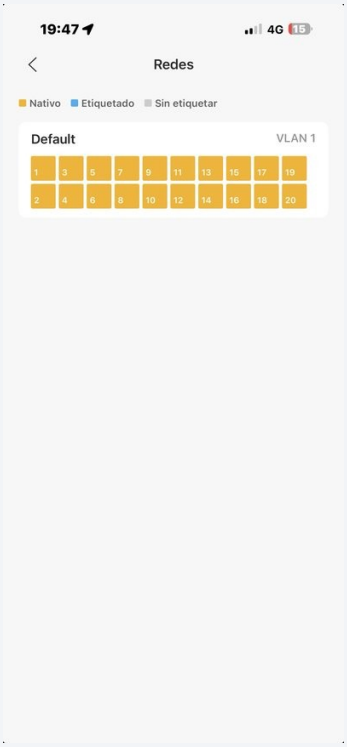


VLANs ES220GMP — VLAN 1 nativa

AP PL0 ASCENSORES — EAP610 v4.0 (nuevo)

Se ha instalado un nuevo punto de acceso TP-Link EAP610 en la zona de ascensores de planta baja. Este AP proporciona cobertura WiFi dual-band en una zona de paso de alta circulación, permitiendo la conexión continua a las redes del edificio.



AP PL0 ASCENSORES — Datos del equipo

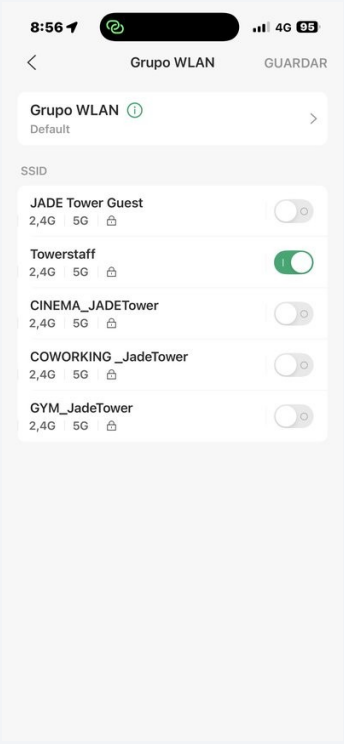

AP PL0 ASCENSORES — Enlace uplink


Parámetro	Valor
Nombre	AP PL0 ASCENSORES
Modelo	TP-Link EAP610 (EU) v4.0
N° de serie	225A0LM007757
MAC	10-5A-95-F5-A1-98
IP	192.168.0.70
Firmware	1.8.3 Build 20260617
Switch / Puerto	SG3428 núcleo — Puerto 6
Velocidad enlace	1000 Mbps
Banda WiFi	2,4 GHz + 5 GHz (WiFi 6)
Clientes activos	1
Tráfico acumulado	↑ 56,39 GB / ↓ 5,47 GB
Estado	Operativo

7 ESTADO ACTUAL — RACK COWORKING

El rack del coworking dispone de un switch SG3428 conectado al rack principal mediante enlace de fibra óptica a 1000 Mbps. La red de coworking (VLAN 192.168.40.x) está completamente aislada del resto de sistemas. El punto de acceso EAP620 HD proporciona cobertura WiFi tri-band (2,4 + 5 + 6 GHz) con el SSID específico de coworking.




SG3428 Coworking — General

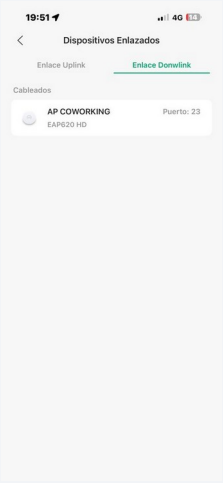

Enlace uplink fibra




Dispositivos downlink

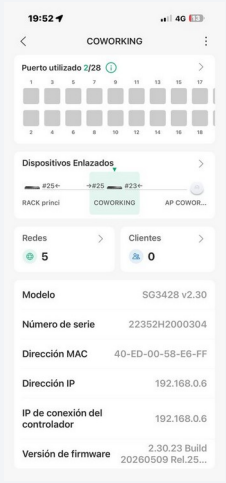

Vista puertos activos



Datos del equipo

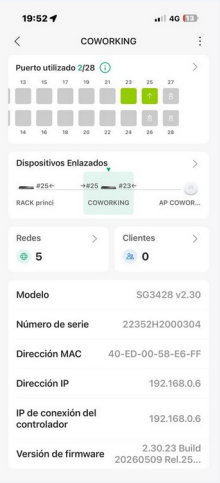


AP EAP620 HD conectado


Parámetro	Valor
Modelo switch	TP-Link SG3428 v2.30
IP switch	192.168.0.6
Uptime	5 días 20 horas
CPU / Memoria	22% / 43%
Puertos en uso	2/28 (uplink fibra + AP)
Red asignada	coworking — 192.168.40.1/24
AP instalado	TP-Link EAP620 HD (WiFi 6E tri-band)
Enlace uplink	Puerto 25 → SG3428 núcleo · 1000 Mbps

8 ESTADO ACTUAL — RACK GYM


Tras la sustitución del switch GrandStream y el cableado de las máquinas, el rack del gym dispone de un switch SG3428 integrado en el sistema Omada. Las tres máquinas (2 cintas y elíptica) están conectadas a red a 1000 Mbps. El punto de acceso EAP620 HD proporciona cobertura WiFi 6E en la zona del gimnasio.

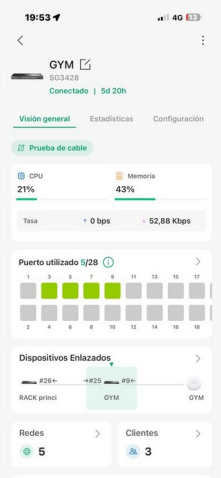

SG3428 Gym — General

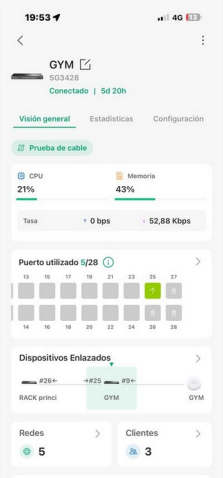

AP GYM (EAP620 HD)

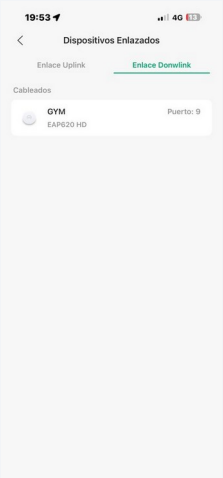

Enlace uplink fibra




Cinta 1 conectada



Cinta 2 conectada



Elíptica conectada

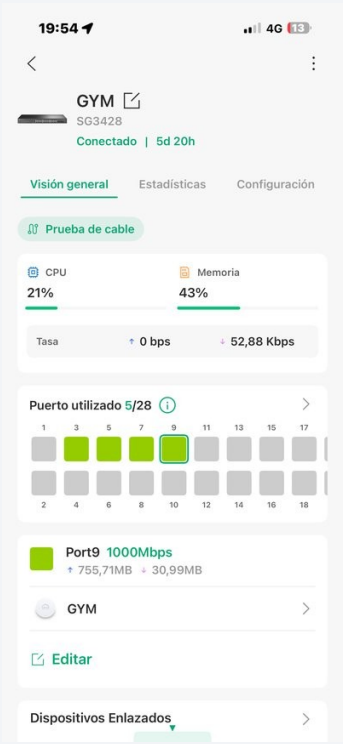


Vista puertos activos gym


Puerto	Dispositivo	MAC	Velocidad
P3	Cinta 1	00-C0-08-AC-7C-25	1000 Mbps
P5	Cinta 2	00-C0-08-AC-7D-1A	1000 Mbps
P7	Elíptica	00-C0-08-AC-42-6E	1000 Mbps
P9	AP GYM — EAP620 HD	—	1000 Mbps
P25	Uplink → SG3428 núcleo (fibra)	—	1000 Mbps

9 ESTADO ACTUAL — RACK CINE

La sala cine ha sido configurada de forma completa durante esta intervención. Se instaló un nuevo punto de acceso WiFi EAP610 y se configuraron en red todos los equipos audiovisuales de la sala. El switch SG3210 distribuye la conectividad a través de la VLAN cine (192.168.30.x), completamente aislada del resto de sistemas.

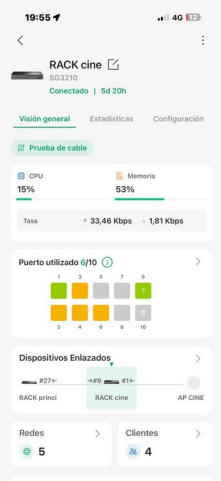

SG3210 Cine — General

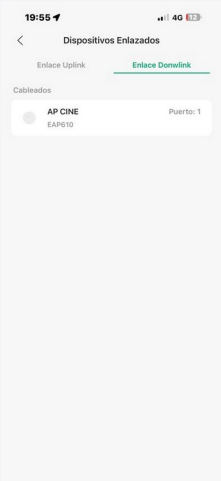

AP CINE (EAP610) — nuevo



Apple TV — configurado



Marantz Cinema 60




Proyector Cine



GIGA TV



Uplink fibra Puerto 9 → núcleo

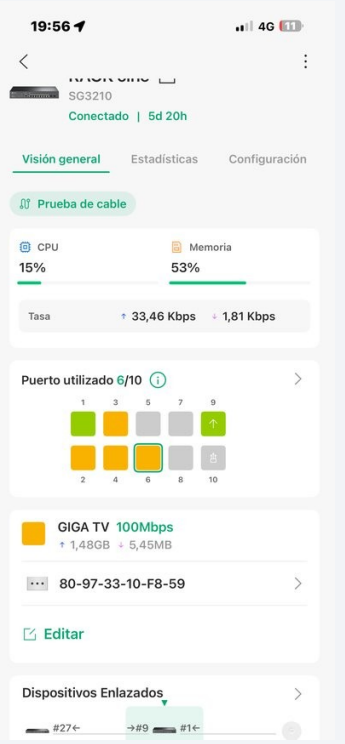

Vista puertos activos cine

Puerto	Dispositivo	Estado	Velocidad
P1	AP CINE — EAP610 (nuevo)	Operativo	1000 Mbps
P2	Apple TV — Sala de cine	Configurado	100 Mbps
P3	Marantz Cinema 60	Configurado	100 Mbps
P4	Proyector Cine	Configurado	100 Mbps
P6	GIGA TV	Configurado	100 Mbps
P9	Uplink → SG3428 núcleo (fibra)	Activo	1000 Mbps

10 INFRAESTRUCTURA WiFi — SISTEMA OMADA


Todos los puntos de acceso están gestionados centralizadamente mediante la plataforma Omada, que permite configurar SSIDs, VLANs, políticas de acceso y monitorización desde un único panel de control. El router ER605 actúa como controlador Omada integrado.

Nombre	Modelo	Zona	Switch/Puerto	Banda	Estado
AP plz58	EAP613	Plaza / zonas comunes	SG3428 P6	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo
AP plz71	EAP613	Plaza 71	ES220GMP P6	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo
AP plz183	EAP613	Plaza 183	ES220GMP P2	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo
AP plz195	EAP613	Plaza 195	ES220GMP P4	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo
AP PL0 ASCENSORES	EAP610 v4.0	Zona ascensores Pl.0	SG3428 P6	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo
ap recepcion	EAP115-Wall	Recepción	ES220GMP P8	2,4 GHz	Operativo
AP COWORKING	EAP620 HD	Coworking	SG3428-CW P23	2,4+5+6GHz WiFi6E	Operativo
AP GYM	EAP620 HD	Gimnasio	SG3428-GYM P9	2,4+5+6GHz WiFi6E	Operativo
AP CINE	EAP610	Sala Cine	SG3210 P1	2,4+5 GHz WiFi6	Operativo

Redes WiFi configuradas — SSIDs y credenciales de acceso

A continuación se detallan las redes WiFi configuradas en el sistema Omada con sus credenciales de acceso. Documento de uso interno — custodiarlo de forma segura.

SSID (Nombre de red)	Contraseña	Zona de aplicación	Banda
Towerstaff	staff@2026Tower	Personal staff — todas las zonas	2,4 + 5 GHz
JADE Tower Guest	Tower2026@	Invitados — zonas comunes	2,4 + 5 GHz
GYM_JadeTower	g@m_Tower	Gimnasio	2,4 + 5 GHz
COWORKING _JadeTower	W@rk_JadeTow4r	Coworking	2,4 + 5 GHz
CINEMA_JADETower	Cordi@_JadeTow3r	Sala Cine	2,4 + 5 GHz

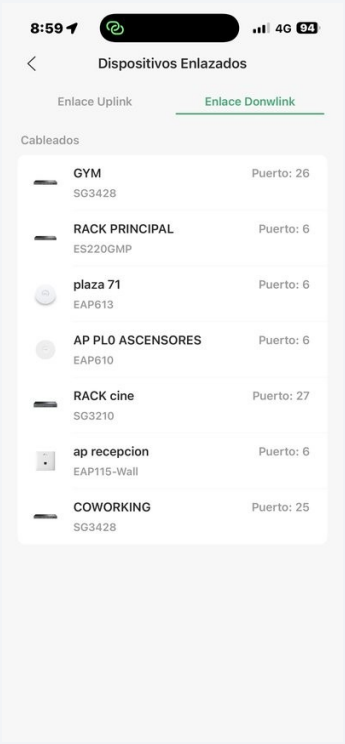

Grupo WLAN — SSIDs configurados en Omada



Red JADE Tower Guest — QR de acceso

⚠️ Documento confidencial. Las credenciales WiFi deben comunicarse únicamente a los usuarios autorizados de cada zona. Se recomienda cambiar las contraseñas periódicamente.

11 TRABAJOS ADICIONALES NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO

Durante la intervención se identificaron y ejecutaron trabajos que no estaban contemplados en el presupuesto inicial. A continuación se documentan técnicamente para su presupuestación por separado.

11.1 Configuración completa zona Cine

La sala cine requirió una intervención completa no prevista inicialmente. El punto de acceso WiFi existente era incompatible con el sistema de gestión centralizada Omada, por lo que fue necesaria su sustitución por un nuevo TP-Link EAP610. Adicionalmente se realizó la configuración de la VLAN cine en el switch SG3210 y la configuración de red de todos los equipos audiovisuales (Apple TV, receptor AV Marantz Cinema 60, proyector y GIGA TV). La zona ha quedado completamente operativa e integrada en el sistema Omada.

11.2 Sustitución de conectores en Rack Principal

Se detectaron conectores RJ45 con grimpado incorrecto en el rack principal que causaban inestabilidad en la red. Se procedió a la sustitución de todos los conectores defectuosos, realizando el nuevo grimpado bajo estándar T568B con verificación de continuidad. Este trabajo es imprescindible para garantizar la estabilidad y el rendimiento de la instalación.

11.3 Router TP-Link ER605 — Necesidad técnica justificada

La instalación de un router Omada (TP-Link ER605) no estaba contemplada en el presupuesto inicial, pero resultó imprescindible por las siguientes razones técnicas: — La red existente era una red plana única sin segmentación, con conflictos de IP entre los distintos sistemas (cámaras, controles de acceso, WiFi, gym, cine, coworking). — Sin un router con capacidad de gestión de VLANs era imposible separar y aislar los diferentes sistemas, lo que comprometía tanto el funcionamiento como la seguridad de la instalación. — El router ER605 es además el controlador Omada que permite la gestión centralizada de todos los puntos de acceso WiFi. Sin este equipo no es posible operar el sistema Omada. Su instalación no fue opcional sino una necesidad técnica derivada del estado previo de la red.

11.4 Ampliación de cobertura WiFi en sótanos (Propuesta)

Durante la auditoría se han identificado zonas sin cobertura WiFi en las plantas de sótano del aparcamiento. Las zonas afectadas son: — Sótano 1: Plazas 1 a 5 y plazas 90 a 93. — Sótano 2: Plazas 122 a 128 y plazas 208 a 217. Para cubrir estas zonas de forma adecuada se propone la instalación de 2 puntos de acceso adicionales por planta (4 APs en total), lo que garantizaría cobertura WiFi completa en todas las plazas de aparcamiento de ambas plantas de sótano. Los APs propuestos serían del mismo sistema Omada (TP-Link EAP), integrándose en la gestión centralizada existente sin necesidad de configuración adicional del sistema. Esta actuación se presupuestará por separado.

11.5 Proteccion de datos en Sala Cine — Riesgo legal y solucion tecnica

PROBLEMA DETECTADO

La sala cine dispone de equipos AV compartidos (Apple TV, Marantz Cinema 60, proyector) en los que los vecinos deben introducir sus credenciales personales de plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, etc.). Al abandonar la sala, sus credenciales pueden quedar almacenadas en el dispositivo, permitiendo que el siguiente usuario acceda a su cuenta privada y pueda realizar compras o visualizar contenido a su cargo.

Marco normativo aplicable:

- RGPD (Reglamento UE 2016/679) — Art. 25: Las credenciales de acceso son datos personales protegidos. La comunidad tiene obligacion de adoptar medidas tecnicas para evitar accesos no autorizados.
- LOPDGDD (Ley Organica 3/2018) — Normativa espanola del RGPD. Establece responsabilidad del titular del equipamiento cuando no se adoptan medidas de seguridad adecuadas.
- AEPD — Las sanciones oscilan entre apercibimiento formal y multas de hasta 20.000.000 euros o el 4% de la facturacion global anual (art. 83 RGPD). Cualquier vecino afectado puede interponer denuncia ante la AEPD.

Solucion propuesta — Chromecast with Google TV:

La solucion mas robusta es instalar un Chromecast with Google TV conectado al Marantz Cinema 60 via HDMI. El vecino usa su propio movil como mando y proyecta desde sus apps sin introducir credenciales en ningun equipo de la comunidad. Al salir, no queda ningun dato personal en la instalacion.

Dispositivos compatibles con el sistema:

- iPhone / iPad (iOS 12+) — AirPlay nativo. Proyecta directamente desde cualquier app sin configuracion adicional.
- Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, etc.) — Google Cast integrado. Compatible con todas las apps de streaming.
- MacBook / iMac (macOS) — AirPlay o Google Cast desde navegador Chrome.
- Portatil Windows (cualquier version) — Google Cast desde Chrome o Miracast.
- Tablet Android / iPad — misma compatibilidad que moviles.

Plataformas compatibles: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Movistar+, DAZN y cualquier app en iOS o Android.

Por que no el Apple TV existente:

El Apple TV permite configurar perfil restringido, pero cualquier usuario con acceso fisico puede desactivarlo. Al no poder garantizarse el bloqueo de forma permanente, la comunidad no queda exenta de responsabilidad legal. El Chromecast elimina el problema de raiz al no tener ningun sistema de login local.

Coste estimado de la actuacion:

Concepto	Coste estimado
Chromecast with Google TV (4K)	50 - 70 euros
Instalacion y configuracion (1-2 h tecnico)	80 - 120 euros
TOTAL ESTIMADO	130 - 190 euros

> Esta inversion minima elimina completamente el riesgo de sancion por parte de la AEPD, que en caso de denuncia de un vecino podria suponer multas muy superiores a este coste. Actuacion a presupuestar por separado.

11 b RECOMENDACIONES TÉCNICAS

A continuación se recogen las recomendaciones técnicas identificadas durante la auditoría, tanto de mejora de la instalación actual como de ampliación de cobertura.

ID	Recomendación	Descripción	Prioridad
R1	Ampliación cobertura sótano 1	Instalar 2 APs Omada para cubrir plazas 1-5 y 90-93 sin cobertura WiFi.	MEDIA
R2	Ampliación cobertura sótano 2	Instalar 2 APs Omada para cubrir plazas 122-128 y 208-217 sin cobertura WiFi.	MEDIA
R3	Configurar VLANs etiquetadas en ES220GMP	Aplicar tagged/untagged por puerto para correcta segmentación de APs.	BAJA
R4	Sustituir AP recepción EAP115-Wall	Solo 2,4 GHz sin WiFi 5/6. Reemplazar por EAP613 o superior.	BAJA
R5	Verificar cableado AV rack cine	Dispositivos AV a 100 Mbps. Comprobar cableado y adaptadores.	BAJA
R6	Etiquetar cables y puertos racks remotos	Documentación física de la instalación para facilitar mantenimiento.	BAJA

⚠️ Las recomendaciones R1 y R2 (cobertura sótanos) se presupuestarán por separado como ampliación de la instalación. Las recomendaciones R3 a R6 son mejoras de optimización de baja prioridad que no afectan al funcionamiento actual.

12 VALORACIÓN TÉCNICA Y CONCLUSIONES

ESTADO GENERAL: FAVORABLE

La infraestructura de red y WiFi de Jade Tower ha quedado completamente reorganizada y optimizada. Se ha resuelto la problemática de conflictos de IP y red plana existente, implantando una arquitectura moderna con segmentación VLAN, gestión centralizada Omada y cobertura WiFi de última generación en todas las zonas.

Zona / Sistema	Estado anterior	Estado actual
Red general	Red plana, conflictos IP	5 VLANs, red segmentada y organizada
Rack Principal	Conectores defectuosos	Conectores sustituidos, red estable
Rack Gym	Switch incompatible, sin cableado	Switch Omada, máquinas cableadas, AP activo
Rack Coworking	Sin configuración, AP inactivo	Red configurada, AP EAP620 HD operativo
Rack Cine	Sin AP, sin config. AV	AP nuevo, todos los AV configurados en red
Gestión WiFi	Sin gestión centralizada	Controladora Omada, 9 APs gestionados
Cobertura sótanos	Sin cobertura WiFi en zonas aparcamiento	Propuesta: 4 APs adicionales (2 por planta)

Técnico Responsable
José Antonio Vázquez Caballero
Técnico Instalador de Telecomunicaciones
Costa-Conecta · Fuengirola (Málaga)
Fecha: 24 de agosto de 2026

COSTA-CONECTA
Electricidad & Telecomunicaciones
Servicio Técnico Oficial FERMAX
Tel. 952 476 006
info@costa-conecta.es
www.costa-conecta.es