மரையின் வடிவத்தில் மெல்லிய வழியை உண்டாக்கும். மரையிடும் போது டாப்ரென்ச்சை முன்னும் பின்னும் சுழற்றி சிறிதுசிறிதாக உட்செலுத்தி மரையிடல் வேண்டும். மரையிடும் போது எண்ணெய் விட வேண்டும்.

இரண்டாவது வகை (B)

இவற்றில் சுமார் ஆறில் ஒருபங்கு மரையிருக்காது. அதனால் முதல் டேப் நுழைந்தது போன்று பணிப்பொருளின் உட்சென்று ஏற்கனவே உள்ள மரையின் வடிவத்தில் மேலும் ஆழமாக மரையை உண்டாக்கும்.

மூன்றாவது வகை (c)


இதன் உடல்பாகம் முழுவதும் மரை இருக்கும். முதல் இரண்டு டேப்புகளை உபயோகித்த பின்பு இதனை பயன்படுத்த வேண்டும். இது பணிப்பொருளில் துல்லியமாக இறுதி வரை உள் மரையிட்டு முடிக்கும்.

மரையிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகள்

1. A, B, C என வரிசையாக டேப்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. துளையினுள் டேப் சரியாக நுழைகிறதா என்பதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
3. முன்னும் பின்னும் சுழற்றி, துளையினுள் உள்ள பிசிறுகளை வெளியேற்ற வேண்டும்.
4. அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல் உபயோகப் படுத்தவேண்டும்.
5. தேவையான அளவிற்கு டேப் ரென்ச் பயன்படுத்துதல் அவசியம்.
6. அப்போதுதான் கைப்பிடி சுழற்றுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்.
7. சரியான அளவு குளிர்விக்கும் திரவம் பயன்படுத்த வேண்டும்.

2.16 டை (Die)

வெளி மரையிடப் பயன்படும் கருவிக்கு வெளி மரையிடும் கருவி அல்லது "டை" என்று பெயர். கார்பன் ஸ்டீல் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு கடினப்படுத்தி பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

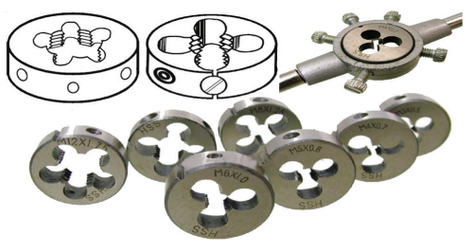

டை வகைகள்

பொதுவாக "டை" இருவகைப்படும்.

1. கெட்டியான வகை (Solid Die)
2. மாற்றியமைக்கும் வகை (Adjustable Die)

கெட்டியான வகை (Solid Die)

சதுரம், உருண்டை மற்றும் ஆறுபட்டை போன்ற வடிவத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு அளவிற்கும் தனித்தனியாக டைகட்டைகள் உண்டு. இவை டை "ஸ்டாக் " மூலம் பிடிக்கப்படும். இதன்மூலம் புதிதாக மரையிடவும், தேய்ந்து போன மரையைப் புதுப்பிக்கவும் உதவும்.

மாற்றியமைக்கும் வகை (Adjustable Die)

இது வட்டவடிவமாக இருக்கும். ஒருபக்கத்தில் டையை கட்டிங் செய்து சிறு இடைவெளி உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும். "டை" ஸ்டாக்கில் இதனை பொறுத்தி வெளி மரையிடலாம். இம்முறையில் டை ஸ்டாக்கில் டையை மாற்றி அமைக்கும் வகையில் சிறிய ஸ்குரு ஒன்று இருக்கும். இதன்மூலம் டை கட்டையை சிறிதாக்கவும், விரிவாக்கவும் முடியும். இதற்கு மாற்றியமைக்கும் வகை என்று பெயர்.

வெளி மரையிடு முன் கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகள்

1. சரியான உருளை வடிவமான பொருளா? என்பதை உறுதிபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மேலும்டையைவிட பெரிய அளவில் பணிப்பொருள் இருக்ககூடாது.
2. பணிப்பொருளின் முன்முனை சற்று சரிவாக இருத்தல் அவசியம். அப்போது தான் சரியாக மரையிடும் கருவி பொருந்தும்.
3. சரியான கோணத்திற்கேற்ப மரை வெட்டப்பட்டுள்ளதா? என்பதை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.
4. இரண்டு துண்டுகளாலான டையை பயன்படுத்தும் போது இரண்டும் ஒரே அளவு தானா என்பதையும் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
5. மரையிடும் கருவிக்கு அதிக அழுத்தம் தரக்கூடாது.
6. சரியான அளவு குளிர்விக்கும் திரவம் பயன்படுத்த வேண்டும்.

GM_Tamil-Chapter_02.indd 25 12/9/2019 2:47:08 PM