Winding table for starting coil

Phase	Poles			
	1	2	3	4
R	1 – 6	7 – 12	13 – 18	19 – 24
Y	3 – 8	9 – 14	15 – 20	21 – 26(2)
B	5 – 10	11 – 16	17 – 22	23 – 28(4)

Winding table for running coil

Phase	Poles			
	1	2	3	4
R	4 – 9	10 – 15	16 – 21	22 – 27(3)
Y	5 – 8	11 – 14	17 – 20	23 – 26(2)
B	6 – 7	12 – 13	18 – 19	24 – 25(1)

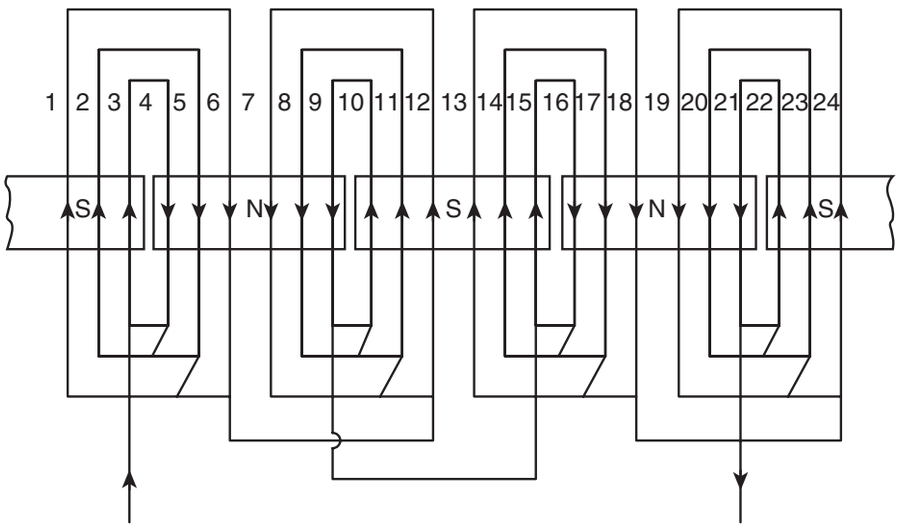


Fig. 9.13 1Ø, 4 Pole, 24 slots concentric starting winding diagram

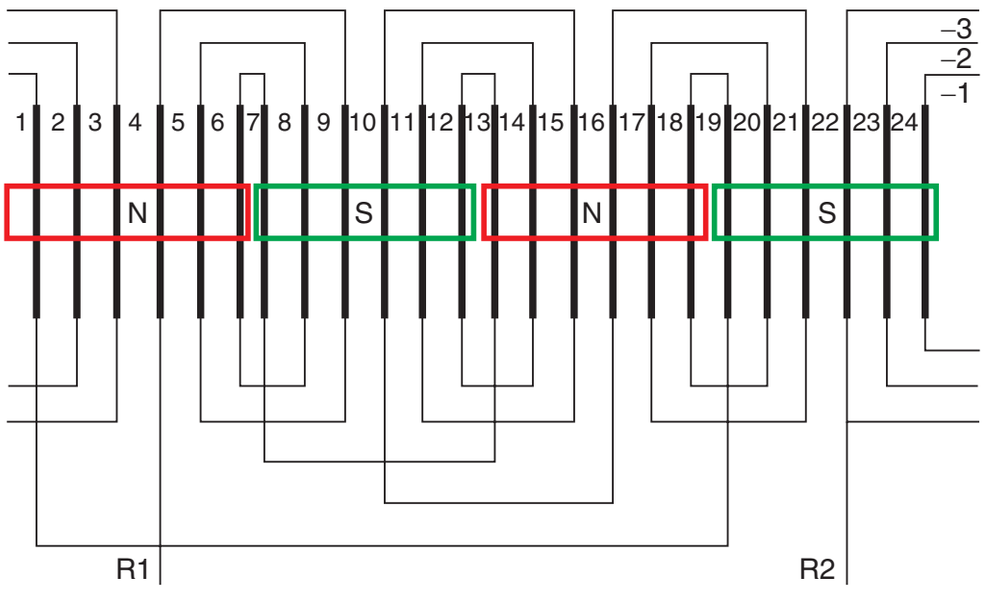


Fig. 9.14 1Ø, 4 Pole, 24 slots concentric running winding diagram

BEE_ENG_Chapter_09.indd 146 12/27/2019 10:35:59 AM