K - calculation (No of slots for 120°)

For a balanced winding,

$$\text{No of slots for 120°, (K)} = \frac{\textit{pole pitch}}{\textit{Phase}}$$

$$= \frac{6}{3} = 2$$

Hence,

Starting slot of 'R' phase = 1st slot

Starting slot of 'Y' phase = 1 + K = 1 + 2
= 3 rd slot

Starting slot of 'B' phase = 3 + K = 3 + 2
= 5th slot

Phase	Poles			
	1	2	3	4
R	1 – 6	7 – 12	13 – 18	19 – 24
Y	3 – 8	9 – 14	15 – 20	21 – 26(2)
B	5 –10	11 –16	17 – 22	23 – 28(4)

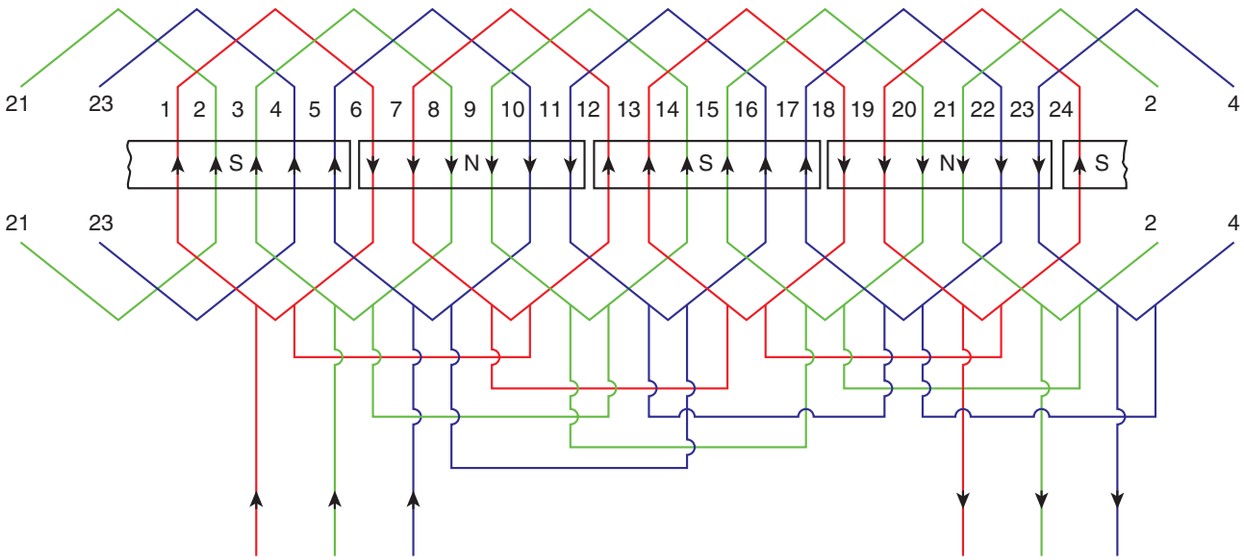


Fig. 9.15 Winding diagram for AC 3Ø induction motor, 4 pole 24 slots single layer lap winding

Glossary

Gauge number	-	கதவு எண்
Winding coil	-	உல்லைச் சுருள்
Phase	-	நிலை
Stator	-	நிலையி
Rotor	-	சுழலி
Armature	-	மின்னகம்

BEE_ENG_Chapter_09.indd 148 12/27/2019 10:36:02 AM