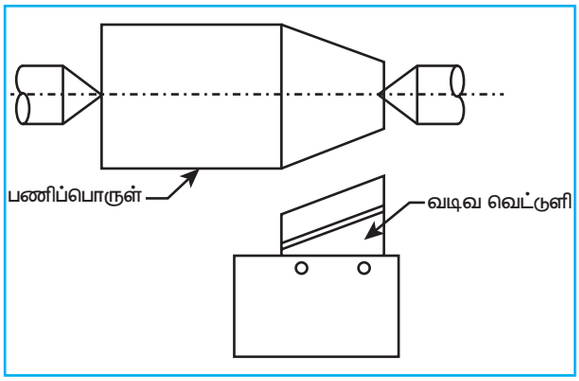


ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப வடிவ வெட்டுளியை அரைப்புச் செயல் செய்து கூர்மையாக்க வேண்டும். அதை வெட்டுளி கம்பத்தில பிடித்து குறுக்கு நகற்றி பாகத்தை கடைசல் அச்சிற்கு செங்குத்தாக ஊட்டம் தந்தால் சரிவு உருளை கிடைக்கும். இம்முறையில் குறைந்த நீளத்திற்கு மட்டுமே சரிவு உருளை கடைசல் செய்யலாம். வெட்டுக்கருவியின் அகலத்தைவிட சரிவின் நீளம் குறைவாக இருக்கும். வெட்டுளியின் வெட்டு முகப்பு முழுவதும் பணிப்பொருளில் படிவதால் அதிக உராய்வு ஏற்படும். எனவே குறைவான ஊட்டம் தந்து கடைசல் செய்ய வேண்டும்.

காம்பௌண்டு ரெஸ்ட் முறை (Compound Rest Method)

கடைசல் இயந்திரத்தின் காம்பௌண்டு ரெஸ்ட் பாகம் சுழலும் அமைப்பைக் கொண்டது. அதன் அடித்தளத்தில அல்லது சுற்றுப்பரப்பில் கோண அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். சரிவு உருளை கடைசல் செய்ய tanθ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கோணத்தைக் கணக்கிட்டப்பின் காம்பௌண்டு ரெஸ்டை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பி அமைத்து அடித்தளத்துடன் முடுக்கியப்பின் காம்பௌண்டு சிலைடிற்கு மட்டும் ஊட்டம் தந்து கடைசல் செய்தால் சரிவு உருளை கிடைக்கும்.

குறிப்பு: இம்முறையில் சரிவு கடைசல் செய்யும்பொழுது, சிறிய விட்டத்தில் இருந்து பெரிய விட்டத்தை நோக்கி வெட்டுளிக்கு ஊட்டம் தர வேண்டும்.


$$\tan\theta = \frac{D-d}{l}$$

இதில்

D – பெரிய விட்டம்

d – சிறிய விட்டம்

l – சரிவின் நீளம்

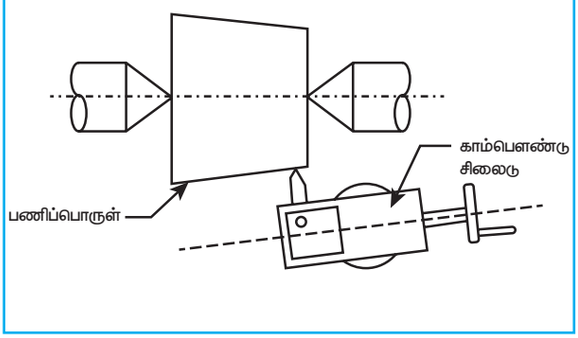

காம்பௌண்டு ரெஸ்ட் முறை
(Compound Rest Method)

நிறை

- பணிப்பொருளின் வெளிப்பக்கத்திலும், துளையின் உட்பக்கத்திலும் சரிவு உருளை கடைசல் செய்யலாம்.

குறைகள்

- காம்பௌண்டு சிலைடு நகரும் தூரத்திற்கு மட்டுமே சரிவு கடைசல் செய்யலாம். எனவே, அதிக நீளத்திற்கு சரிவு கடைசல் செய்ய முடியாது.
- கையூட்டம் கொடுத்து கடைசல் செய்ய முடியும். எனவே நேரம் அதிகமாகும். உற்பத்தி குறையும்.

வால் பகுதியை ஒதுக்கி வைக்கும் முறை (Tailstock set over Methode)

கடைசல் இயந்திரத்தின் வால் பகுதியில் உள்ள டெட் சென்டரை கடைசல் அச்சின் மையத்திலிருந்து விலக்கி அமைத்து சரிவு உருளை கடைசல் செய்யலாம். இம்முறையை, வால் பகுதி ஒதுக்கி வைக்கும் முறை (Tailstock Set over Method) என்கிறோம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 31 1/7/2020 3:43:06 PM