

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)14	사고조사 의뢰일	26-3-18	
품목명	(비대상) 손목 마사지기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
			결함 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품	부속품#1		
품목분류	관리기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		안전확인 > 정보·통신·사무기기 > 전지	
	명칭	손목 마사지기		전지	
	GPCK	개인용 온열마사지용품 (동력)	10000759	배터리	10000546
제품명		사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]	
모델명		사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]	
사업자	제조사	사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]	
	수입원	사고 제품 정보 [개]		-	
	판매원	사고 제품 정보 [개]		-	
제조국		중국		중국	
인증정보		-		사고 제품 정보 [개]	
사고원인(추정)		O			
사고경위		손목 마사지기 사용 후 손목 및 손에서 2도 화상 발생			

2. 조사 경위

- ('26.02.22.) 제품 사용 중 손목 부위의 2도 화상 발생
- ('26.02.28.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.03.18.)	('26.04.17.)	('26.03.24.~ '26.07.03.)	-	('26.07.06.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개, 사고제품 1개
- 조사 방법 : 현장 조사, 제품시험 (온도상승 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : 구매제품 및 사고제품 모두 참조 기준 이내로 나타남

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당없음)

접수 번호

(26)14

품목명

[비대상] 손목 마사지기

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	2
[참고 2] 제품 표시사항	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	5
2. 결함조사 결과	6
III. 결론	7
1. 결론	7
[별첨 1] 사고제품 외형 관찰	8
[별첨 1] 신고인 면담 내용	9
[별첨 2] 유사 사고사례	10

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.02.22.
- (사고장소) 피해자 (신고자 母) 가정 내
- (사고내용) 약 30분간 제품 사용 중 착용 부위(손목)과 손에 화상을 입음

☐ 피해 현황

- (건강피해) 손목 및 손의 2도 화상 진단
- (재산피해) 해당 없음

2. 제품 정보 (참고 1, 2)

구 분		제 품		부속품#1	
품목 분류	관리 기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		안전확인 > 정보·통신·사무기기 > 전지	
	명칭	손목 마사지기		전지	
	GPCK	개인용 온열마사지용품 (동력)	10000759	배터리	10000546
제품명		사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
모델명		사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
	수입원	사고 제품 정보 ☞		-	
	판매원	사고 제품 정보 ☞		-	
제조국		중국		중국	
인증정보		-		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		○			
사고경위		손목 마사지기 사용 후 손목 및 손에서 2도 화상 발생			

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 기반하여, 준용할 수 있는 시험법 적용을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매·사고제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- ☐ (결함조사 수행) 위해정보 신고 내용 확인 결과, 제품 발열 부위의 접촉에 따라 발생한 사고로 예상되나, 현행법상 안전관리대상 제품이 아니므로 다음과 같이 유사 안전기준을 준용하여 시험 진행
 - 온도상승 시험 (KC 60335-1*, KC 60335-2-17**의 11절)
 - * 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부: 일반 요구사항
 - ** 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-17부: 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항

- ☐ (동일성 확인) 위해 내용이 해당 제품의 부속품(전지)과 관련성이 없고, 현행법상 안전관리대상 제품에 해당하지 않으므로, 동일성 확인은 진행하지 않음

2. 결함조사 결과

□ 온도상승 시험 (KC 60335-1 및 60335-2-17의 11절 준용)

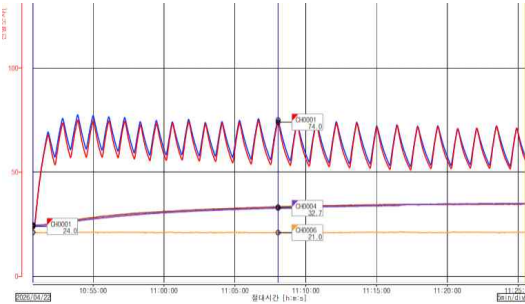
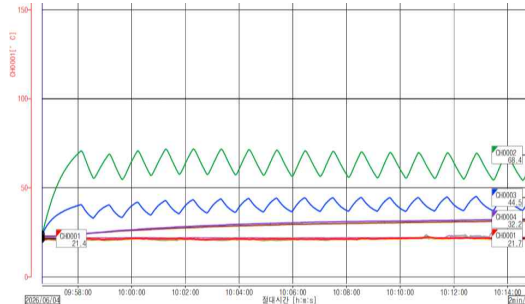
- (시험방법) 정상사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 유사 안전 기준*에서 제시하는 시험방법을 준용하여 결함조사 수행

* KC 60335-1 및 KC 60335-2-17의 11절

- (참조기준) 관련 품목의 안전기준에서 요구하는 최대 온도 기준 준용

부분		온도 (°C)
패드의 전열 소자	2차 열 조절 전	120
	정상 상태에서	100
패드의 표면		50

- (시험결과) 구매제품 사고제품에서 패드의 전열소자 측정온도는 77.5, 71.8 °C, 패드 표면의 측정온도는 33.3, 32.3 °C로 두 항목 모두 참조 기준 이내로 조사됨

구매제품	사고제품
 - 패드의 전열소자 측정온도 : 77.5 °C - 패드 표면의 측정온도 : 33.3 °C	 - 패드의 전열소자 측정온도 : 71.8 °C - 패드 표면의 측정온도 : 32.3 °C
결과	두 제품 모두 측정 결과가 참조 기준 이내로 나타남

III. 결론

- 신고 제품은 현행법상 안전관리대상 제품에 해당하지 않아 별도 시험법이 존재하진 않으나, 품목의 작동 방식 등을 고려하여 유사 품목의 안전기준*을 준용하여 사고조사를 수행

* KC 60335-1, KC 60335-2-17

- 이때, 사고조사는 현장조사 과정에서 신고인이 사고제품 제공 의사를 밝혀 구매제품과 사고제품 모두 결함조사 실시
- 결함조사 결과, 구매제품과 사고제품 모두 참조 기준에서 요구하는 최대 온도 기준 이내로 나타남
- 다만, 최근 발열 기능이 포함된 제품에서 화상과 관련한 위해 사례가 빈번하게 보고되고 있다는 점을 고려하면 지속적인 위해정보 모니터링은 필요할 것으로 보여짐

