

New QM-Height GUI仕様書

2025/4/8 変更した箇所にコメントを追加する

共通部品	・ステータスバー ・メニューバー ・クイックボタン
基本測定	・基本測定 HOME画面 ・測定モード選択 ・測定ガイダンス
手順測定	・基本測定と手順測定 ・手順選択 ・手順コピー ・新規作成 ・手順編集 ・コマンド選択 ・実行待機、実行中 ・コマンドリスト
原点設定	・ABS原点 実行前 ・ABS原点 実行後 ・INC原点 実行前 ・INC原点 実行後 ・INC原点 測定結果選択 ・原点オプション設定 ・原点オプション設定 INC測定方法選択

プローブ設定	・プローブ交換 ・プローブ径測定 実行前 ・プローブ径測定 測定ガイダンス ・プローブ径測定 実行後 ・リスト保存、リスト読出 ・補正ブロック設定 ・補正ブロック設定 補正ブロック選択
演算機能	・演算ウィンドウ ・演算実行
メインメニュー	・メインメニュー
測定結果履歴	・測定結果履歴
公差設定	・設定選択 ・公差値編集
出力設定	・メニュー ・出力項目選択
クイックボタン設定	・設定選択 ・編集 ・機能選択
本体設定	・本体設定メニュー ・表示言語 ・日付、時刻 ・輝度、音量 ・次回校正日、前回校正日 ・ホーム画面モード

画面ロック	- 画面ロックメニュー - 画面ロック ロック項目
メンテナンス	- タッチパネル校正 - オールリセット
インフォメーション	インフォメーション
ウィンドウ	- 文字キーボード - 数字テンキー - メッセージ

電源ON/OFF	- 電源ON - 電源OFF - オートLCD OFF、オート電源OFF - バッテリー充電 - 初回設定 開始、完了
機能	- ゼロセット - 浮上 - 測定結果出力 - 校正時期通知

- ・「画面遷移図」に記載の画面IDを、対応するページの右上に表示する。
- ・共通部品については画面IDを表示しない。

画面仕様書

画面ID	画面名称	画面サンプル	表示パターン		
P1-1	基本測定 HOME画面				
P1-2	測定モード選択				
P1-3	測定結果履歴				
P1-4	演算実行				
P1-5	初回設定 開始				

基本測定 HOME画面

P1-1 Mitutoyo

●構成要素 1/2

Enterなしモード



No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルアイコン」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	測定結果	・最新の測定結果
4	測定ガイダンス	・現在の測定モードの測定ガイダンスのStep1を表示する ・HOME画面モードが「Enterなしモード」の場合に表示する
5	測定モード変更ボタン	・測定モード選択画面に遷移する
6	クイックボタン	・クイックボタンを表示する


- ・画面ロック機能で測定モード変更ボタンをロックすると操作不可とする（画面ロック機能を参照）
- ・画面ロック機能でクイックボタン表示をロックすると操作無効とする（画面ロック機能を参照）

● 共通部品



No	名称	説明
1	ステータスバー	・各種ステータスを表示する ・全ての画面（バッテリー充電画面を除く）で表示する
2	メニューバー	・タイトルやカウンタ値を表示する ・画面によって構成する要素が切り替わる
3	クイックボタン	・クイックボタンを表示する

● 構成要素

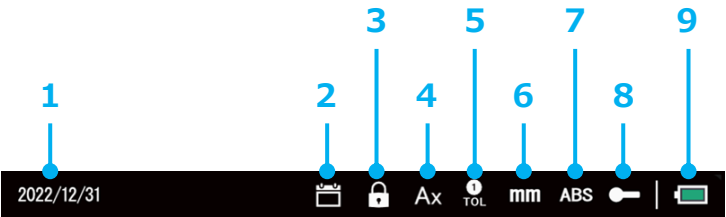

No	名称	説明
1	現在の日付	・現在の日付を表示する
2	校正時期通知	・校正時期通知機能の設定状態、通知状態を表示する
3	画面ロック	・画面ロック機能の設定状態を表示する
4	スケールファクタ	・スケールファクタの設定状態を表示する
5	公差判定設定	・公差判定設定の設定状態を表示する
6	表示単位	・表示単位の設定状態を表示する
7	座標系	・座標系の設定状態を表示する
8	プローブ設定	・プローブの設定状態を表示する
9	バッテリーステータス	・バッテリーステータスを表示する

●現在の日付

日付フォーマット設定	表示例 例) 2024年01月22日の場合
YYYY/MM/DD	2024/01/22
MM/DD/YYYY	01/22/2024
DD/MM/YYYY	22/01/2024

表示更新タイミング

- ・一定時間周期で現在の日付をチェックし、変更があったとき
- ・本体設定の日付フォーマット設定を変更したとき
- ・S1通信コマンドで日付を変更したとき

- ・月と日は2桁で表示されるように必要に応じて上位に0を表示する
(ゼロパディング)
- ・年は上位2桁が“20”しか取り得ないのでゼロパディングは不要

● 校正時期通知

アイコン	内容	備考
なし	校正時期通知機能OFF	
	校正時期通知機能ONで 事前通知開始日より前	
	校正時期通知機能ONで 事前通知開始日を超えた	

表示更新タイミング

- ・電源起動時またはHOME画面相当に画面遷移時に校正時期のチェックを行い、メッセージ表示を行うとき
- ・本体設定の校正時期通知機能のON/OFF設定を変更したとき
- ・S1通信コマンドで校正時期通知機能のON/OFF設定を変更したとき

●画面ロック

アイコン	内容	備考
なし	画面ロック無効	
	画面ロック有効	・画面ロック設定の設定項目のうち1つでも有効の場合

表示更新タイミング

- ・本体設定の画面ロック設定を変更したとき

●スケールファクタ

アイコン	内容	備考
なし	スケールファクタ無効	
	スケールファクタ有効	

表示更新タイミング

- ・本体設定のスケールファクタのON/OFF設定を変更したとき
- ・クイックボタンでスケールファクタのON/OFF設定を変更したとき

● 公差設定

アイコン	内容	備考
なし	公差判定OFF選択	
	公差設定1選択	
	公差設定2選択	
	公差設定3選択	

表示更新タイミング

- ・本体設定の公差設定の選択を変更したとき
- ・クイックボタンで公差設定の選択を変更したとき

●表示単位

アイコン	内容	備考
	mm単位	
	inch単位	
	mm単位（GOST）	・mm単位でGOST設定が有効の場合

表示更新タイミング

- ・本体設定の単位設定、またはGOST設定を変更したとき
- ・クイックボタンで単位設定を変更したとき
- ・S1通信コマンドで単位設定を変更したとき

●座標系

アイコン	内容	備考
	ABS座標系	
	INC座標系	
	原点未設定	

表示更新タイミング

- ・原点オプション設定のABS/INC切替えをしたとき
- ・クイックボタンでABS/INC切替えをしたとき
- ・ABS座標設定、INC座標設定を実行したとき
- ・プローブ設定を変更したとき（プローブ設定後の原点設定を完了するまでは原点未設定状態とする）
- ・S1通信コマンドでABS/INC切替えをしたとき

●プローブ設定

アイコン	内容	備考
	ボールプローブ	
	シリンダプローブ	
	ディスクプローブ	
	両側デプスプローブ	
	片側デプスプローブ	
	テーパプローブ	
	プローブ未設定	

表示更新タイミング

- ・プローブ交換を実行したとき
- ・プローブ設定読出しを実行したとき

● バッテリステータス

アイコン	内容	備考
	バッテリー残量100%	
	バッテリー残量75%	
	バッテリー残量50%	
	バッテリー残量25%	
	バッテリー残量0%	
	バッテリー充電中	
	バッテリー未接続または バッテリー異常	

表示更新タイミング

- ・一定時間周期でバッテリーステータスをチェックし、変更があったとき
- ・バッテリーステータスの変更イベントが発生したとき

● 構成要素



No	名称	説明
1	メインメニューボタン	・メインメニューに遷移する
2	HOME画面に戻るボタン	・HOME画面に遷移する
3	タイトルアイコン	・現在の測定モードを示すアイコン（基本測定） ・次の測定コマンドを示すアイコン（手順測定）
4	タイトルテキスト	・現在の画面のタイトル ・各画面のタイトル一覧は別資料を参照
5	現在位置カウンタ	・スライダの現在位置を示すカウンタ
6	ページ番号	・現在のページ番号と最大ページ番号
7	ページ送りボタン	・次/前のページに遷移する


●表示パターン 1/2

・画面によって以下の表示パターンがある

2025/4/8
メインメニューにある各項目のトップ階層（サブメニュー）は表示パターン7に変更（HOME画面に戻るボタンは表示しない）


	表示サンプル	内容	用途
1		・ボタン（メインメニューに遷移） ・タイトルアイコン（タイトルテキストはなし） ・現在位置カウンタ	・HOME画面に相当する画面で測定待機状態
2		・ボタン（メインメニューに遷移） ・タイトルテキスト ・現在位置カウンタ	・HOME画面に相当する画面で測定待機状態以外
3		・ボタン（HOME画面に戻る） ・タイトルテキスト ・ページ番号とページ送りボタン（単一ページの場合はなし）	・メインメニュー ・メインメニューにある各項目のトップ階層
4		・ボタン（メインメニューに遷移） ・タイトルアイコン ・タイトルテキスト ・現在位置カウンタ	・手順測定の実行待機状態
5		・タイトルアイコン ・タイトルテキスト ・現在位置カウンタ	・手順測定の実行中状態

●表示パターン 2/2

	表示サンプル	内容	用途
6		・タイトルテキスト ・現在位置カウンタ	・表示パターン1～5以外で画面内で測定動作を行う場合、または測定動作のシーケンスに含まれる場合
7		・タイトルテキスト ・ページ番号とページ送りボタン（単一ページの場合はなし）	・表示パターン1～6以外

●タイトルアイコン 1/2

基本測定

アイコン	測定モード
	高さ（上面/下面）測定
	軸（上面/下面）測定
	穴（上面/下面）測定
	変位（上面/下面）測定
	円（穴）測定
	円（軸）測定

アイコン	測定モード
	幅（内側）測定
	幅（外側）測定
	テーパ穴測定

●タイトルアイコン 2/2

手順測定

アイコン	測定モード
	高さ（上面）測定
	高さ（下面）測定
	軸（上面）測定
	軸（下面）測定
	穴（上面）測定
	穴（下面）測定
	変位（上面）測定
	変位（下面）測定

アイコン	測定モード
	円（穴）測定
	円（軸）測定
	幅（内側）測定
	幅（外側）測定
	テーパー穴測定

● 現在位置カウンタ

- ・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える
- ・設定を変更した場合は即時表示に反映させる

表示例

-123.123 mm

123,12 mm

123,12 MM

-12.34565 in

12.3452 in

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算と単位アイコンの表示の切り替えを行う -mm単位 -inch単位 -mm単位（GOST）
最小表示量	・最小表示量設定に合わせて数値の最小表示量を切り替える -mm単位：0.001/0.01 -inch単位：0.00005/0.0001/0.0002
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
表示更新周期	・100ms周期で表示更新を行う

●HOME画面に戻る動作

- ・HOME画面はメニューバーにメインメニューボタンが配置された画面を指し、3画面ある
- ・HOME画面に戻るボタンを押したときに戻る画面は3画面の何れかとなり、最後に表示していた画面に戻るものとする

メインメニューボタン

HOME画面に戻るボタン

3つのHOME画面

基本測定 HOME画面

手順測定 手順選択

手順測定 実行待機

最後に表示していた
HOME画面に戻る


● ページ送り動作

- ・複数ページがある画面ではページ送りボタンを表示する
- ・次へボタンと前へボタンを使用してページ送りを行う
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する



 次へボタン

 前へボタン

ページ数: 3 の場合

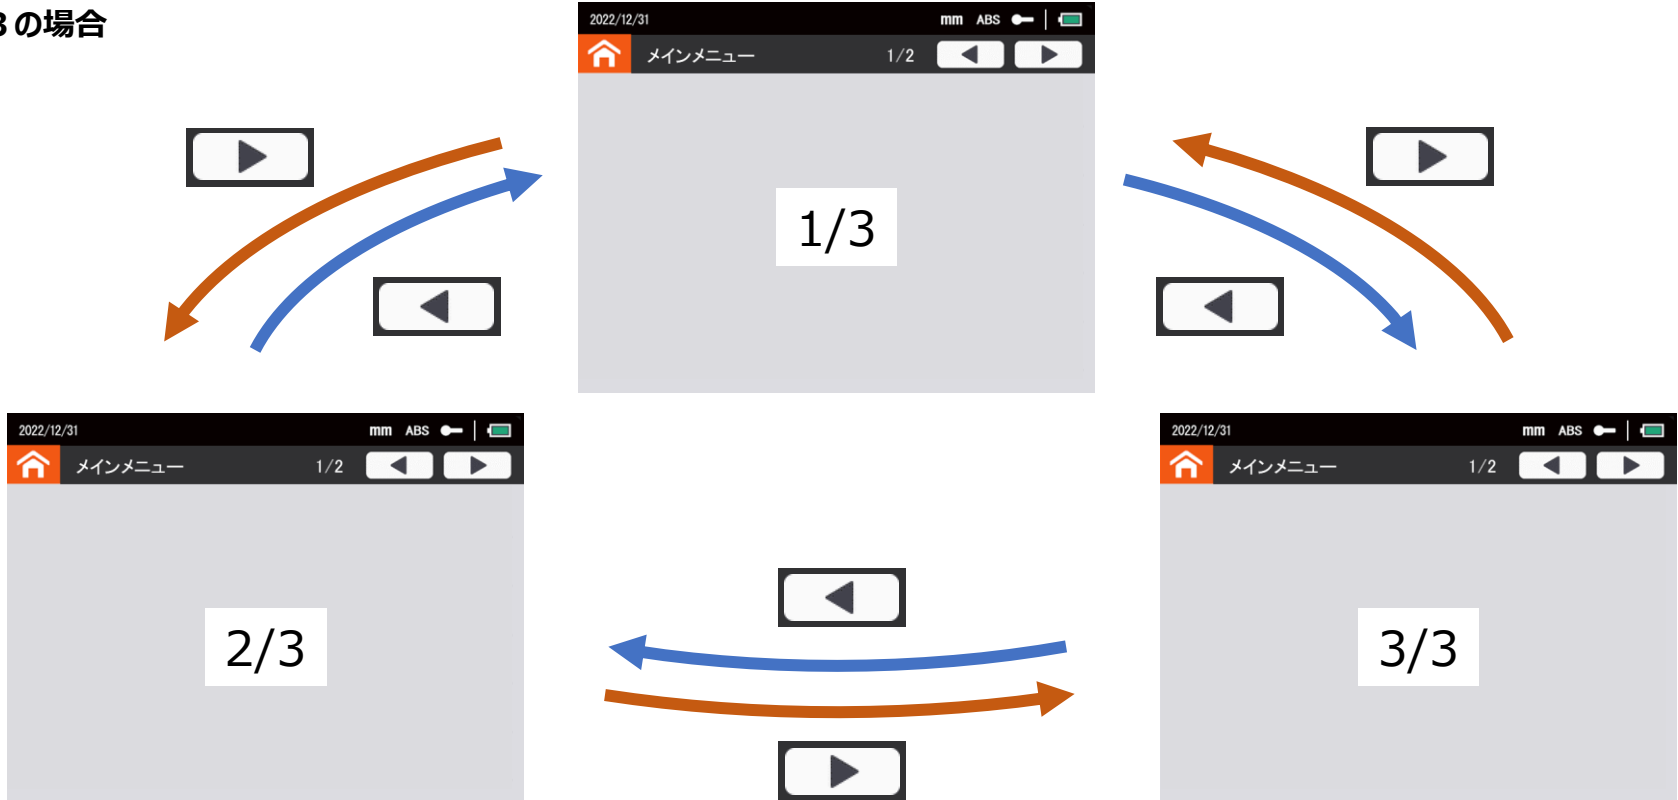

●構成要素

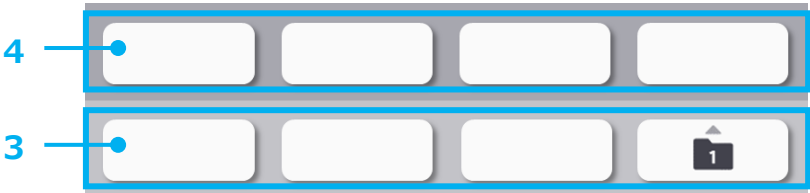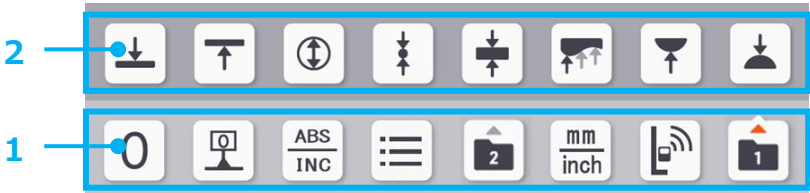

No	名称	説明
1	クイックボタン 8ボタン表示 1段目	・8ボタン表示設定で1段目に表示するクイックボタン ・常に表示される
2	クイックボタン 8ボタン表示 2段目	・8ボタン表示設定で2段目に表示するクイックボタン ・1段目にフォルダを配置し、フォルダをタッチしたときに展開して表示される
3	クイックボタン 4ボタン表示 1段目	・4ボタン表示設定で1段目に表示するクイックボタン ・常に表示される
4	クイックボタン 4ボタン表示 2段目	・4ボタン表示設定で2段目に表示するクイックボタン ・1段目にフォルダを配置し、フォルダをタッチしたときに展開して表示される

・クイックボタンの設定については「クイックボタン設定」を参照のこと

●クイックボタンを表示する画面

・HOME画面に相当する3画面でクイックボタンを表示する

3つのHOME画面


基本測定 HOME画面



手順測定 手順選択



手順測定 実行待機

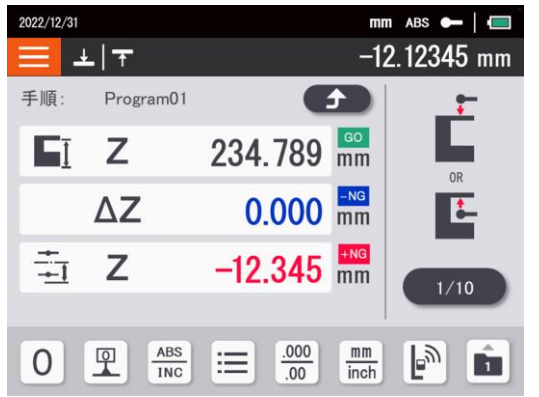

●クイックボタン機能 1/4

No	ボタン	名称	動作タイプ	説明
1		高さ（上面/下面）測定	画面遷移	・高さ（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
2		軸（上面/下面）測定	画面遷移	・軸（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
3		穴（上面/下面）測定	画面遷移	・穴（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
4		変位（上面/下面）測定	画面遷移	・変位（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
5		円（穴）測定	画面遷移	・円（穴）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
6		円（軸）測定	画面遷移	・円（軸）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
7		幅（内側）測定	画面遷移	・幅（内側）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
8		幅（外側）測定	画面遷移	・幅（外側）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）
9		テーパ穴測定	画面遷移	・テーパ穴測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する（測定モードの変更と測定実行）

2025/4/8

・「ABS原点設定（0プリセット）」は削除

●クイックボタン機能 2/4

No	ボタン	名称	動作タイプ	説明
10		手順1実行 … 手順10実行	画面遷移	・対応する手順番号の手順の実行画面に遷移する
11		測定結果履歴	画面遷移	・測定結果履歴画面に遷移する
12		ABS/INC切替え	設定変更	・座標系を切り替える（ABS↔INC）
13		ABS原点設定	画面遷移	・ABS原点設定画面に遷移する
14		ABS原点設定（0プリセット）	画面遷移	→ABS原点設定画面に遷移する →プリセット値に0が入った状態とする
15		INC原点設定	画面遷移	・INC原点設定画面に遷移する
16		ゼロセット	機能実行	・画面に表示されている最新の結果の高さ位置でゼロセットを行う
			画面遷移	・画面に表示されている最新の結果が変位測定の場合のみ測定項目選択画面に遷移する

2025/4/8

・「公差判定OFF切り替え」を追加

●クイックボタン機能 3/4

No	ボタン	名称	動作タイプ	説明
17		プローブ交換	画面遷移	・プローブ交換画面に遷移する
18		プローブ設定1読出し … プローブ設定10読出し	機能実行	・対応する設定番号のプローブを読み出す
			画面遷移	・プローブ設定完了画面に遷移する
19		公差設定1切替え 公差設定2切替え 公差設定3切替え	設定変更	・対応した設定番号の公差設定を切替える
20		mm/inch切替え	設定変更	・表示単位を切り替える (mm↔inch) ・inch機種のみ使用可能
21		最小表示量切替え	設定変更	・最小示量を切り替える (mmの場合：0.001↔0.01) (inchの場合：0.00005→0.0001→0.0002→0.00005→…)
22		データ出力	機能実行	・画面に表示されている最新の結果のデータ出力を実行する

2025/4/8

・mmも3種類に変更

●クイックボタン機能 4/4

No	ボタン	名称	動作タイプ	説明
23		スケールファクタON/OFF	設定変更	・スケールファクタのON/OFFを切り替える（ON↔OFF）
24	 ... 	フォルダ1 ... フォルダ8	その他	・1つのフォルダに最大8つまでのクイックボタン機能を格納し、2段目に表示する ・フォルダは1段目にのみ配置可能

● 画面遷移しない機能の表示更新 1/2


基本測定 HOME画面



手順測定 手順選択



手順測定 実行待機

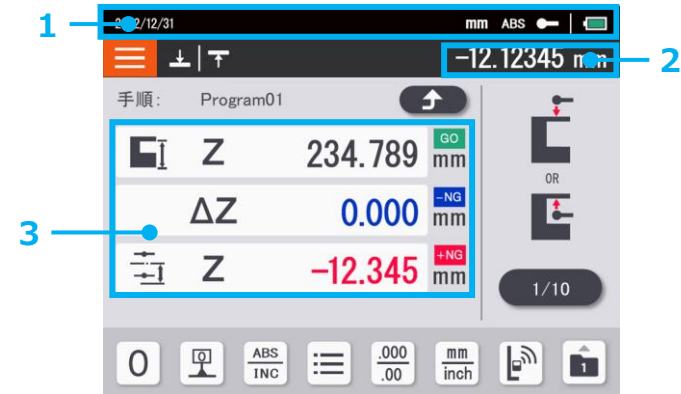

表示更新箇所

No	名称
1	ステータスバー
2	現在位置カウンタ
3	測定結果

●画面遷移しない機能の表示更新 2/2

No	ボタン	名称	表示更新箇所			更新内容
			1	2	3	
12		ABS/INC切替え	●	※1		・ステータスバーの原点設定アイコンを更新する
16		ゼロセット		※1		・表示更新は不要
19		公差設定1切替え 公差設定2切替え 公差設定3切替え	●			・ステータスバーの公差設定アイコンを更新する
20		mm/inch切替え	●	●	●	・ステータスバーの表示単位アイコンを更新する ・現在位置カウンタ、測定結果の単位アイコンを更新する ・現在位置カウンタ、測定結果の単位換算、最小表示量丸めを切り替える
21		最小表示量切替え		●	●	・現在位置カウンタ、測定結果の最小表示量丸めを切り替える
22		データ出力				・表示更新は不要
23		スケールファクタON/OFF	●	※1		・ステータスバーのスケールファクタアイコンを更新する

表示更新箇所

No	名称
1	ステータスバー
2	現在位置カウンタ
3	測定結果

※1
設定変更による現在値カウンタへの影響はあるが、計算は制御側で行うため、GUI側での意図的な表示更新は不要


●フォルダ動作 1/3

フォルダ（2段目）を展開する



・通常は1段目のみを表示した状態とする

・フォルダアイコンをタッチすると2段目を展開する

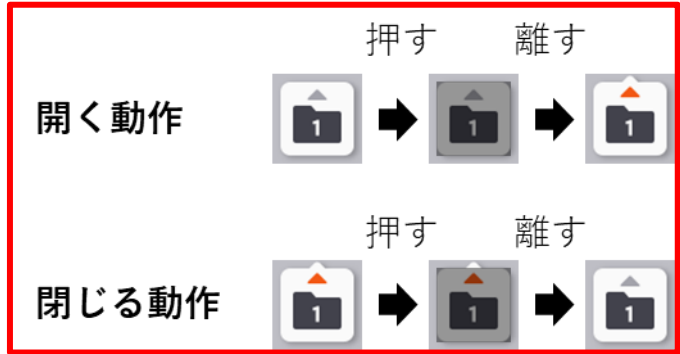

●フォルダ動作 2/3

フォルダ（２段目）を展開しているときに可能な操作



画面内のボタン操作

No	名称	説明
1	クイックボタン 1段目	・操作可能 ・展開中のフォルダボタンをタッチした場合は2段目を閉じる ・展開中のフォルダ以外のフォルダボタンをタッチした場合は2段目の内容を切り替える
2	クイックボタン 2段目	・操作可能
3	クイックボタン以外のエリアのボタン	・操作可能 ・クイックボタンの2段目で完全に隠れているボタンは操作不可

・ボタン操作を行ったら2段目は閉じる

●フォルダ動作 3/3

フォルダ（2段目）を展開しているときに可能な操作

画面内のボタン操作以外

名称	説明
ワーク接触による測定の開始（Enterなしモード）	・可能 ・開始時に測定に関するエラーが発生した場合はメッセージを表示する
電源ボタン（物理ボタン）	・可能 ・電源OFFの確認メッセージを表示する
浮上ボタン（物理ボタン）	・可能 ・2段目は閉じない
データ出力 （外部機器からの出力要求）	・可能 ・2段目は閉じない
S1通信コマンド	・可能 ・2段目は閉じない
メッセージ表示（エラーなど）	・可能 ・メッセージを閉じたときに2段目を閉じる

●フォルダボタンの表示仕様

- ・クイックボタンのフォルダは展開している状態と閉じている状態でアイコンのデザインが切り替わる
- ・フォルダボタンを押下したときの表示の切り替わりについて説明する



	アイコンのデザイン
①	閉じている状態の通常表示
②	閉じている状態の押下中表示
③	展開している状態の通常表示
④	展開している状態の押下中表示

● 配置なしの場合の表示

- ・クイックボタンは全ての位置に機能を配置しなくてよい
- ・配置のない場所は空白として、タッチしても何もしないこととする
- ・1段目を全て配置なしとすることも可能
- ・1段目にフォルダを配置して、フォルダ内である2段目を全て配置なしとすることも可能

1段目に配置なしがある場合



1段目が全て配置なしの場合



2段目に配置なしがある場合



2段目が全て配置なしの場合



●機能実行時のエラー 1/4

- ・クイックボタンをタッチして実行したときにエラーを検出した場合はエラーメッセージを表示する
- ・機能別のエラー条件は次頁以降に記載する

1段目の機能実行時にエラーを検出した場合



2段目の機能実行時にエラーを検出した場合



・展開していた2段目は閉じる

2025/4/8

・エラー名称を設計仕様書に合わせる

●機能実行時のエラー 2/4

No	ボタン	名称	エラー要因	説明
1		高さ（上面/下面）測定	プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定 ・測定ガイダンス画面には遷移しないが、基本測定のタッチしたボタンに対応する測定モードの画面に遷移する
2		軸（上面/下面）測定		
3		穴（上面/下面）測定		
4		変位（上面/下面）測定	プローブ非対応	・現在のプローブで実行できない測定 ・測定ガイダンス画面には遷移しないが、基本測定のタッチしたボタンに対応する測定モードの画面に遷移する
5		円（穴）測定		
6		円（軸）測定		
7		幅（内側）測定	原点未設定	・原点設定が未設定 ・測定ガイダンス画面には遷移しないが、基本測定のタッチしたボタンに対応する測定モードの画面に遷移する
8		幅（外側）測定		
9		テーパー穴測定		
10		手順1実行	プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定 ・タッチしたボタンに対応する手順番号の実行待機画面に遷移する
		...	原点未設定	・原点設定が未設定 ・タッチしたボタンに対応する手順番号の実行待機画面に遷移する
		手順10実行	手順未設定	・タッチしたボタンに対応する手順番号に手順が登録されていない ・画面遷移は行わない

2025/4/8
・「ABS原点設定（0プリセット）」は削除

●機能実行時のエラー 3/4

No	ボタン	名称	エラー要因	説明
11		測定結果履歴	なし	-
12		ABS/INC切替え	原点未設定	・原点設定が未設定
13 14	 	ABS原点設定 ABS原点設定（0プリセット）	プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定 ・画面遷移は行わない
15		INC原点設定	原点未設定	・原点設定が未設定 ・画面遷移は行わない
16		ゼロセット	測定結果なし	・電源起動後に測定を実行していないため測定結果がない ・ABS原点設定を実行して最新の測定結果をクリアしたため測定結果がない
			未対応画面	・測定結果を表示しない画面（手順測定 手順選択）で実行した

2025/4/8
・「ゼロセット」に原点未設定エラーを追加

●機能実行時のエラー 4/4

No	ボタン	名称	エラー要因	説明
17		プローブ交換	なし	-
18		プローブ設定1読出 ... プローブ設定10読出	プローブ設定未設定	・読出しを行う設定番号のプローブ設定が未設定 ・画面遷移は行わない
19		公差設定1切替え 公差設定2切替え 公差設定3切替え	なし	2025/4/8 ・「公差設定OFF切り替え」追加
20		mm/inch切替え	なし	-
21		最小表示量切替え	なし	-
22	 	データ出力	測定結果なし	・電源起動後に測定を実行していないため測定結果がない ・ABS原点設定を実行して最新の測定結果をクリアしたため測定結果がない ※最新の測定結果の全ての測定項目がデータ出力設定で無効に設定されている場合はエラーメッセージを表示せず、何も行わない
			未対応画面	・測定結果を表示しない画面（手順測定 手順選択）で実行した
23		スケールファクタON/OFF	なし	-

2025/4/8

・「データ出力」にデジマチック 出力不可エラー、デジマチック 桁数オーバーエラー、

LCD 接続エラーを追加

●構成要素 1/2

Enterなしモード



No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルアイコン」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	測定結果	・最新の測定結果
4	測定ガイダンス	・現在の測定モードの測定ガイダンスのStep1を表示する ・HOME画面モードが「Enterなしモード」の場合に表示する
5	測定モード変更ボタン	・測定モード選択画面に遷移する
6	クイックボタン	・クイックボタンを表示する

- ・画面ロック機能で測定モード変更ボタンをロックすると操作不可とする（画面ロック機能を参照）
- ・画面ロック機能でクイックボタン表示をロックすると操作無効とする（画面ロック機能を参照）

●構成要素 2/2

Enterありモード



ボタン拡大表示モード



No	名称	説明
1	測定開始ボタン	- 現在の測定モードの測定ガイダンス画面（Step1専用）に移す - HOME画面モードが「Enterありモード」の場合に表示する
2	ゼロセットボタン	- 最新の測定結果を使用してゼロセットを行う - HOME画面モードが「ボタン拡大表示モード」の場合に表示する
3	データ出力ボタン	- 最新の測定結果のデータ出力を行う - HOME画面モードが「ボタン拡大表示モード」の場合に表示する

●HOME画面モード

- HOME画面モードは以下の3つがある
- HOME画面モードは本体設定で切り替えを行う

Enterなし



Enterあり



ボタン拡大表示



HOME画面モード	説明
Enterなし	•ボタン操作なしで連続測定が可能なモード
Enterあり	•測定開始時にボタン操作が必要なモード •現行QM-Heightの操作性を踏襲する
ボタン拡大表示	•よく使用する機能のボタンを大きく表示するモード •機能は固定 •測定開始は「Enterなし」と同じ

●測定モードと測定種別 1/2

- ・基本測定で一方向の測定を行う測定モードでは測定方向（上面接触と下面接触）のどちらを行うことも可能であり、実行した測定方向により結果の測定種別が決まる
- ・両方向の測定を行う測定モードは測定の順番が変わるだけで測定種別は一意に決まる

一方向の測定モード

測定開始ボタン	測定モード	測定方向	結果の測定種別
	高さ（上面/下面）測定	上面接触	高さ（上面）測定
		下面接触	高さ（下面）測定
	軸（上面/下面）測定	上面接触	軸（上面）測定
		下面接触	軸（下面）測定
	穴（上面/下面）測定	上面接触	穴（上面）測定
		下面接触	穴（下面）測定
	変位（上面/下面）測定	上面接触	変位（上面）測定
		下面接触	変位（下面）測定

●測定モードと測定種別 2/2

両方向の測定モード


測定開始ボタン	測定モード	測定方向	結果の測定種別
	円（穴）測定	-	円（穴）測定
	円（軸）測定	-	円（軸）測定
	幅（内側）測定	-	幅（内側）測定
	幅（外側）測定	-	幅（外側）測定

その他の測定モード

測定開始ボタン	測定モード	測定方向	結果の測定種別
	テーパー穴測定	-	テーパー穴測定

●測定結果

- ・測定結果は2つまたは3つの測定項目をセットで表示する
- ・測定項目は測定モードによって異なる

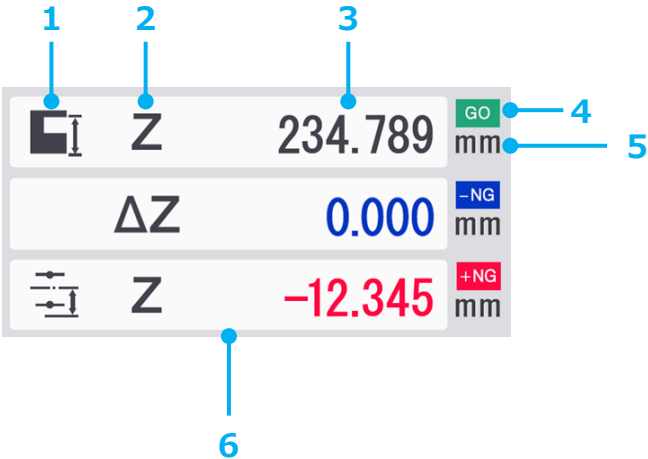

No	名称	説明
1	測定項目アイコン	・測定結果の測定種別によって決まるアイコン ・ΔZはアイコンなし
2	測定項目文字	・測定結果の測定種別によって決まる文字アイコン
3	測定値	・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える ・公差判定結果によって文字色を切り替える
4	公差判定結果	・測定結果に対する公差判定結果を表示する ・公差判定は測定結果が確定するタイミングで行う ・公差判定がOFFの場合はアイコンは表示しない
5	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
6	枠	・タッチ可能なことを表す枠を表示する

●測定項目アイコンと測定項目文字 1/4

- ・測定種別ごとの測定項目アイコンと測定項目文字の表示内容を示す
- ・測定項目の数が2つの場合は3項目目の位置はバー表示とする

高さ（上面）測定		高さ（下面）測定		軸（上面）測定		軸（下面）測定	
Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm		Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm		Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm		Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm	
1	高さ	1	高さ	1	高さ（頂点）	1	高さ（頂点）
2	前回高さとの差分	2	前回高さとの差分	2	前回高さとの差分	2	前回高さとの差分
3	-	3	-	3	-	3	-

●測定項目アイコンと測定項目文字 2/4

穴（上面）測定		穴（下面）測定		変位（上面）測定		変位（下面）測定	
 Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm		 Z 234.789 mm ΔZ 234.789 mm --- mm		 Z_L 234.789 mm  Z_S 234.789 mm  Z_D 234.789 mm		 Z_L 234.789 mm  Z_S 234.789 mm  Z_D 234.789 mm	
1	高さ（頂点）	1	高さ（頂点）	1	最大値	1	最大値
2	前回高さとの差分	2	前回高さとの差分	2	最小値	2	最小値
3	-	3	-	3	変位（最大値-最小値）	3	変位（最大値-最小値）

●測定項目アイコンと測定項目文字 3/4

円（穴）測定		円（軸）測定		幅（内側）測定		幅（外側）測定	
 Z 234.789 mm  D 234.789 mm  ΔZ 234.789 mm		 Z 234.789 mm  D 234.789 mm  ΔZ 234.789 mm		 Z 234.789 mm  W 234.789 mm  ΔZ 234.789 mm		 Z 234.789 mm  W 234.789 mm  ΔZ 234.789 mm	
1	高さ（中心）	1	高さ（中心）	1	高さ（中心）	1	高さ（中心）
2	直径	2	直径	2	幅	2	幅
3	前回高さとの差分	3	前回高さとの差分	3	前回高さとの差分	3	前回高さとの差分

●測定項目アイコンと測定項目文字 4/4

テーパ穴測定

 Z 234.789 mm

Δ Z 234.789 mm

--- mm

1	高さ (中心)
2	前回高さとの差分
3	-

●測定値と単位の表示形式

- ・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える
- ・設定を変更した場合は即時表示に反映させる

表示例

-123.123

mm

123,12

mm

123,12

MM

-12.34565

in

12.3452

in

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算と単位アイコンの表示の切り替えを行う -mm単位 -inch単位 -mm単位（GOST）
最小表示量	・最小表示量設定に合わせて数値の最小表示量を切り替える -mm単位：0.001/0.01 -inch単位：0.00005/0.0001/0.0002
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する

●公差判定結果と測定値









- ・公差判定のON/OFFおよび公差判定結果により表示内容を切り替える
- ・公差判定のON/OFFは公差判定設定で測定項目ごとに行う
- ・公差判定は測定結果が確定するタイミングで行う

公差判定ON/OFF	公差判定結果	公差判定結果アイコン	測定値の文字色
OFF	-	なし	234.789
ON	GO	GO	234.789
	+NG	+NG	-12.345
	-NG	-NG	0.000

●測定ガイドンス

- ・測定モードごとの測定ガイドンスを示す
- ・測定ガイドンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

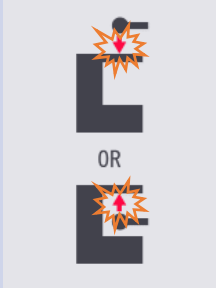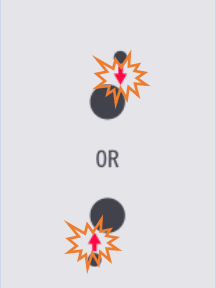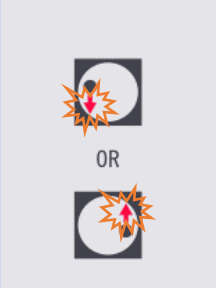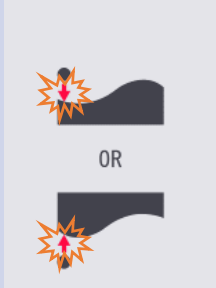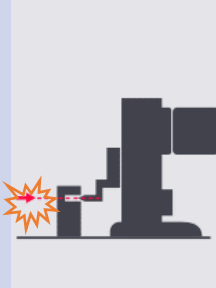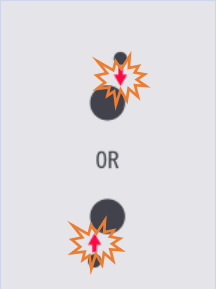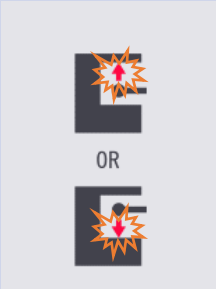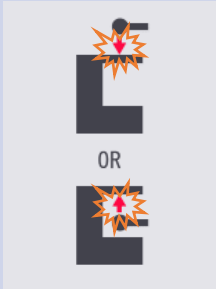高さ（上面/下面）測定	軸（上面/下面）測定	穴（上面/下面）測定	変位（上面/下面）測定	テーパ穴測定
				
円（穴）測定	円（軸）測定	幅（内側）測定	幅（外側）測定	
				

●測定開始ボタン

・測定モードごとの測定開始ボタンを示す

測定モード	測定開始ボタン
高さ（上面/下面）測定	
軸（上面/下面）測定	
穴（上面/下面）測定	
変位（上面/下面）測定	

測定モード	測定開始ボタン
円（穴）測定	
円（軸）測定	
幅（内側）測定	
幅（外側）測定	

測定モード	測定開始ボタン
テーパ穴測定	

●測定開始 1/2

・測定開始動作を行うと測定を開始し、測定ガイダンスに遷移する

HOME画面モード	測定モード	測定開始方法	画面遷移例	備考
Enterなし ボタン拡大表示	高さ（上面/下面）測定	・上面接触または下面接触の検知	 上面接触 下面接触 	・高さ（上面/下面）測定は測定ガイダンスが1Stepで終了するため、画面遷移は行わずに測定結果のみを更新する
	テーパ穴測定	・スライダが前回の測定完了時から一定以上の距離を移動したことを検知	 スライダ移動 	
	上記以外	・上面接触または下面接触の検知	 上面接触 下面接触 	・測定ガイダンスの全Step画面のStep2から開始する

●測定開始 2/2

HOME画面モード	測定モード	測定開始方法	画面遷移例	備考
Enterあり	共通	・測定開始ボタンの押下	2022/12/31mm ABS 三 上下 -12.12345 mm 準備が完了しました。 測定を開始してください。 Z234.789mm ΔZ0.000mm Z-12.345mm 0 ABS TWC : 0.00 mm inch ↑ ➡ 2022/12/31mm ABS 穴測定 -12.12345 mm OR	・測定ガイダンスのStep1 専用画面から開始する

・測定ガイダンスの画面遷移の詳細は「測定ガイダンス」を参照

●測定開始動作時のエラー表示 1/2

- ・測定開始動作時に測定開始可能かのチェックを行い、測定不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示した場合は画面遷移を行わない



測定開始



エラー発生



閉じる



・画面遷移は行わない

●測定開始動作時のエラー表示 2/2

・測定開始動作時に発生するエラーの一覧を示す

Enterあり/Enterなし/ボタン拡大表示 共通

エラー要因	説明
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定
プローブ非対応	・現在のプローブで実行できない測定
原点未設定	・原点設定が未設定

Enterなし/ボタン拡大表示

エラー要因	説明
浮上中	・浮上中に測定開始動作を行った

●プローブと実行可能な測定モードの対応

プローブ種別	実行可能な測定モード
・ボールプローブ ・シリンダプローブ ・ディスクプローブ ・両側デプスプローブ	・高さ（上面/下面）測定 ・軸（上面/下面）測定 ・穴（上面/下面）測定 ・変位（上面/下面）測定 ・円（穴）測定 ・円（軸）測定 ・幅（内側）測定 ・幅（外側）測定
・片側デプスプローブ	・高さ（上面/下面）測定（上面のみ） ・軸（上面/下面）測定（上面のみ） ・穴（上面/下面）測定（下面のみ） ・変位（上面/下面）測定（上面のみ）
・テーパプローブ	・テーパ穴測定

●測定結果がない時の測定結果表示


- ・電源起動時や測定結果履歴を全削除した場合は測定結果がないためバー表示とする
- ・以下の操作後は次の測定が完了するまではHOME画面に測定結果は表示しないため同様にバー表示とする
 - ABS原点設定を実行後
 - 基本測定と手順測定の切り替え時

測定結果のバー表示



名称	説明
測定項目アイコン	・表示しない
測定項目文字	・表示しない
測定値	・バー表示とする （'ー'を3つ表示する）
公差判定結果	・表示しない
単位	・表示する

●構成要素

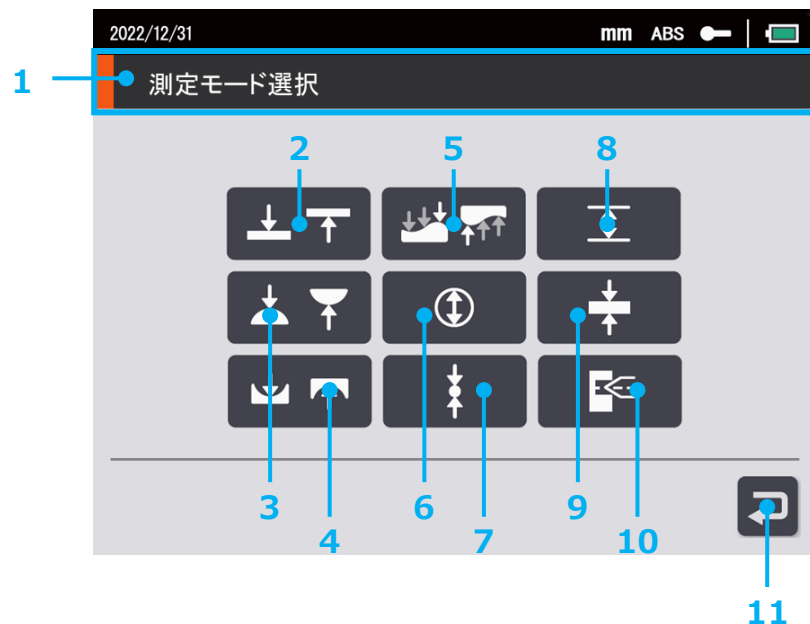

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	高さ（上面/下面）測定ボタン	・高さ（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
3	軸（上面/下面）測定ボタン	・軸（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
4	穴（上面/下面）測定ボタン	・穴（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
5	変位（上面/下面）測定ボタン	・変位（上面/下面）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
6	円（穴）測定ボタン	・円（穴）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
7	円（軸）測定ボタン	・円（軸）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
8	幅（内側）測定ボタン	・幅（内側）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
9	幅（外側）測定ボタン	・幅（外側）測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
10	テーパ穴測定ボタン	・テーパ穴測定の測定ガイダンス画面（Step1専用）に遷移する
11	戻るボタン	・前の画面に戻る ・選択を中断する

- ・測定モードの変更と測定実行（基本測定）
- ・INC測定方法を選択して測定実行（INC原点設定）

●ボタンの無効表示 1/2

基本測定の測定モード選択



- 全てのボタンを有効表示とする
- 現在のプローブで測定できない測定モードを選択した場合は測定モードを変更するが、測定ガイダンスには遷移しない
(メッセージを表示してHOME画面に遷移する)

●ボタンの無効表示 2/2

INC原点設定の測定方法選択
(片側デプスプローブ以外)



- ・テーパ穴測定ボタンを無効表示とする
- ・現在のプローブがテーパプローブの場合はテーパ穴測定でしかINC原点の測定はできないため、この画面が表示されることはない
- ・無効表示のボタンはタッチを無効とする


INC原点設定の測定方法選択
(片側デプスプローブ)



- ・片側デプスプローブの場合はテーパ穴測定ボタンに加えて、両方向の測定が必要な4つの測定ボタンを無効表示とする
 - 円（穴）測定
 - 円（軸）測定
 - 幅（内側）測定
 - 幅（外側）測定

●測定ボタン押下時の動作

・HOME画面のEnterありモードの測定開始動作と同じように測定ガイダンス画面に遷移する

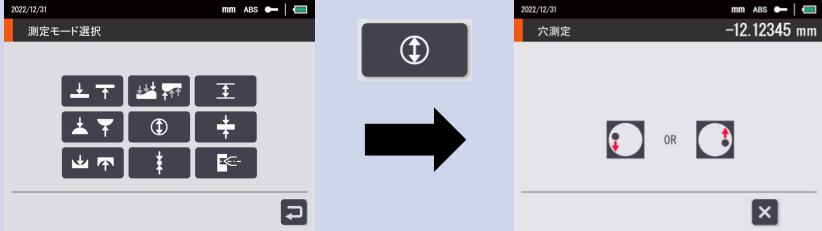測定モード	画面遷移例	備考
共通		・INC原点設定の測定方法選択の場合も同様

●測定ボタン押下時のエラー表示

- ・HOME画面の測定開始動作と同様に、測定ボタン押下時に測定開始可能かのチェックを行い、測定不可の場合はエラー表示を行う
- ・HOME画面と異なりエラー表示後はエラー表示前の画面ではなくHOME画面に戻る（測定モードのみ変更する）

基本測定の測定モード選択



●測定ボタン押下時のエラー表示

・測定ボタン押下時に発生するエラーの一覧を示す

基本測定の測定モード選択

エラー要因	説明
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定
プローブ非対応	・現在のプローブで実行できない測定
原点未設定	・原点設定が未設定


INC原点設定の測定方法選択

- ・プローブ未設定、原点未設定⇒INC原点設定に遷移するときに検出するため、この画面まで遷移できない
- ・プローブ非対応⇒実行できない測定ボタンは無効表示となるため発生しない

● 基本測定と手順測定の切り替え 1/2

・基本測定と手順測定は下記の方法で切り替える

基本測定⇒手順測定

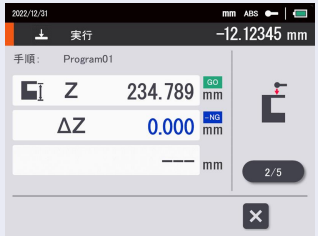切り替え方法	画面遷移例
メインメニューから切替え	  
クイックボタンの手順実行から切替え	 


● 基本測定と手順測定の切り替え 2/2

手順測定⇒基本測定

切り替え方法	画面遷移例
メインメニューから切替え	 The sequence shows three screenshots of the Mitutoyo measurement device interface. The first screenshot shows the 'Main Menu' (メインメニュー) with 'Basic Measurement' (基本測定) highlighted. The second screenshot shows the 'Basic Measurement' screen with 'Z' and 'ΔZ' values. The third screenshot shows the 'Basic Measurement' screen with 'Z' and 'ΔZ' values, and a message indicating that the measurement is ready to start.
クイックボタンの測定実行から切替え	 The sequence shows two screenshots of the Mitutoyo measurement device interface. The first screenshot shows the 'Quick Button Measurement Execution' screen with 'Z' and 'ΔZ' values. The second screenshot shows the 'Basic Measurement' screen with 'Z' and 'ΔZ' values, and a message indicating that the measurement is ready to start.

●構成要素 1/3

Step1専用画面

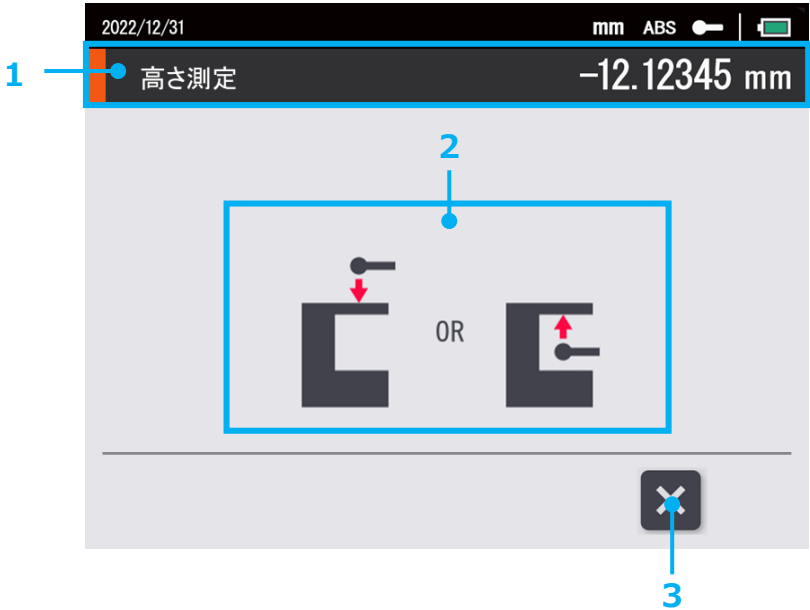


No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」と「現在位置カウンタ」を表示する
2	測定ガイダンス Step1	・Step1の測定ガイダンス ・上方向と下方向のどちらからも測定開始可能であることを表す
3	測定中断ボタン	・測定を中断する

・ガイダンスの矢印を点滅表示する

●構成要素 2/3

全Step画面（2Stepの測定）

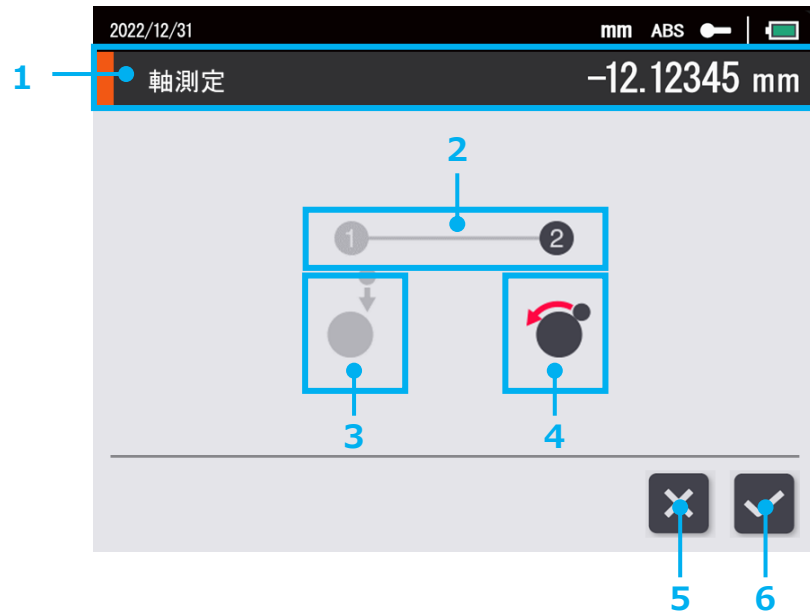


No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」と「現在位置カウンタ」を表示する
2	測定ガイド	・Step番号を示す ・測定が終わったStepはライトグレー表示とする
3	測定ガイダンス Step1	・Step1の測定ガイダンス ・Step1専用画面から遷移してきた場合は実行済み表示となる
4	測定ガイダンス Step2	・Step2の測定ガイダンス ・2Stepの測定の場合は最終Stepとなり、実行完了後は画面遷移するため、実行済み表示は使用しない
5	測定中断ボタン	・測定を中断する
6	測定確定ボタン	・現在のStepの測定を確定し、次のStepに進む ・現在のStepが倣い測定または頂点測定の場合のみ表示する

- ・現在のStepに合わせて表示を切り替える（実行前→実行中→実行済み）
- ・現在のStepのガイダンスの矢印を点滅表示する

●構成要素 3/3

全Step画面（4Stepの測定）

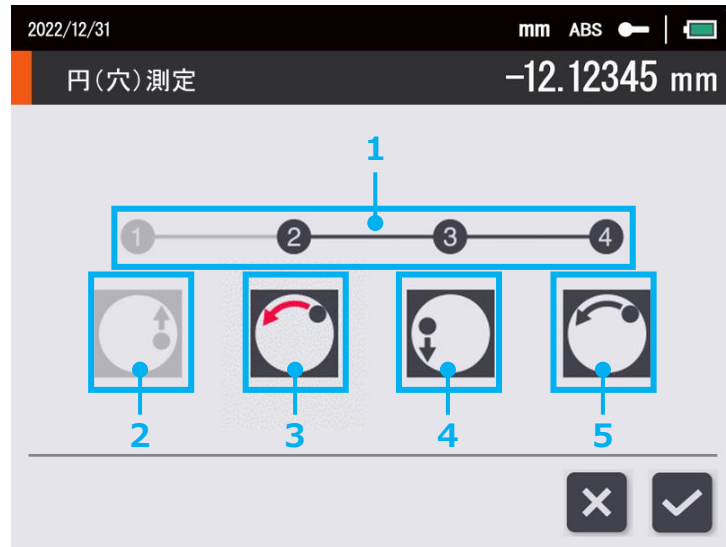

※2Stepと共通部分は除く

No	名称	説明
1	測定ガイド	- Step番号を示す - 測定が終わったStepはライトグレー表示とする
2	測定ガイダンス Step1	- Step1の測定ガイダンス - Step1専用画面から遷移してきた場合は実行済み表示となる
3	測定ガイダンス Step2	Step2の測定ガイダンス
4	測定ガイダンス Step3	Step3の測定ガイダンス
5	測定ガイダンス Step4	- Step4の測定ガイダンス 4Stepの測定の場合は最終Stepとなり、実行完了後は画面遷移するため、実行済み表示は使用しない


- ・現在のStepに合わせて表示を切り替える（実行前→実行中→実行済み）
- ・現在のStepのガイダンスの矢印を点滅表示する

●測定ガイドンスの開始パターン 1/2

・測定ガイドンスの開始パターンは以下の3つがある

Step1専用画面から開始

・測定開始ボタン操作で測定を開始し、
一手目が上方向と下方向の両方向で
測定可能な場合

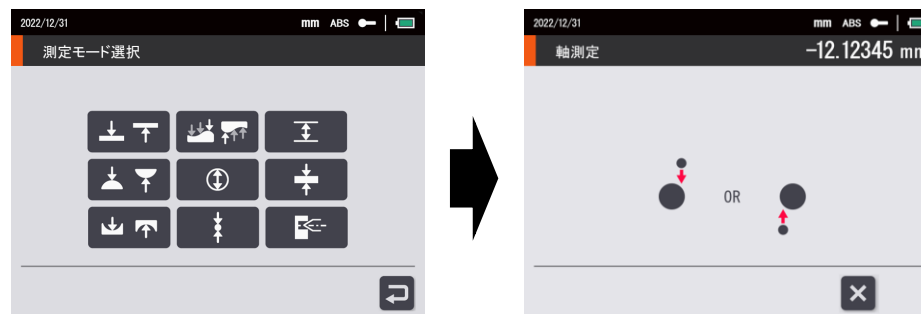


全Step画面のStep1から開始

・測定開始ボタン操作で測定を開始し、
一手目が上方向と下方向のどちらかで
決まっている測定の場合



全Step画面のStep2から開始

・ワーク接触で測定を開始する場合

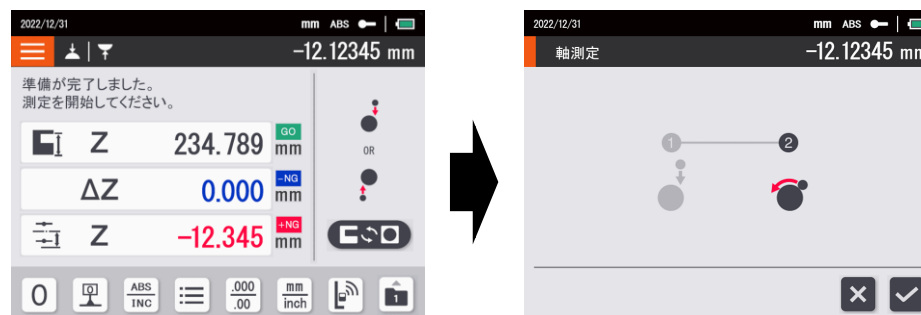

- 基本測定HOME画面 Enterあり
- 基本測定 測定モード選択
- 手順測定 編集の設計値測定（両方向測定）
- 手順測定 実行 Enterあり（両方向測定）
- INC原点設定 測定方法選択

- 手順測定 編集の設計値測定（一方向測定）
- 手順測定 実行 Enterあり（一方向測定）

- 基本測定HOME画面 Enterなし
- 手順測定 実行 Enterなし
- INC原点設定 実行前画面

●測定ガイドンスの開始パターン 2/2

手順測定における一方向測定と両方向測定

	測定種別
一方向測定	高さ（上面）測定 高さ（下面）測定 軸（上面）測定 軸（下面）測定 穴（上面）測定 穴（下面）測定 変位（上面）測定 変位（下面）測定
両方向測定	円（穴）測定 円（軸）測定 幅（内側）測定 幅（外側）測定
その他	テーパー穴測定

●測定別表示パターンと遷移方法 1/9

高さ（上面/下面）測定

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1
高さ（上面）測定	・上面接触 ・下面接触 	・上面接触 
高さ（下面）測定		・下面接触 

●測定別表示パターンと遷移方法 2/9

軸（上面/下面）測定

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2
軸（上面）測定	・上面接触 ・下面接触 	・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 
軸（下面）測定		・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 

●測定別表示パターンと遷移方法 3/9

穴（上面/下面）測定

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2
穴（上面）測定	・上面接触 ・下面接触 	・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 
穴（下面）測定		・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 

●測定別表示パターンと遷移方法 4/9

変位（上面/下面）測定

赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2
変位（上面）測定	・上面接触 ・下面接触	・上面接触	・測定確定ボタン ・接触解除
変位（下面）測定		・下面接触	・測定確定ボタン ・接触解除

●測定別表示パターンと遷移方法 5/9

円（穴）測定





赤矢印点減（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2	Step3	Step4
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触 	・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 	・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 
下面接触から開始	 OR  	・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 	・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 

●測定別表示パターンと遷移方法 6/9

円（軸）測定


赤矢印点減（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

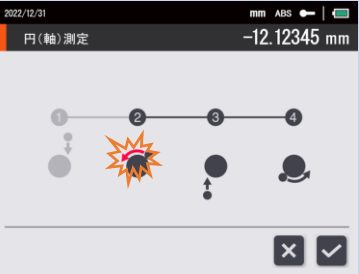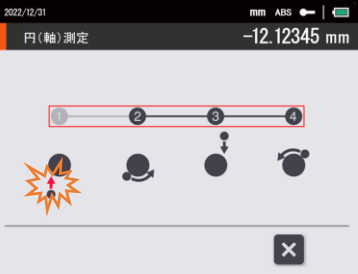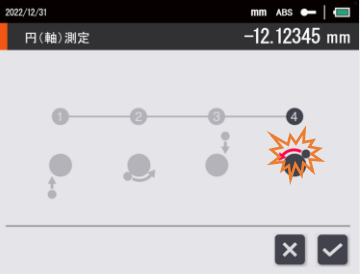条件	Step1専用	Step1	Step2	Step3	Step4
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触 	・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 	・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 
下面接触から開始		・下面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 	・上面接触 	・頂点検出 ・測定確定ボタン 

●測定別表示パターンと遷移方法 7/9

幅（内側）測定

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触 	・下面接触 	・上面接触 
下面接触から開始		・上面接触 	・下面接触 

●測定別表示パターンと遷移方法 8/9

幅（外側）測定

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

条件	Step1専用	Step1	Step2
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触 	・上面接触 	・下面接触 
下面接触から開始		・下面接触 	・上面接触 

●測定別表示パターンと遷移方法 9/9

テーパ穴測定

赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）


条件	Step1専用	Step1
-	・測定確定ボタン 2022/12/31mmABS テーパ穴測定-12.12345 mm プローブを測定ワークに挿入してください。 OKボタンを押すと測定します。  × ✓ 2022/12/31mmABS テーパ穴測定-12.12345 mm プローブを測定ワークに挿入してください。 OKボタンを押すと測定します。  × ✓	

●測定中断ボタンの動作 1/2

- ・測定ガイドンス中に測定中断ボタンを押した場合は測定を中断してメッセージを表示する
- ・測定中断のキャンセルはできない（メッセージはOKボタンのみ表示）
- ・メッセージ表示後は以下の画面に戻る


① 基本測定

- ・基本測定のHOME画面に戻る
- ・測定モード選択画面からの遷移の場合も同じ

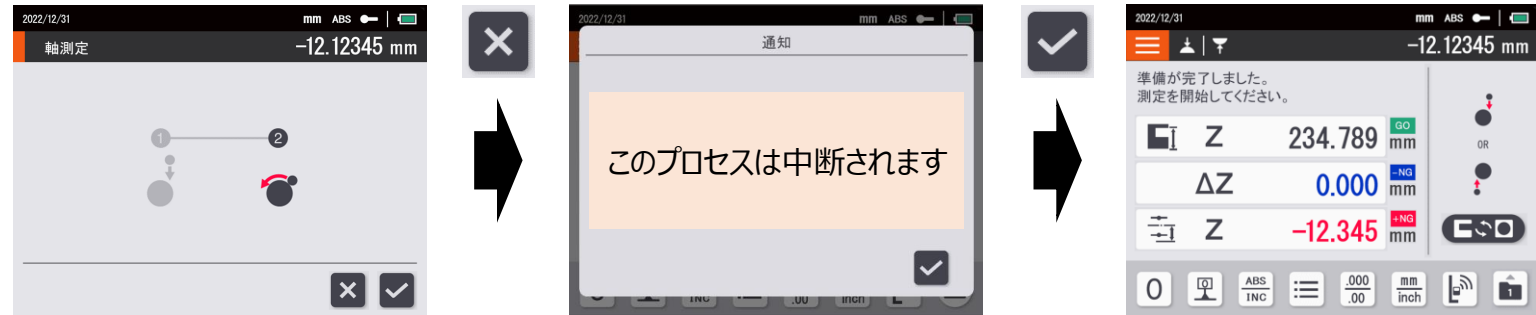

② 手順測定 実行


- ・実行中の測定コマンドの開始前に戻る（実行中状態）

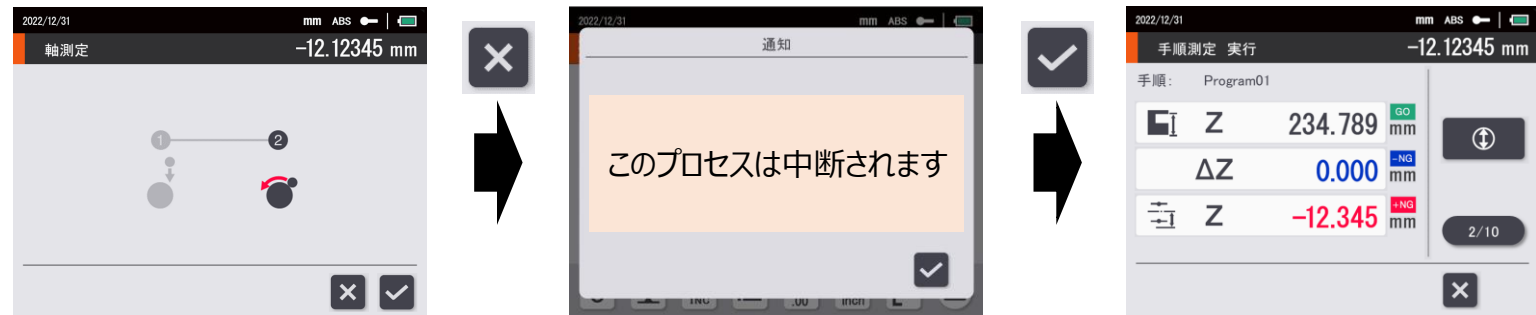

●測定中断ボタンの動作 2/2


③ 手順測定 編集の設計値測定

・コマンド選択画面に戻る

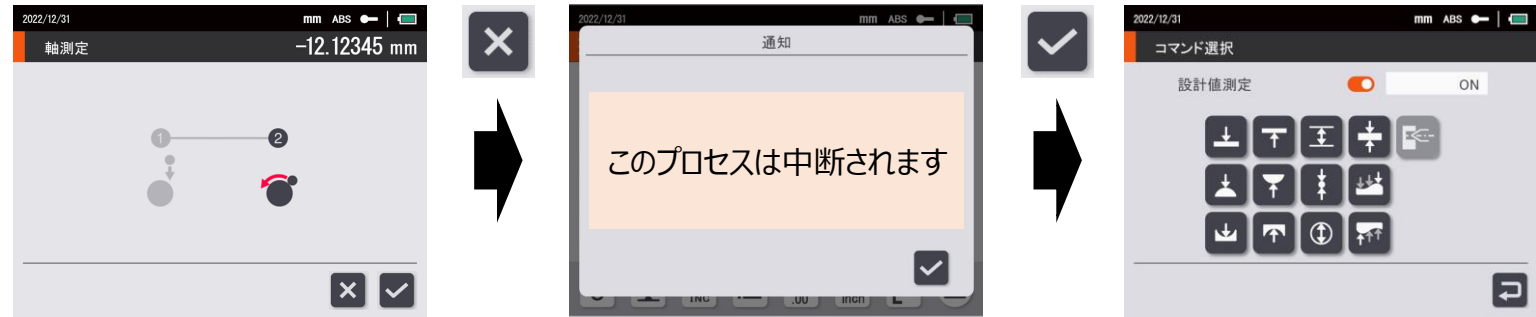

④ INC原点設定


・INC原点設定 実行前画面に戻る

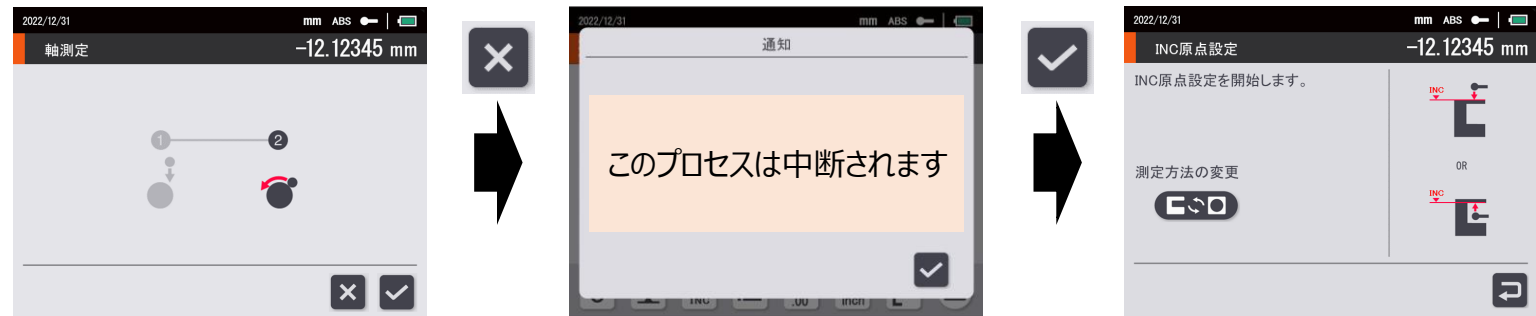

●電源ボタン操作 1/2

- ・測定ガイダンス中に電源ボタンを押した場合は通常の電源ボタン動作同様に電源OFFメッセージを表示する
- ・確定ボタンを押した場合は電源OFFする

電源OFFメッセージで確定する場合



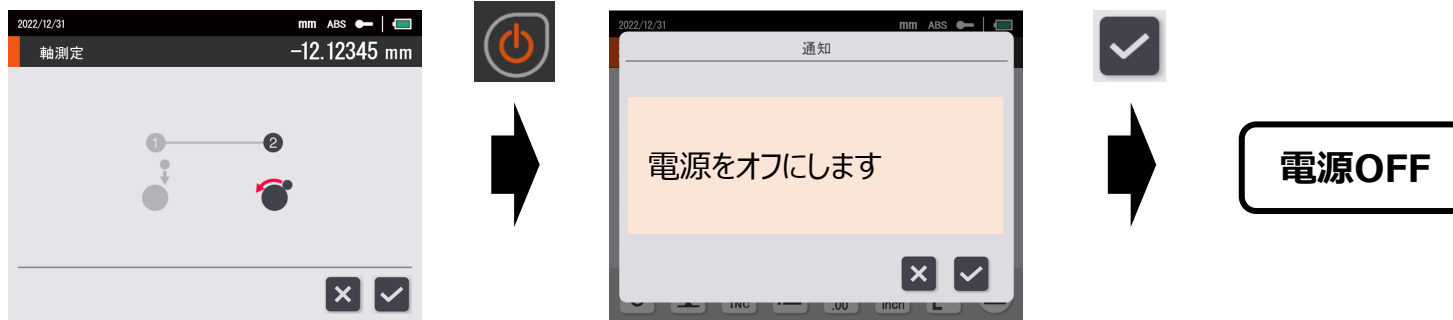


- ・測定を終了する

●電源ボタン操作 2/2

・キャンセルボタンを押した場合は電源OFFメッセージを閉じた後に測定中断のメッセージを表示し、測定ガイダンスを中断する

電源OFFメッセージでキャンセルする場合

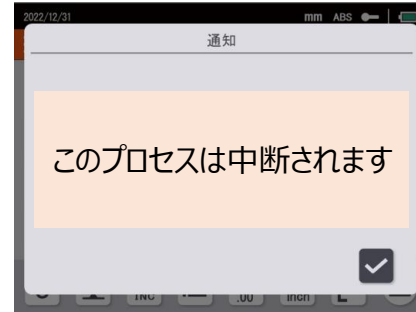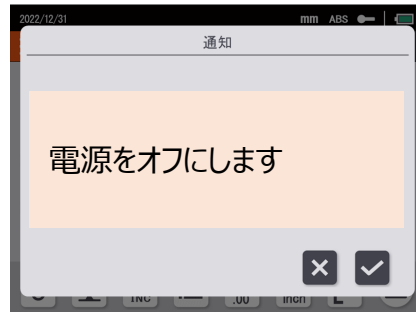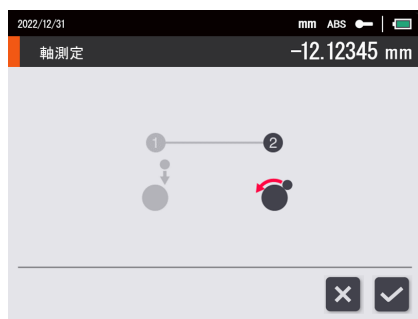

・「測定中断ボタンの動作」を参照


・測定を終了する

●測定方向の間違い

- ・測定ガイダンスで示す測定方向と反対の接触を検知した場合はエラーメッセージを表示する


2025/4/8

- ・片側デプスプローブによる測定方向間違いを追加
- ・両方向測定における測定位置エラーを追加

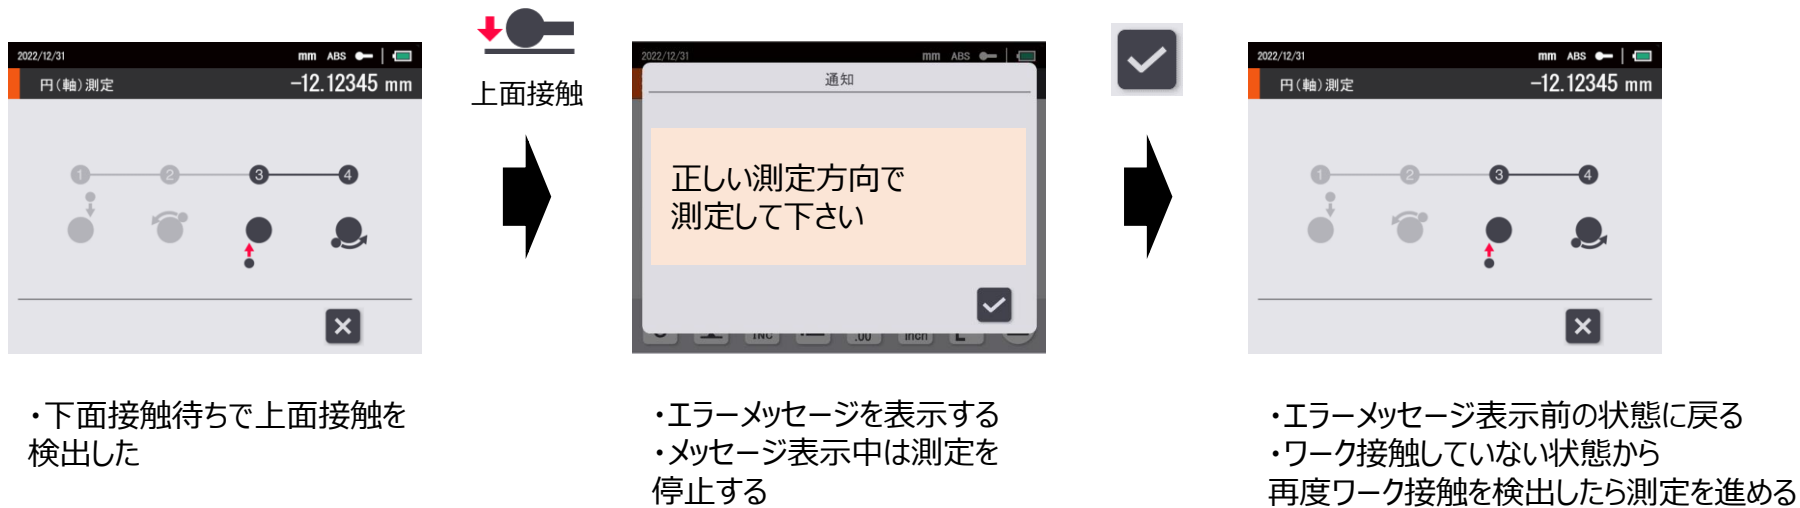

●浮上中の測定開始

- ・浮上ボタンを押して浮上中に測定開始（ワーク接触）を検出した場合はエラーメッセージを表示する
- ・測定ガイドンス中でプローブがワークと接触していない状態での浮上は可能とする

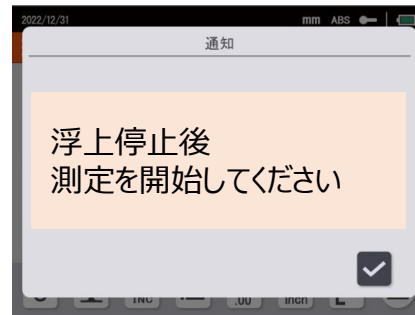


- ・浮上中に下面接触を検出した

- ・エラーメッセージを表示する
- ・メッセージ表示中は測定を停止する


- ・エラーメッセージ表示前の状態に戻る
- ・浮上を解除しワーク接触していない状態から再度ワーク接触を検出したら測定を進める

● 倣い測定中の浮上

- ・倣い測定中に浮上ボタンを押した場合は浮上を行わない
- ・浮上ボタンの押下を開始時にエラーのブザー音（ピピピッ）を鳴らす

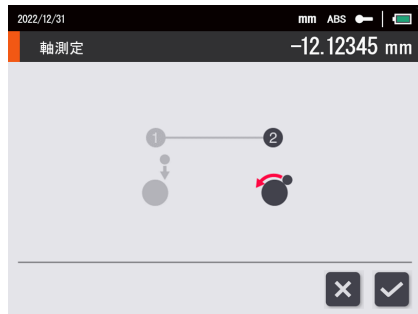

浮上ボタン
押下

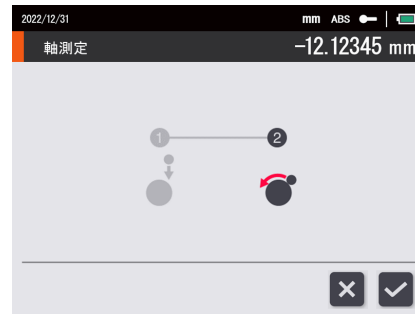


- ・エラーのブザー音を鳴らす
- ・メッセージ表示、画面遷移は行わない

倣い測定


- ・軸（上面/下面）測定のSTEP2
- ・穴（上面/下面）測定のSTEP2
- ・変位（上面/下面）測定のSTEP2
- ・円（穴）測定のSTEP2、STEP4
- ・円（軸）測定のSTEP2、STEP4

● 頂点検出の失敗

- ・頂点検出を行う倣い測定で頂点検出に失敗した（頂点検出ができていない状態でワークとの接触を解除した）場合はエラーメッセージを表示する
- ・エラーメッセージ表示後は測定の中断を行う
- ・メッセージ表示後の画面遷移は「測定中断ボタンの動作」と同じ

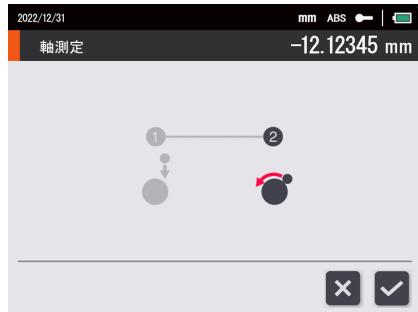

- ・頂点検出を失敗した

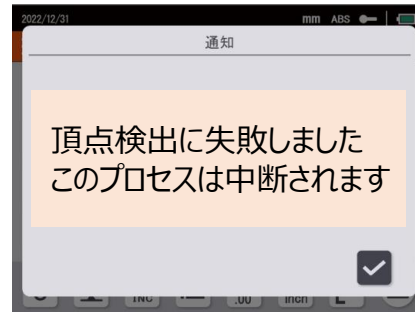

- ・エラーメッセージを表示する
- ・測定を終了する



- ・「測定中断ボタンの動作」を参照

頂点検出を行う倣い測定

- ・軸（上面/下面）測定のSTEP2
- ・穴（上面/下面）測定のSTEP2
- ・円（穴）測定のSTEP2、STEP4
- ・円（軸）測定のSTEP2、STEP4


●構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルテキスト」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	手順測定選択エリア	・手順測定のリストを表示して、選択する
4	操作ボタンエリア	・手順選択エリアで選択中の位置に対する操作を行う
5	クイックボタン	・クイックボタンを表示する


- ・画面ロック機能で手順測定の編集をロックすると編集に関するボタンは操作不可とする（画面ロック機能を参照）
- ・画面ロック機能で実行可能手順をロックすると指定した番号の実行操作を無効とする（画面ロック機能を参照）

● 手順選択エリア

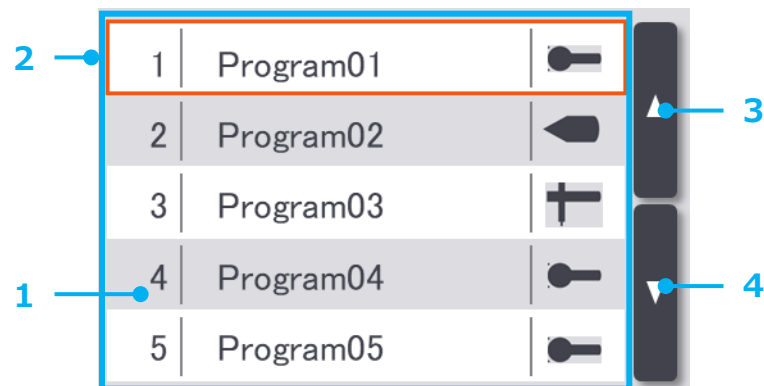

No	名称	説明
1	手順設定リスト	・「番号」と「手順名」と「プローブアイコン」を表示する ・「手順名」は手順の新規作成時に入力し、手順作成後はラベル編集ボタンで変更が可能 ・「プローブアイコン」は手順の新規作成時に選択し、手順作成後の変更は不可 ・1ページに5件表示する ・最大10件まで手順を保存する
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている位置に対して右の操作ボタンエリアのボタンで操作を行う
3	ページ送り 前へ	・前のページを表示する ・先頭ページの場合は何もしない
4	ページ送り 次へ	・次のページを表示する ・末尾ページの場合は何もしない

●操作ボタンエリア

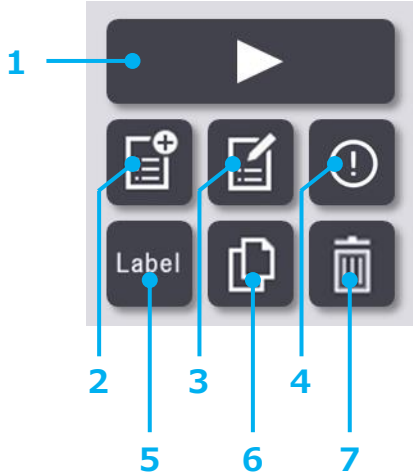

No	名称	説明
1	実行ボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順を実行する
2	新規作成ボタン	・手順測定選択エリアで選択した位置に手順を作成する
3	編集ボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順を編集する画面（編集モード）に遷移する
4	閲覧ボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順を閲覧する画面（閲覧モード）に遷移する
5	ラベル編集ボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順の手順名を編集する
6	コピーボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順を別の位置にコピーする
7	削除ボタン	・手順測定選択エリアで選択した手順を削除する

● 手順測定エリアのプローブアイコン

アイコン	プローブ種別
	ボールプローブ
	シリンダプローブ
	ディスクプローブ
	テーパプローブ
	両側デプスプローブ
	片側デプスプローブ
	設定なし (手順が保存されていない)

● 手順が保存されていない位置の表示

・手順が保存されていない位置はバー表示とする

1

-

-

項目	内容
手順名	・バー表示とする (‘-’を1つ表示する)
プローブアイコン	・「設定なし」のアイコンを表示する

●操作ボタンの無効表示

- ・選択中の位置の手順の保存の有無によって操作可能なボタンを切り替える
- ・操作不可のボタンは無効表示とし、タッチしても何もしない

手順が保存されている



- ・下記ボタンを無効表示とする
 - 新規作成ボタン

手順が保存されていない



- ・下記ボタンを無効表示とする
 - 実行ボタン
 - 編集ボタン
 - 閲覧ボタン
 - ラベル編集ボタン
 - コピーボタン
 - 削除ボタン

● 手順の実行

- ・リストで編集したい手順を選択して実行ボタンを押すと手順測定を開始する
- ・手順が登録されている位置でのみ実行が可能



- ・実行したい手順を選択

●手順の新規作成

- ・リストで手順を作成したい位置を選択して新規作成ボタンを押すと手順の作成を開始する
- ・手順が登録されていない位置でのみ新規作成が可能

新規作成画面



- ・作成したい位置を選択



- ・手順を作成するのに必要な情報（手順名、プローブ種別）を設定する



編集画面



- ・コマンドを登録する
- ・コマンドの登録が完了したら確定ボタンを押すと保存される



編集



- ・手順が保存される


●手順の編集

- ・リストで編集したい手順を選択して編集ボタンを押すと手順の編集を開始する
- ・手順が登録されている位置でのみ編集が可能

編集画面



- ・編集したい手順を選択

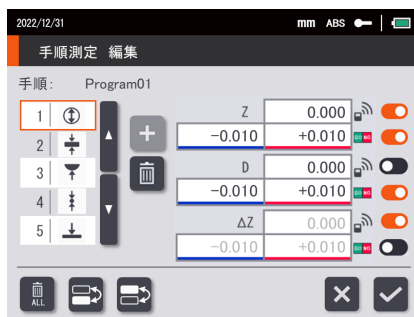

- ・コマンドの編集をする
- ・コマンドの編集が完了したら確定ボタンを押すと保存される



編集



- ・手順が保存される

●手順の閲覧

- ・リストで編集したい手順を選択して閲覧ボタンを押すと手順の閲覧を開始する
- ・手順が登録されている位置でのみ閲覧が可能
- ・閲覧モードではコマンドの編集は不可

閲覧画面



- ・閲覧したい手順を選択



- ・コマンドの追加、削除、公差設定の変更など全ての編集操作は不可



●手順名の編集

- ・リストで手順名を編集したい位置を選択してラベル編集ボタンを押すと文字入力ウィンドウが表示される
- ・文字入力ウィンドウで手順名を編集する



- ・ウィンドウ表示開始時は現在の手順名が入力された状態とする

●手順のコピー

- ・手順選択画面でコピー元の手順を選択し、コピーボタンを押すと手順コピー画面に遷移する
- ・手順コピー画面ではコピー先の位置を選択する



- ・コピー元の手順を選択してコピーボタンを押す



手順コピー画面



- ・コピー先の位置を選択する



- ・手順がコピーされる

●手順の削除

- ・リストで手順を削除したい位置を選択して削除ボタンを押すと選択位置の手順を削除する



- ・ページ、選択枠の位置は削除前と同じ位置のままとする

●リスト仕様 画面遷移時の表示 1/2


起動時、メインメニュー画面から遷移した場合

項目	仕様
ページ	ページ1（No.1～5）を表示する
選択枠	- 選択枠を表示する - No.1を選択状態とする



手順選択画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
ページ	遷移前と同じページを表示する（遷移先での確定/キャンセルに関係なく）
選択枠	遷移前と同じ位置に表示する（遷移先での確定/キャンセルに関係なく）



- ・実行待機画面
- ・編集/閲覧画面
- ・手順名入力ウィンドウ

●リスト仕様 画面遷移時の表示 2/2

手順選択画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合（手順コピーの場合）

項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する（手順コピーのキャンセルの場合） ・コピー先の手順があるページを表示する（手順コピーを実行した場合）
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する（手順コピーのキャンセルの場合） ・コピー先の手順の位置に表示する（手順コピーを実行した場合）



キャンセル



・手順コピー



実行




●リスト仕様 ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作としない
- ・設定が1つもないページへの送りも可能とする

2025/4/8


ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

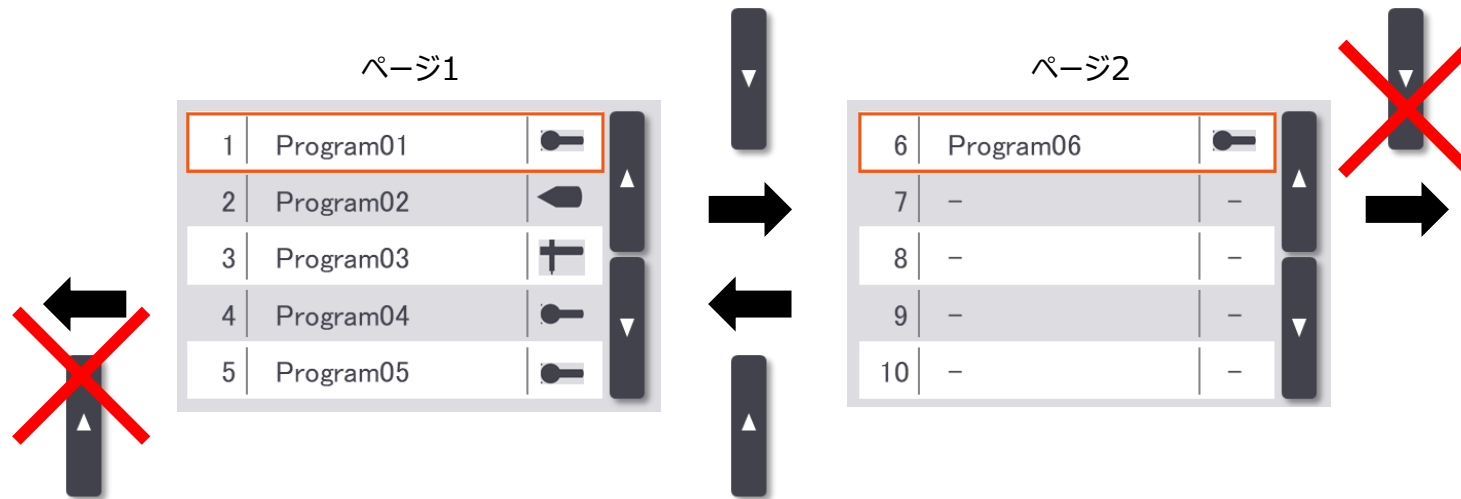

●リスト仕様 ページ送り時の選択枠


- ・選択枠は表示中のページに表示する
- ・ページ送りしたときは送り前の選択枠の位置に関わらず必ずページの一番上の設定を選択する

次へページ送り

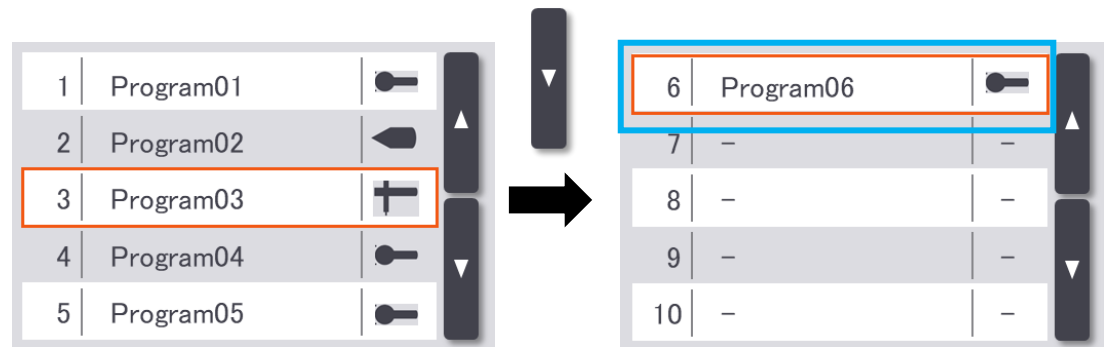

・ページの一番上を選択

前へページ送り

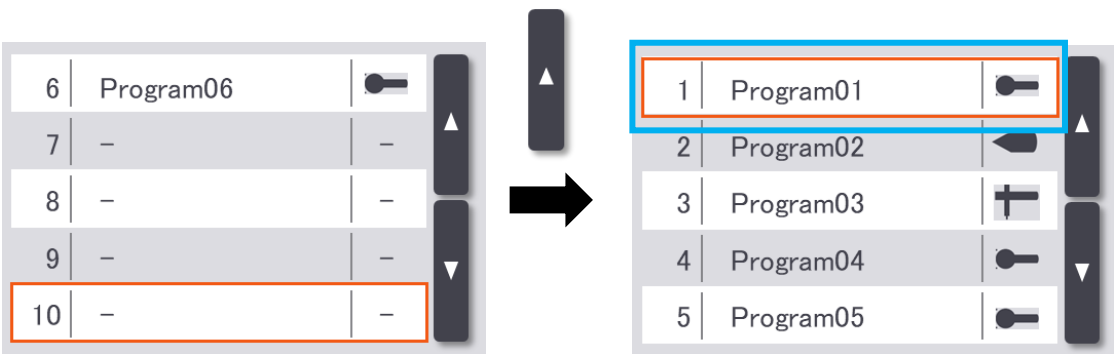

・ページの一番上を選択


●

構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	手順選択エリア	・手順測定のリストを表示して、コピー先を選択する
4	コピーアイコン	・コピー機能を示すアイコンを表示する 必要かどうかデザイン検討
5	キャンセルボタン	・手順コピーをキャンセルして前の画面（手順選択）に戻る
6	確定ボタン	・手順コピーを実行して前の画面（手順選択）に戻る

● 手順選択エリア

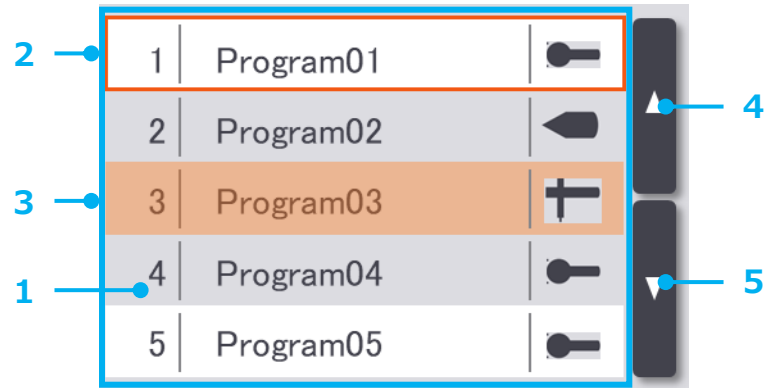


No	名称	説明
1	手順設定リスト	・手順選択画面と共通
2	選択枠（コピー先）	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・コピー先を選択する
3	選択枠（コピー元）	・コピー元の手順の位置に選択枠を表示する ・手順選択画面で選択した位置に表示する ・手順コピー画面を終了するまで位置は固定
4	ページ送り 前へ	・前のページを表示する ・先頭ページの場合は何もしない
5	ページ送り 次へ	・次のページを表示する ・末尾ページの場合は何もしない

●手順のコピーの実行 1/2

空いている位置へのコピー

- ・コピー先の位置として手順が保存されていない位置を選択した場合はコピー実行して前の画面（手順選択）に戻る

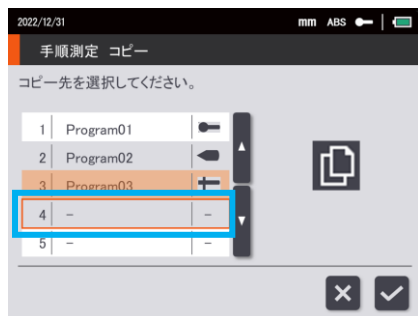


- ・コピー先の位置として手順が保存されていない位置を選択

- ・手順名、プローブアイコンはコピー元と同じとする

●手順のコピーの実行 2/2


上書きコピー

- ・コピー先の位置として既に手順が保存されている位置を選択した場合はコピー実行時に上書き確認メッセージを表示する

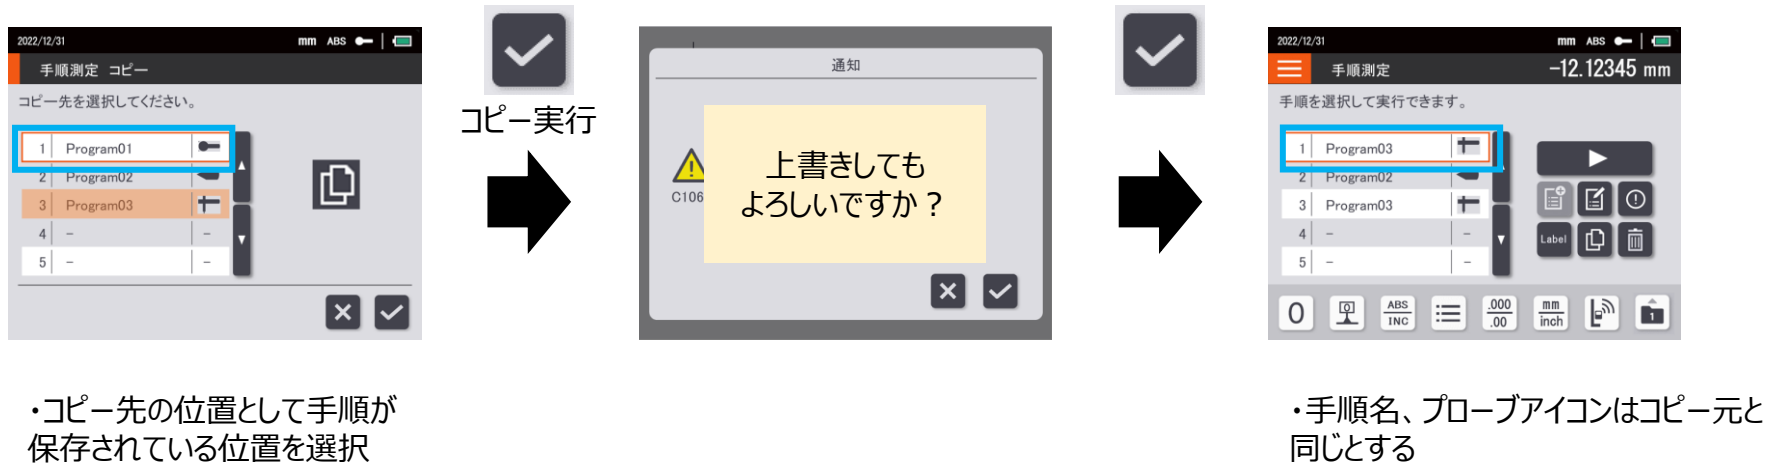

● ボタンの無効表示

- ・コピー元の位置も選択可能とする
- ・コピー元の位置を選択した場合は確定ボタンを無効表示とする

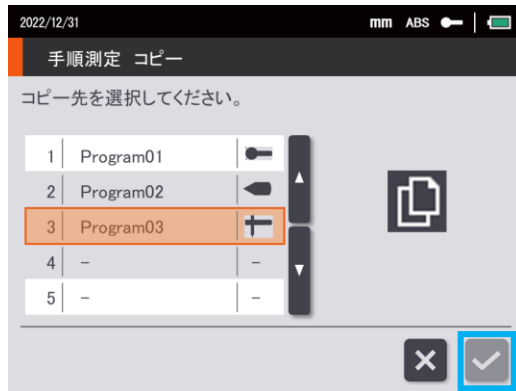

- ・下記ボタンを無効表示とする
- 確定ボタン




●リスト仕様 画面遷移時の表示

手順選択から遷移した場合

項目	仕様
ページ	・コピー元の手順があるページを表示する
選択枠（コピー元）	・コピー元の手順の位置に表示する
選択枠（コピー先）	・表示中のページの一番上に表示する（ページ1の場合はNo.1、ページ2の場合はNo.6）

手順コピー画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する
選択枠（コピー元）	・遷移前と同じ位置に表示する （表示中のページ内にはない場合は表示しない）
選択枠（コピー先）	・遷移前と同じ位置に表示する

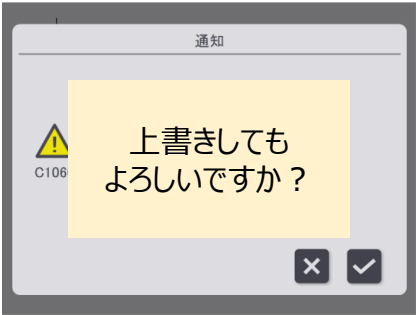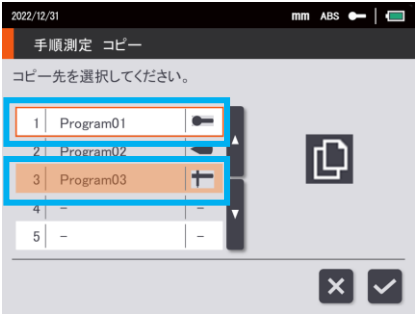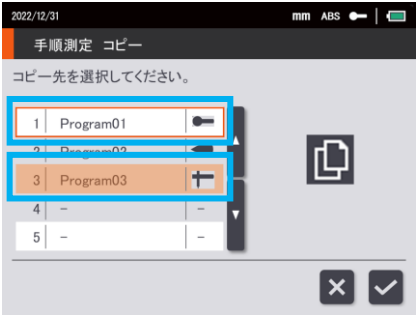


・コピー実行時の上書き
メッセージ（キャンセルのみ）

●リスト仕様 ページ送り時の選択枠


- ・選択枠（コピー先）は手順選択画面と同じで表示中のページに表示し、ページ送り時は必ずページの一番上の設定を選択する
- ・選択枠（コピー元）の位置は固定とする
- ・選択枠（コピー元）の位置が表示中のページ内になければ表示しない

次へページ送り

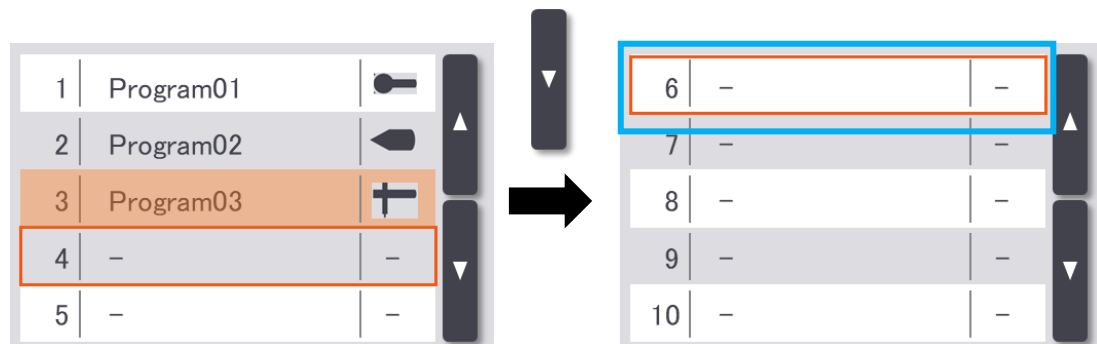


・選択枠（コピー先）はページの一番上を選択

前へページ送り

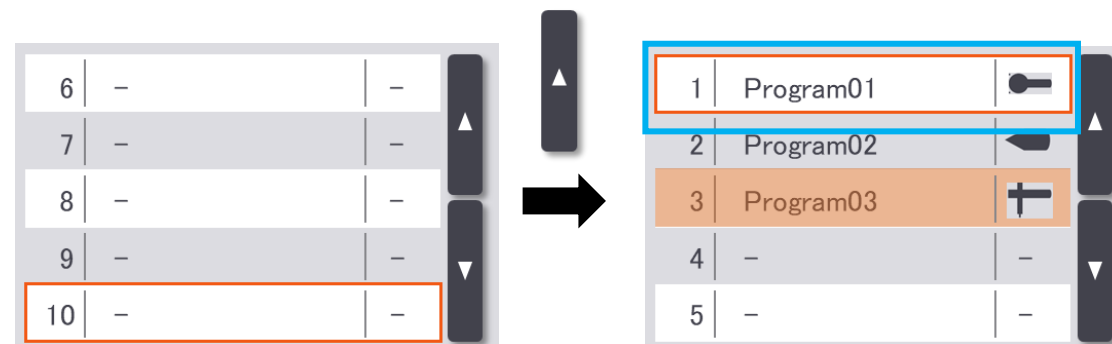


・選択枠（コピー先）はページの一番上を選択

●構成要素

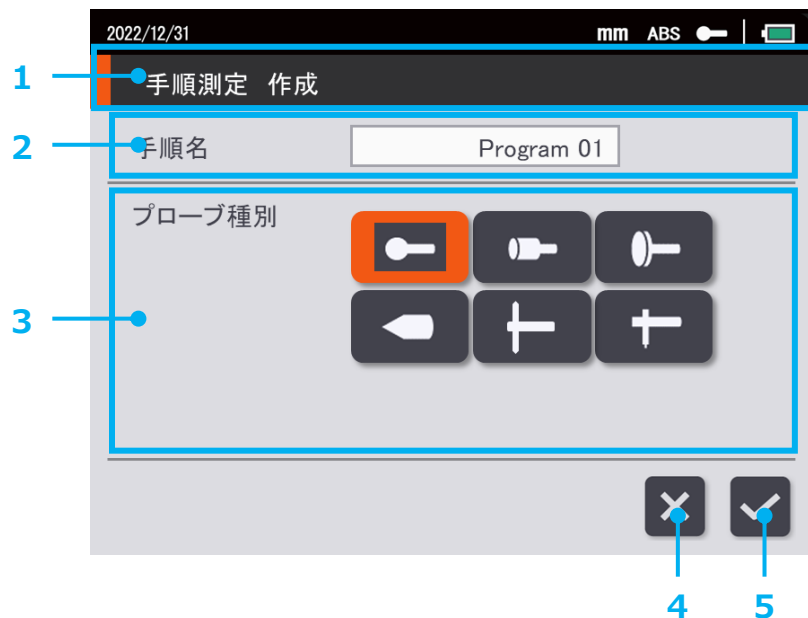


No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	手順名設定エリア	・手順名を設定する
3	プローブ種別選択エリア	・手順で使用するプローブ種別を選択する ・プローブ種別によって登録可能な測定コマンドが異なる ・この画面で選択後は変更不可
4	キャンセルボタン	・新規作成をキャンセルして手順選択画面に戻る
5	確定ボタン	・手順名と使用するプローブ種別を確定し、手順編集画面に遷移する

● 手順名設定エリア

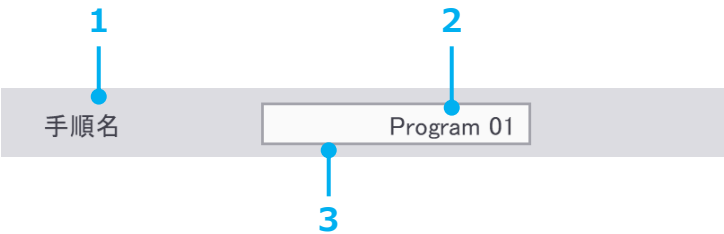

No	名称	説明
1	手順名ラベル	・手順名ラベルをテキスト表示する
2	手順名	・手順名を表示する
3	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠のエリアをタッチすると文字入力ウィンドウを表示する

●プローブ種別選択エリア

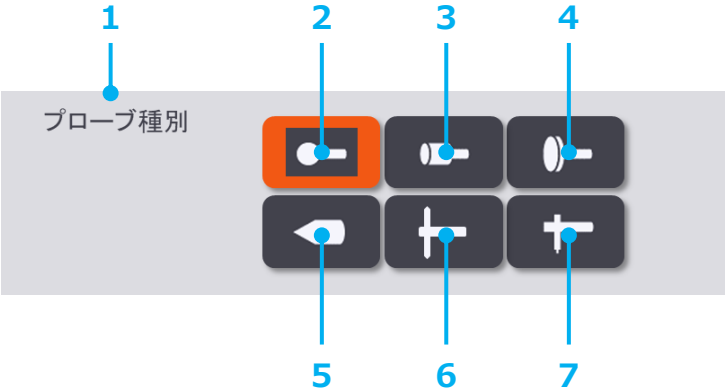

No	名称	説明
1	プローブ種別ラベル	・プローブ種別ラベルをテキスト表示する
2	ボールプローブボタン	・ボールプローブを選択状態とする
3	シリンダプローブボタン	・シリンダプローブを選択状態とする
4	ディスクプローブボタン	・ディスクプローブを選択状態とする
5	テーパプローブボタン	・テーパプローブを選択状態とする
6	両側デプスプローブボタン	・両側デプスプローブを選択状態とする
7	片側デプスプローブボタン	・片側デプスプローブを選択状態とする

・選択中のボタンは選択中であることがわかるように表示を切り替える

●画面遷移時の初期表示

・手順選択画面から画面遷移したときの初期表示を示す



項目	説明
手順名	・「NEW FILE」を表示する
プローブ種別	・ボールプローブを選択状態とする

●手順名の編集

- ・手順名の枠をタッチすると文字入力ウィンドウが表示される
- ・文字入力ウィンドウで手順名を編集する




●プローブ種別の変更

- ・ボタンのタッチで選択状態を切り替える




●構成要素

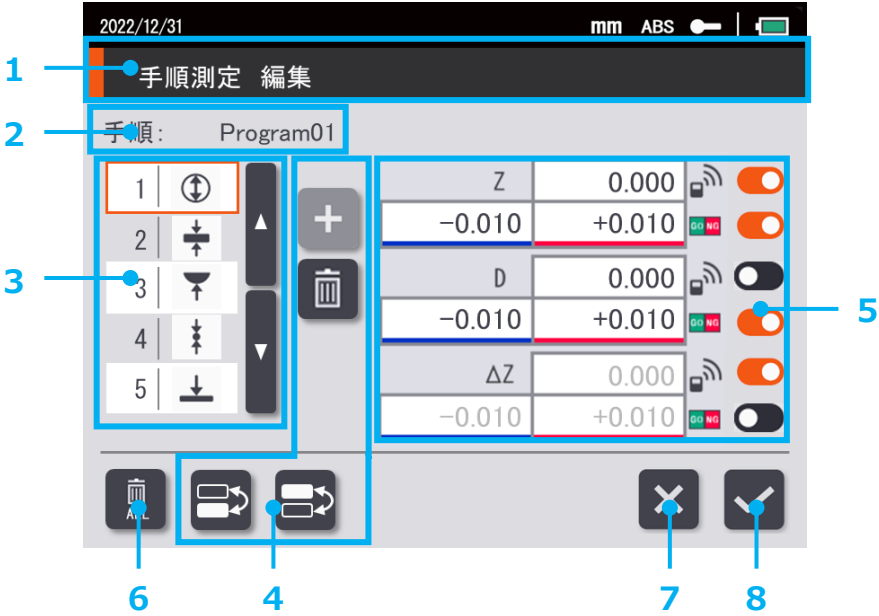


No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	手順名	・「手順名ラベル」と「手順名」を表示する
3	コマンド登録エリア	・コマンドリストを表示して、コマンドの登録などの操作を行う
4	操作ボタンエリア	・コマンドリストで選択中の位置に対する操作を行う
5	コマンド設定エリア	・コマンドリストで選択中のコマンドの公差設定や出力設定を行う
6	全削除ボタン	・コマンドリストに登録した全てのコマンドを削除する
7	キャンセルボタン	・編集内容を破棄して手順選択画面に戻る ・新規作成の場合は手順の作成を行わず手順選択画面に戻る
8	確定ボタン	・手順を保存して、手順選択画面に戻る

●コマンド登録エリア

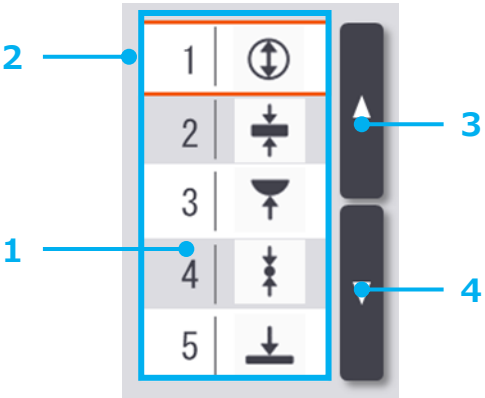

No	名称	説明
1	測定結果リスト	・「番号」と「測定コマンドアイコン」を表示する ・「番号」は実行する順番を表し、No.1が最初に行われるコマンドとなる ・1ページに5個のコマンドを表示する ・1つの手順につき最大10個のコマンドを登録する
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている位置に対して操作ボタンエリアのボタンで操作を行う ・選択枠が表示されている位置にコマンドが登録されている場合はコマンド設定エリアに設定を表示する
3	ページ送り 前へ	・前のページを表示する ・先頭ページの場合は何もしない
4	ページ送り 次へ	・次のページを表示する ・末尾ページの場合は何もしない


● 操作ボタンエリア

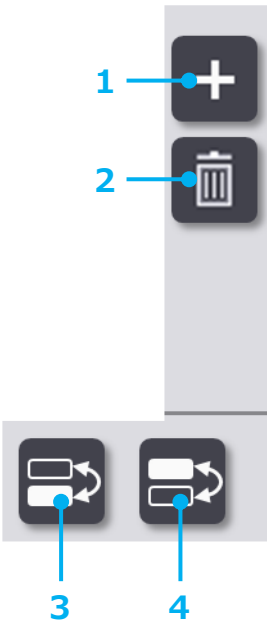

No	名称	説明
1	コマンド追加ボタン	・リストで選択中の位置にコマンドを追加する
2	コマンド1件削除ボタン	・リストで選択中のコマンドを削除する
3	コマンド入れ替えボタン 上へ	・リストで選択中のコマンドを1つ上の位置に移動する ・1つ上の位置にコマンドが登録されている場合は入れ替える
4	コマンド入れ替えボタン 下へ	・リストで選択中のコマンドを1つ下の位置に移動する ・1つ下の位置にコマンドが登録されている場合は入れ替える

●コマンド設定エリア

・コマンドで決まる2つまたは3つの測定項目に対する公差設定と出力設定を行う

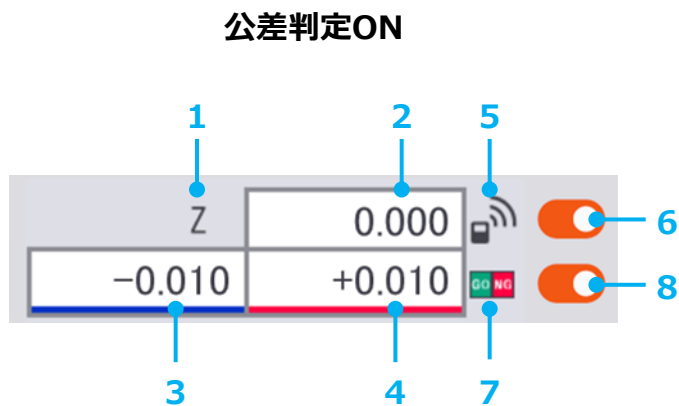

No	名称	説明
1	測定項目文字	・測定項目を示す文字アイコンを表示する
2	設計値	・設計値を表示する ・公差判定ONの場合に有効となる
3	上限公差	・上限公差を表示する ・公差判定ONの場合に有効となる
4	下限公差	・下限公差を表示する ・公差判定ONの場合に有効となる
5	出力アイコン	・出力を示すアイコンを表示する
6	出力ON/OFFボタン	・押下する度に出力のONとOFFを切り替える ・出力ONの場合、コマンド実行時に自動出力を行う
7	公差判定アイコン	・公差判定を示すアイコンを表示する
8	公差判定ON/OFFボタン	・押下する度に公差判定のONとOFFを切り替える

●コマンド一覧とコマンドアイコン

- ・手順測定で使用するコマンドは測定を行うコマンドのみとする
- ・基本測定と異なり、予め測定方向が決まったコマンドとする
- ・両方向の測定の測定順序については指定しない



アイコン	コマンド
	高さ（上面）測定
	高さ（下面）測定
	軸（上面）測定
	軸（下面）測定
	穴（上面）測定
	穴（下面）測定

アイコン	コマンド
	変位（上面）測定
	変位（下面）測定
	円（穴）測定
	円（軸）測定
	幅（内側）測定
	幅（外側）測定

アイコン	コマンド
	テーパ穴測定
	コマンド登録なし

●コマンドごとのコマンド設定エリアの内容 1/2

・コマンドの測定結果となる測定項目に対して公差設定、出力設定を行う

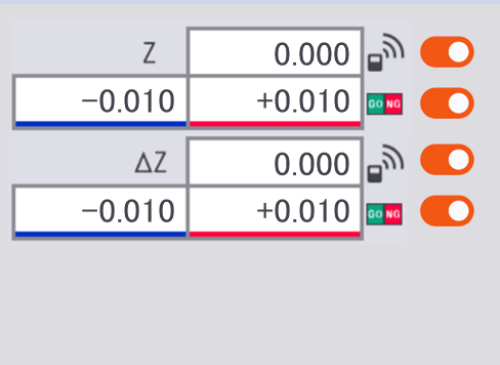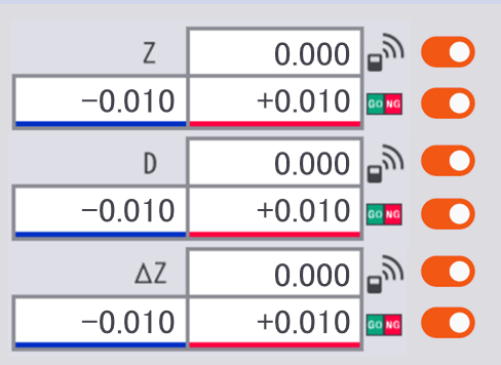高さ（上面）測定 高さ（下面）測定		軸（上面）測定 軸（下面）測定 穴（上面）測定 穴（下面）測定		変位（上面）測定 変位（下面）測定		円（穴）測定 円（軸）測定	
							
1	高さ	1	高さ（頂点）	1	最大値	1	高さ（中心）
2	前回高さとの差分	2	前回高さとの差分	2	最小値	2	直径
3	-	3	-	3	変位（最大値-最小値）	3	前回高さとの差分

●
コマンドごとのコマンド設定エリアの内容 2/2

幅（内側）測定 幅（外側）測定		テーパ穴測定		コマンド登録なし	
Z 0.000 −0.010 +0.010 W 0.000 −0.010 +0.010 ΔZ 0.000 −0.010 +0.010		Z 0.000 −0.010 +0.010 ΔZ 0.000 −0.010 +0.010			
1	高さ（中心）	1	高さ（中心）	1	-
2	幅	2	前回高さとの差分	2	-
3	前回高さとの差分	3	-	3	-

●設計値/上限公差/下限公差の表示形式

・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

-123.123

123,12


-12.34565

12.3452

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位, mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない
最小表示量	・本体設定の最小表示量設定に合わせて数値の表示桁数を切り替える（最小桁の数値は最小表示量設定に依らず1固定とする） -最小表示量： 0.001mm ⇒ 0.001mm -最小表示量： 0.01mm ⇒ 0.01mm -最小表量設定：0.00005in ⇒ 0.00001in -最小表量設定：0.0001in ⇒ 0.0001in -最小表量設定：0.0002in ⇒ 0.0001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する ・上限公差/下限公差は正数の場合は正の符号を表示する（0は除く）

●コマンドが登録されていない位置の表示

- ・コマンドが登録されていない位置はバー表示とする
- ・コマンド設定エリアには何も表示しない

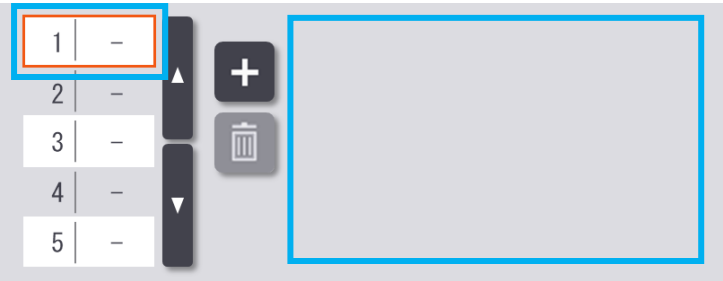

項目	内容
コマンドアイコン	・「コマンド登録なし」のアイコンを表示する
コマンド設定エリア	・全て非表示とする

●コマンドの登録 1/3

- ・コマンドを登録したい位置を選択してコマンド追加ボタンを押すとコマンド選択画面を表示してコマンドを選択する
- ・設計値測定OFFでコマンドの登録をした場合は設計値/上限公差/下限公差はデフォルト値を入力する

設計値測定OFFの場合




項目	値
出力ON/OFF	ON (default)
公差判定ON/OFF	ON (default)
設計値	0.000mm (default)
上限公差	+0.010mm (default)
下限公差	-0.010mm (default)

●コマンドの登録 2/3

- ・設計値測定ONでコマンドの登録をした場合はコマンド選択時に測定を行い、測定結果を設計値として入力する
- ・測定の画面遷移は「測定ガイダンス」を参照のこと

設計値測定ONの場合

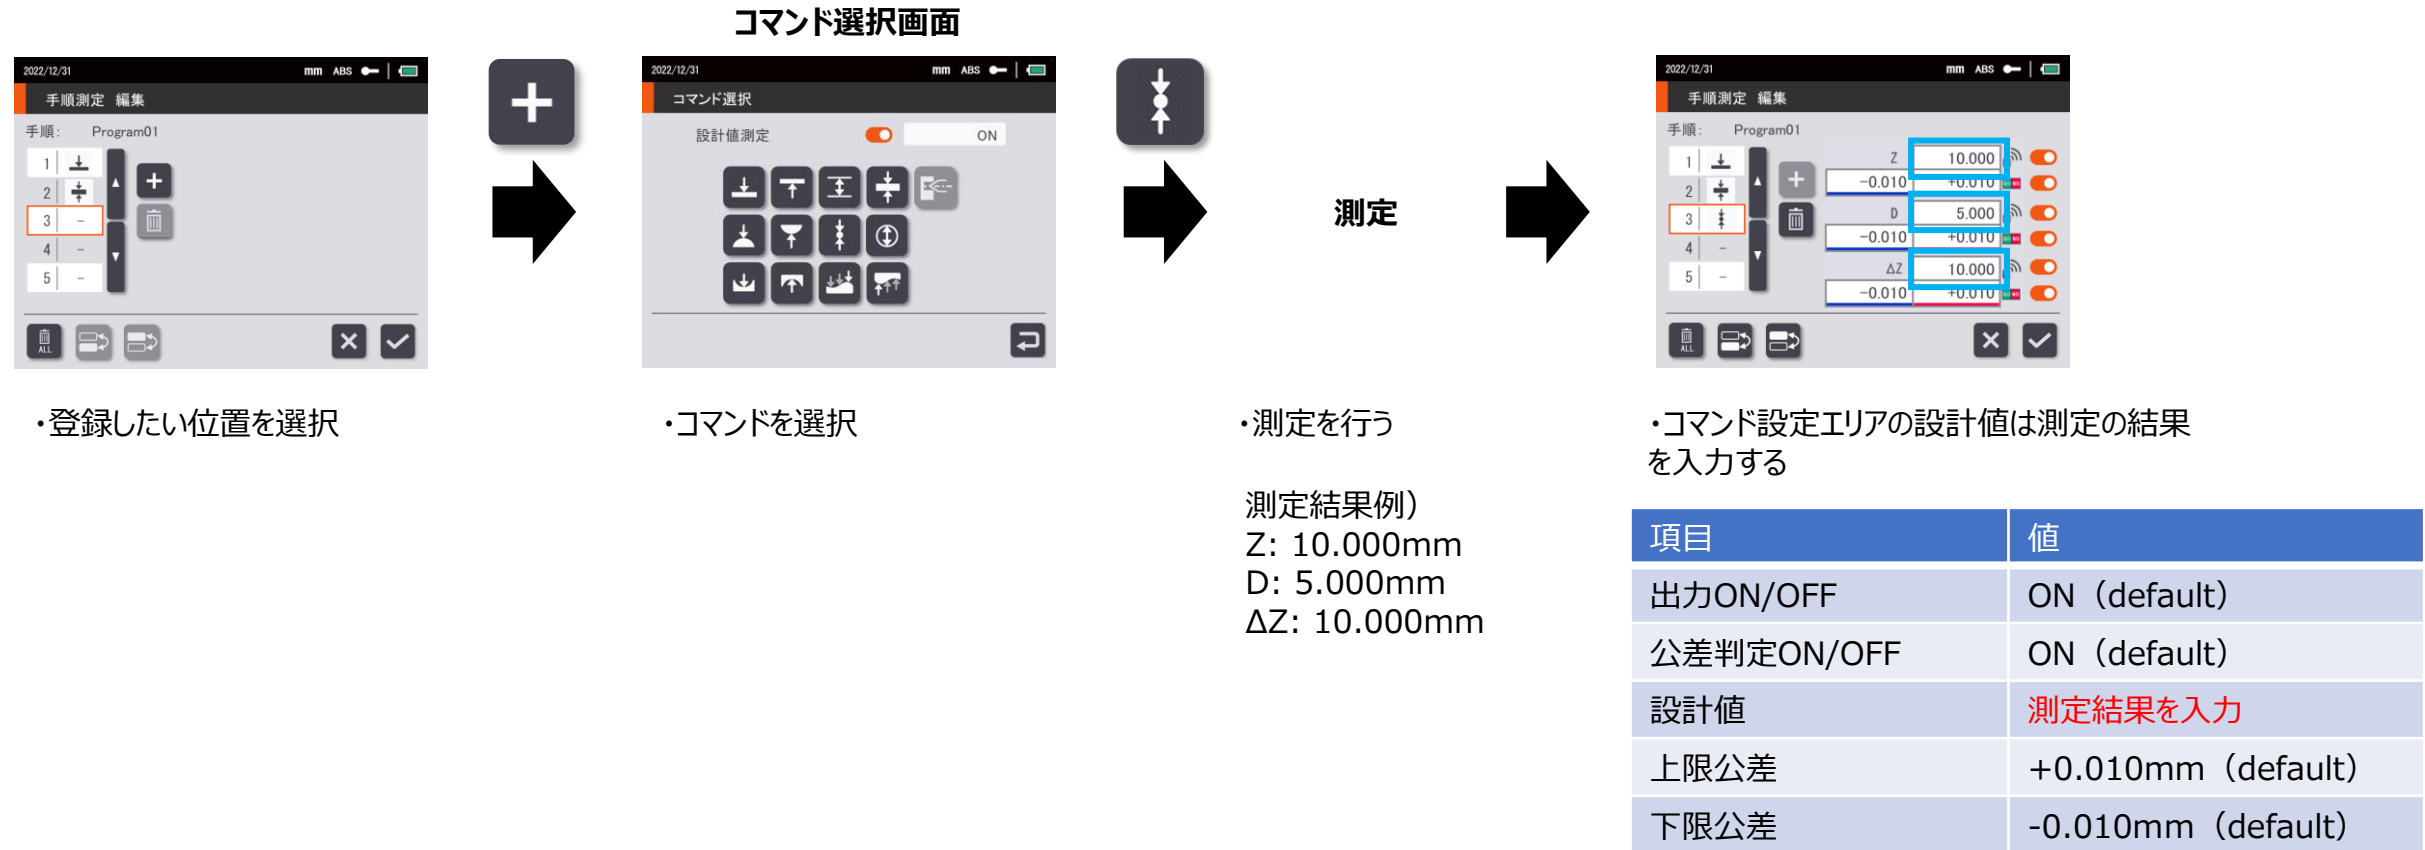

●コマンドの登録 3/3

・コマンドを登録する位置はコマンドが登録されていない位置であれば任意に選択することが可能とする



・登録したい位置を選択



コマンド選択画面




・コマンドを選択



・登録したい位置の前にコマンドがなくても登録が可能

●コマンドの1件削除

- ・コマンドを削除したいコマンドを選択して削除ボタンを押すと選択位置のコマンドを削除する
- ・削除した位置は後ろにコマンドが登録されていても詰めずに登録なし状態とする


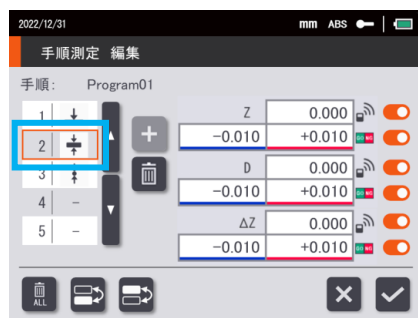


- ・削除したいコマンドを選択

- ・ページ、選択枠の位置は削除前と同じ位置のままとする

●コマンドの全削除

- ・全削除ボタンを押した場合は確認メッセージを表示して全てのコマンド（No.1～10）を削除する
- ・リストにコマンドが1件も保存されていない場合も動作は同じとする

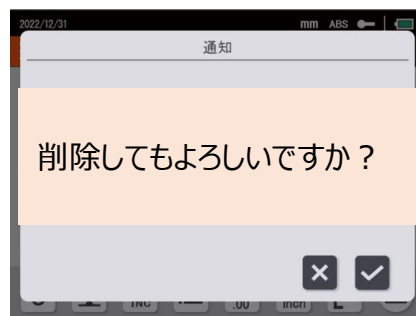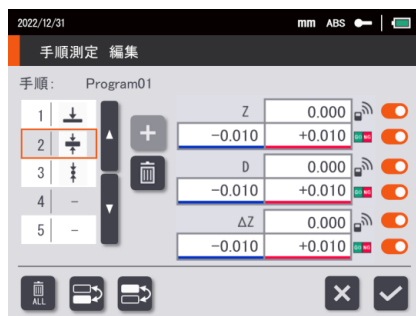


- ・削除の確認メッセージを表示する
- ・キャンセルボタンを押した場合は削除を行わない

- ・ページ、選択枠の位置は全削除前と同じ位置のままとする

● コマンドの公差設定 ON/OFFの切替え

- ・コマンドの各測定項目で公差判定をOFFに設定すると設計値、上限公差、下限公差を無効表示とし、タッチしても何もしない
- ・設定されていた値はOFF状態でも保持する

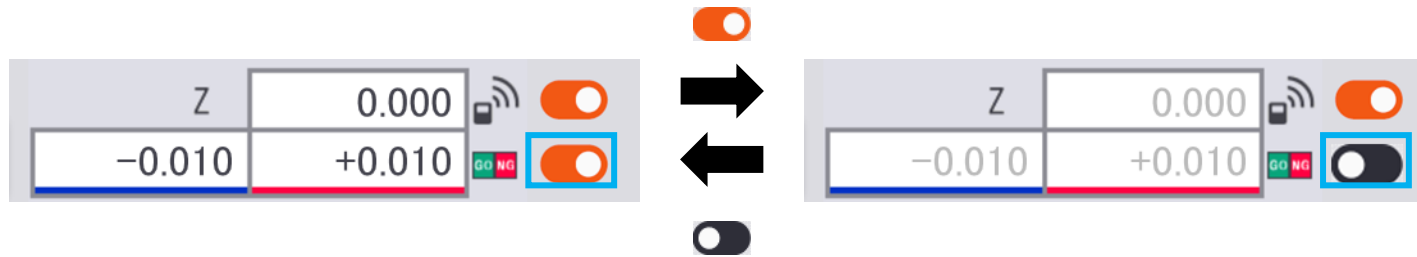

●コマンドの公差設定 設計値/上限公差/下限公差の編集

・編集したい設計値/上限公差/下限公差をタッチすることで数値入力ウィンドウが表示され、値の編集を可能とする




●コマンドの公差設定 入力内容の制限とチェック 1/3

数値入力ウィンドウでの入力可能範囲制限

- ・設計値/上限公差/下限公差の各項目に入力可能範囲を設定し、数値入力ウィンドウで入力制限を行う
- ・入力可能範囲外の値を入力した場合は確定ボタンを無効表示にし、タッチしても何もしない

入力可能範囲外の場合

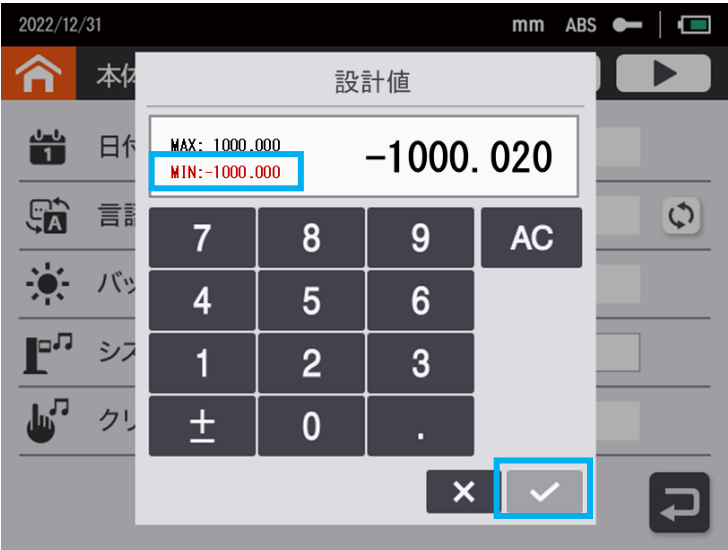

- ・確定ボタンを無効にする


項目	入力可能範囲
設計値 上限公差 下限公差	-1000～1000

2025/4/8
入力可能範囲を変更
mm : -9999.999～+9999.999
inch : -393.70075～+-393.70075

●コマンドの公差設定 入力内容の制限とチェック 2/3

数値入力後のチェック

- ・コマンドの測定項目ごとに上限公差と下限公差の大小関係をチェックし、上限公差<下限公差の場合はエラーとする
- ・数値入力ウィンドウで上限公差or下限公差を入力して編集画面に戻った時にチェックを行い、エラーだった場合は文字色を変更する

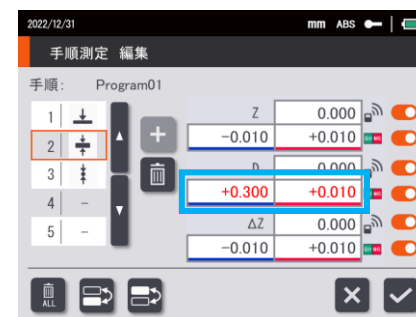

- ・対象の測定項目の上限公差と
下限公差の両方の文字色を変更する


●コマンドの公差設定 入力内容の制限とチェック 3/3

編集画面の操作時のチェック

- ・エラーが出ている測定項目が表示されている状態で下記の操作を行おうとした場合はエラー表示を行い、操作を実行しない
 - エラーが出ている測定項目の公差判定ON⇒OFF切替え
 - ページ送り（前へ/次へ）
 - 確定
 - リストの選択位置の変更




公差判定

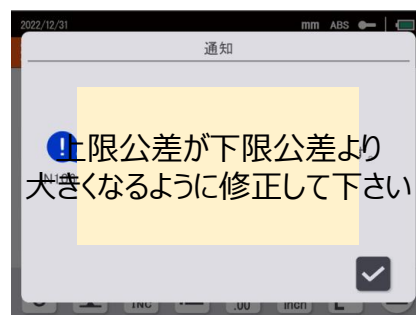

- ・操作を実行しない

●コマンドの出力設定


- ・コマンドの各測定項目の出力ON/OFFボタンで出力設定を切替える
- ・出力ONの場合、コマンド実行時に自動出力を行う

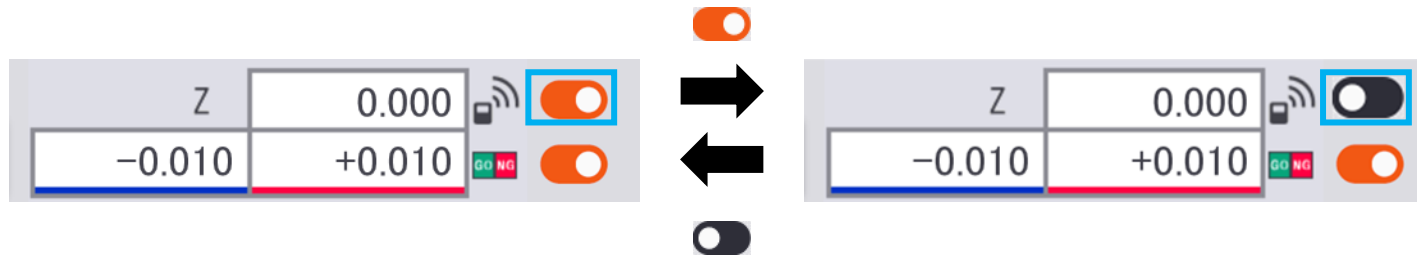

●コマンドの順番の入れ替え 1/2

- ・コマンド入れ替えボタン（上へ/下へ）でコマンドの順番の入れ替えを行う
- ・選択位置はコマンドが登録されている必要があるが、入れ替え先の位置は登録の有無はどちらでもよい
- ・先頭（No.1）のコマンドで上へボタンを押した場合、末尾（No.10）のコマンドで下へボタンを押した場合は何もしない

上に移動

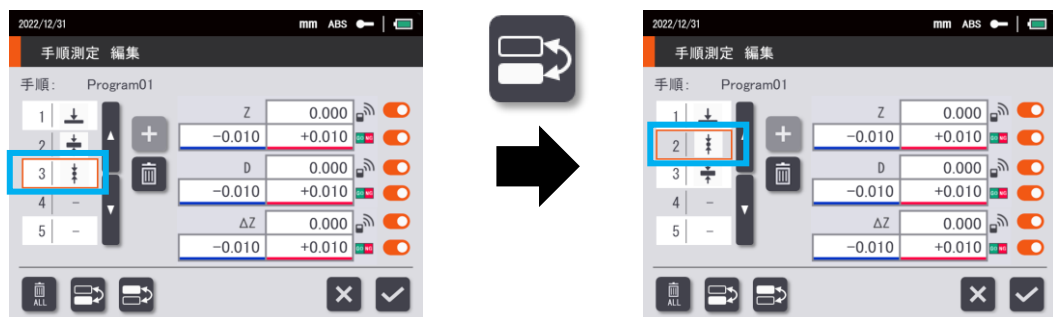

・移動したいコマンドを選択

・コマンドの選択状態も併せて移動する

下に移動



・移動したいコマンドを選択

・コマンドの選択状態も併せて移動する

●コマンドの順番の入れ替え 2/2


・コマンド入れ替え先が別ページの場合は移動したコマンドが表示されるようにページの切り替えを行う

上に移動



・ページを切り替える

下に移動

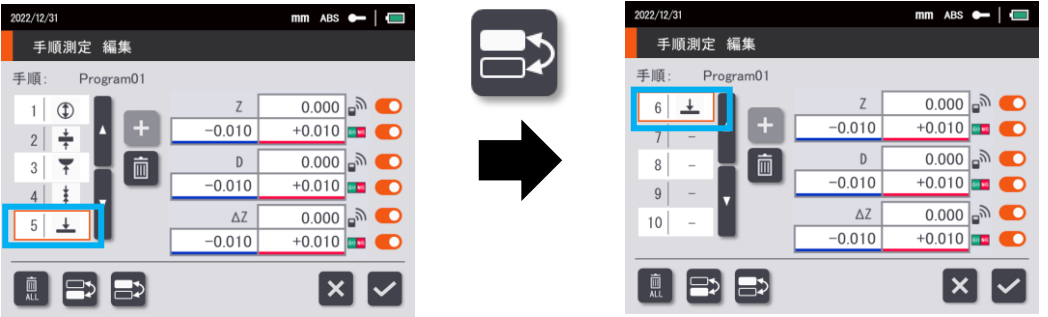

・ページを切り替える

●編集内容の保存

- ・手順の編集が完了したら確定ボタンを押して編集内容を保存する
- ・保存後は手順選択画面に遷移する



- ・編集していた手順があるページを表示する
- ・編集していた手順を選択状態とする

●編集内容の保存時のエラー表示

- ・確定ボタン押下時に保存可能かのチェックを行い、保存不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示をした場合は画面遷移を行わない



エラー要因

エラー要因	説明
上限公差と下限公差の大小関係	・上限公差<下限公差の場合
コマンド未登録	・コマンドが1つも登録されていない

●編集内容の保存時のコマンドの整列

- ・コマンドが飛び飛びで保存されている場合、手順を保存するときにコマンドの整列を行ってから保存する
- ・整列は内部で自動で行う



整列実行



整列前



整列後




再度編集画面を表示したとき



●編集内容の破棄

- ・キャンセルボタンを押すと編集内容を破棄する
- ・新規作成の場合は手順を作成せずに破棄し、編集の場合は編集前の状態に戻る
- ・キャンセルボタンを押したときに確認メッセージを表示する

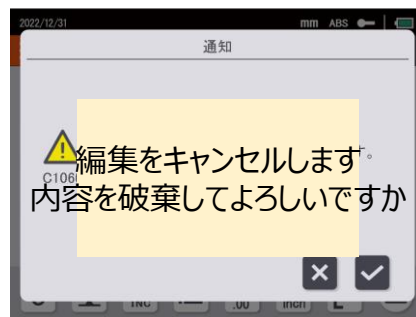

新規作成の場合



既存手順の編集の場合



- ・キャンセルボタンを押した場合は破棄せずに編集画面に戻る

- ・手順は作成しない
- ・新規作成しようとしていた位置があるページを表示する
- ・新規作成しようとしていた位置を選択状態とする

- ・編集内容を破棄し、編集前の状態に戻る

●操作ボタンの無効表示

- ・選択中の位置のコマンドの配置の有無によって操作可能なボタンを切り替える
- ・コマンドが1つも登録されていない場合も無効表示を行う
- ・操作不可のボタンは無効表示とし、タッチしても何もしない

選択位置にコマンドが保存されている



- ・下記ボタンを無効表示とする
-コマンド追加ボタン

選択位置にコマンドが保存されていない



- ・下記ボタンを無効表示とする
-コマンド1件削除ボタン
-コマンド入れ替えボタン (上へ/下へ)

コマンドが1つも登録されていない



- ・下記ボタンを無効表示とする
-確定ボタン

●リスト仕様 画面遷移時の表示 1/2

新規作成、手順選択画面から遷移した場合

項目	仕様
ページ	・ページ1（No.1～5）を表示する
選択枠	・選択枠を表示する ・No.1を選択状態とする

新規作成




手順選択画面から遷移した場合



●リスト仕様 画面遷移時の表示 2/2

編集画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する (遷移先での確定/キャンセルに関係なく)
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する (遷移先での確定/キャンセルに関係なく)

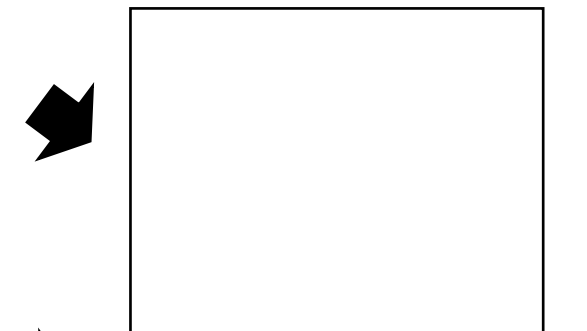


- ・コマンド選択画面
(設計値測定含む)
- ・数値入力ウィンドウ
(設計値/上限公差/下限公差)

●リスト仕様 ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作としない
- ・設定が1つもないページへの送りも可能とする


2025/4/8

ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

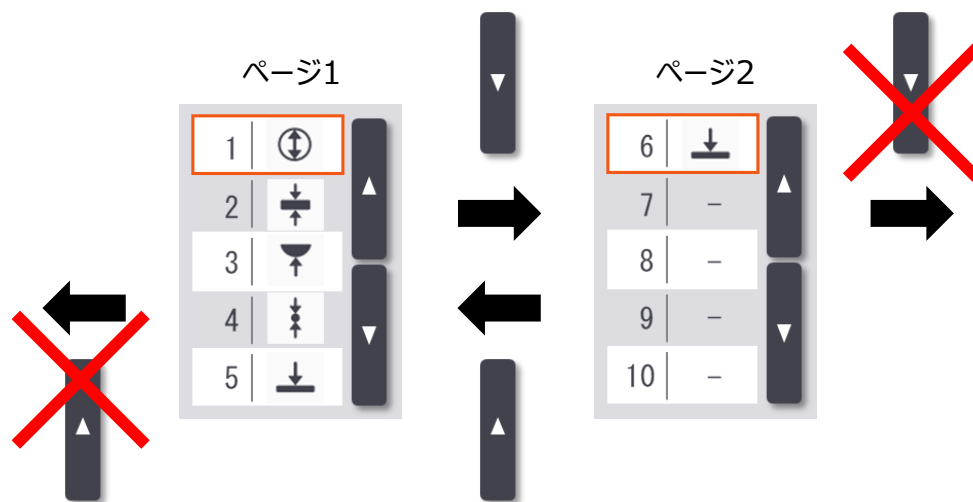


●リスト仕様 ページ送り時の選択枠

- ・選択枠は表示中のページに表示する
- ・ページ送りしたときは送り前の選択枠の位置に関わらず必ずページの一番上の設定を選択する

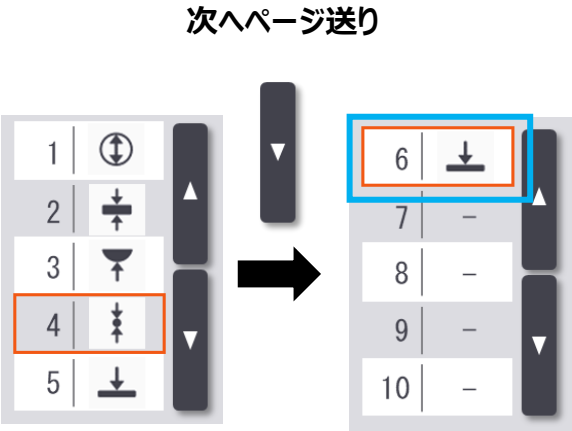

・ページの一番上を選択

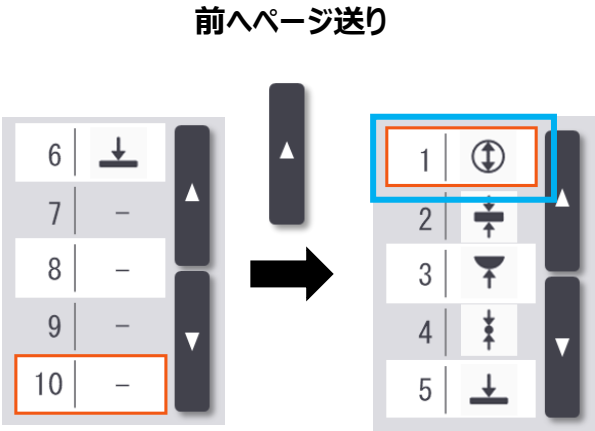


・ページの一番上を選択

●編集モードと閲覧モード

- ・手順選択画面で編集ボタンを押した場合は編集モードに、閲覧ボタンを押した場合は閲覧モードに遷移する
- ・閲覧モードは以下のボタンを非表示とする
 - コマンド追加ボタン
 - コマンド1件削除ボタン
 - コマンド入れ替えボタン（上へ/下へ）
 - 全削除ボタン
- ・閲覧モードはコマンド設定エリアを表示するが操作は無効とする
- ・編集モードでは確定ボタンとキャンセルボタンを表示し、閲覧モードでは戻るボタンを表示する

編集モード

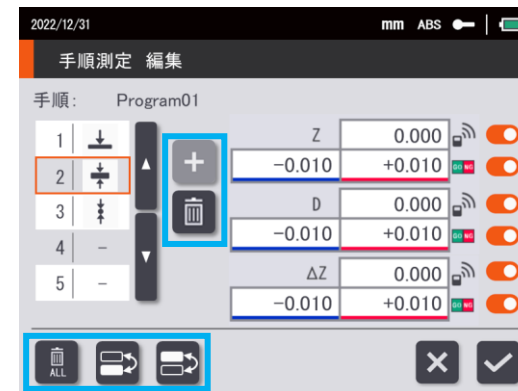


閲覧モード



● 閲覧モードにおけるメッセージ表示

・閲覧モードでコマンド設定エリアの公差判定ON/OFFボタン、出力ON/OFFボタンや設計値/上限公差/下限公差をタッチしたときは編集不可を示すメッセージを表示する

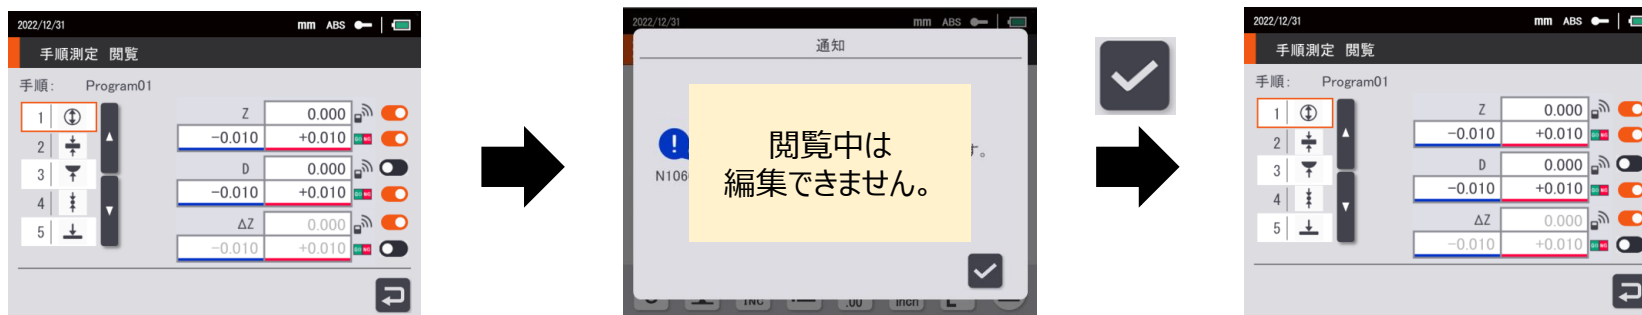


- ・下記をタッチする
 - 公差判定ON/OFFボタン
 - 出力ON/OFFボタン
 - 設計値/上限公差/下限公差

●構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	設計値測定切替え	・設計値測定のON/OFFを切り替える ・設計値測定ONの場合はコマンド登録時に測定を実行し、測定結果を設計値に入力する
3	測定コマンド選択エリア	・登録する測定コマンドを選択する
4	戻るボタン	・コマンド登録をキャンセルして手順編集画面に戻る

●設計値測定切替え

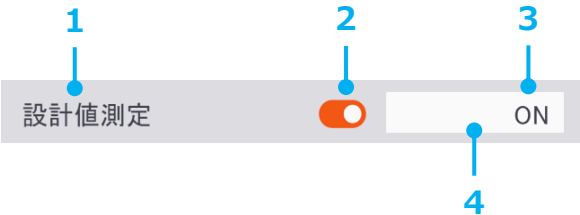


No	名称	説明
1	設定名ラベル	・設定名ラベルをテキスト表示する
2	設計値測定ON/OFFボタン	・押下する度に設計値測定のON/OFFを切り替える
3	設計値測定ON/OFF	・設計値測定のON/OFF状態をテキスト表示する
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

表示パターン

ON/OFF	表示
ON	
OFF	

●測定コマンド選択エリア

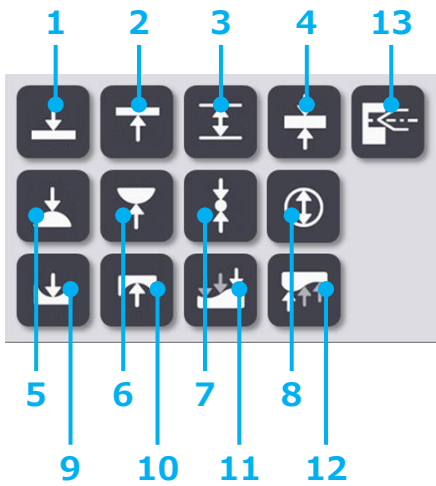

No	名称	説明
1	高さ（上面）測定ボタン	・高さ（上面）測定コマンドを登録する
2	高さ（下面）測定ボタン	・高さ（下面）測定コマンドを登録する
3	幅（内側）測定ボタン	・幅（内側）測定コマンドを登録する
4	幅（外側）測定ボタン	・幅（外側）測定コマンドを登録する
5	軸（上面）測定ボタン	・軸（上面）測定コマンドを登録する
6	軸（下面）測定ボタン	・軸（下面）測定コマンドを登録する
7	円（軸）測定ボタン	・円（軸）測定コマンドを登録する
8	円（穴）測定ボタン	・円（穴）測定コマンドを登録する
9	穴（下面）測定ボタン	・穴（下面）測定コマンドを登録する
10	穴（上面）測定ボタン	・穴（上面）測定コマンドを登録する
11	変位（上面）測定ボタン	・変位（上面）測定コマンドを登録する
12	変位（下面）測定ボタン	・変位（下面）測定コマンドを登録する
13	テーパ穴測定ボタン	・テーパ穴測定コマンドを登録する

●測定コマンドの無効表示 1/2

・手順の新規作成時に選択したプローブ種別によって操作可能な測定コマンド（ボタン）を切り替える

プローブ	画面	操作可能なボタン	
ボールプローブ シリンダプローブ ディスクプローブ 両側デプスプローブ		・高さ（上面）測定 ・高さ（下面）測定 ・軸（上面）測定 ・軸（下面）測定 ・穴（上面）測定 ・穴（下面）測定 ・幅（内側）測定 ・幅（外側）測定 ・円（軸）測定 ・円（穴）測定	・変位（上面）測定 ・変位（下面）測定
片側デプスプローブ		・高さ（上面）測定 ・軸（上面）測定 ・穴（下面）測定 ・変位（上面）測定	

●測定コマンドの無効表示 2/2

プローブ	画面	操作可能なボタン	
テーパプローブ		・テーパ穴測定	

●設計値測定ON/OFF

・コマンド選択画面の設計値測定ON/OFFと本体設定メニューの設計値ON/OFFの設定内容は連動させる



●設計値測定開始時のエラー表示 1/2


- ・設計値測定ON時に測定コマンド選択時に測定可能かのチェックを行い、測定不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示した場合は設計値測定OFF時と同様の動作とする
(設計値測定を行わないで設計値はデフォルト設定でコマンド登録を行うに)



エラー発生



閉じる

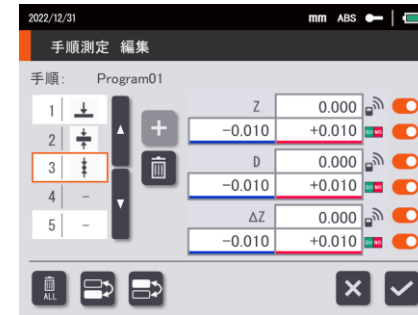

- ・設計値測定は行わず、設計値をデフォルト値としてコマンド登録を行う

● 設計値測定開始時のエラー表示 2/2

エラー要因

エラー要因	説明
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定
プローブ非対応	・現在のプローブで実行できない測定
原点未設定	・原点設定が未設定


●現在のプローブ種別と実行可能な測定コマンドの対応

- ・現在のプローブ種別によって実行可能な測定が決まる
- ・設計値測定実行時に非対応のプローブの場合はエラー表示を行う

現在のプローブ種別	実行可能な測定コマンド	
・ボールプローブ ・シリンダプローブ ・ディスクプローブ ・両側デプスプローブ	・高さ（上面）測定 ・高さ（下面）測定 ・軸（上面）測定 ・軸（下面）測定 ・穴（上面）測定 ・穴（下面）測定 ・幅（内側）測定 ・幅（外側）測定 ・円（軸）測定 ・円（穴）測定	・変位（上面）測定 ・変位（下面）測定
・片側デプスプローブ	・高さ（上面）測定 ・軸（上面）測定 ・穴（上面）測定 ・変位（上面）測定	
・テーパプローブ	・テーパ穴測定	

●構成要素 1/4

実行待機（Enterなしモード）

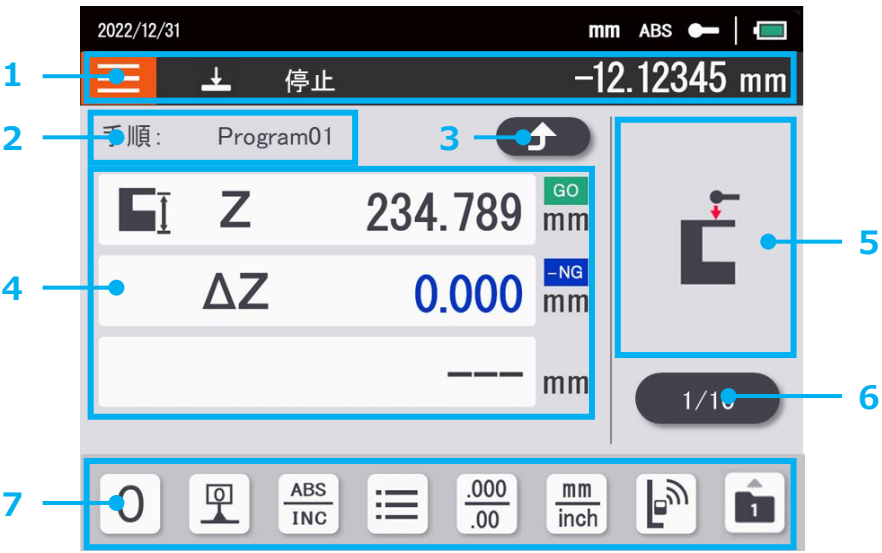

No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルアイコン」、「タイトルテキスト」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	手順名	・「手順名ラベル」と「手順名」を表示する
3	手順選択画面ボタン	・手順選択画面に遷移する
4	測定結果エリア	・最新の測定結果を表示する ・表示内容、表示仕様は「基本測定 HOME画面」と同じのため参照のこと ・「基本測定 HOME画面」と異なり測定結果のタッチは不可とする
5	測定ガイダンス	・1 番目の測定コマンドの測定ガイダンス（Step1）を表示する ・HOME画面モードが「Enterなしモード」の場合に表示する
6	コマンドリストボタン	・コマンドリスト画面に遷移する ・ボタン上に「（現在のコマンド番号） / （コマンド数）」を表示する（実行待機画面では現在のコマンド番号は必ず「1」とする）
7	クイックボタン	・クイックボタンを表示する

●

構成要素 2/4




No	名称	説明
1	測定開始ボタン	・次の測定コマンドの測定ガイダンス画面に遷移する ・HOME画面モードが「Enterありモード」の場合に表示する
2	ゼロセットボタン	・表示中の測定結果を使用してゼロセットを行う ・HOME画面モードが「ボタン拡大表示モード」の場合に表示する
3	データ出力ボタン	・表示中の測定結果のデータ出力を行う ・HOME画面モードが「ボタン拡大表示モード」の場合に表示する

・「測定開始ボタン」の仕様は実行待機画面と共通

● 構成要素 3/4

実行中（Enterなしモード、ボタン拡大表示モード）

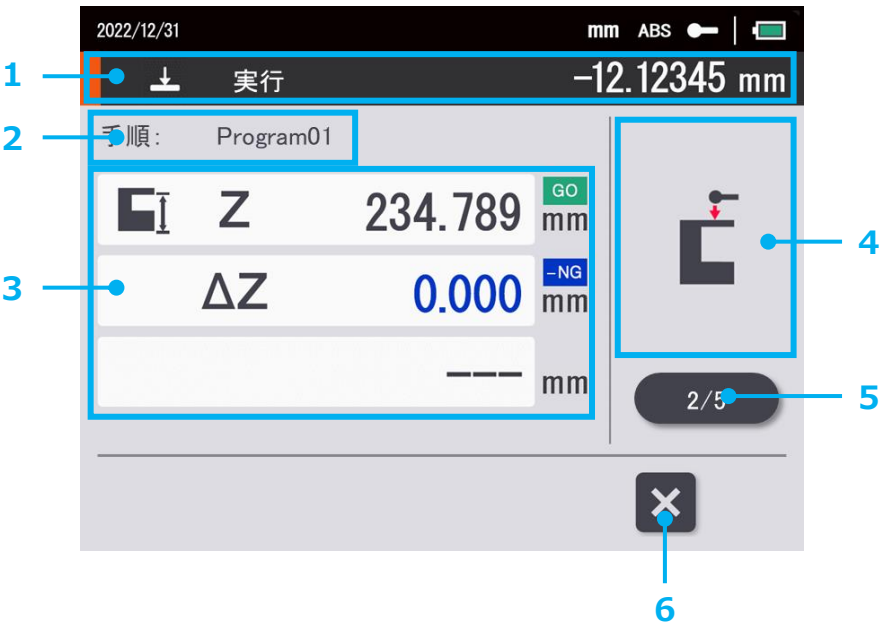

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルアイコン」、「タイトルテキスト」と「現在位置カウンタ」を表示する
2	手順名	・「手順名ラベル」と「手順名」を表示する
3	測定結果エリア	・最新の測定結果を表示する ・表示内容、表示仕様は「基本測定 HOME画面」と同じのため参照のこと ・「基本測定 HOME画面」と異なり測定結果のタッチは不可とする
4	測定ガイダンス	・次の測定コマンドの測定ガイダンス（Step1）を表示する ・HOME画面モードが「Enterありモード」、「ボタン拡大表示モード」の場合に表示する
5	コマンドリストボタン	・コマンドリスト画面に遷移する ・ボタン上に「（現在のコマンド番号） / （コマンド数）」を表示する
6	手順測定中断ボタン	・手順測定の実行を中断する

- ・ボタン拡大表示モードの場合もEnterなしモードと同じ表示とする（実行中にゼロセット、出力操作をできないようにする）
- ・「手順名」、「測定結果エリア」、「測定ガイダンス」、「コマンドリストボタン」の仕様は実行待機画面と共通

●
構成要素 4/4










No	名称	説明
1	測定開始ボタン	- 次の測定コマンドの測定ガイダンス画面に遷移する - HOME画面モードが「Enterありモード」の場合に表示する

●測定ガイドンス 1/2



- ・測定コマンドごとの測定ガイドンスを示す
- ・測定ガイドンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う


 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

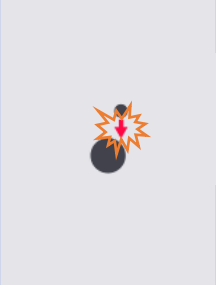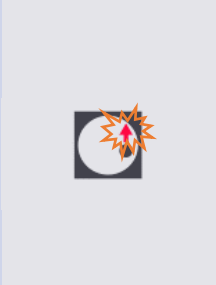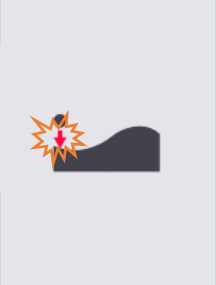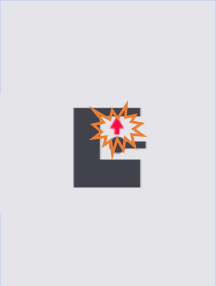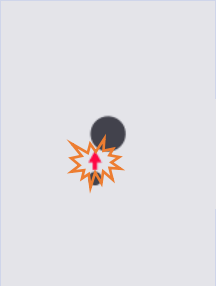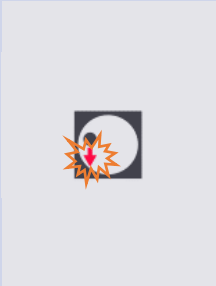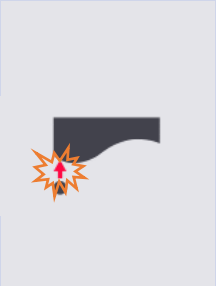高さ（上面）測定	軸（上面）測定	穴（上面）測定	変位（上面）測定	円（軸）測定
				
高さ（上面）測定	軸（上面）測定	穴（上面）測定	変位（上面）測定	円（穴）測定
				

●測定ガイドス 2/2

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

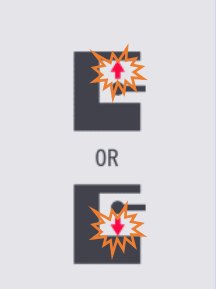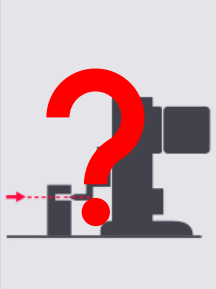幅（内側）測定	テーパ穴測定
	

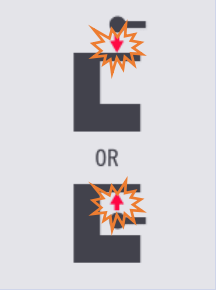幅（外側）測定


●測定コマンドと測定開始コマンド 1/2

- ・一方向の測定を行う測定コマンドは測定開始の測定方向は上面接触と下面接触のどちらかとする
- ・両方向の測定を行う測定コマンドは測定開始の測定方向は上面接触と下面接触のどちらでも可能とする

一方向の測定コマンド

測定開始ボタン	測定コマンド (結果の測定種別)	測定開始の 測定方向
	高さ（上面）測定	上面接触
	高さ（下面）測定	下面接触
	軸（上面）測定	上面接触
	軸（下面）測定	下面接触
	穴（上面）測定	上面接触
	穴（下面）測定	下面接触

測定開始ボタン	測定コマンド (結果の測定種別)	測定開始の 測定方向
	変位（上面）測定	上面接触
	変位（下面）測定	下面接触

●測定コマンドと測定開始コマンド 2/2

両方向の測定コマンド


測定開始ボタン	測定コマンド (結果の測定種別)	測定開始の 測定方向
	円（穴）測定	上面接触
		下面測定
	円（軸）測定	上面接触
		下面測定
	幅（内側）測定	上面接触
		下面測定
	幅（外側）測定	上面接触
		下面測定

その他の測定コマンド

測定開始ボタン	測定コマンド (結果の測定種別)	測定開始の 測定方向
	テーパー穴測定	-

●コマンドリストボタン

・コマンドリストボタン上に現在の測定コマンドの実行状況を表示する

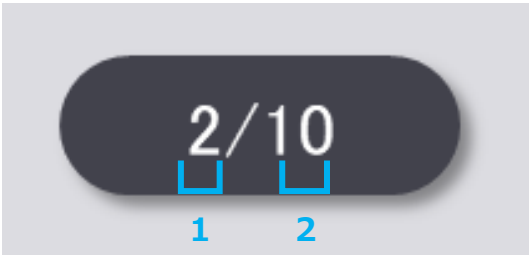

No	名称	説明
1	現在のコマンド番号	・次に実行する測定コマンドのコマンド番号
2	コマンド数	・実行中の手順のコマンド数

●手順測定の流れ




● 手順測定の実行開始

・手順測定の実行開始すると1番目の測定コマンドの実行中画面に遷移する

手順選択画面の実行ボタンで実行



クイックボタンの手順測定ボタンで実行

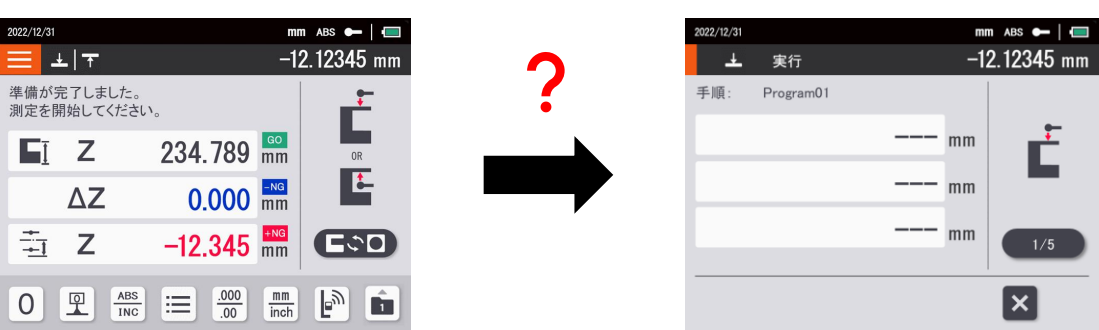

● 手順測定の実行開始時のエラー表示 1/2

- ・手順測定の実行開始動作時に実行可能かのチェックを行い、測定不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示した場合は実行中画面ではなく実行待機画面に遷移する

手順選択画面の実行ボタンで実行



クイックボタンの手順測定ボタンで実行



● 手順測定の実行開始時のエラー表示 2/2

・手順測定の実行開始時に発生するエラーの一覧を示す



エラー要因	説明	備考
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定	・実行中画面で発生した場合は実行待機画面に遷移する
原点未設定	・原点設定が未設定	・実行中画面で発生した場合は実行待機画面に遷移する

●測定開始 1/2

- ・測定開始動作を行うと測定を開始し、測定ガイダンスに遷移する
- ・実行待機画面と実行中画面で共通とする

HOME画面モード	測定コマンド	測定開始方法	画面遷移例	備考
Enterなし ボタン拡大表示	高さ（上面）測定 高さ（下面）測定	・上面接触または下面接触の検知		・高さ（上面/下面）測定は測定ガイダンスが1Stepで終了するため、画面遷移は行わずに測定結果のみを更新する
	テーパー穴測定	・スライダが前回の測定完了時から一定以上の距離を移動したことを検知		
	上記以外	・上面接触または下面接触の検知		・測定ガイダンスの全Step画面のStep2から開始する

●測定開始 2/2

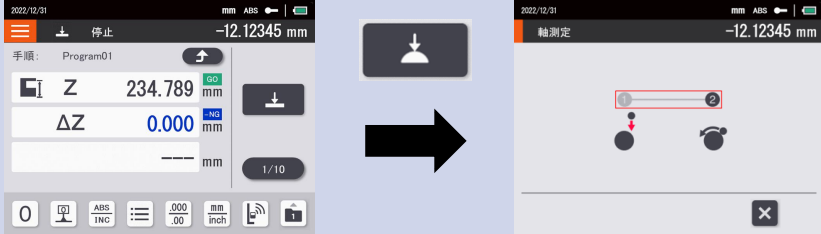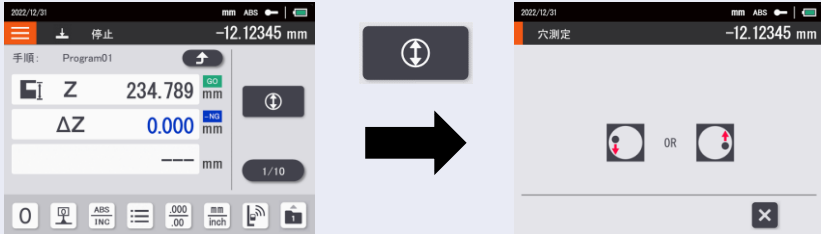HOME画面モード	測定コマンド	測定開始方法	画面遷移例	備考
Enterあり	高さ（上面）測定 高さ（下面）測定 軸（上面）測定 軸（下面）測定 穴（上面）測定 穴（下面）測定 変位（上面）測定 変位（下面）測定 テーパ穴測定	・測定開始ボタンの押下		・測定ガイダンスの全Step画面のStep1から開始する
	円（穴）測定 円（軸）測定 幅（内側）測定 幅（外側）測定	・測定開始ボタンの押下		・測定ガイダンスのStep1専用画面から開始する

・測定ガイダンスの画面遷移の詳細は「測定ガイダンス」を参照

●測定開始動作時のエラー表示 1/2

- ・測定開始動作時に測定開始可能かのチェックを行い、測定不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示した場合は画面遷移を行わない

実行待機画面の場合



実行中画面の場合



●測定開始動作時のエラー表示 2/2

- ・測定開始動作時に発生するエラーの一覧を示す
- ・基本測定と共通

Enterあり/Enterなし/ボタン拡大表示 共通

エラー要因	説明	備考
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定	・実行中画面で発生した場合は実行待機画面に遷移する
プローブ非対応	・現在のプローブで実行できない測定	・実行中画面で発生した場合は実行待機画面に遷移する
原点未設定	・原点設定が未設定	・実行中画面で発生した場合は実行待機画面に遷移する

Enterなし/ボタン拡大表示

エラー要因	説明	備考
浮上中	・浮上中に測定開始動作を行った	・実行中画面で発生した場合も画面遷移は行わない

●プローブと実行可能な測定コマンドの対応

プローブ種別	実行可能な測定コマンド	
・ボールプローブ ・シリンダプローブ ・ディスクプローブ ・両側デプスプローブ	・高さ（上面）測定 ・高さ（下面）測定 ・軸（上面）測定 ・軸（下面）測定 ・穴（上面）測定 ・穴（下面）測定 ・変位（上面）測定 ・変位（下面）測定	・円（穴）測定 ・円（軸）測定 ・幅（内側）測定 ・幅（外側）測定
・片側デプスプローブ	・高さ（上面）測定 ・軸（上面）測定 ・穴（下面）測定 ・変位（上面）測定	
・テーパプローブ	・テーパ穴測定	

● 手順測定の実行完了

・全ての測定コマンドの実行が完了すると実行待機画面に遷移する



・最後の測定コマンドを実行

・実行待機画面に遷移する

● 手順測定の再実行

・実行完了後の実行待機画面で測定開始動作を行うと選択中の手順測定を再実行することができる



・測定開始動作を行う

・実行中画面に遷移する

● 手順選択画面に戻る

- ・実行待機画面で手順選択画面ボタンを押すと手順選択画面に遷移する



- ・実行していた手順があるページを表示する
- ・実行していた手順を選択状態とする

●コマンドリスト画面への遷移


- ・実行待機画面、実行中画面でコマンドリストボタンを押すとコマンドリスト画面に遷移する



- ・ページ1を表示する
- ・コマンド番号1を選択状態とする

● 手順測定の中断

- ・実行中画面で手順測定中断ボタンを押すと手順測定の実行の中断を行う
- ・中断した場合は実行中画面に遷移する

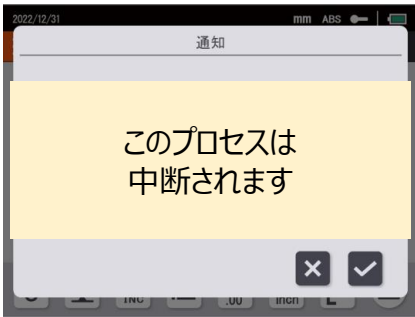


- ・キャンセルボタンを押すと中断をキャンセルして実行中画面に戻る



- ・測定結果エリアは実行中画面と同じ状態とする
- ・現在のコマンド番号は1に戻す

●測定コマンド実行の中断

- ・測定ガイダンス画面で測定中断ボタンを押すと測定コマンドの実行の中断を行う
- ・中断した場合は実行中画面に遷移する
- ・実行待機画面まで戻るには前ページのようにさらに中断ボタンを押して手順即得値の実行を中断する

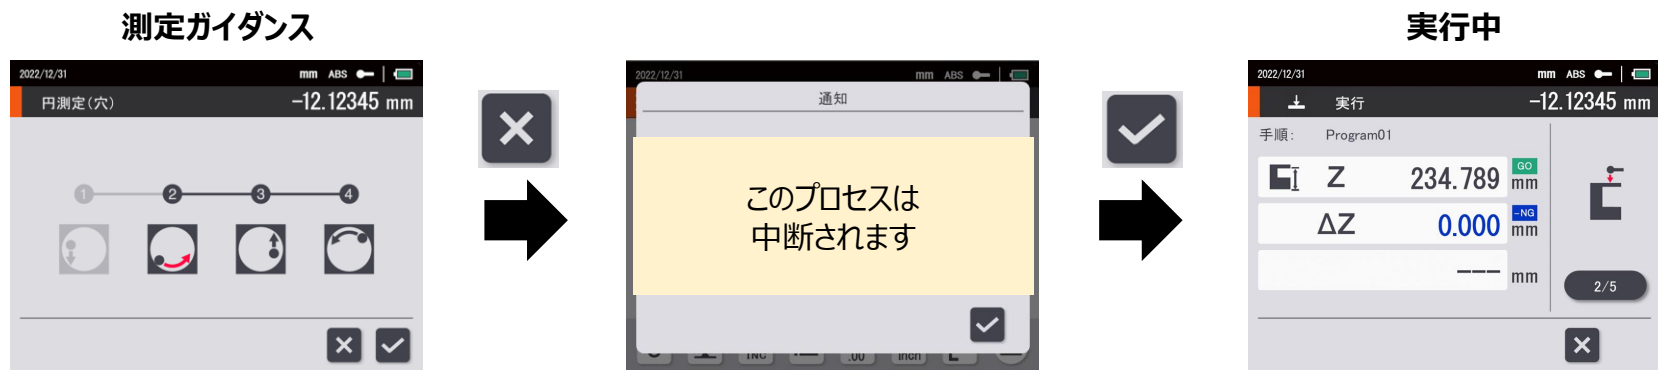

・測定結果エリアと現在のコマンド番号は測定ガイダンスに遷移する前と同じ状態とする

● 測定結果がない場合の測定結果表示

- ・電源起動時は測定結果がないためバー表示とする
- ・以下の操作後は次の測定が完了するまではHOME画面に測定結果は表示しないため同様にバー表示とする
 - ABS原点設定を実行後
 - 基本測定と手順測定の切り替え時




名称	説明
測定項目アイコン	・表示しない
測定項目文字	・表示しない
測定値	・バー表示とする (‘-’を3つ表示する)
公差判定結果	・表示しない
単位	・表示する

● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	手順名	・「手順名ラベル」と「手順名」を表示する
3	測定コマンド選択エリア	・測定コマンドのリストを表示して、選択する
4	測定結果	・測定コマンド選択エリアで選択した測定コマンドの測定結果を表示する ・表示内容、表示仕様は「基本測定 HOME画面」と同じのため参照のこと ・「基本測定 HOME画面」と異なり測定結果のタッチは不可とする
5	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る

●測定コマンド選択エリア

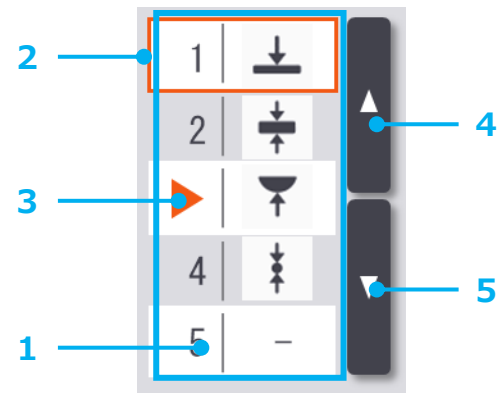

No	名称	説明
1	測定結果リスト	・「番号」と「測定コマンドアイコン」を表示する ・「番号」は実行する順番を表し、No.1が最初に実行されるコマンドとなる ・1ページに5個のコマンドを表示する ・1つの手順につき最大10個のコマンドを登録する
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている位置の測定コマンドが実行済みの場合は測定結果のエリアに測定結果を表示する
3	次に実行する測定コマンド	・次に実行する測定コマンドの位置にアイコンを表示する
4	ページ送り 前へ	・前のページを表示する ・先頭ページの場合は何もしない
5	ページ送り 次へ	・次のページを表示する ・末尾ページの場合は何もしない

●測定コマンドアイコン

アイコン	測定コマンド
	高さ（上面）測定
	高さ（下面）測定
	軸（上面）測定
	軸（下面）測定
	穴（上面）測定
	穴（下面）測定
	変位（上面）測定
	変位（下面）測定

アイコン	測定コマンド
	円（穴）測定
	円（軸）測定
	幅（内側）測定
	幅（外側）測定
	テーパ穴測定
	測定コマンドなし


● 測定結果履歴との関係

測定結果の保存

- ・手順測定の結果は基本測定と共通の測定結果履歴リストと手順測定専用のコマンドリストの両方に同じ内容を保存する




測定結果

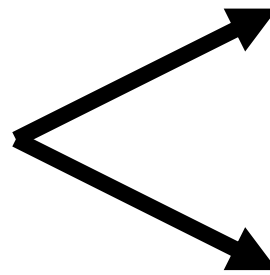

コマンドリスト



測定結果履歴リスト


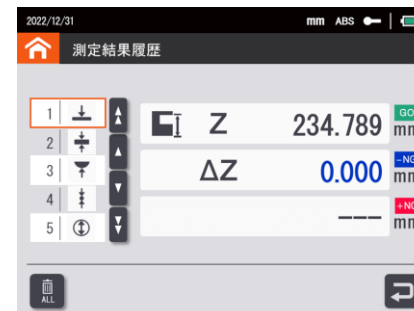


●測定結果履歴との関係

リストの表示内容の相違点

項目	コマンドリスト	測定結果リスト
手順名	・表示する	・表示しない
全削除ボタン	・表示しない	・表示する
次に実行するコマンド	・表示する	・表示しない
最大保存件数	・10 （1手順あたりの最大測定コマンド数）	・20
リストの順番	・測定コマンドの実行順	・最新の測定結果から降順
測定結果の削除方法	・手順実行開始時に全ての結果を削除する	・最大保存件数を超えた場合に一番古い結果を削除する ・全削除ボタン操作時に全ての結果を削除する


- ・上記の相違点以外の項目は共通
 - 測定結果エリアの表示形式
 - リストのアイコン（コマンドリストは測定コマンド=測定種別、測定結果履歴は測定種別を表す）
 - リストの選択枠
- ・測定結果リストの全削除ボタンを操作した場合に測定結果リストの結果のみを削除し、コマンドリストの結果は削除しない

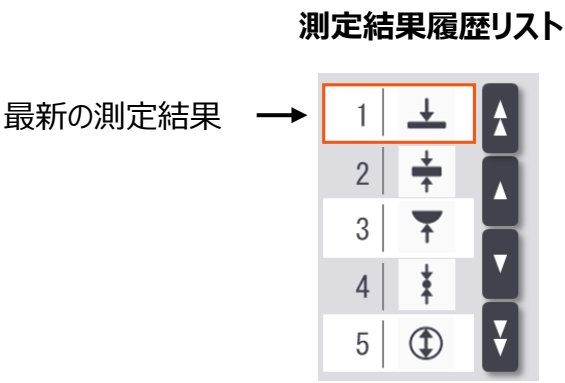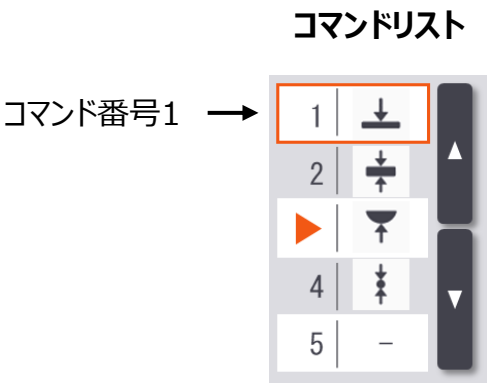

●次に実行する測定コマンド

- ・次に実行する測定コマンドの位置にアイコンを表示する

実行待機

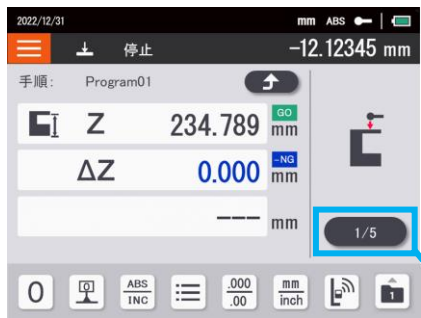


1/5



- ・No.1の位置に表示する

実行中

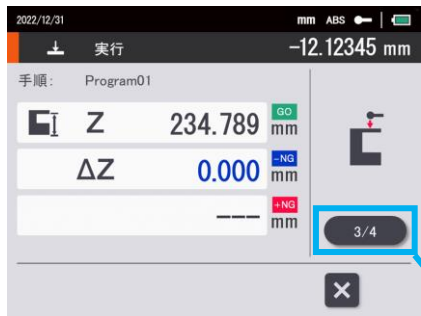

3/4



- ・No.3の位置に表示する

●測定結果の削除

- ・測定結果は手順測定実行開始時に自動で削除する
- ・実行待機や手順選択画面から実行開始動作を行い、手順測定の実行を開始したタイミングで測定コマンドリストの結果を削除する

手順測定実行開始時




実行開始動作

- ・手順選択画面で手順を選択して実行ボタンを押したとき
- ・実行待機で測定開始動作を行ったとき
- ・クイックボタンで手順測定の実行を行ったとき

● 未実行の測定コマンドの表示、測定コマンドが登録されていない位置の表示


- ・未実行の測定コマンドを選択した場合は測定結果エリアをバー表示とする
- ・測定コマンドが登録されていないリストの位置のアイコンはバー表示とする
- ・測定コマンドが登録されていない位置を選択した場合は測定結果エリアには何も表示しない（未実行の測定コマンドとの区別）

未実行の測定コマンドの選択

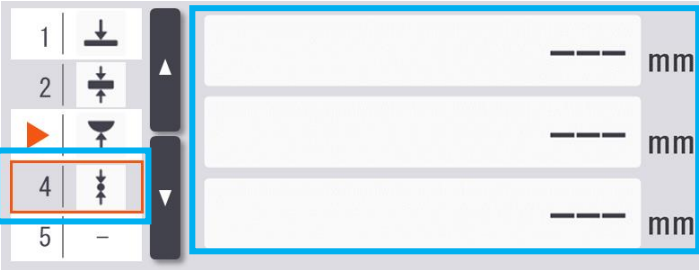

項目	内容
測定コマンドアイコン	・登録されている測定コマンドのアイコンを表示する
測定結果エリア	・測定値をバー表示（'ー'を3つ表示する）とする ・測定項目アイコン、測定項目文字、公差判定結果は表示しない ・単位は表示する

測定コマンドが登録されていない位置を選択

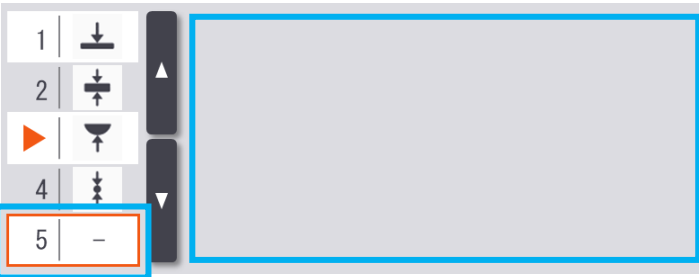

項目	内容
測定コマンドアイコン	・「測定コマンドなし」のアイコンを表示する
測定結果エリア	・表示しない

●リスト仕様

画面遷移時の表示

項目	仕様
ページ	•ページ1（No.1～5）を表示する
選択枠	•選択枠を表示する •No.1を選択状態とする
次に実行する測定コマンド	•次に測定する測定コマンドの位置に表示する •表示中のページになければ表示しない

実行待機から遷移した場合



実行中から遷移した場合




●リスト仕様 ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作としない
- ・測定コマンドが1つもないページへの送りも可能とする

2025/4/8

ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

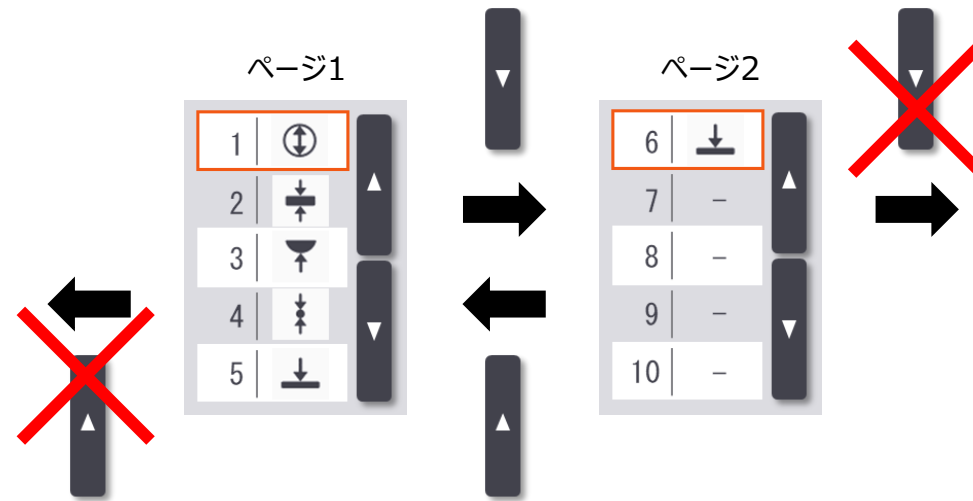

●リスト仕様 ページ送り時の選択枠、次に実行する測定コマンド


選択枠

- ・選択枠は表示中のページに表示する
- ・ページ送りしたときは送り前の選択枠の位置に関わらず必ずページの一番上の設定を選択する

次に実行するコマンド


- ・次に実行するコマンドの位置に常に表示する
- ・表示中のページ内にはない場合は表示する必要はない

次へページ送り

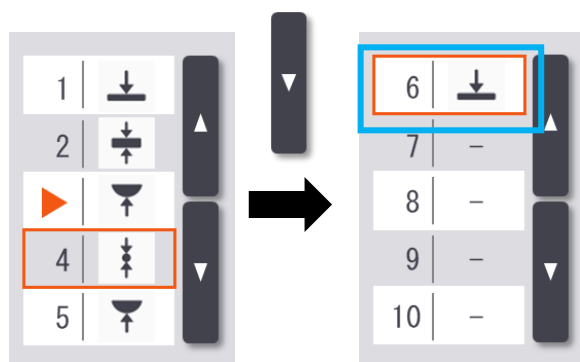

・ページの一番上を選択

前へページ送り

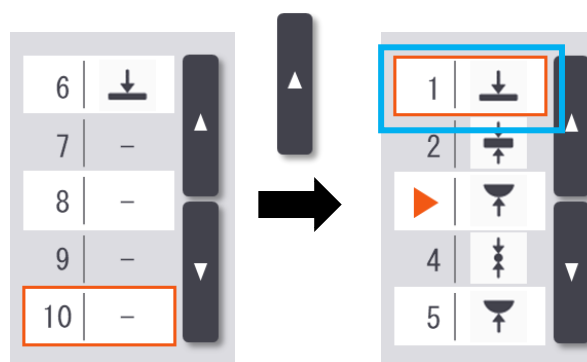

・ページの一番上を選択

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素 1/2

テーパプローブ以外



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プリセット値	・現在設定されているプリセット値を表示する ・入力枠をタッチすることで数値入力ウィンドウを表示してプリセット値の編集を行う
4	測定ガイダンス	・ABS原点を測定することを示す図を表示する
5	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る ・ABS原点設定を中断する ・プローブ設定実後の場合は戻るボタンは表示しない

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する


● 構成要素 2/2

テーパプローブ



No	名称	説明
1	測定ガイダンス	・ABS原点を測定することを示す図を表示する
2	測定確定ボタン	・原点の測定を確定する（現在の位置を原点に設定する）

●プリセット値

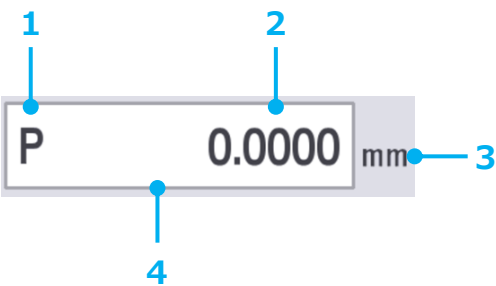

No	名称	説明
1	項目文字	・「P」固定
2	プリセット値	・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える
3	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
4	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示してプリセット値の変更を行う

●プリセット値と単位の表示形式

・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

-123.123 mm

123,12 mm

123,12 MM

-12.34565 in


12.3452 in

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算と単位アイコンの表示の切り替えを行う -mm単位 -inch単位 -mm単位（GOST）
最小表示量	・本体設定の最小表示量設定に合わせて数値の表示桁数を切り替える（最小桁の数値は最小表示量設定に依らず1固定とする） -最小表示量： 0.001mm ⇒ 0.001mm -最小表示量： 0.01mm ⇒ 0.01mm -最小表量設定：0.00005in ⇒ 0.00001in -最小表量設定：0.0001in ⇒ 0.0001in -最小表量設定：0.0002in ⇒ 0.0001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する

●測定ガイダンス（実行前画面）

・測定ガイダンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

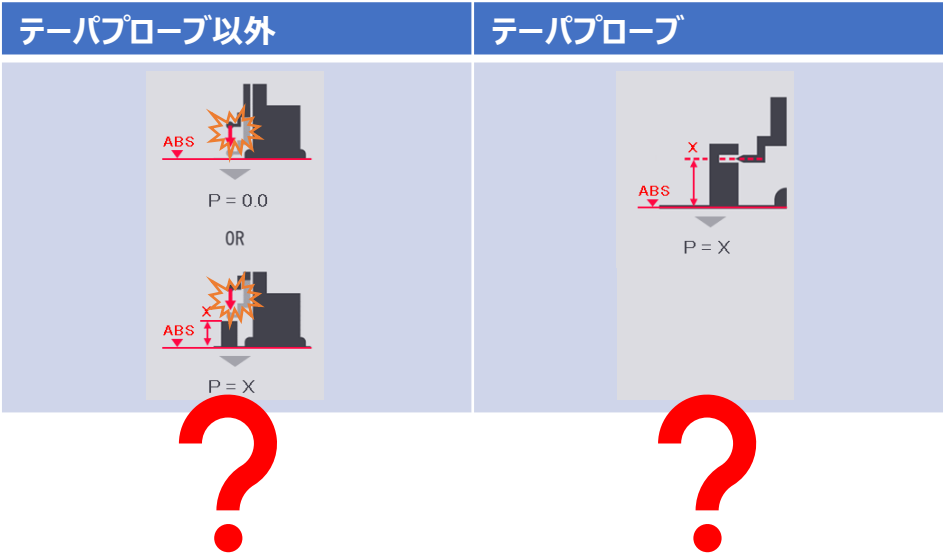

●プローブ種別による実行前画面の切り替え

・実行前画面はテーパプローブとそれ以外で分かれているため、実行前画面に遷移するときにプローブ種別に応じて選択する

メインメニューの原点設定




手順測定 手順選択 (クイックボタンから)



基本測定 HOME (クイックボタンから)



手順測定 実行待機 (クイックボタンから)

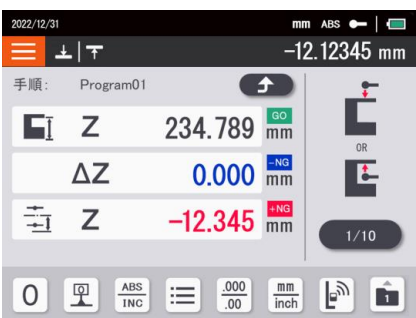


テーパプローブ以外



メインメニュー

ABS原点設定

クイックボタン



テーパプローブ



● 原点の測定開始動作

- ・実行前画面で測定開始動作を行うと測定を行い原点を設定する
- ・原点設定後は実行後画面に遷移する

プローブ	測定開始方法	画面遷移例
テーパープローブ以外	・上面接触	2022/12/31mm ABS ABS原点設定-12.12345 mm ABS原点設定を開始します。 P0.0000 mm ABS P = 0.0 OR ABS P = X 上面接触 2022/12/31mm ABS ABS原点設定-12.12345 mm ABS原点設定が完了しました。 P0.0000 mm 接触を解除してください。
テーパープローブ	・測定確定ボタン	2022/12/31mm ABS ABS原点設定-12.12345 mm ABS原点設定を開始します。 OKボタンを押すと測定します。 P70.000 mm ABS P = X 2022/12/31mm ABS ABS原点設定-12.12345 mm ABS原点設定が完了しました。 P70.000 mm

2025/4/8
ABS原点設定（ゼロプリセット）を削除



●プリセット値のデフォルト入力値

・実行前画面に遷移したときに表示するプリセット値は下記のように決まる

プローブ	遷移方法	プリセット値
テーパープローブ以外 	メインメニューからの実行	原点オプション設定の「プリセット値」の値
	クイックボタン「ABS原点設定」からの実行	原点オプション設定の「プリセット値」の値
	クイックボタン「ABS原点設定（ゼロプリセット）」からの実行	0（固定）
テーパープローブ 	メインメニューからの実行	原点オプション設定の「テーパー校正ブロック」の値
	クイックボタン「ABS原点設定」からの実行	原点オプション設定の「テーパー校正ブロック」の値
	クイックボタン「ABS原点設定（ゼロプリセット）」からの実行	0（固定）

●実行前画面でのプリセット値の変更


- ・実行前画面のプリセット値をタッチすることで変更が可能
- ・実行前画面で編集したプリセット値はその実行に対してのみ有効で、変更内容で原点オプション設定の「プリセット値」、「テーパ校正ブロック」を更新はしない



(実行)



・プリセット値を変更

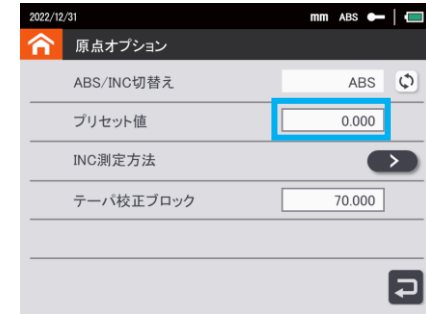


・変更した内容はデフォルト値として使用する
原点オプション設定には反映させない


●戻るボタンの表示/非表示

- ・プローブ設定や初回設定でプローブ設定実行後にABS原点設定を実行する場合は戻るボタンを非表示とする
- ・一連のシーケンスでプローブ設定と原点設定を行う場合はプローブ設定が完了した時点でシーケンスのキャンセルをできないようにするために戻るボタンを非表示とする
- ・プローブ設定は行わず、原点設定のみを行う場合は戻るボタンを表示する

原点設定のみを行う場合

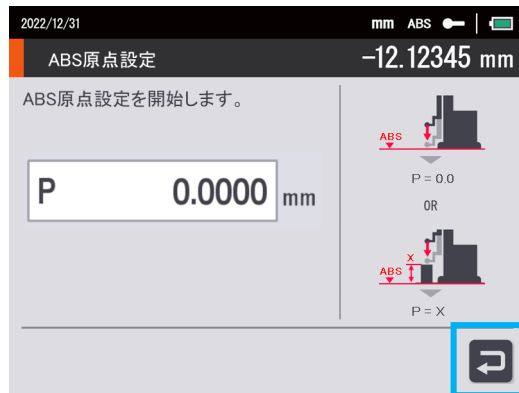

原点設定とプローブ設定をセットで行う場合

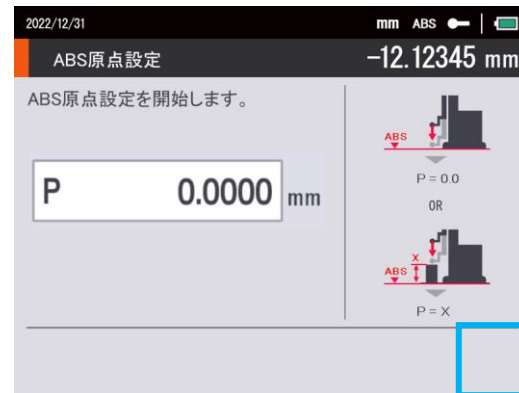

● 実行前画面への遷移と戻るボタンによる遷移

- ・戻るボタンが表示されている場合は実行前画面で実行をキャンセルすることが可能
- ・実行前画面の戻るボタンを押した場合は遷移前の画面に戻る（画面遷移図参照）


メインメニュー



手順測定 手順選択（クイックボタンから）



基本測定 HOME（クイックボタンから）

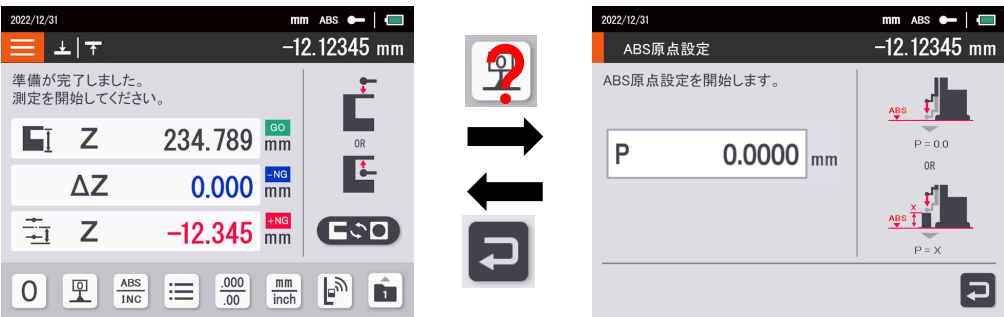

基本測定 実行待機（クイックボタンから）



● 実行前画面遷移時のエラー表示

- ・実行前画面に遷移時に実行可能かのチェックを行い、実行不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示をした場合は画面遷移を行わない



エラー要因

エラー要因	説明
プローブ未設定	・現在のプローブ設定が未設定

● 原点測定実行時のエラー表示 1/2

・実行前画面で測定実行時に実行可能かのチェックを行い、実行不可の場合はエラー表示を行う

テーパプローブ以外



テーパプローブ




● 原点測定実行時のエラー表示 2/2

エラー要因

エラー要因	説明
浮上中	・浮上中に実行動作を行った


2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素

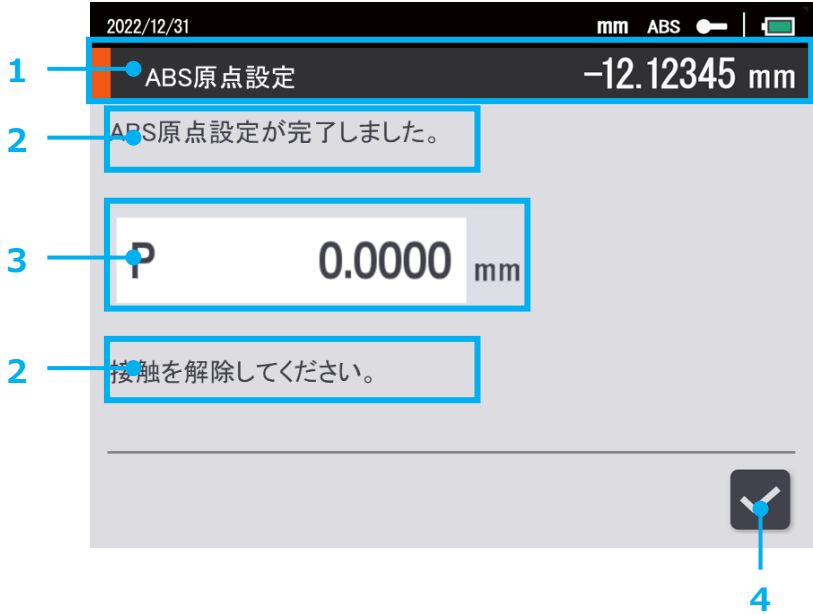

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プリセット値	・プリセット値を表示する ・プリセット値の編集は不可 ・表示形式は「ABS原点 実行前」と同じ
4	完了ボタン	・原点設定を完了し、HOME画面に戻る

●プリセット値

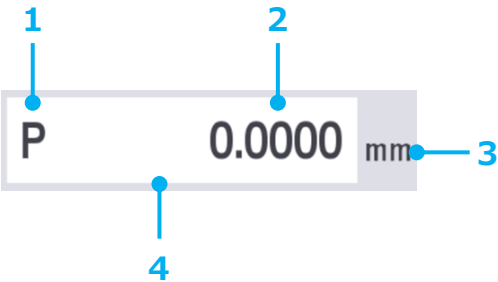

No	名称	説明
1	項目文字	・「P」固定
2	プリセット値	・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える
3	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

● 実行後画面に遷移時の表示更新


・実行後画面に遷移するタイミングでの表示内容の更新について説明する



No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・ABS座標系に切替える ・INC座標系でABS原点設定を実行した場合もABS座標系に切替える
2	現在位置カウンタ（メニューバー）	・ABS原点の変更を適用する

● 実行後画面からの遷移方法

- ・実行後画面からは完了ボタンで各種画面に遷移する（画面遷移図を参照）
- ・テーパープローブ以外の場合はプローブの接触解除でも各種画面に遷移する
- ・実行後の原点設定のキャンセル操作は不可

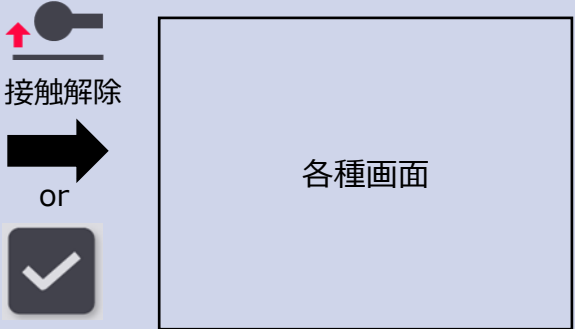プローブ	遷移方法	画面遷移例
テーパープローブ以外	・完了ボタン ・接触解除 ・1秒経過※	 
テーパープローブ	・完了ボタン	 

※実行後画面に遷移した時点でワークとの接触が解除されていた場合は画面遷移後 1 秒経過したら自動で遷移する

2025/4/8
ABS原点設定（0プリセット）を削除する



●ABS原点設定後の遷移 1/2

・ABS原点設定後は以下の実行元の画面に戻る

遷移先の画面	画面	条件
メインメニューの 原点設定		・メインメニュー>原点設定からの実行 -ABS原点設定
基本測定 HOME		・基本測定 HOME画面のクイックボタンからの実行 -ABS原点設定 -ABS原点設定（0プリセット） -プローブ交換 -プローブ設定読出し
手順測定 手順選択		・手順測定 手順選択画面のクイックボタンから実行 -ABS原点設定 -ABS原点設定（0プリセット） -プローブ交換 -プローブ設定読出し

2025/4/8
ABS原点設定（0プリセット）を削除する

●ABS原点設定後の遷移 2/2

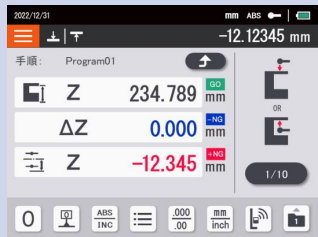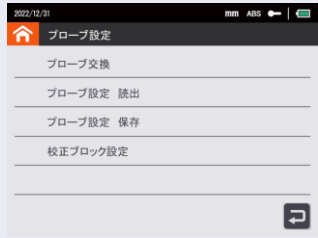遷移先の画面	画面	条件
手順測定 実行待機		•手順測定 実行待機画面のクイックボタンからの実行 -ABS原点設定 -ABS原点設定（0プリセット） -プローブ交換 -プローブ設定読出し
メインメニューの プローブ設定メニュー		•メインメニュー>プローブ設定からの実行 -プローブ交換 -プローブ設定 読出

●ABS原点設定後のHOME画面での測定結果表示

- ・ABS実行後は基本測定のHOME画面、手順測定の実行待機画面に表示する測定結果はバー表示とする
- ・ABS実行後に測定結果を使用したゼロセットを実行できないようにする（測定結果の原点位置と現在の原点位置が異なるため）
- ・バー表示は次の測定が完了するまで継続する
- ・測定結果履歴に保存している測定結果はそのままとする



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

2025/4/14
INC原点にもプリセットを追加する

●構成要素 1/2

テーパープローブ以外



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	測定ガイダンス	・INC原点を測定することを示す図を表示する
4	測定方法の変更ボタン	・INC原点の測定方法を変更する
5	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る ・INC原点設定を中断する

●構成要素 2/2

テーパプローブ

No	名称	説明
1	測定ガイダンス	・INC原点を測定することを示す図を表示する
2	測定確定ボタン	・原点の測定を確定する（現在の位置を原点に設定する）



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

●測定ガイダンス（実行前画面）

- ・測定モードごとの測定ガイダンスを示す
- ・測定ガイダンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

高さ（上面/下面）測定	軸（上面/下面）測定	穴（上面/下面）測定	変位（上面/下面）測定	テーパ穴測定
	?	?	?	?

円（穴）測定	円（軸）測定	幅（内側）測定	幅（外側）測定
?	?	?	?

●プローブ種別による実行前画面の切り替え

・実行前画面はテーパープローブとそれ以外で分かれているため、実行前画面に遷移するときにプローブ種別に応じて選択する

メインメニューの原点設定




手順測定 手順選択 (クイックボタンから)



基本測定 HOME (クイックボタンから)



基本測定 実行待機 (クイックボタンから)

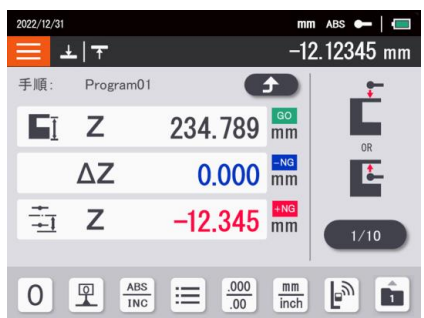

テーパープローブ以外




・測定種別は「INC
測定方法のデフォルト
設定」を参照


メインメニュー

INC原点設定

クイックボタン

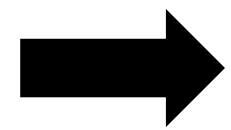

テーパープローブ

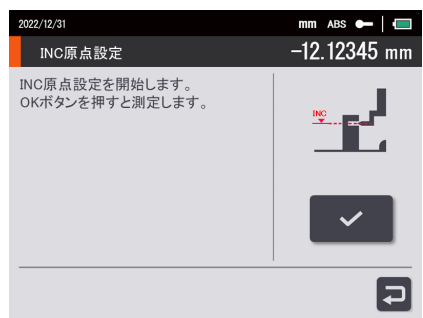

● 原点の測定開始動作

- ・テーパープローブ以外の測定は測定ガイダンス画面に遷移する
- ・テーパープローブの場合は測定開始で結果が確定するため実行後画面に遷移する
- ・測定ガイダンスは「測定ガイダンス」を参照

プローブ	条件	測定開始方法	画面遷移例
テーパープローブ以外	実行前画面からの測定開始	・上面接触	  測定ガイダンスの 全Step画面の Step2から開始
	INC測定方法選択画面からの開始	・測定ボタン	    測定ガイダンスの Step1専用画面 から開始
テーパープローブ	実行前画面からの測定開始	・測定確定ボタン	  



●INC測定方法のデフォルト設定

・実行前画面に遷移したときに設定されるINC測定方法は下記のように決まる

プローブ	遷移方法	INC測定方法
テーパプローブ以外	・メインメニューからの実行 ・クイックボタン「INC原点設定」からの実行	原点オプション設定の「INC測定方法」の内容
テーパプローブ	・メインメニューからの実行 ・クイックボタン「INC原点設定」からの実行	テーパ穴測定（固定）


● 実行前画面でのINC測定方法の変更 1/2

- ・実行前画面のINC測定方法ボタンから変更が可能
- ・実行前画面で変更したINC測定方法はその実行に対してのみ有効で、変更内容で原点オプション設定の「INC測定方法」を更新はしない
- ・テーパプローブの場合はテーパ穴測定固定のためINC測定方法ボタンは表示しない



(測定ガイダンス)

・INC測定方法を変更

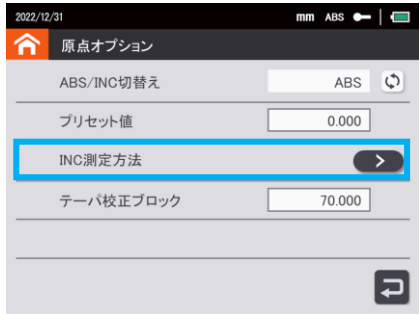

・編集した内容はデフォルトとして使用する
原点オプション設定には反映させない

● 実行前画面でのINC測定方法の変更 2/2

- ・INC測定方法選択画面はプローブによって選択可能な測定方法を切り替える
- ・選択不可な測定方法のボタンは無効表示とする

プローブ	画面	無効ボタン
ボールプローブ シリンダプローブ ディスクプローブ 両側デプスプローブ		・テーパー穴測定
片側デプスプローブ		・円（穴）測定 ・円（軸）測定 ・幅（内側）測定 ・幅（外側）測定 ・テーパー穴測定

● 実行前画面への遷移と戻るボタンによる遷移

・実行前画面の戻るボタンを押した場合は実行前画面に遷移する前の画面に戻る（画面遷移図参照）


メインメニュー



手順測定 手順選択（クイックボタンから）



基本測定 HOME（クイックボタンから）

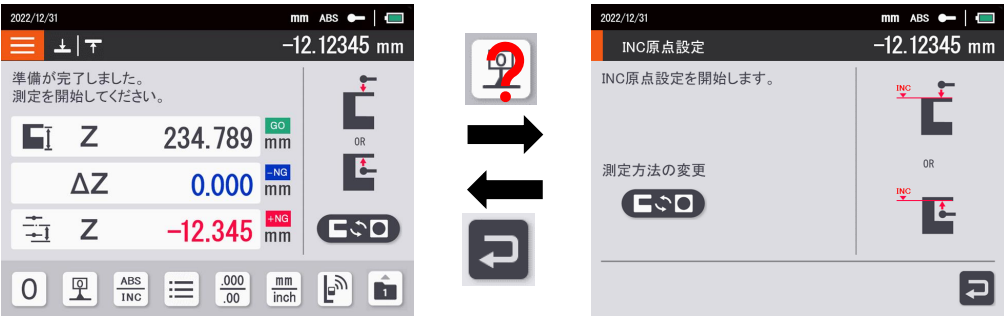

基本測定 実行待機（クイックボタンから）



●実行前画面遷移時のエラー表示

- ・実行前画面に遷移時に実行可能かのチェックを行い、実行不可の場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示をした場合は画面遷移を行わない



エラー要因

エラー要因	説明
原点未設定	・ABS原点設定が未設定

● 原点測定実行時のエラー表示 1/2

・実行前画面で測定実行時に実行可能かのチェックを行い、実行不可の場合はエラー表示を行う

テーパプローブ以外



テーパプローブ



● 原点測定実行時のエラー表示 2/2

エラー要因

エラー要因	説明
浮上中	・浮上中に実行動作を行った

・測定ガイダンス中のエラー表示は「測定ガイダンス」を参照

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する


2025/4/14
INC原点にもプリセットを追加する

● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	測定結果	・測定結果を表示する ・原点に設定する測定項目のみを表示する ・測定を実行したときの座標系における結果を表示する ・表示形式は「ABS原点 実行前」と同じ
4	完了ボタン	・原点設定を完了し、HOME画面に戻る

●測定結果

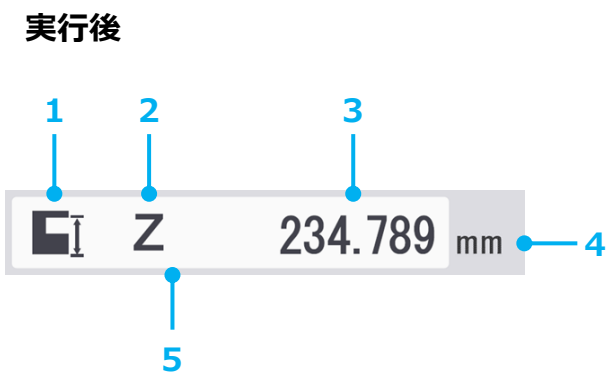

No	名称	説明
1	測定項目アイコン	・測定結果の測定種別によって決まるアイ
2	測定項目文字	・測定結果の測定種別によって決まる文字アイコン
3	測定値	・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える
4	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
5	枠	・実行後は編集不可なことを示す枠を表示する ・測定結果選択はタッチ可能なことを示す枠を表示する

●測定項目アイコンと測定項目文字 1/2

・ INC原点として設定する高さの結果のみを表示する

高さ（上面）測定		高さ（下面）測定		軸（上面）測定		軸（下面）測定	
 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm	
1	高さ	1	高さ	1	高さ（頂点）	1	高さ（頂点）
穴（上面）測定		穴（下面）測定		円（穴）測定		円（軸）測定	
 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm	
1	高さ（頂点）	1	高さ（頂点）	1	高さ（中心）	1	高さ（中心）
幅（内側）測定		幅（外側）測定		テーパー穴測定			
 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm		 Z 234.789 mm			
1	高さ（中心）	1	高さ（中心）	1	高さ（中心）		

●測定項目アイコンと測定項目文字 2/2

・変位測定の場合は選択した結果を表示する

変位（上面）測定 最大値を選択		変位（上面）測定 最小値を選択		変位（下面）測定 最大値を選択		変位（下面）測定 最小値を選択	
 Z_L 234.789 mm		 Z_S 234.789 mm		 Z_L 234.789 mm		 Z_S 234.789 mm	
1	最大値	1	最小値	1	最大値	1	最小値

● 実行後画面に遷移時の表示更新

・実行後画面に遷移するタイミングでの表示内容の更新について説明する



No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・INC座標系に切替える ・ABS座標系でINC原点設定を実行した場合もINC座標系に切替える
2	現在位置カウンタ（メニューバー）	・INC原点の変更を適用する

● 実行後画面からの遷移方法

- ・実行後画面からは完了ボタンで各種画面に遷移する（画面遷移図を参照）
- ・テーパープローブ以外の場合はプローブの接触解除でも各種画面に遷移する

プローブ	遷移方法	画面遷移例
テーパープローブ以外	・完了ボタン ・接触解除 ・1秒経過※	 
テーパープローブ	・完了ボタン	 


※実行後画面に遷移した時点でワークとの接触が解除されていた場合は画面遷移後 1 秒経過したら自動で遷移する

●INC原点設定後の遷移 1/2

・INC原点設定後は以下の実行元の画面に戻る

遷移先の画面	画面	条件
メインメニューの 原点設定		・メインメニュー>原点設定からの実行 -INC原点設定
基本測定 HOME		・基本測定 HOME画面のクイックボタンからの実行 -INC原点設定
手順測定 手順選択		・手順測定 手順選択画面のクイックボタンから実行 -INC原点設定

●INC原点設定後の遷移 2/2

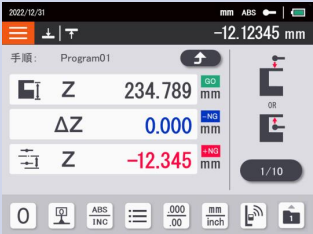遷移先の画面	画面	条件
手順測定 実行待機		・手順測定 実行待機画面のクイックボタンからの実行 -INC原点設定


2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	測定結果選択（変位測定）	・変位測定の測定結果（最大値、最小値）を表示する ・測定を実行したときの座標系における結果を表示する ・INC原点に設定するの結果を選択する ・選択中の項目に選択枠を表示する ・表示形式は「ABS原点 実行前」と同じ
4	確定ボタン	・選択を確定し、実行後画面に遷移する

●測定結果

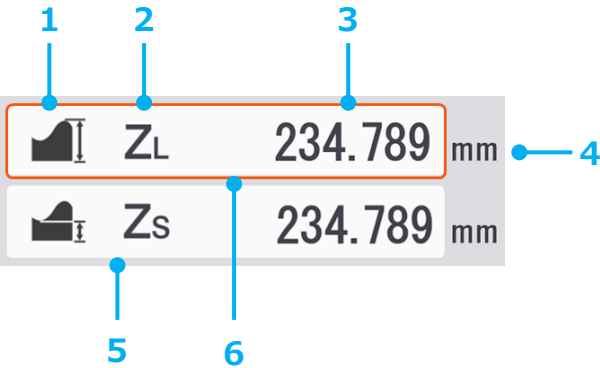

No	名称	説明
1	測定項目アイコン	・測定結果の測定種別によって決まるアイ
2	測定項目文字	・測定結果の測定種別によって決まる文字アイコン
3	測定値	・単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える
4	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
5	枠	・実行後は編集不可なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすることで選択状態を切り替える
6	選択枠	・選択中であることを示す枠を表示する

●測定項目アイコンと測定項目文字 2/2

変位（上面）測定		変位（下面）測定	
 Z_L 234.789 mm  Z_S 234.789 mm		 Z_L 234.789 mm  Z_S 234.789 mm	
1	最大値	1	最大値
2	最小値	2	最小値

●変位測定時の測定結果選択

- ・測定方法として変位測定を選択して測定を実行した場合は実行後画面の前に測定結果選択画面を表示する
- ・測定結果選択画面で最大値と最小値のどちらかを選択する



- ・画面遷移時は最大値を選択した状態とする
- ・各結果をタッチすることで選択枠が移動する
- ・確定ボタンを押した時点で選択している結果を原点に設定する

- ・測定結果選択画面で選択した結果を表示する

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素


原点オプションメニュー



No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	ABS/INC切替え	・座標系のABS/INC切替えを行う
3	プリセット値	・ABS原点設定の実行前画面で表示されるプリセット値を設定する (テーパプローブ以外向け)
4	テーパ校正ブロック	・ABS原点設定の実行前画面で表示されるプリセット値を設定する (テーパプローブ向け)
5	INC測定方法	・INC原点設定の実行前画面で選択されるINC測定方法を設定する
6	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

●ABS/INC切替え

メニュー表示

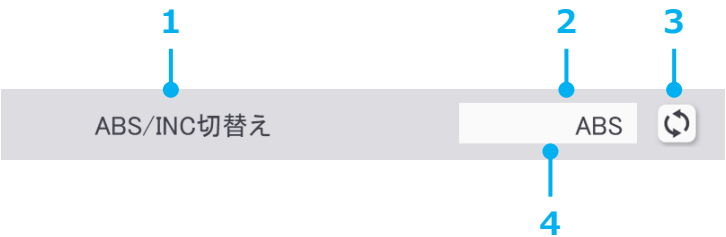

No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	現在の座標系	・現在の座標系を表示する
3	ABS/INC切替えボタン	・押下する度に現在の座標系をABSとINCで切り替える
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

表示パターン

現在の座標系	表示	備考
ABS	ABS	-
INC	INC	-
原点未設定	-	・バー表示とする（‘-’を1つ表示する） ・ABS/INC切替えボタンを無効表示にし、タッチしても何もしない

●ABS/INC切替え 座標系切替え時の表示更新

・ABS/INC切替えボタンで座標系を切替えた時の表示内容の更新について説明する



No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・座標系に合わせて表示を切り替える
2	現在の座標系	・座標系に合わせて表示を切り替える

●プリセット値

メニュー表示



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	プリセット値	・設定されているプリセット値を表示する
3	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示してプリセット値の変更を行う

●テーパ校正ブロック メニュー表示



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	プリセット値	・設定されているテーパ校正ブロック値を表示する
3	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示してテーパ校正ブロック値の変更を行う

●プリセット値 表示形式

・本体設定単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

-123.123

123,12

-12.34565

12.3452

項目	内容
単位	- 単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位、mm単位（GOST） -inch単位 - 単位は表示しない（ステータスバーのみ）
最小表示量	- 本体設定の最小表示量設定に合わせて数値の表示桁数を切り替える（最小桁の数値は最小表示量設定に依らず1固定とする） -最小表示量： 0.001mm ⇒ 0.001mm -最小表示量： 0.01mm ⇒ 0.01mm -最小表量設定：0.00005in ⇒ 0.00001in -最小表量設定：0.0001in ⇒ 0.0001in -最小表量設定：0.0002in ⇒ 0.0001in
小数点フォーマット	- 小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	負数の場合は負の符合を表示する

●テーパ校正ブロック 表示形式

・本体設定単位、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位、mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない（ステータスバーのみ）
最小表示量	・固定とする -mm単位：0.001mm -inch単位：0.00001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する


●INC測定方法 メニュー表示



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	INC測定方法遷移ボタン	・INC測定方法選択画面に遷移する

●構成要素

INC測定方法選択

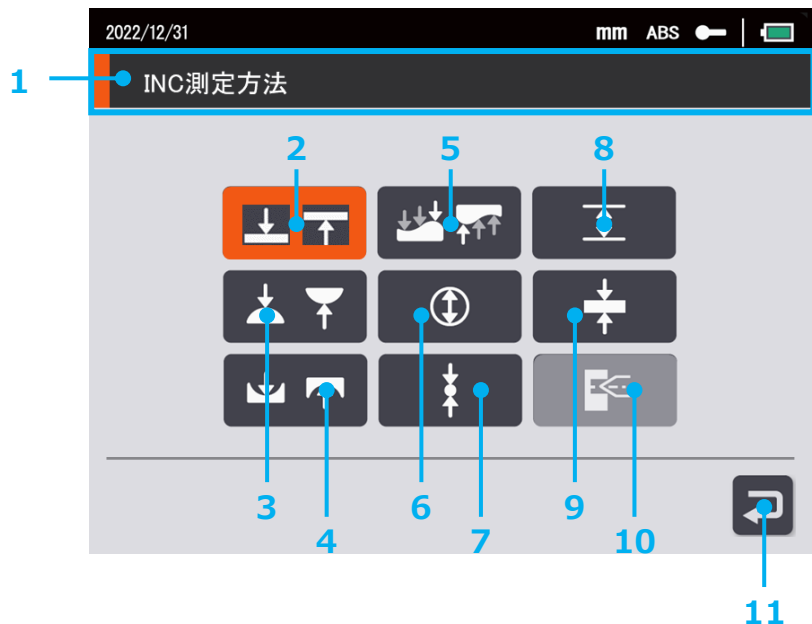

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	高さ（上面/下面）測定ボタン	・高さ（上面/下面）測定を選択とする
3	軸（上面/下面）測定ボタン	・軸（上面/下面）測定を選択とする
4	穴（上面/下面）測定ボタン	・穴（上面/下面）測定を選択とする
5	変位（上面/下面）測定ボタン	・変位（上面/下面）測定を選択とする
6	円（穴）測定ボタン	・円（穴）測定を選択とする
7	円（軸）測定ボタン	・円（軸）測定を選択とする
8	幅（内側）測定ボタン	・幅（内側）測定を選択とする
9	幅（外側）測定ボタン	・幅（外側）測定を選択とする
10	テーパ穴測定ボタン	・常に無効表示とする
11	戻るボタン	・前の画面（原点オプションメニュー）に戻る ・選択が完了したら押す


・選択中のボタンは選択中であることがわかるように表示を切り替える

●INC測定方法の変更

- ・ボタンのタッチで選択状態を切り替える
- ・選択が完了したら戻るボタンで前の画面に戻る




● 構成要素

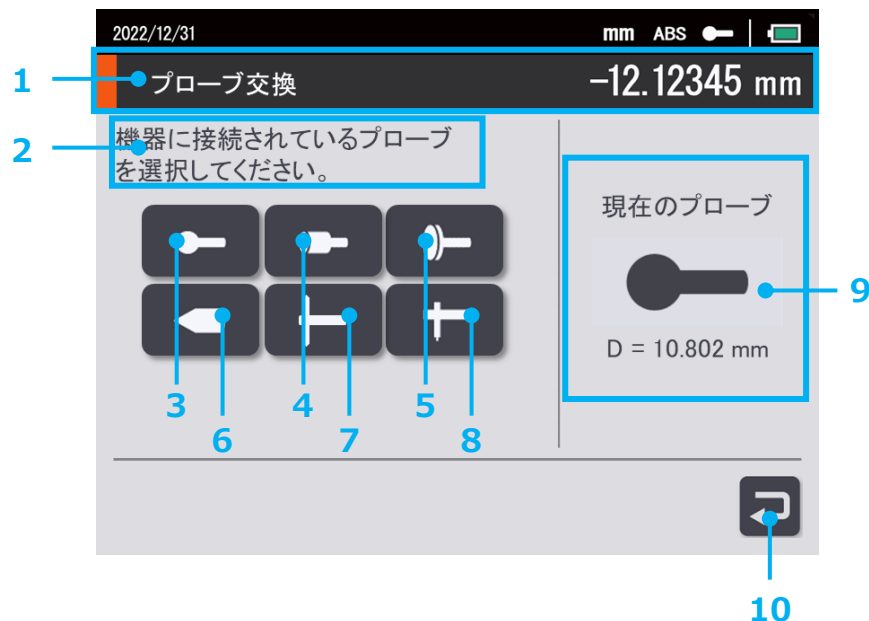

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	ボールプローブボタン	・ボールプローブでプローブ設定を開始する
4	シリンダプローブボタン	・シリンダプローブでプローブ設定を開始する
5	ディスクプローブボタン	・ディスクプローブでプローブ設定を開始する
6	テーパプローブボタン	・テーパプローブでプローブ設定を開始する
7	両側デプスプローブボタン	・両側デプスプローブでプローブ設定を開始する
8	片側デプスプローブボタン	・片側デプスプローブでプローブ設定を開始する
9	現在のプローブ設定	・現在設定されているプローブのアイコンとプローブ径を表示する ・プローブ径がないプローブはプローブ径は表示しない ・プローブ未設定の場合も表示する
10	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る ・プローブ交換を中断する

2025/4/8
削除

●現在のプローブ設定

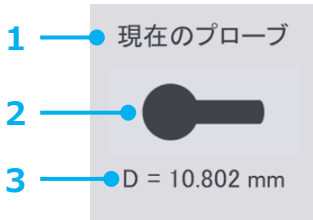

No	名称	説明
1	現在のプローブテキスト	・内容固定のテキスト
2	プローブアイコン	・プローブ種別を表すアイコン
3	プローブ径	・単位、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える ・最小表示量は固定とする ・単位部分は現在の単位設定、GOST設定により切り替える ・表示内容はテキストで作成する

2025/4/8
削除

●プローブアイコンとプローブ径

・プローブ種別ごとの表示パターンを示す

ボールプローブ	シリンダプローブ	ディスクプローブ	テーパプローブ	両側デプスプローブ
現在のプローブ  D = 10.802 mm	現在のプローブ  D = 10.802 mm	現在のプローブ  D = 10.802 mm	現在のプローブ 	現在のプローブ  D = 10.802 mm
			・プローブ径表示なし	

片側デプスプローブ	プローブ未設定
現在のプローブ 	現在のプローブ 
・プローブ径表示なし	・プローブ径表示なし

2025/4/8
削除

●プローブ径と単位の表示形式

・本体設定の単位、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

D = 12.123 mm

D = 12,123 mm

D = 12.123 MM

D = 1.12345 in

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算と単位アイコンの表示の切り替えを行う -mm単位 -inch単位 -mm単位（GOST）
最小表示量	・固定とする -mm単位：0.001mm -inch単位：0.00001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数はないため符号は表示しない

●プローブ交換画面からの遷移

- ・プローブ交換画面からの画面遷移は選択したプローブ種別により異なる
- ・プローブ径の設定があるプローブはプローブ径設定方法選択画面に、プローブ径のないプローブは実行後画面に遷移する

プローブ	画面遷移
ボールプローブ シリンダプローブ ディスクプローブ 両側デプスプローブ	2022/12/31 mm ABS ← 🔋 プローブ交換 -12.12345 mm 機器に接続されているプローブ を選択してください。 ← ↶ ↷ 現在のプローブ D = 10.802 mm ↻ ➡ 2022/12/31 mm ABS ← 🔋 プローブ径設定 -12.12345 mm プローブ径の設定方法を 選択してください。 📏 測定 📄 入力 ↻
テーパプローブ 片側デプスプローブ	2022/12/31 mm ABS ← 🔋 プローブ交換 -12.12345 mm 機器に接続されているプローブ を選択してください。 ← ↶ ↷ 現在のプローブ D = 10.802 mm ↻ ➡ 2022/12/31 mm ABS ← 🔋 プローブ径設定 -12.12345 mm プローブを設定しました。 OKボタンを押すと ABS原点設定画面に移動します。 ✓

●プローブ交換画面への遷移と戻るボタンによる遷移

・プローブ交換画面の戻るボタンを押した場合は遷移前の画面に戻る（画面遷移図参照）

メインメニュー



手順測定 手順選択（クイックボタンから）



基本測定 HOME（クイックボタンから）



基本測定 実行待機（クイックボタンから）



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する





● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プローブ径測定ボタン	・プローブ径補正ブロックを使用してプローブ径を測定する ・プローブ径測定 実行前画面に遷移する
4	プローブ径入力ボタン	・プローブ径を手動で入力する ・数値入力ウィンドウを表示する
5	プローブ径設定アイコン	・プローブ径設定を示す図を表示する
6	戻るボタン	・前の画面（プローブ交換）に戻る ・プローブ径設定を中断する

●プローブ径設定アイコン

- ・プローブ種別ごとのプローブ径設定アイコンを示す
- ・プローブ径設定を行わない以下のプローブはこの画面には遷移しないので不要
 - テーパプローブ
 - 片側デプスプローブ

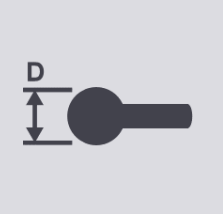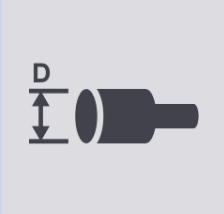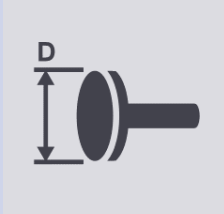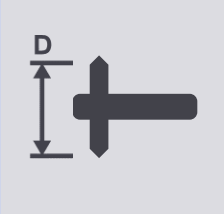ボールプローブ	シリンダプローブ	ディスクプローブ	両側デプスプローブ
			

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素




No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プローブ径測定ガイダンス	・プローブ径を測定することを示す図を表示する
4	校正ブロック設定ボタン	・プローブ径を手動で入力する ・数値入力ウィンドウを表示する
5	戻るボタン	・前の画面（プローブ径設定方法選択）に戻る ・プローブ径測定を中断する

●プローブ径測定ガイドンス

- ・プローブ径補正ブロックのタイプごとの測定ガイドンスを示す
- ・測定ガイドンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う

 赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

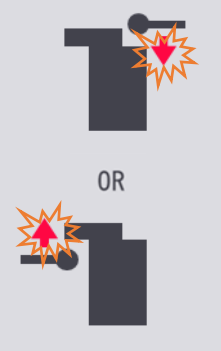タイプA 同一面	タイプB コの字
	

●プローブ径の測定開始動作

- ・実行前画面で上面接触または下面接触を検出すると測定ガイダンスに遷移する

実行前

測定ガイダンス

タイプA 同一面



上面接触から開始



下面接触から開始



or

タイプB コの字



上面接触から開始



下面接触から開始



or

●プローブ径の測定開始時のエラー表示

・実行前画面で測定開始時に実行可能かのチェックを行い、実行不可の場合はエラー表示を行う




エラー要因

エラー要因	説明
浮上中	・浮上中に実行動作を行った

●プローブ径補正ブロックのデフォルト設定

・実行前画面に遷移したときに表示されるプローブ径補正ブロックのタイプは補正ブロック設定で決まる

補正ブロック設定

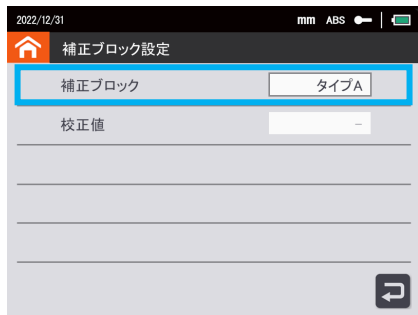

タイプA 同一面



タイプB コの字



● 実行前画面でのプローブ径補正ブロック設定の変更

- ・実行前画面に配置されている補正ブロック設定ボタンから変更が可能



校正ブロックのタイプ




校正値（タイプBのみ）



- ・変更した内容は校正ブロック設定メニューの設定にも反映させる

2025/4/8
 STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素

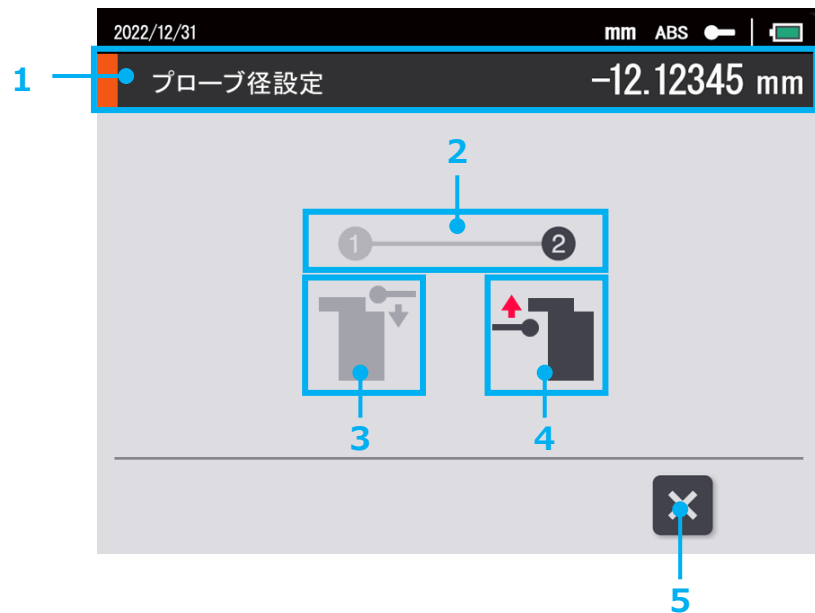

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」と「現在位置カウンタ」を表示する
2	測定ガイド	・Step番号を示す ・測定が終わったStepはライトグレー表示とする
3	測定ガイド Step1	・Step1の測定ガイド ・必ずプローブ径測定 実行前画面から遷移してくるため実行済み表示となる
4	測定ガイド Step2	・Step2の測定ガイド ・実行完了後は画面遷移するため、実行済み表示はしない
5	測定中断ボタン	・測定を中断する

●プローブ径測定ガイドンス（全Step） 1/2

- ・プローブ径補正ブロックのタイプごとの測定ガイドンスを示す
 - ・測定ガイドンスの赤矢印の部分は点滅表示を行う
-  赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

タイプA 同一面

条件	Step1 （実行前画面）	Step2 （全Step画面）
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触 	・下面接触 
下面接触から開始		・上面接触 

●
プローブ径測定ガイドンス（全Step） 2/2


✦
赤矢印点滅（0.5秒点灯/0.5秒消灯）

タイプB
コの字

条件	Step1 （実行前画面）	Step2 （全Step画面）
上面接触から開始	・上面接触 ・下面接触	・下面接触
下面接触から開始		・上面接触

●測定中断ボタンの動作

- ・測定ガイドンス中に測定中断ボタンを押した場合は測定を中断してメッセージを表示する
- ・測定中断のキャンセルはできない（メッセージはOKボタンのみ表示）
- ・メッセージ表示後は実行前画面に戻る

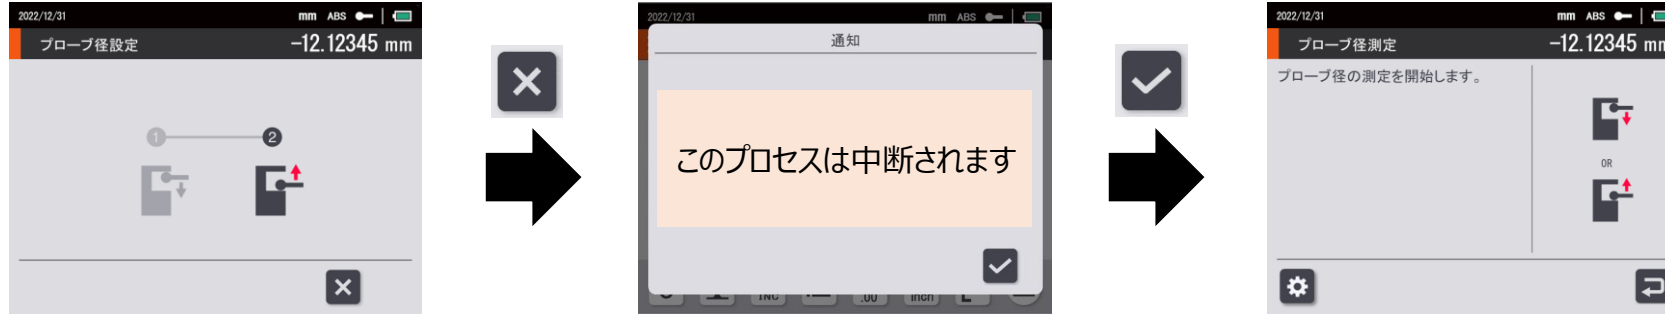

●電源ボタン操作 1/2

- ・測定ガイドンス中に電源ボタンを押した場合は通常の電源ボタン動作同様に電源OFFメッセージを表示する
- ・確定ボタンを押した場合は電源OFFする


電源OFFメッセージで確定する場合



●電源ボタン操作 2/2

- ・キャンセルボタンを押した場合は電源OFFメッセージを閉じた後に測定中断のメッセージを表示し、測定ガイドンスを中断する
- ・測定中断メッセージ表示後は実行前画面に戻る

電源OFFメッセージでキャンセルする場合

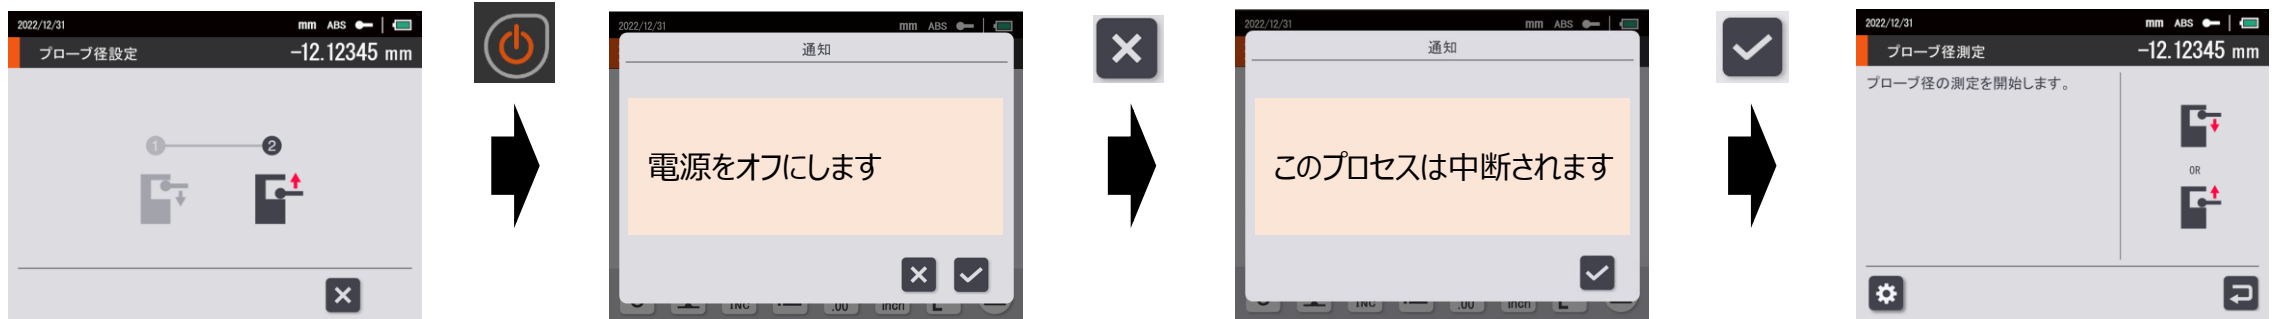


●測定方向の間違い

- ・測定ガイドンスで示す測定方向と反対の接触を検知した場合はエラーメッセージを表示する



- ・下面接触待ちで上面接触を検出した

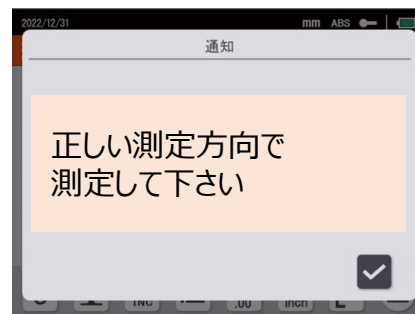

- ・エラーメッセージを表示する




- ・エラーメッセージ表示前の状態に戻る
- ・ワーク接触していない状態から再度ワーク接触を検出したら測定を進める

●浮上中の測定開始

- ・浮上ボタンを押して浮上中に測定開始（ワーク接触）を検出した場合はエラーメッセージを表示する
- ・測定ガイドンス中でプローブがワークと接触していない状態での浮上は可能とする



- ・浮上中に下面接触を検出した

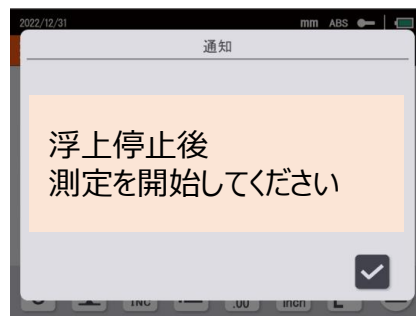


- ・エラーメッセージを表示する



- ・エラーメッセージ表示前の状態に戻る
- ・浮上を解除しワーク接触していない状態から再度ワーク接触を検出したら測定を進める


2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素

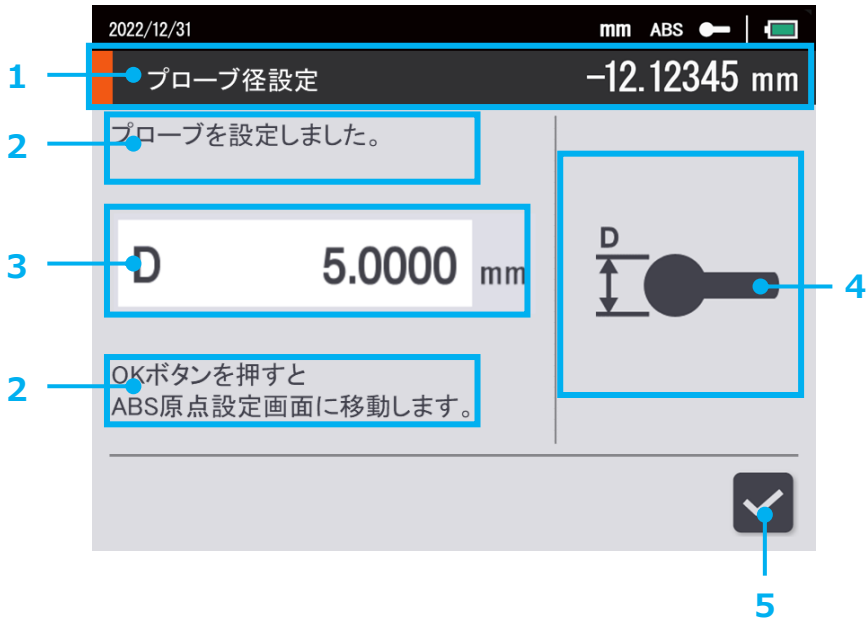

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プローブ径	・測定/入力したプローブ径を表示する ・プローブ径がないプローブは表示しない
4	プローブ径設定アイコン	・プローブ径設定を示す図を表示する ・プローブ径設定方法選択画面の表示内容と同じ
5	進むボタン	・次の画面（ABS原点設定 実行前）に遷移する

●プローブ径

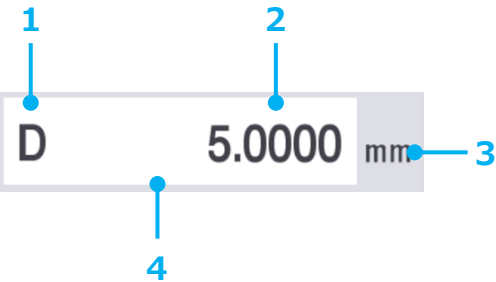

No	名称	説明
1	項目文字	・「D」固定
2	プローブ径	・単位、小数点フォーマットの設定状態により表示形式を切り替える ・最小表示量は固定とする
3	単位	・現在の単位設定、GOST設定により表示するアイコンを切り替える
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

●プローブ径と単位の表示形式

・本体設定の単位、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

D 123.123 mm

D 123,123 mm


D 123,123 MM

D 12.34565 in

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算と単位アイコンの表示の切り替えを行う -mm単位 -inch単位 -mm単位（GOST）
最小表示量	・固定とする -mm単位：0.001mm -inch単位：0.00001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数はないため符号は表示しない

● 実行後画面遷移時の表示更新

・実行後画面に遷移するタイミングでの表示内容の更新について説明する

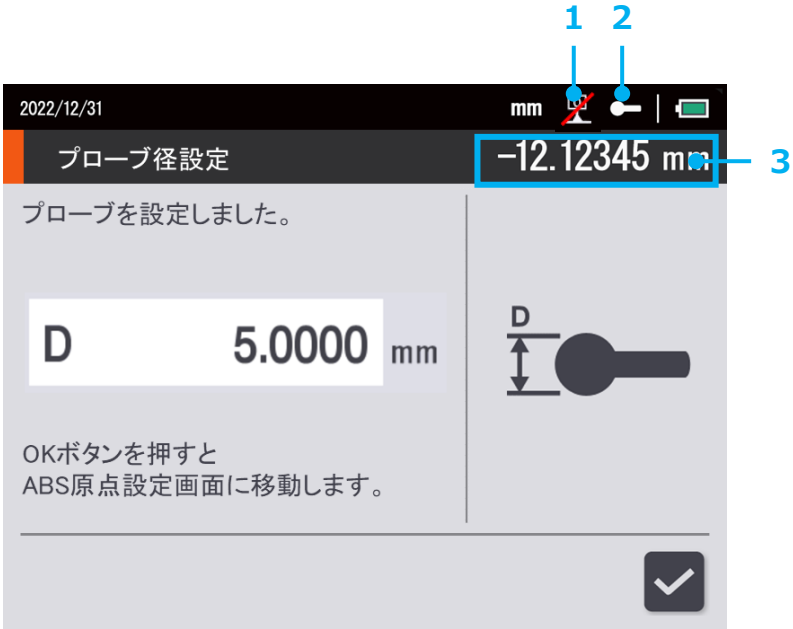

No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・原点未設定状態に切り替える
2	プローブ設定（ステータスバー）	・設定したプローブに合わせて表示を切り替える
3	現在位置カウンタ（メニューバー）	・座標系は原点未設定状態にするが、内部のABS原点位置は更新しないため、画面遷移前からの変更はなし

●

プローブ径設定後の遷移

・


プローブ変更後はABS原点設定を行う必要があるため、ABS原点設定画面に遷移する

プローブ	画面遷移
ボールプローブ シリンダプローブ ディスクプローブ 両側デプスプローブ 片側デプスプローブ	2022/12/31 mm ABS -12.12345 mm プローブ径設定 プローブを設定しました。 D 5.0000 mm OKボタンを押すと ABS原点設定画面に移動します。 ✓ ✓ ➡ 2022/12/31 mm ABS -12.12345 mm ABS原点設定 実行前 ABS原点設定を開始します。 P 0.0000 mm ABS ↓ P = 0.0 OR ABS ↓ P = X
テーパープローブ	2022/12/31 mm ABS -12.12345 mm プローブ径設定 プローブを設定しました。 OKボタンを押すと ABS原点設定画面に移動します。 ✓ ✓ ➡ 2022/12/31 mm ABS -12.12345 mm ABS原点設定 実行前 ABS原点設定を開始します。 OKボタンを押すと測定します。 P 70.000 mm ABS ↓ P = X ✓

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する
リスト読出し画面と、リスト保存画面は別とする
全削除ボタンは削除

● 構成要素 1/2

リスト保存

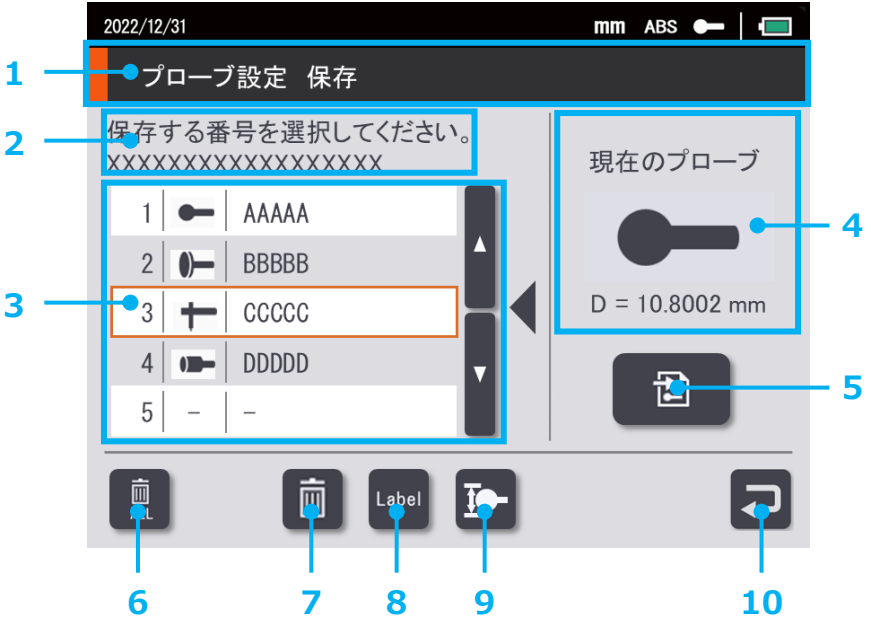

No		
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	プローブ設定選択エリア	・プローブ設定のリストを表示して、選択する
4	現在のプローブ設定	・現在設定されているプローブのアイコンとプローブ径を表示する ・プローブ交換画面と共通
5	保存実行ボタン	・現在のプローブ設定をリストで選択中の位置に保存する
6	全削除ボタン	・プローブ設定のリストをすべて削除する
7	1件削除ボタン	・リストで選択中のプローブ設定を削除する
8	ラベル編集ボタン	・リストで選択中のプローブ設定名を編集する
9	リスト表示切替えボタン	・リストの表示内容をプローブ設定名とプローブ径で切り替える
10	戻るボタン	・前の画面（プローブ設定メニュー）に戻る

●構成要素 2/2

リスト読出


No	名称	説明
1	読出実行ボタン	・リストで選択中のプローブ設定を現在のプローブ設定とする




・リスト保存と共通部分は省略

●プローブ設定選択エリア

ラベル表示

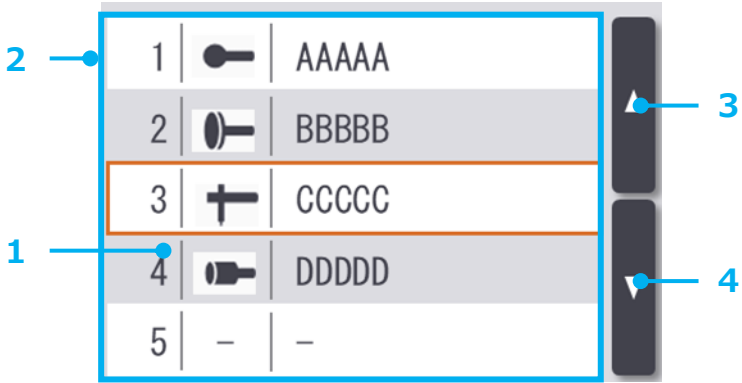

プローブ径表示

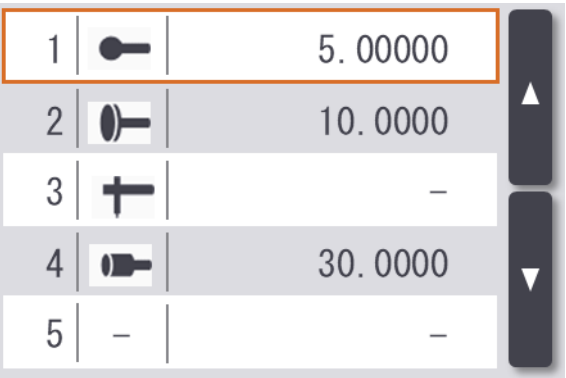

No	名称	説明
1	プローブ設定リスト	- 各番号のプローブ設定にはプローブ種別、プローブ設定名、プローブ径の情報が保存されている (プローブ種別によってはプローブ径がない場合もある) - ラベル表示の場合は「番号」と「プローブアイコン」と「プローブ設定名」を表示する - プローブ径表示の場合は「番号」と「プローブアイコン」と「プローブ径」を表示する 1ページに5件表示する - 最大10件までプローブ設定を保存する - プローブ径がないプローブ種別の場合はプローブ径はバー表示とする
2	選択枠	- リストのタッチした位置に選択枠を表示する - 選択枠が表示されている位置へのプローブ設定の保存と読出しを行う
3	ページ送り 前へ	- 前のページを表示する - 先頭ページの場合は何もしない
4	ページ送り 次へ	- 次のページを表示する - 末尾ページの場合は何もしない

●プローブ設定リストのプローブアイコンとプローブ径表示

アイコン	プローブ種別	プローブ径表示
	ボールプローブ	あり
	シリンダプローブ	あり
	ディスクプローブ	あり
	テーパプローブ	なし（バー表示）
	両側デプスプローブ	あり
	片側デプスプローブ	なし（バー表示）
	設定なし	なし（バー表示）

2025/4/8

設定なしは空白デザインとする

●プローブ径の表示形式

・本体設定の単位、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位, mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない
最小表示量	・固定とする -mm単位：0.001mm -inch単位：0.00001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数はないため符号は表示しない

●プローブ設定が保存されていない位置の表示

・プローブ設定が保存されていない位置はバー表示とする

ラベル表示

1

-

-

プローブ径表示

1

-

-

項目	内容
プローブアイコン	・「設定なし」のアイコンを表示する
プローブ設定名	・バー表示とする （'-'を1つ表示する）
プローブ径	・バー表示とする （'-'を1つ表示する）

●リスト保存 プローブ設定の保存

- ・設定を保存したい位置を選択して保存実行を行うと現在のプローブ設定を保存する
- ・保存実行時にプローブ設定名を入力する



- ・保存したい位置を選択



- ・プローブ設定名を入力
- ・キャンセルボタンを押した場合は保存せずにリスト保存画面に戻る




- ・プローブ設定が保存される

●リスト保存 プローブ設定の上書き

- ・設定を保存したい位置に既に設定が保存されている場合は確認メッセージを表示して上書きを行う



- ・保存したい位置に設定が保存されている

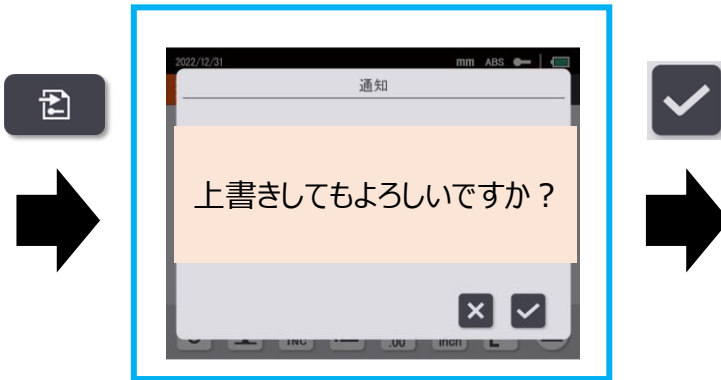

- ・上書きの確認メッセージを表示する
- ・キャンセルボタンを押した場合は上書きを行わずリスト保存画面に戻る



- ・プローブ設定名を入力して確定ボタンを押して保存を実行した時点で上書きを実行する
- ・キャンセルボタンを押した場合は保存位置の設定は元のままとする



●リスト読出 プローブ設定の読出

- ・設定を読出ししたい位置を選択して読出実行を行うと現在のプローブ設定に反映させる
- ・読出後はプローブ交換と同様にABS原点設定に遷移する



プローブ径設定 実行後



ABS原点設定

- ・読出ししたい位置を選択

●リスト読出 プローブ設定の読出時の表示更新

- ・読出実行して実行後画面に遷移するタイミングでの表示内容の更新について説明する
- ・プローブ交換時と同じ



No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・原点未設定状態に切り替える
2	プローブ設定（ステータスバー）	・設定したプローブに合わせて表示を切り替える
3	現在位置カウンタ（メニューバー）	・座標系は原点未設定状態にするが、内部のABS原点位置は更新しないため、画面遷移前からの変更はなし

●リスト保存/読出 プローブ設定の1件削除

- ・設定を削除したい位置を選択して1件削除ボタンを押すと選択位置の設定を削除する





- ・ページ、選択枠の位置は削除前と同じ位置のままとする

2025/4/8
全削除は削除

●リスト保存/読出 プローブ設定の全削除

- ・全削除ボタンを押した場合は確認メッセージを表示して全ての設定（No.1～10）を削除する
- ・リストに設定が1件も保存されていない場合も動作は同じ

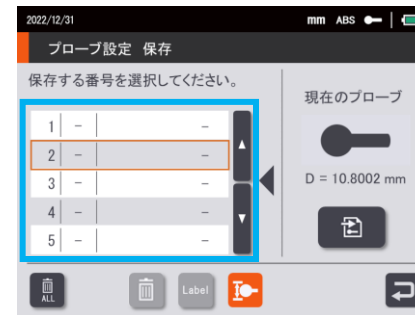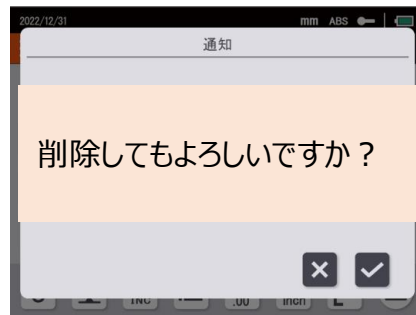

- ・削除の確認メッセージを表示する
- ・キャンセルボタンを押した場合は削除を行わない

- ・ページ、選択枠の位置は全削除前と同じ位置のままとする

●リスト保存/読出 プローブ設定名の編集

- ・設定名を編集したい位置を選択してラベル編集ボタンを押すと文字入力ウィンドウが表示される
- ・文字入力ウィンドウで設定名を編集する



- ・ウィンドウ表示開始時は現在の設定名が入力された状態とする

●リスト保存/読出 ボタンの無効表示 1/2

- ・設定が保存されていない位置を選択したときに下記のボタンを無効表示とし、タッチしても何もしない
 - 1件削除ボタン
 - ラベル編集ボタン
 - 読出実行ボタン

設定が保存されていない位置を選択（リスト保存）



設定が保存されていない位置を選択（リスト読出）



●リスト保存/読出 ボタンの無効表示 2/2

- ・現在のプローブ設定が未設定の場合に下記のボタンを無効表示とし、タッチしても何もしない
-保存実行ボタン

現在のプローブ設定が未設定（リスト保存）



●

リスト保存/読出
リスト仕様
画面遷移時の表示
1/2

・

プローブ設定メニュー画面からリスト保存/読出画面に遷移した場合の仕様


項目	仕様
ページ	・ ページ1（No.1～5）を表示する
選択枠	・ 選択枠を表示する ・ No.1を選択状態とする
ラベル表示/プローブ径表示	・ 電源起動後の初回遷移時はラベル表示とする ・ 初回遷移時以外は前回と同じ表示とする ⇒ 起動している間は切替えた状態を保持する



●リスト保存/読出 リスト仕様 画面遷移時の表示 2/2

・リスト保存/読出画面から遷移した先の画面、ウィンドウから遷移した場合の仕様を説明する
(リスト保存/読出画面の戻るボタンによる遷移は除く)

項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する (遷移先での確定/キャンセルに関係なく)
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する (遷移先での確定/キャンセルに関係なく)
ラベル表示/プローブ径表示	・遷移前と同じ表示とする (遷移先での確定/キャンセルに関係なく)




・プローブ名入力ウィンドウ
・メッセージウィンドウ

●リスト保存/読出 リスト仕様 ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作としない
- ・設定が1つもないページへの送りも可能とする

2025/4/8


ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

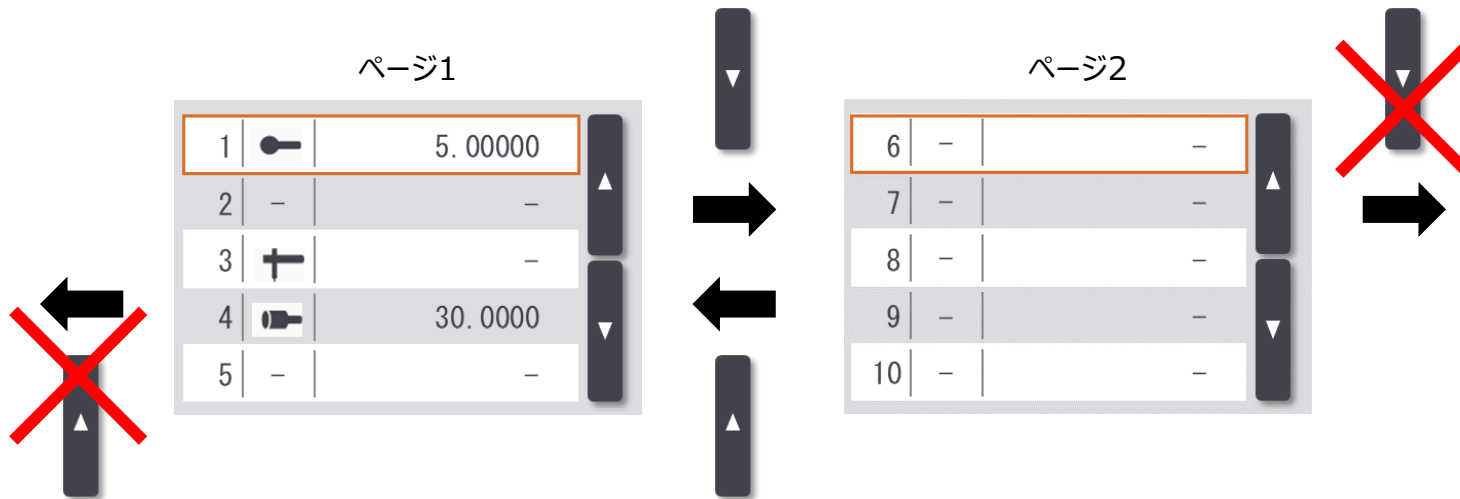

●リスト保存/読出 リスト仕様 ページ送り時の選択枠


- ・選択枠は表示中のページに表示する
- ・ページ送りしたときは送り前の選択枠の位置に関わらず必ずページの一番上の設定を選択する

次へページ送り

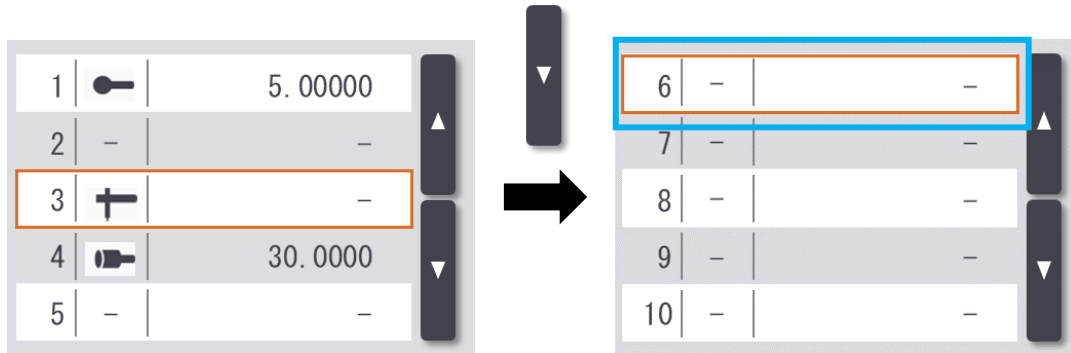

・ページの一番上を選択

前へページ送り

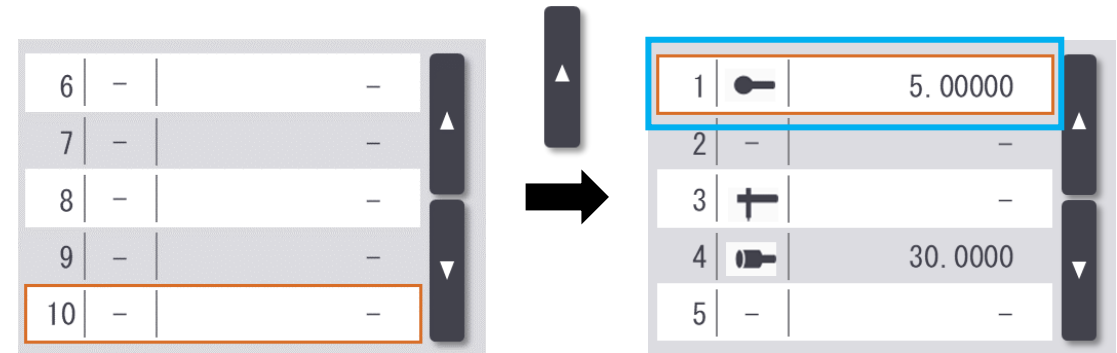

・ページの一番上を選択

●リスト保存/読出 リスト仕様 ラベル表示とプローブ径表示の切り替え

- ・リスト表示切替えボタンを押下する度にラベル表示とプローブ径表示を切り替える
- ・表示切替え時にページ、選択枠の位置は変更しない
- ・表示状態は別の画面に遷移しても保持する（電源OFF時の保持は不要）



●リスト読出 クイックボタンからの実行 1/2

- ・クイックボタンからはリストの番号を指定してプローブ設定の読出しを行う

プローブ設定リスト



- ・No.1～4:設定の保存あり
- ・No.5～10:設定の保存なし

No.2読出



プローブ設定 実行後画面



- ・設定の読出しが実行される

●リスト読出 クイックボタンからの実行 2/2

・指定したリスト番号にプローブ設定が保存されていない場合はエラーを表示する


プローブ設定リスト



- ・No.1～4:設定の保存あり
- ・No.5～10:設定の保存なし



No.5読出

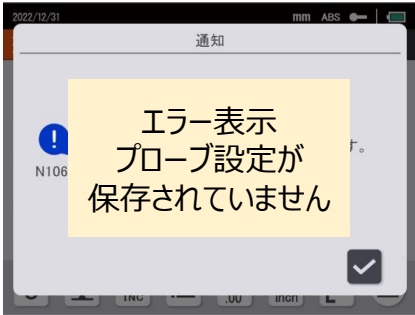

2025/4/8

HOMEに戻るボタンはなしのみ

●

構成要素


HOMEに戻るボタンあり



No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	補正ブロック	・補正ブロックのタイプをタイプA（同一面）、タイプB（コの字）から選択する
3	校正值	・補正ブロックのタイプでタイプBを選択した場合に校正ブロックの上面-下面間の校正值を入力する ・タイプAを選択した場合は無効表示とする
4	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る

●構成要素

HOMEに戻るボタンなし

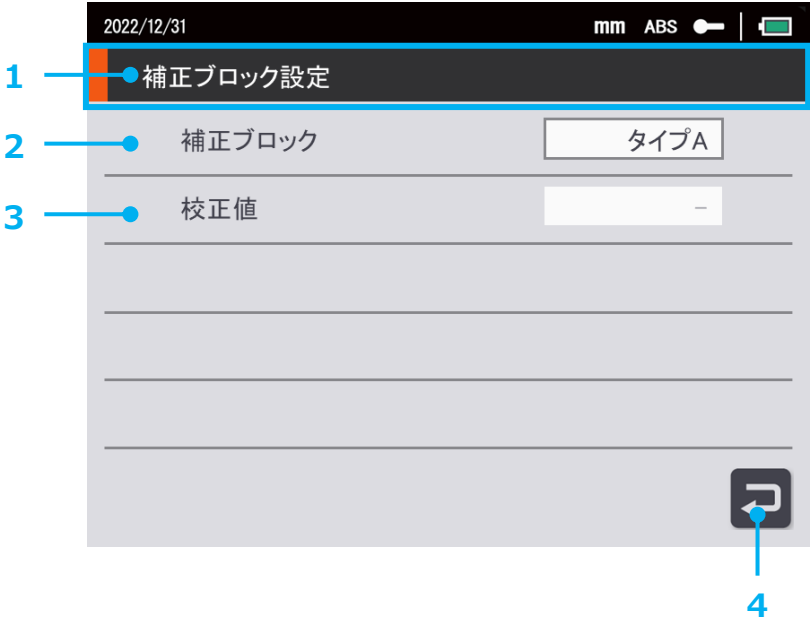

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	補正ブロック	・補正ブロックのタイプをタイプA（同一面）、タイプB（コの字）から選択する
3	校正值	・補正ブロックのタイプでタイプBを選択した場合に校正ブロックの上面-下面間の校正值を入力する ・タイプAを選択した場合は無効表示とする
4	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る

●補正ブロックと校正値の表示パターン

・補正ブロックの選択内容によって校正値を有効にするか無効にするかを切り替える

タイプA選択

補正ブロック	タイプA
校正値	-

- ・無効表示（バー表示）にする
（‘-’を1つ表示する）
- ・タッチしても何もしない

タイプB選択

補正ブロック	タイプB
校正値	30.0000

- ・有効表示にする
- ・校正値を表示する
- ・タッチすると数値入力ウィンドウを表示して編集を可能とする

●補正ブロック メニュー表示



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	補正ブロックのタイプ	・設定されている補正ブロックのタイプを表示する
3	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠のエリアをタッチすると補正ブロック選択画面に遷移する

表示パターン

補正ブロックのタイプ	表示
タイプA 同一面	タイプA
タイプB コの字	タイプB


表示内容を多言語にするかは要検討

●校正値メニュー表示

タイプB選択



タイプA選択



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	校正値	・設定されている校正値を表示する ・タイプB選択時は無効表示でバー表示とする
3	枠	・タイプA選択時は編集不可なことを示す枠を表示する ・タイプB選択時は編集可能なことを示す枠を表示する ・タイプB選択時は枠のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して校正値の変更を行う

●校正値 表示形式

・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位, mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない
最小表示量	・固定とする -mm単位：0.0001mm -inch単位：0.000001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数はないため符号は表示しない

●補正ブロック設定画面への遷移と戻るボタンによる遷移

- ・メインメニューから遷移する場合はHOMEに戻るボタンありとし、プローブ径測定 実行前画面から遷移する場合はHOMEに戻るボタンなしとする
- ・補正ブロック設定画面の戻るボタンを押した場合は遷移前の画面に戻る（画面遷移図参照）

メインメニュー



原点オプション




HOMEに戻るボタンあり



2025/4/8
HOMEに戻るボタンはなしのみ

プローブ径測定 実行前




HOMEに戻るボタンなし



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する


●構成要素

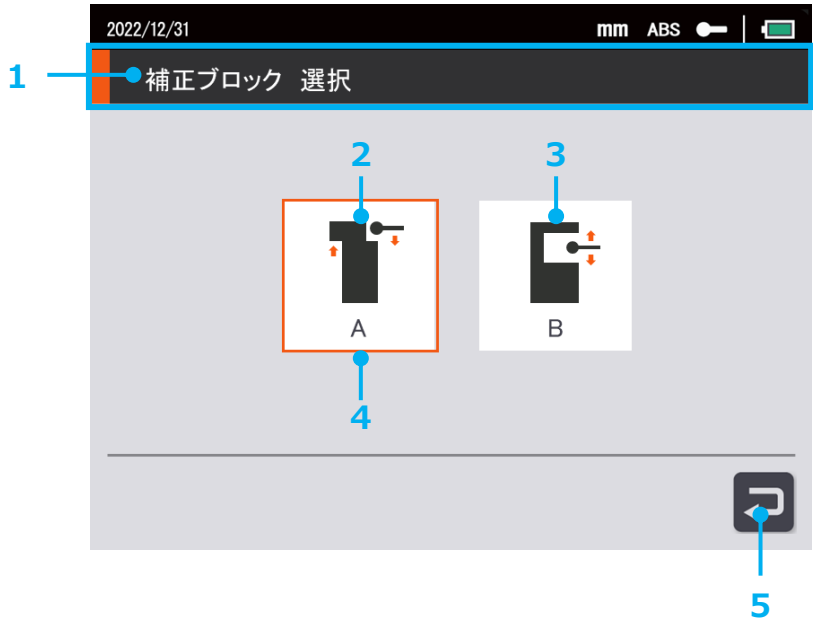

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	補正ブロックタイプAボタン	・タイプAを選択する
3	補正ブロックタイプBボタン	・タイプBを選択する
4	選択枠	・選択中のタイプに選択枠を表示する
5	戻るボタン	・前の画面（補正ブロック設定）に戻る ・選択が完了したら押す

●補正ブロックの変更方法

- ・ボタンのタッチで選択状態を切り替える
- ・選択中のタイプに選択枠を表示する

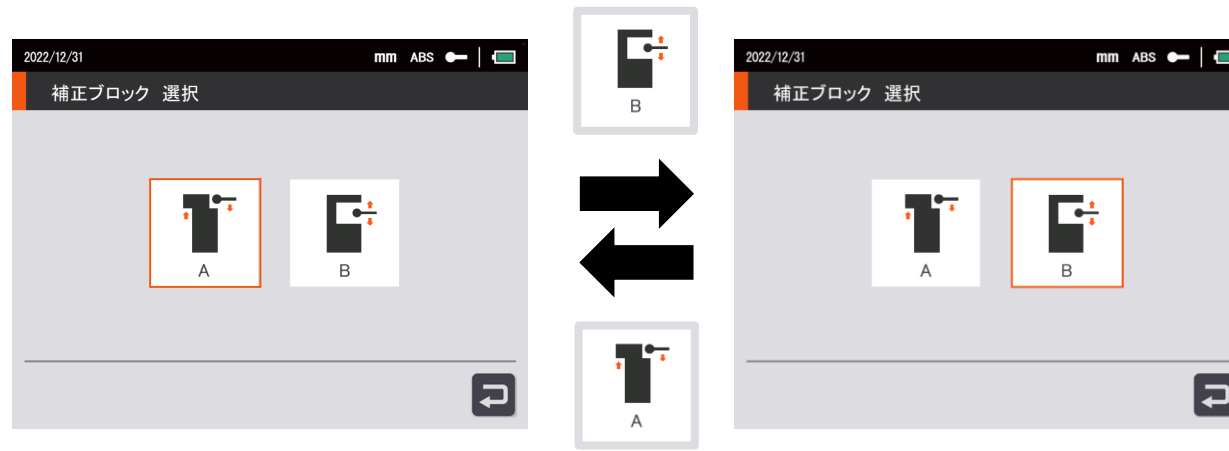

●構成要素


基本測定 HOME画面



No	名称	説明
1	測定結果	・演算や機能を行う対象の結果を選択する
2	演算ウィンドウ	・演算や機能のボタンを表示する ・測定結果エリアで結果を選択したら表示し、選択を解除すると非表示とする

・演算機能は基本測定 HOME画面でのみ実行可能とする

●演算ウィンドウ

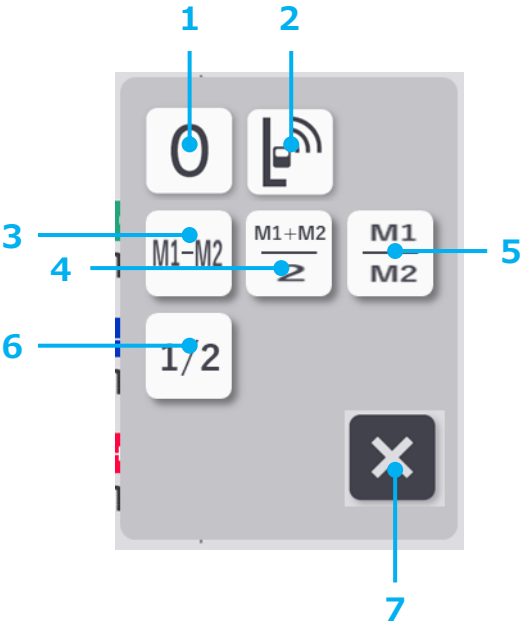

No	名称	説明
1	ゼロセットボタン	・選択中の測定結果の位置でゼロセットを行う
2	出力ボタン	・選択中の測定結果を出力する
3	M1-M2演算ボタン	・M1-M2演算を選択して、演算実行画面に遷移する
4	(M1+M2)/2演算ボタン	・(M1+M2)/2演算を選択して、演算実行画面に遷移する
5	M1/M2演算ボタン	・M1/M2演算を選択して、演算実行画面に遷移する
6	1/2演算ボタン	・1/2演算を選択して、演算実行画面に遷移する
7	閉じるボタン	・演算ウィンドウを閉じる

●演算ウィンドウ内のボタンの無効表示

- ・選択する測定結果の測定項目によって操作可能なボタンを切り替える
- ・操作不可なボタンは無効表示とし、タッチしても何もしない

測定項目	画面	無効表示のボタン
Z : 高さ ZL : 最大値 ZS : 最小値		・なし
D : 直径 W : 幅 ZD : 変位 ΔZ : 前回高さとの差分		・ゼロセットボタン

●演算ウィンドウを開く

- ・基本測定 HOME画面の測定結果エリアの結果をタッチすることで選択状態として、演算ウィンドウを表示する
- ・測定結果がない位置をタッチ場合は何もしない

測定結果がある位置を選択



- ・測定結果をタッチする

- ・タッチした測定結果を選択状態とする
- ・演算ウィンドウを表示する

測定結果がない位置を選択



- ・測定結果をタッチする

- ・何もしない

●演算ウィンドウのゼロセットと表示更新

- ・選択した測定結果の位置でゼロセットを行う
- ・ゼロセット実行後はINC座標系に切替える
- ・ゼロセット実行後は演算ウィンドウを閉じる



No	名称	説明
1	座標系 (ステータスバー)	・INC座標系に切替える ・ABS座標系でINC原点設定を実行した場合もINC座標系に切替える
2	現在位置カウンタ (メニューバー)	・INC原点の変更を適用する

- ・測定結果をタッチする
 - ・ゼロセットを実行する
- ・ゼロセットを実行して演算ウィンドウを閉じる

●演算ウィンドウの出力

- ・選択した測定結果を出力する
- ・本体設定で有効になっている出力先（デジマチック出力、USB）に出力する
- ・有効になっている出力先がない場合はタッチしても何もしない（その場合も演算ウィンドウを閉じる）
- ・本体設定の出力項目選択は適用せず、出力項目選択がOFFになっている測定項目でも出力する



- ・測定結果をタッチする
- ・ゼロセットを実行する

- ・出力を実行して演算ウィンドウを閉じる

●演算実行画面への遷移

・演算ボタンを押した場合は、押された演算を選択した状態で演算実行画面に遷移する



●演算ウィンドウを閉じる

- ・下記の操作を行った場合は演算ウィンドウを閉じる
- ・画面遷移を行う場合は画面遷移を優先する



演算ウィンドウを閉じる操作

- ・演算ウィンドウ内の閉じるボタン
- ・演算ウィンドウ内のゼロセットボタン、データ出力ボタンの操作
- ・選択中の測定結果の再タッチ
- ・クイックボタンの操作
- ・測定の実行（画面遷移を行わない高さ測定）

●演算ウィンドウ表示中に可能な操作

・演算ウィンドウ表示中も下記の操作は可能とする

名称	説明
画面内のボタン操作	・演算ウィンドウに隠れていないボタンは操作可能 ・ボタン操作を行った場合は演算ウィンドウを閉じる（画面遷移を行う場合は画面遷移を優先する）
ワーク接触による測定の開始（Enterなしモード）	・可能 ・開始時に測定に関するエラーが発生した場合はメッセージを表示後、演算ウィンドウを閉じる
電源ボタン（物理ボタン）	・可能 ・電源OFFの確認メッセージを表示する
浮上ボタン（物理ボタン）	・可能 ・演算ウィンドウは閉じない
データ出力 （外部機器からの出力要求）	・可能 ・演算ウィンドウは閉じない
S1通信コマンド	・可能 ・演算ウィンドウは閉じない
メッセージ表示（エラーなど）	・可能 ・メッセージを閉じたときに演算ウィンドウを閉じる

●構成要素

基本測定 HOME画面



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する ・1/2演算では表示しない
3	測定結果選択エリア	・測定結果のリストを表示して、選択する ・1/2演算では表示しない ・測定結果履歴画面と共通仕様
4	測定項目選択エリア	・測定結果選択エリアで選択した結果の測定値を表示して、演算のM2として使用する ・1/2演算では表示しない
5	M1結果	・演算実行画面に遷移する前の基本測定 HOME画面で選択した測定値を表示する
6	演算結果	・演算結果を表示する ・演算の種類を切り替えると演算結果も更新する
7	M1-M2演算ボタン	・M1-M2演算に切替える
8	(M1+M2)/2演算ボタン	・(M1+M2)/2演算に切替える
9	M1/M2演算ボタン	・M1/M2演算に切替える
10	1/2演算ボタン	・1/2演算に切替える
11	戻るボタン	・遷移前の画面（基本測定 HOME画面）に戻る

●測定項目選択エリア



No	名称	説明
1	M1テキスト	・内容固定のテキスト
2	測定値	・測定結果選択エリアで選択した結果の測定値
3	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている測定値を演算のM2として使用する ・M1と同じ結果の測定値も選択可能とする

●測定項目選択エリア、M1結果、演算結果の値の表示形式


・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位, mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない
最小表示量	・最小表示量設定に合わせて数値の最小表示量を切り替える -mm単位：0.001/0.01 -inch単位：0.00005/0.0001/0.0002
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する

●演算の種類切り替え

・下部の演算ボタンで演算の種類を切り替えることができる

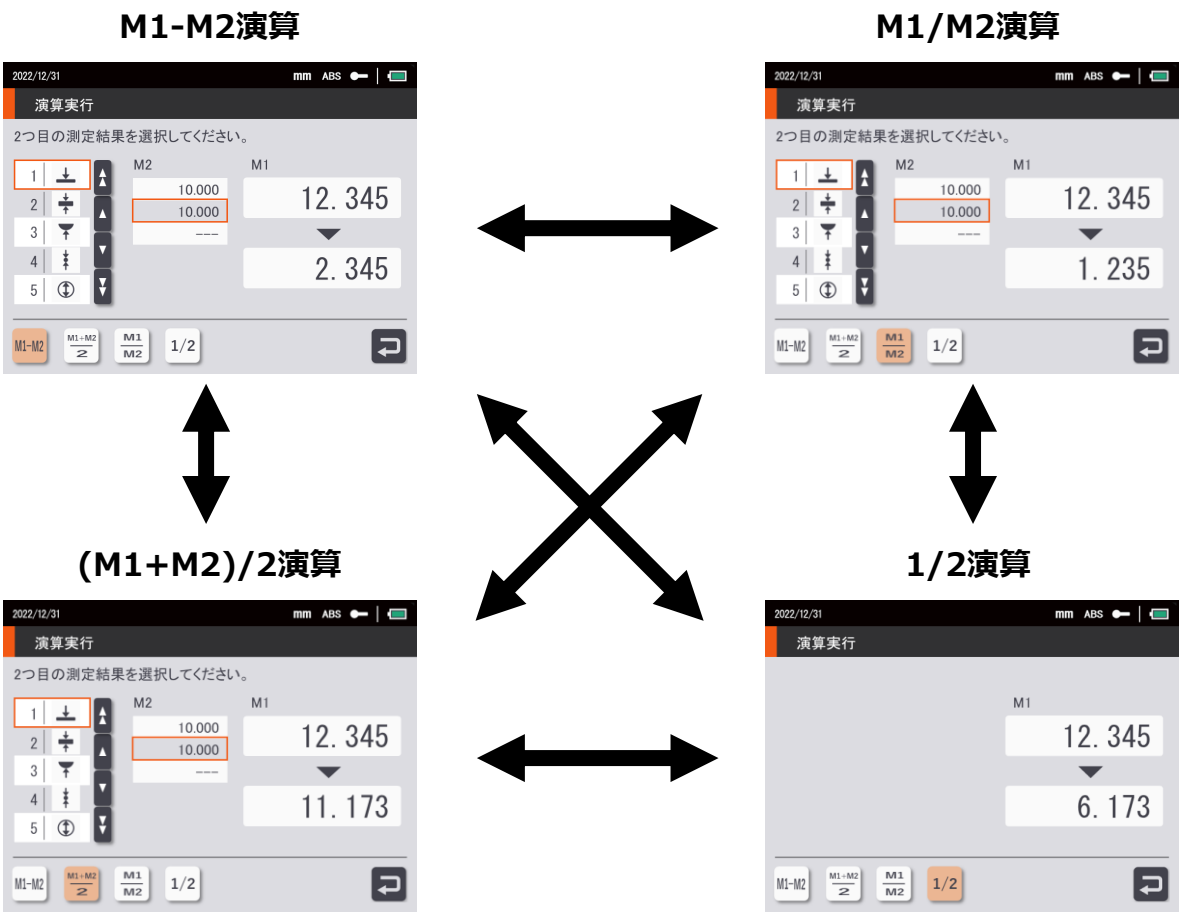

●測定項目選択エリアの測定結果表示

- ・測定結果選択エリアで選択した結果を右の測定項目選択エリアに表示する
- ・測定結果選択エリアの結果がない位置も選択可能とし、その場合の測定値はバー表示（'-'を3つ表示する）とする



結果がない位置をタッチした場合



●画面遷移時の表示

- ・基本測定 HOME画面か演算実行画面に遷移した場合の仕様を説明する

測定結果選択エリア

項目	仕様
ページ	・ページ1（No.1～5の結果）を表示する
選択枠	・選択枠を表示する ・最新の結果（No.1）を選択状態とする

測定項目選択エリア

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・一番上の測定値を選択状態とする


その他

項目	仕様
演算の種類	・基本測定 HOME画面の演算ウィンドウで選択した演算の種類を選択状態とする




●演算の種類切り替え時の表示

- ・演算の種類を切り替えた時に測定結果選択エリアおよび測定項目選択エリアの選択状態は変更しない
- ・1/2演算で非表示になった後に別の演算を選択し再表示した場合は非表示になる前の状態を表示する

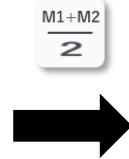


- ・測定結果選択エリアおよび測定項目選択エリアの選択状態は変更しない

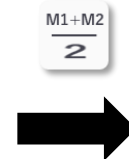

- ・測定結果選択エリアおよび測定項目選択エリアの選択状態は非表示前と同じ

●測定項目選択エリアの選択枠

・測定結果選択エリアで選択した結果を切り替えた場合は測定項目選択エリアの選択枠が一番上に表示する

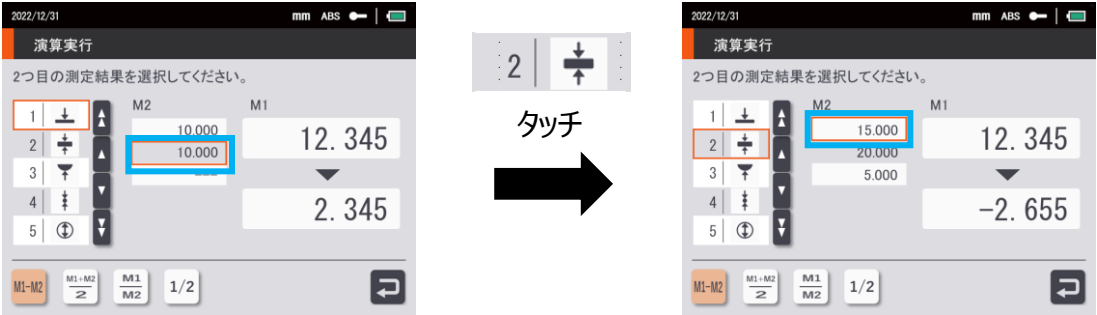

・測定項目選択エリアの選択枠を一番上に表示する


●測定項目選択エリアの測定値がない位置を選択したときの表示

- ・測定項目選択エリアの測定値がない位置も選択可能とし、その場合の演算結果はバー表示（'ー'を3つ表示する）とする



● 1/2演算の表示内容

- ・1/2演算の場合は下記を非表示とする
 - 説明テキスト
 - 測定結果選択エリア
 - 測定項目選択エリア

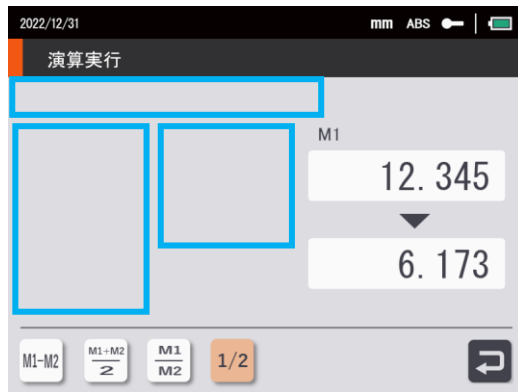

●

構成要素 1/2

トップ階層



No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	メニュー1	・1行目に表示するメニュー項目
3	メニュー2	・2行目に表示するメニュー項目
4	メニュー3	・3行目に表示するメニュー項目
5	メニュー4	・4行目に表示するメニュー項目
6	メニュー5	・5行目に表示するメニュー項目
7	メニュー6	・6行目に表示するメニュー項目

- ・各メニューは行全体がボタンとなっており、タッチすると各メニュー項目の画面に遷移する（項目が割り当てられていない行はタッチは無効とする）
- ・階層がある項目は行の右端に「>」アイコンを表示する
- ・階層の最大は1とする（トップ階層の1つ下の階層まで）
- ・画面ロック機能で指定したメニュー項目は操作不可とする（画面ロック機能を参照）

●構成要素 2/2

トップ階層以外



※トップ階層と共通部分は除く

No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	メニュー1	・1行目に表示するメニュー項目
3	メニュー2	・2行目に表示するメニュー項目
4	メニュー3	・3行目に表示するメニュー項目
5	メニュー4	・4行目に表示するメニュー項目
6	メニュー5	・5行目に表示するメニュー項目
7	戻るボタン	・メインメニューのトップ階層に戻る

- ・各メニューは行全体がボタンとなっており、タッチすると各メニュー項目の画面に遷移する（項目が割り当てられていない行はタッチは無効とする）
- ・階層がある項目は行の右端に「>」アイコンを表示する
- ・階層の最大は1とする（トップ階層の1つ下の階層まで）

●メニュー構成 1/2

トップ階層

	ページ1		ページ2	
画面				
メニュー1	基本測定		出力設定	
メニュー2	手順測定		クイックボタン設定	
メニュー3	測定結果履歴		本体設定	
メニュー4	原点設定	階層あり	画面ロック	
メニュー5	プローブ設定	階層あり	メンテナンス機能	階層あり
メニュー6	公差設定		インフォメーション	

●メニュー構成 2/2

トップ階層以外

	原点設定	プローブ設定	メンテナンス機能
画面			
メニュー1	ABS原点設定	プローブ交換	タッチパネル校正
メニュー2	INC原点設定	プローブ設定 読出	オールリセット
メニュー3	原点オプション	プローブ設定 保存	-
メニュー4	-	補正ブロック設定	-
メニュー5	-		-

2025/4/8

・プローブ設定のメニュー項目を変更


-プローブ交換

-プローブリスト


-校正ブロック設定

●メニューのボタン仕様

- ・各メニューは行全体がボタンとなっており、モーメンタリタイプのボタンと同様に押下がわかるように押下中は背景色を変える
- ・タッチ可能なボタンエリアの背景色を変える

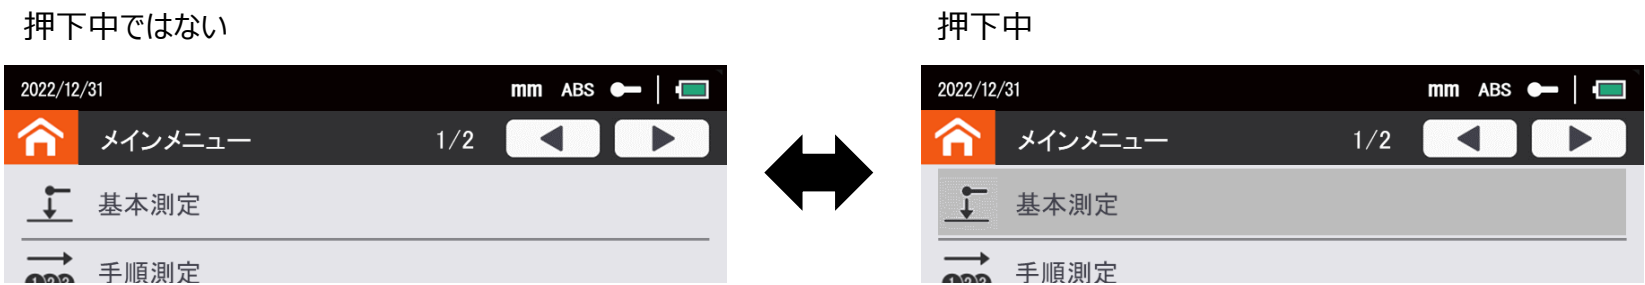


● 画面遷移時に表示するページ番号

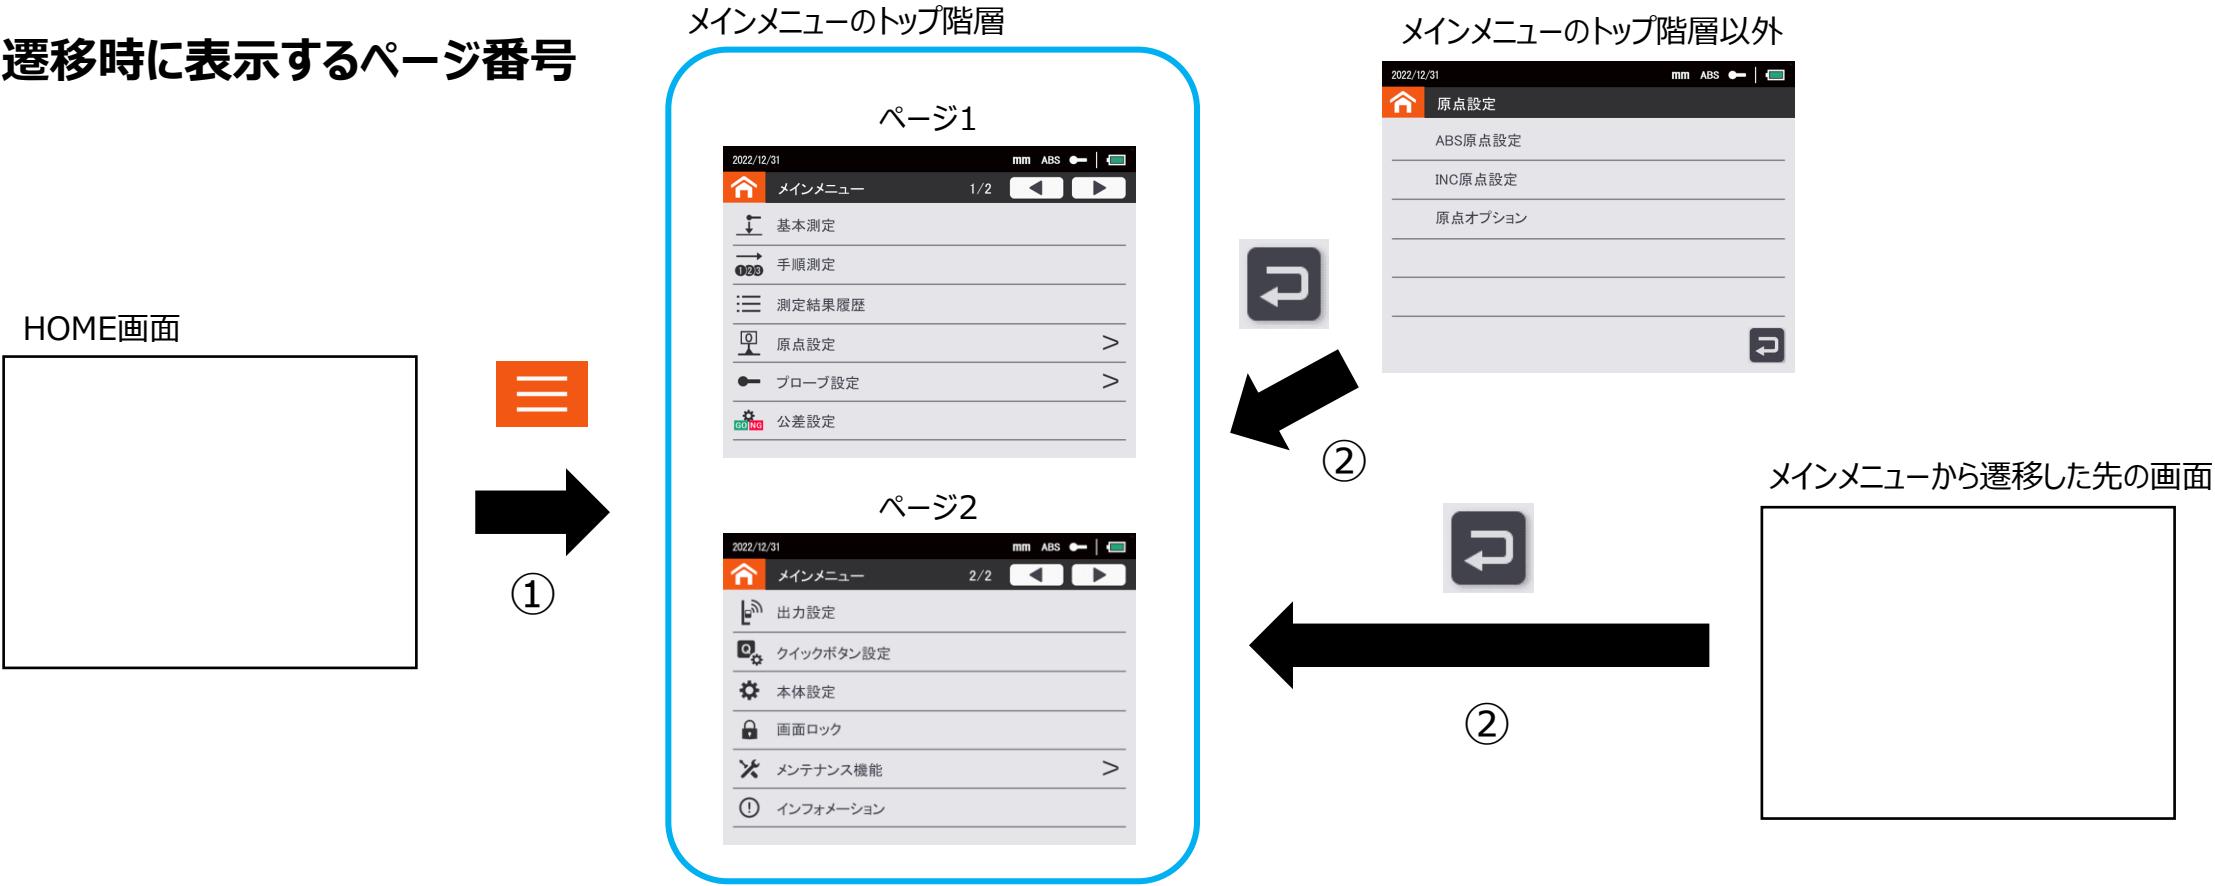

	表示するページ
①	HOME画面からメニューボタンでメインメニューに遷移したときはページ1を表示する
②	メインメニューから遷移した先の階層や画面から戻er場合は、そのメニュー項目が配置されているページを表示する

●ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する

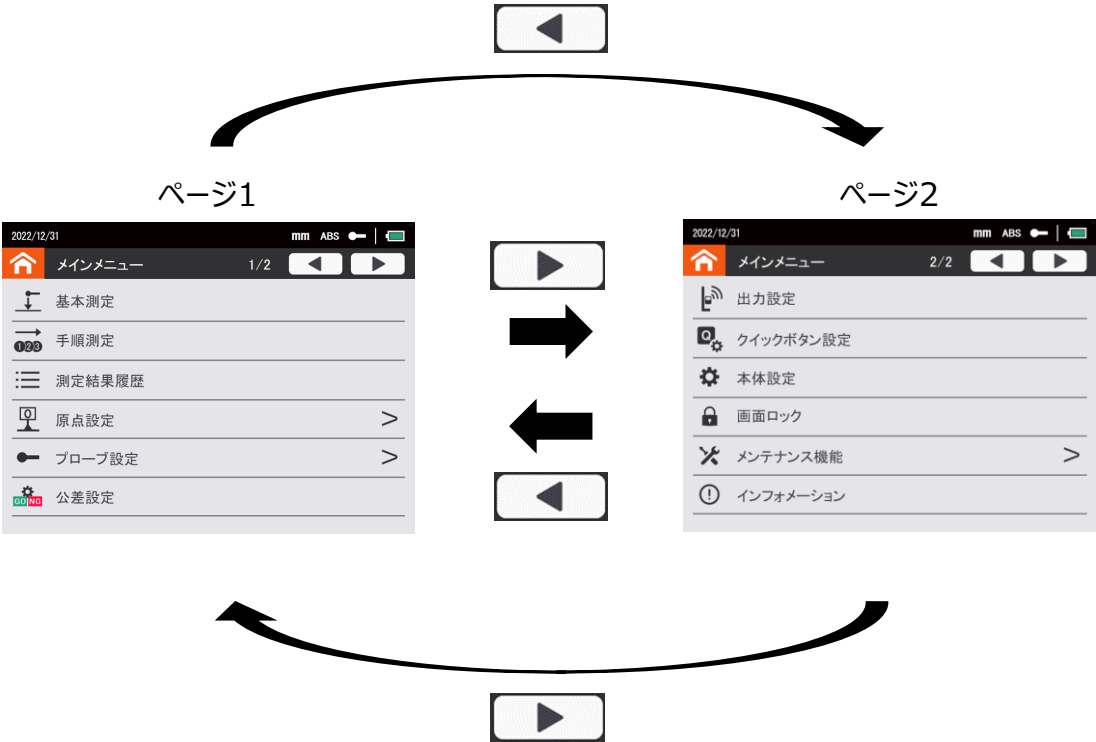

●構成要素




2025/4/8
・「HOMEに戻るボタン」は無しに変更

No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	測定結果選択エリア	・測定結果のリストを表示して、選択する
3	測定結果	・結果選択エリアで選択した測定結果を表示する ・表示内容、表示仕様は「基本測定 HOME画面」と同じのため参照のこと ・「基本測定 HOME画面」と異なり測定結果のタッチは不可とする
4	全削除ボタン	・測定結果のリストをすべて削除する
5	戻るボタン	・遷移元の画面に戻る

2025/4/8
・出力ボタンを追加予定



●測定結果選択エリア

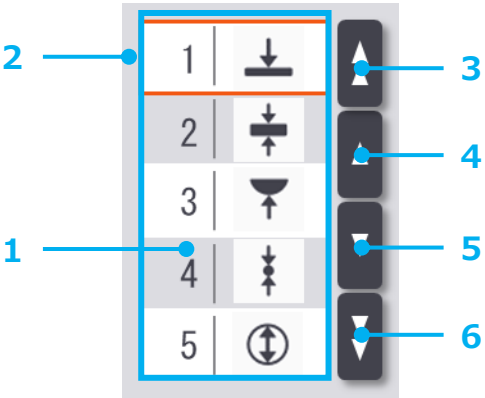

No	名称	説明
1	測定結果リスト	・「番号」と「測定種別アイコン」を表示する ・No.1が最新の測定結果となり、測定した順番に表示する ・1ページに5件表示する ・最大20件まで測定結果を保存する
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている測定の測定結果を右の測定結果のエリアに表示する
3	ページ送り 先頭へ	・先頭のページ（ページ1）を表示する
4	ページ送り 前へ	・前のページを表示する ・先頭ページの場合は何もしない
5	ページ送り 次へ	・次のページを表示する ・末尾ページの場合は何もしない
6	ページ送り 末尾へ	・末尾のページ（ページ4）を表示する

●測定結果リストの測定種別アイコン

アイコン	測定種別
	高さ（上面）測定
	高さ（下面）測定
	軸（上面）測定
	軸（下面）測定
	穴（上面）測定
	穴（下面）測定
	変位（上面）測定
	変位（下面）測定

アイコン	測定種別
	円（穴）測定
	円（軸）測定
	幅（内側）測定
	幅（外側）測定
	テーパ穴測定
	結果なし

●測定結果表示

- ・測定結果リストで選択した結果を右の測定結果のエリアに表示する
- ・測定結果リストの結果がない位置も選択可能で、その場合は測定結果はバー表示とする



結果がない位置をタッチした場合



●測定結果履歴に保存する結果

・測定結果履歴は基本測定と手順測定で共通で使用する

例

- ①基本測定で3件測定
- ②手順測定で5件の測定がある手順を実行
- ③基本測定で2件測定

1	測定結果10
2	測定結果9
3	測定結果8
4	測定結果7
5	測定結果6
6	測定結果5
7	測定結果4
8	測定結果3
9	測定結果2
10	測定結果1

③基本測定の結果

②手順測定の結果

①基本測定の結果

●

リスト仕様



結果の追加

結果の順番と結果の追加

- 最新の結果をNo.1の位置とする
- 結果が追加された場合はNo.1→No.2、No.2→No.3と1つつずらす

結果数が最大数を超えた場合の動作

- 結果数がリストの最大数を超えた場合は一番古い結果を自動で削除する

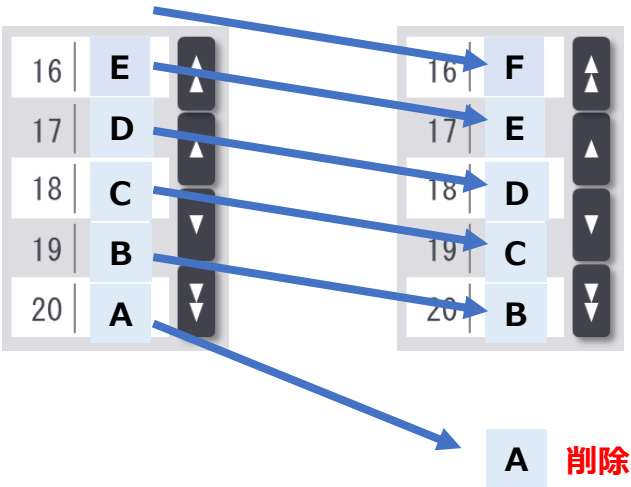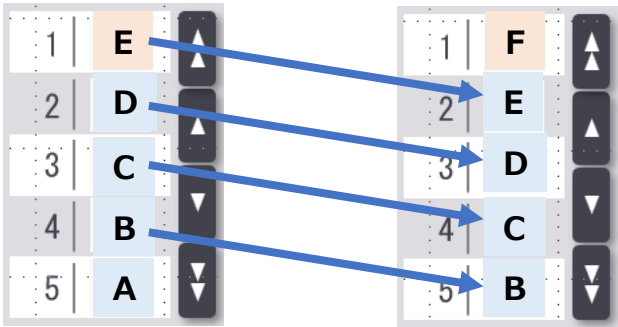

●リスト仕様 画面遷移時の表示

・他の画面から測定結果履歴画面に遷移した場合の仕様を説明する

項目	仕様
ページ	・ページ1（No.1～5の結果）を表示する
選択枠	・選択枠を表示する ・最新の結果（No.1）を選択状態とする（測定結果が1つもない場合もNo.1の位置を選択状態とする）

測定結果がある場合




測定結果が1つもない場合



●リスト仕様 ページ送り動作 1/2


- ・ページ送りボタン（先頭へ/前へ/次へ/末尾へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作としない

2025/4/8
ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

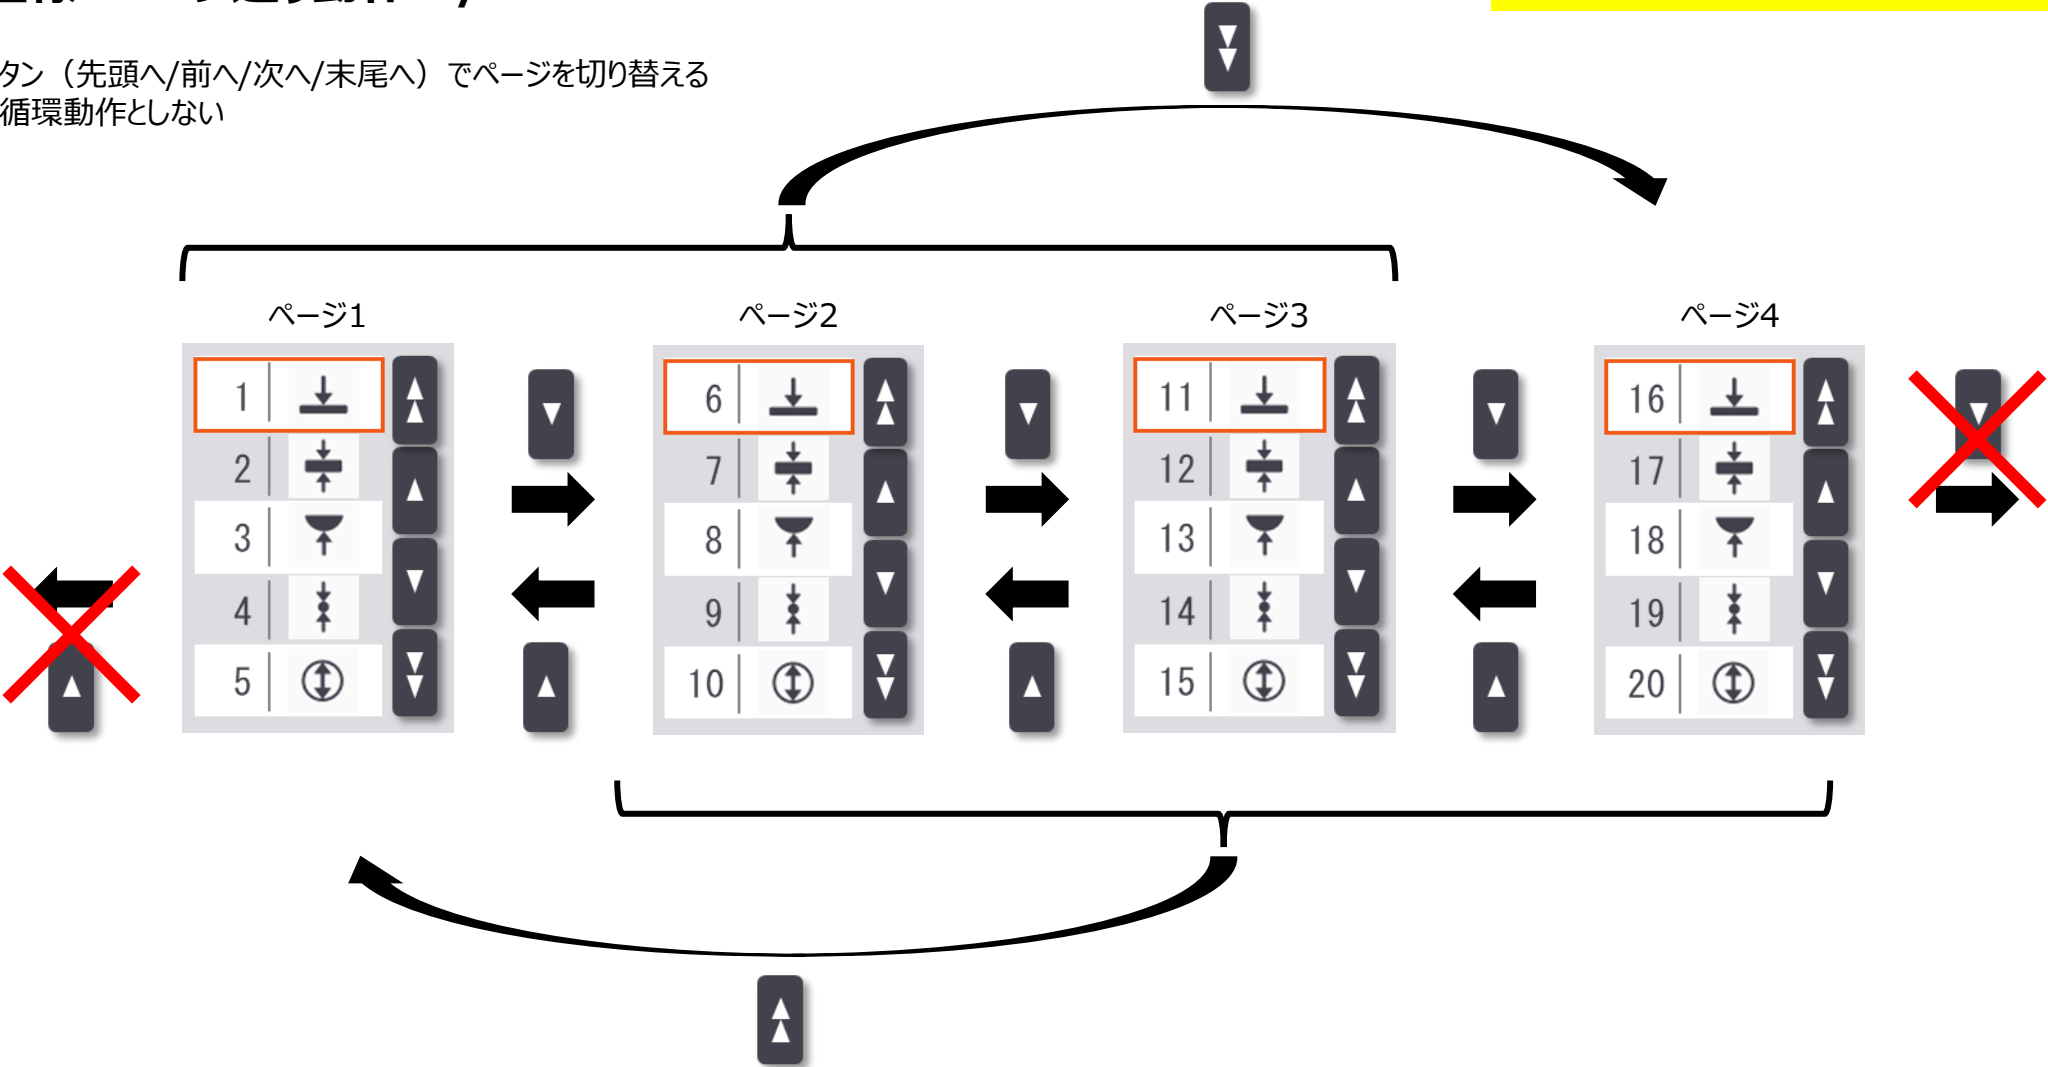

●リスト仕様 ページ送り動作 2/2


・結果が1つもないページへの送りも可能とする

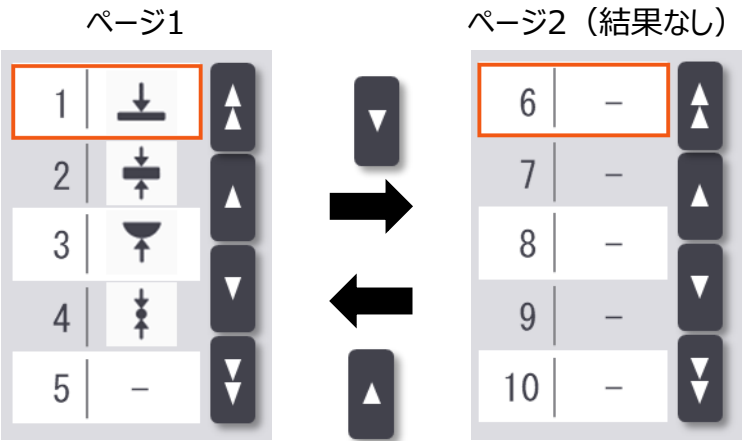

●リスト仕様 ページ送り時の選択枠


- ・選択枠は表示中のページに表示する
- ・ページ送りしたときは送り前の選択枠の位置に関わらず必ずページの一番上の結果を選択する
(画面右の測定結果のエリアも選択枠に合わせて更新する)

次へページ送り

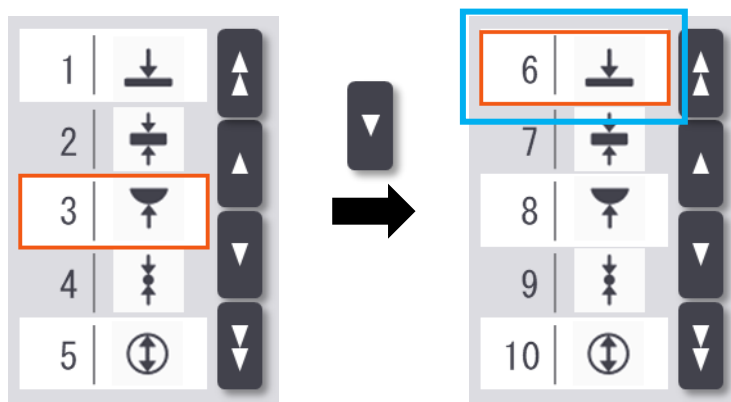

・ページの一番上を選択

前へページ送り

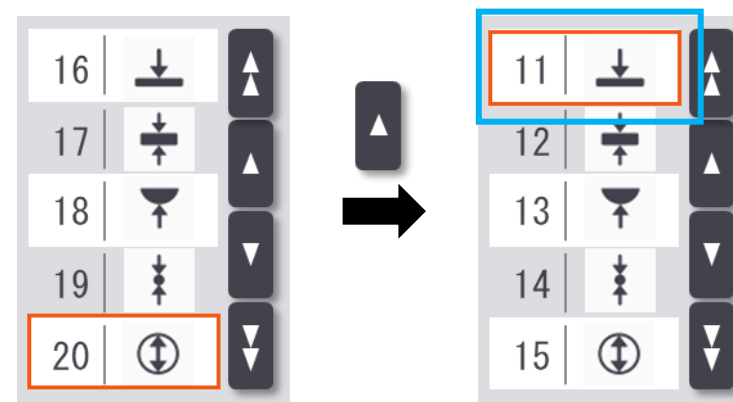

・ページの一番上を選択

●測定結果画面への遷移と戻るボタンによる遷移

・測定結果画面の戻るボタンを押した場合は測定結果画面に遷移する前の画面に戻る（画面遷移図参照）

メインメニュー



手順測定 手順選択（クイックボタンから）



基本測定 HOME（クイックボタンから）



基本測定 実行待機（クイックボタンから）



●測定結果の全削除

- ・全削除ボタンを押したときは確認メッセージを表示する
- ・確認メッセージで削除を実行するか、実行しないかを選択する
- ・削除実行後は元の状態（ページ、選択枠の位置）に戻る
- ・測定結果が1つもない状態でも動作は同じ



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する


● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	公差設定選択エリア	・公差設定1～3から選択する
3	選択確定ボタン	・選択枠で選択中の設定を現在の設定にする
4	編集ボタン	・選択枠で選択中の設定を編集する画面に遷移する
5	ラベル編集ボタン	・選択枠で選択中の設定名を編集する
6	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

2025/4/8
公差設定OFFを追加

●公差設定選択エリア

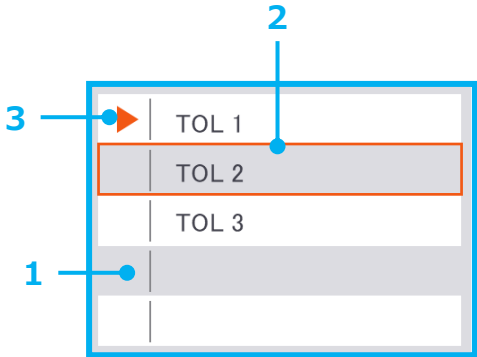

No	名称	説明
1	公差設定リスト	・公差設定1～3を固定で表示する ・「設定名」を表示する ・設定名はユーザが設定することが可能
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する
3	現在の公差設定	・現在適用されている公差設定にアイコンを表示する

●公差設定の選択確定

- ・確定ボタンを押すと選択中の公差設定を現在の設定として確定する
- ・現在の設定を示すアイコンの位置を変更する



ステータスバー表示に追加する場合は記載

●公差設定名の編集

- ・設定名を編集したい位置を選択してラベル編集ボタンを押すと文字入力ウィンドウが表示される
- ・文字入力ウィンドウで設定名を編集する



●画面遷移時の表示


メインメニュー画面から遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・一番上（デフォルト設定）を選択状態とする
現在の公差設定	・アイコンを表示する ・設定されている位置に表示する



設定選択画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する （遷移先での確定/キャンセルに関係なく）
現在の公差設定	・アイコンを表示する ・設定されている位置に表示する



- ・編集画面
- ・設定名入力カウインドウ

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する
オールONボタン、オールOFFボタンを削除

●構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	公差値設定エリア	・測定項目ごとに公差判定ON/OFF、設計値、下限公差、上限公差を設定する
3	オールONボタン	・全ての測定項目（ページ1,2全体）の公差判定ON/OFF設定をONに切替える
4	オールOFFボタン	・全ての測定項目（ページ1,2全体）の公差判定ON/OFF設定をOFFに切替える
5	キャンセルボタン	・変更内容を破棄して前の画面（公差設定 設定選択）に戻る
6	確定ボタン	・変更内容を確定して前の画面（公差設定 設定選択）に戻る

●公差値設定エリア

公差判定ON

1

2

3

4

5

6

6

6

公差判定OFF

D

No	名称	説明
1	測定項目文字	・測定項目を示す文字アイコンを表示する
2	公差判定ON/OFFボタン	・押下する度に公差判定のONとOFFを切り替える
3	下限公差	・各測定項目に設定されている下限公差を表示する
4	設計値	・各測定項目に設定されている設計値を表示する
5	上限公差	・各測定項目に設定されている上限公差を表示する
6	枠	・公差判定ONの場合、編集可能なことを示す枠を表示する ・公差判定OFFの場合、編集不可なことを示す枠を表示する ・公差判定ONの場合、枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して設計値/下限公差/上限公差の変更を行う

●設計値/上限公差/下限公差の表示形式

・本体設定の単位、最小表示量、小数点フォーマットの設定状態によって表示内容を切り替える

表示例

-123.123

123,12

-12.34565

12.3452

項目	内容
単位	・単位設定に合わせて数値の換算を行う -mm単位、mm単位（GOST） -inch単位 ・単位は表示しない（ステータスバーのみ）
最小表示量	・本体設定の最小表示量設定に合わせて数値の表示桁数を切り替える（最小桁の数値は最小表示量設定に依らず1固定とする） -最小表示量： 0.001mm ⇒ 0.001mm -最小表示量： 0.01mm ⇒ 0.01mm -最小表量設定：0.00005in ⇒ 0.00001in -最小表量設定：0.0001in ⇒ 0.0001in -最小表量設定：0.0002in ⇒ 0.0001in
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
符号	・負数の場合は負の符号を表示する ・上限公差/下限公差は正数の場合は正の符号を表示する（0は除く）

●測定項目 1/2

- ・公差設定は測定項目ごとに設定する
- ・基本測定の結果の各測定種別における同じ測定項目に対して共通で使用する

ページ1

2022/12/31mmABS

公差設定1/2

下限公差

設計値

上限公差

1

Z

☒

-0.100

10.000

+0.100

2

ΔZ

☒

-0.100

10.000

+0.100

3

D

☒

-0.100

10.000

+0.100

4

W

☒

-0.100

10.000

+0.100

☒ALL

☐ALL

×

✓

ページ2

2022/12/31mmABS

公差設定2/2

下限公差

設計値

上限公差

5

Z_L

☒

-0.100

10.000

+0.100

6

Z_s

☒

-0.100

10.000

+0.100

7

Z_D

☒

-0.100

10.000

+0.100

☒ALL

☐ALL

×

✓

ページ1			
No	アイコン	名称	対象の測定種別
1	Z	高さ	・高さ（上面/下面）測定
		高さ（頂点）	・軸（上面/下面）測定 ・穴（上面/下面）測定
		高さ（中心）	・円（穴/軸）測定 ・幅（内側/外側）測定 ・テーパ穴測定
2	ΔZ	前回高さとの差分	・高さ（上面/下面）測定 ・軸（上面/下面）測定 ・穴（上面/下面）測定 ・円（穴/軸）測定 ・幅（内側/外側）測定 ・テーパ穴測定
3	W	幅	・幅（内側/外側）測定
4	D	直径	・円（穴/軸）測定

●測定項目 2/2

ページ1

2022/12/31

mm ABS

公差設定 1/2

		下限公差	設計値	上限公差
1 Z	☒	-0.100	10.000	+0.100
2 ΔZ	☒	-0.100	10.000	+0.100
3 D	☒	-0.100	10.000	+0.100
4 W	☒	-0.100	10.000	+0.100

☒ ALL

☐ ALL

×

✓

ページ2

2022/12/31

mm ABS

公差設定 2/2

		下限公差	設計値	上限公差
5 Z _L	☒	-0.100	10.000	+0.100
6 Z _s	☒	-0.100	10.000	+0.100
7 Z _D	☒	-0.100	10.000	+0.100

☒ ALL

☐ ALL


×

✓

No	アイコン	名称	対象の測定種別
5	Z _L	最大値	・変位（上面/下面）測定
6	Z _s	最小値	・変位（上面/下面）測定
7	Z _D	変位	・変位（上面/下面）測定

●公差判定ON/OFFの切り替え

- ・各測定項目で公差判定をOFFに設定すると設計値、上限公差、下限公差を無効表示とし、タッチしても何もしない
- ・設定されていた値はOFF状態でも保持する

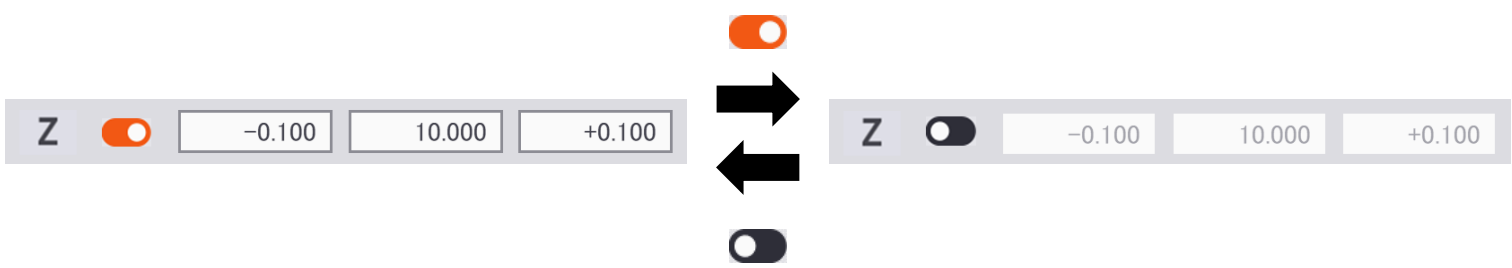

●設計値/上限公差/下限公差の編集


・編集したい設計値/上限公差/下限公差をタッチすることで数値入力ウィンドウが表示され、値の編集が可能



2025/4/8
オールONボタン、オールOFFボタンを削除

●オールONボタン/オールOFFボタンの動作

・オールONボタン、オールOFFボタンはページ 1、ページ2の全ての測定項目に作用する

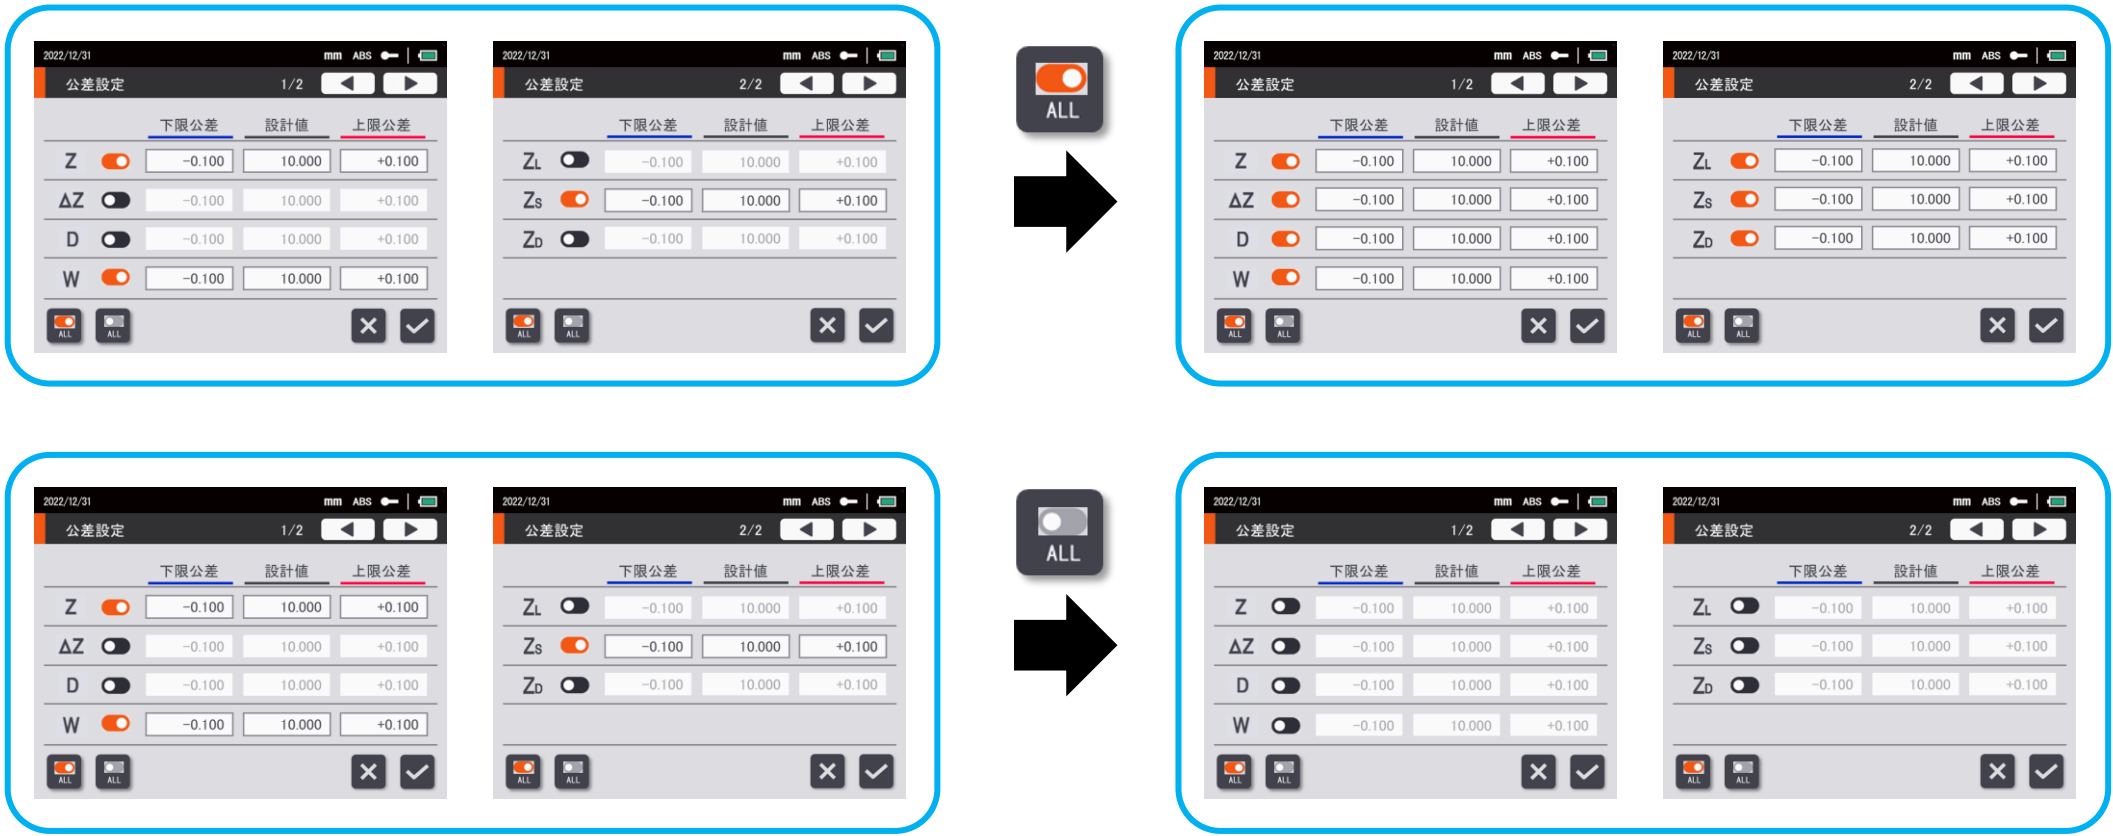


●入力内容の制限とチェック 1/3

数値入力ウィンドウでの入力可能範囲制限

- ・設計値/上限公差/下限公差の各項目に入力可能範囲を設定し、数値入力ウィンドウで入力制限を行う
- ・入力可能範囲外の値を入力した場合は確定ボタンを無効表示にし、タッチしても何もしない

入力可能範囲外の場合

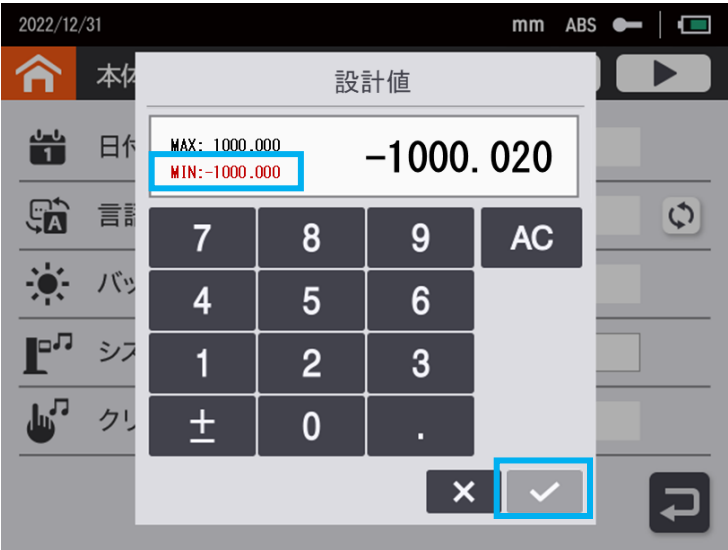

- ・確定ボタンを無効にする

項目	入力可能範囲
設計値 上限公差 下限公差	-1000～1000

2025/4/8
入力可能範囲を変更
mm : -9999.999～+9999.999
inch : -393.70075～+-393.70075

●入力内容の制限とチェック 2/3

数値入力後のチェック

- ・測定項目ごとに上限公差と下限公差の大小関係をチェックし、上限公差<下限公差の場合はエラーとする
- ・数値入力ウィンドウで上限公差or下限公差を入力し編集画面に戻った時にチェックを行い、エラーだった場合は文字色を変更する




- ・対象の測定項目の上限公差と
下限公差の両方の文字色を変更する

●入力内容の制限とチェック 3/3

編集画面の操作時のチェック


- ・エラーが出ている測定項目がある状態で下記の操作を行おうとした場合はエラー表示を行い、操作を実行しない
 - エラーが出ている測定項目の公差判定ON⇒OFF切替え
 - オールOFF
 - ページ送り（前へ/次へ）
 - 確定

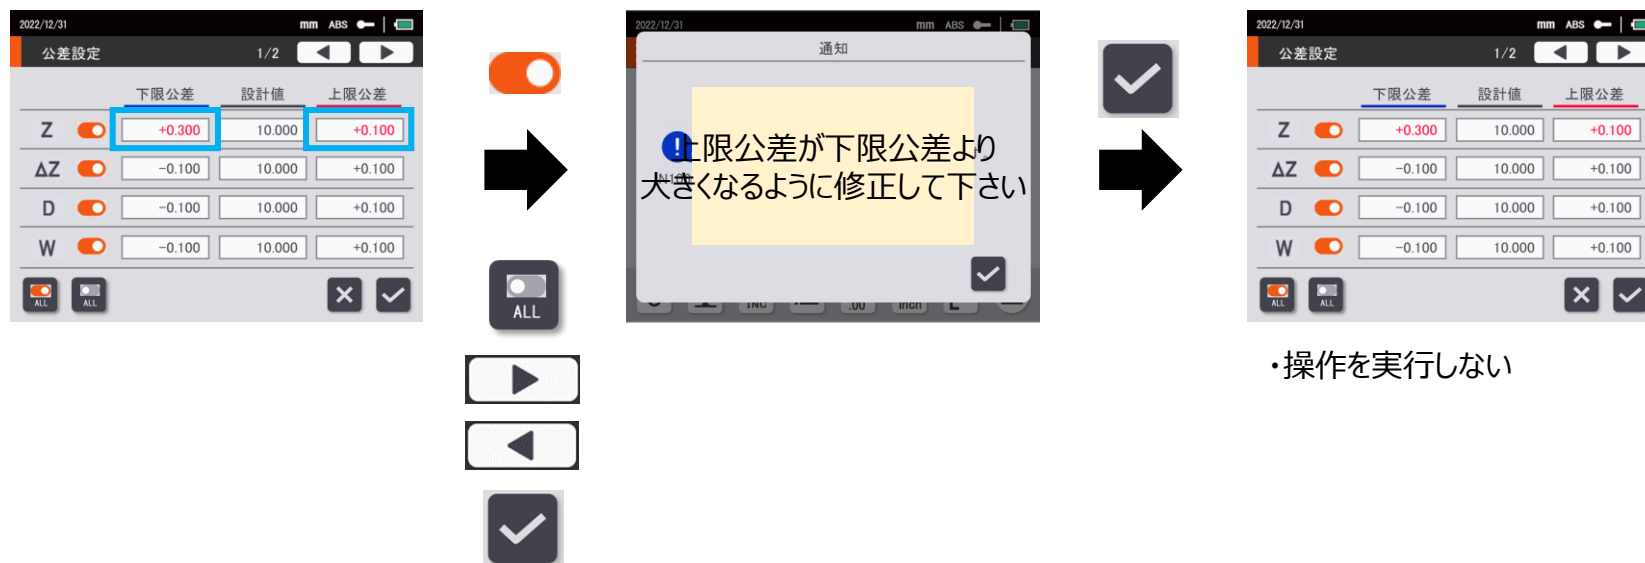

・操作を実行しない

● ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する

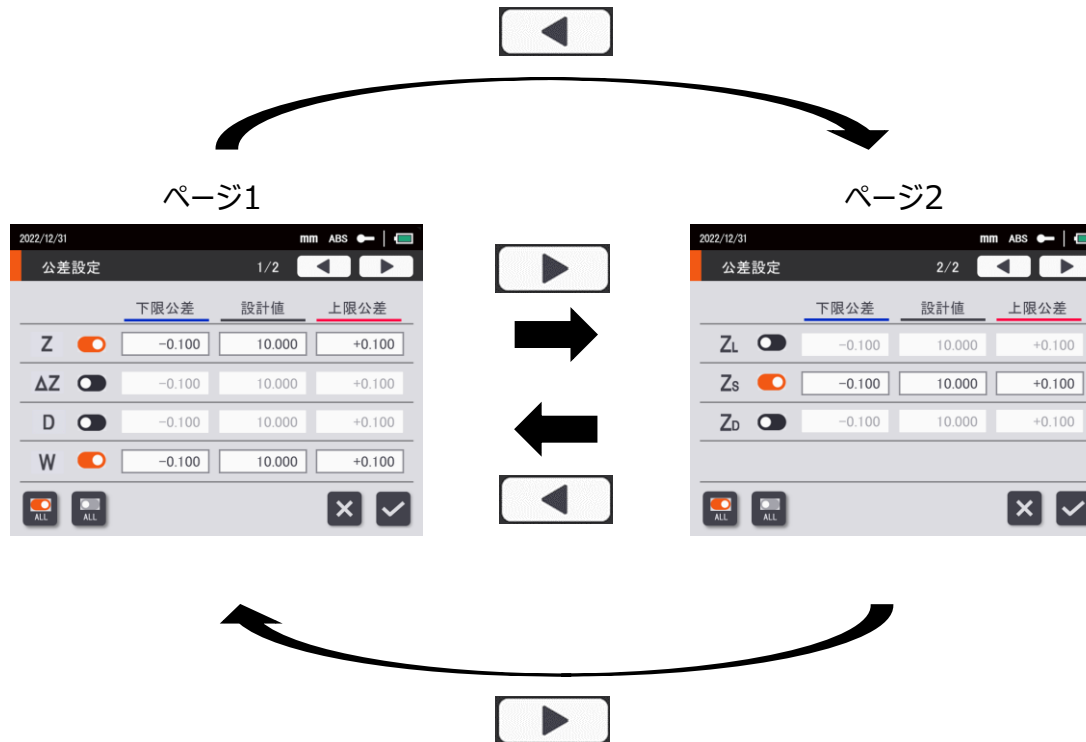


●画面遷移時の表示

公差設定選択画面から遷移した場合

項目	仕様
ページ	・ページ1を表示する

編集画面から遷移した先のウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する

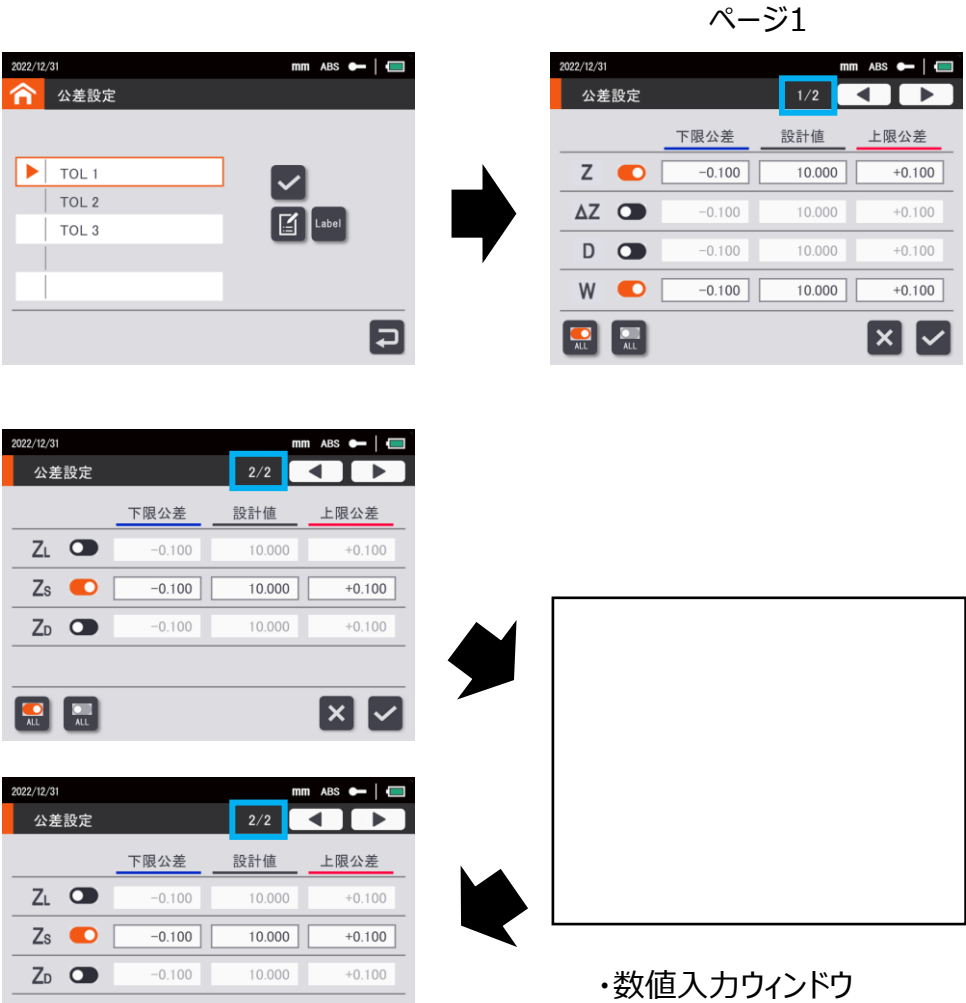

● 構成要素



2025/4/8
・「HOMEに戻るボタン」は無しに変更

No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	出力項目選択	・自動出力/手動出力で出力する項目を選択する ・基本測定に適用される（手順測定は手順設定内で設定する）
3	自動出力	・測定実行時に測定結果の自動出力を行うか行わないかを選択する ・基本測定に適用される（手順測定は手順設定内で設定する）
4	デジマチック出力	・測定結果のデジマチック出力を行うか行わないかを選択する ・基本測定、手順測定の両方に適用される
5	USB出力	・測定結果のUSB出力を行うか行わないかを選択する ・基本測定、手順測定の両方に適用される
6	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

2025/4/8
デジマチック出力とUSB出力の設定方法を変更
出力先設定に統一し、OFF/デジマチック出力/USB出力のトグル設定とする
区切り文字設定（USB出力用）を追加（選択式）




●出力項目選択 メニュー表示



No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	出力項目選択遷移ボタン	・出力項目選択画面に遷移する

●自動出力/デジマチック出力/USB出力 メニュー表示

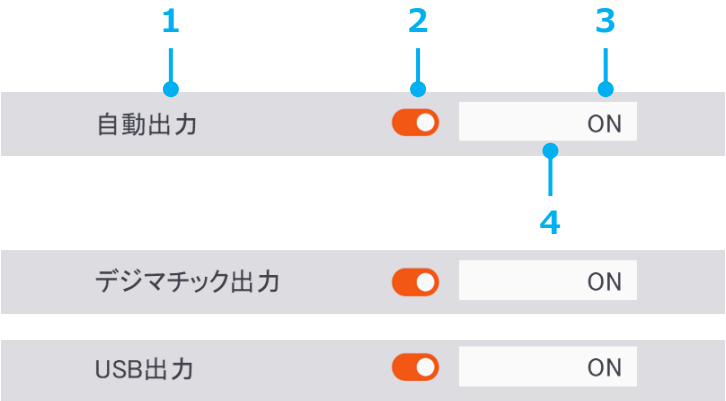

No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	ON/OFF切替えボタン	・押下する度にON/OFFを切り替える
3	ON/OFF状態	・ON/OFF状態をテキスト表示する
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

表示パターン


ON/OFF	表示
ON	
OFF	

●構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	出力項目選択エリア	・測定モードごとに測定項目の出力ON/OFFを選択する
3	オールONボタン	・全ての測定モード（ページ1,2全体）の測定項目をONに切替える
4	オールOFFボタン	・全ての測定モード（ページ1,2全体）の測定項目をOFFに切替える
5	戻るボタン	・前の画面（出力設定メニュー）に戻る

●出力項目選択エリア

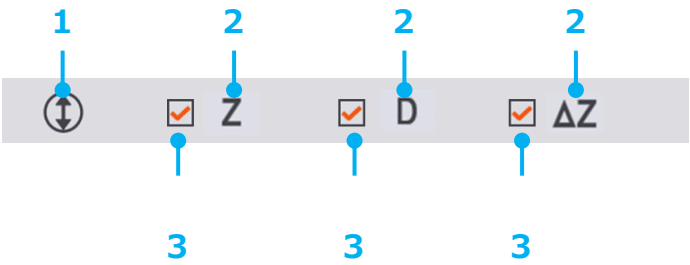

No	名称	説明
1	測定モードアイコン	・測定モードを示すアイコンを表示する
2	測定項目文字	・測定項目を示す文字アイコンを表示する
3	ON/OFFチェックボックス	・出力のON/OFFを切り替える ・測定モードの全ての測定項目をOFFにすることも可能

●測定モードと測定項目 1/2

・出力のON/OFFは各測定モードの測定項目ごとに設定する

ページ1

2022/12/31mmABS

出力項目選択1/2

1



☒ Z☒ ΔZ

2



☒ Z☒ D☒ ΔZ

3



☒ Z☒ D☒ ΔZ

4



☒ Z☒ W☒ ΔZ

5



☒ Z☒ W☒ ΔZ

☒ ALL☐ ALL



ページ2

2022/12/31mmABS

出力項目選択2/2

6



☒ Z☒ ΔZ

7



☒ Z☒ ΔZ

8



☒ Z_L☒ Z_S☒ Z_D

9



☒ Z☒ ΔZ

☒ ALL☐ ALL



ページ1			
No	測定モード	測定項目	
1		高さ（上面/下面）測定	Z
			ΔZ
2		円（穴）測定	Z
			D
			ΔZ
3		円（軸）測定	Z
			D
			ΔZ
4		幅（内側）測定	Z
			W
			ΔZ
5		幅（外側）測定	Z
			W
			ΔZ

●測定モードと測定項目 2/2

ページ1

2022/12/31mmABS

出力項目選択1/2

1

☒ Z

☒ ΔZ

2

☒ Z

☒ D

☒ ΔZ

3

☒ Z

☒ D

☒ ΔZ

4

☒ Z

☒ W

☒ ΔZ

5

☒ Z

☒ W

☒ ΔZ

☒ ALL

☐ ALL

ページ2

2022/12/31mmABS

出力項目選択2/2

6

☒ Z

☒ ΔZ

7

☒ Z

☒ ΔZ

8

☒ ZL

☒ Zs

☒ ZD

9

☒ Z

☒ ΔZ

☒ ALL

☐ ALL

No	測定モード	測定項目
6		軸（上面/下面）測定
		Z
		ΔZ
7		穴（上面/下面）測定
		Z
		ΔZ
8		変位（上面/下面）測定
		ZL
		ZS
		ZD
9		テーパー穴測定
		Z
		ΔZ

●チェックボックスのタッチエリア


- ・チェックボックスのアイコンは小さいため、タッチエリアをアイコンより大きく設定する
- ・チェックボックスと測定項目文字を含む範囲をタッチエリアとする



タッチエリア


● オールONボタン/オールOFFボタンの動作

・オールONボタン、オールOFFボタンはページ 1、ページ2の全ての項目に作用する

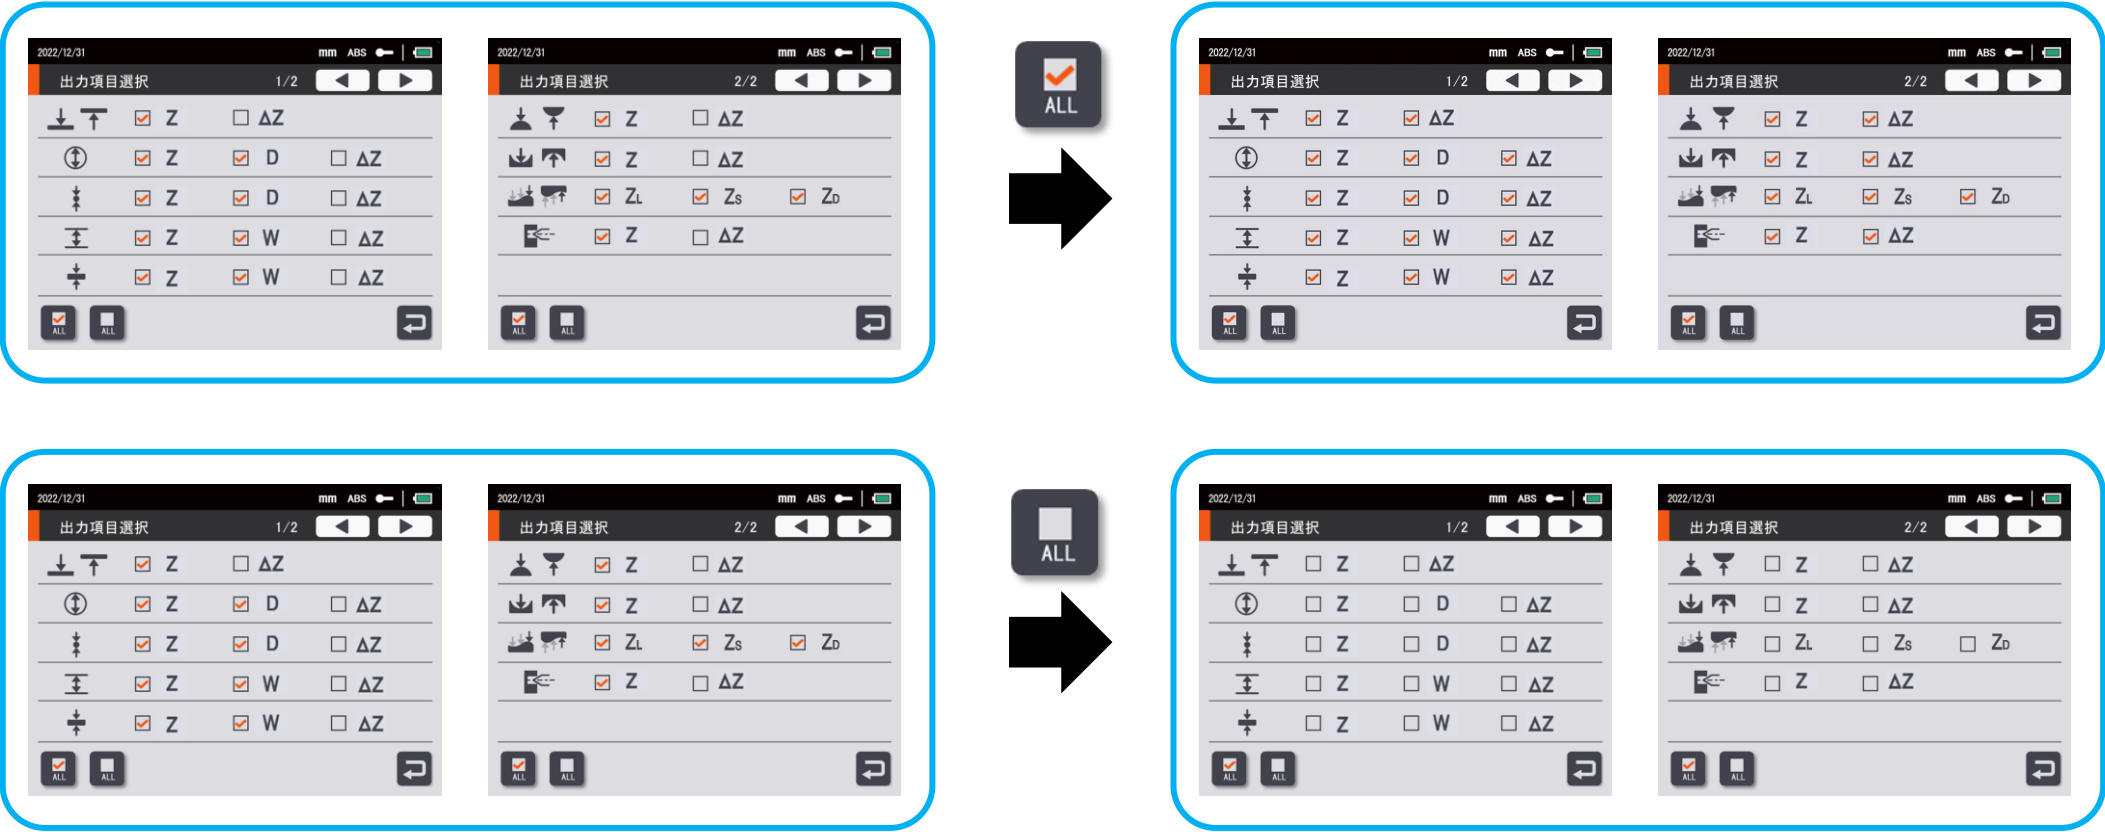

● ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する

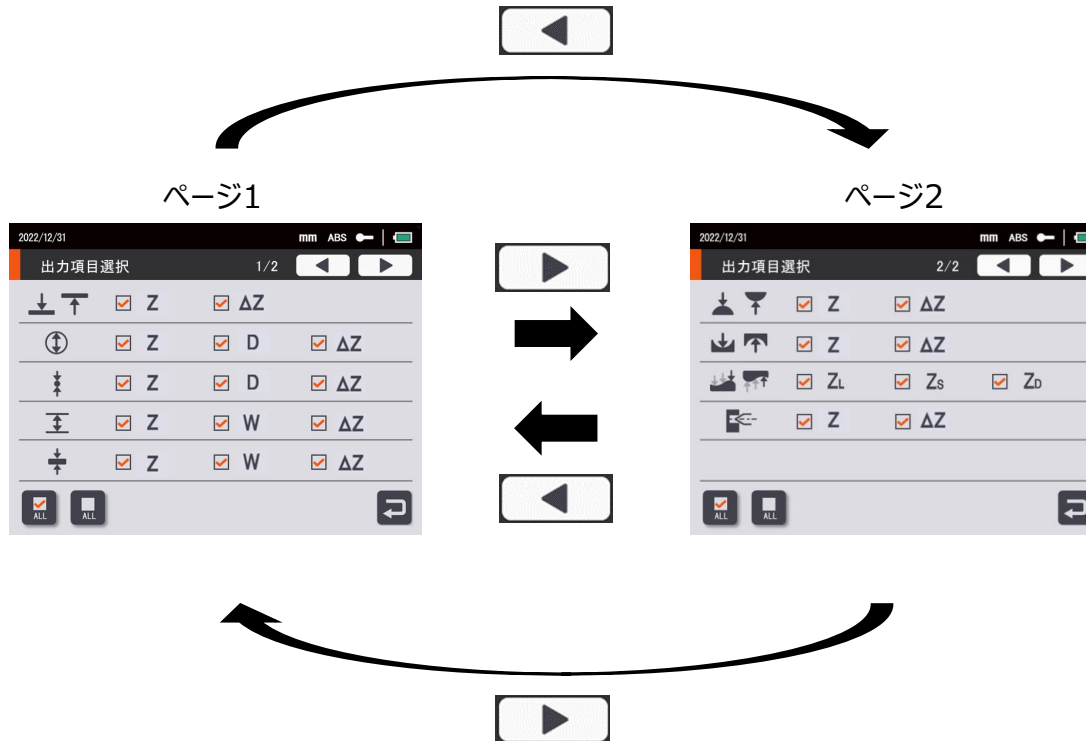

●画面遷移時の表示

出力設定メニュー画面から遷移した場合

項目	仕様
ページ	・ページ1を表示する



2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する
ボタン数設定は削除（編集画面に移動）

●構成要素




No	名称	説明
1	メニューバー	・「メインメニューボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	ボタン数切替え	・クイックボタンの1段に表示するボタン数を8ボタンと4ボタンで切り替える
3	クイックボタン設定選択エリア	・クイックボタン設定をデフォルト設定、カスタム設定1～3から選択する ・デフォルト設定は編集不可 ・カスタム設定は編集可能
4	選択確定ボタン	・選択枠で選択中の設定を現在のクイックボタン設定にする
5	編集ボタン	・選択枠で選択中の設定の配置機能を編集する画面（編集モード）に遷移する ・カスタム設定のみ編集可能
6	閲覧ボタン	・選択枠で選択中の設定の配置機能を閲覧する画面（閲覧モード）に遷移する
7	ラベル編集ボタン	・選択枠で選択中の設定の設定名を編集する ・カスタム設定のみ編集可能
8	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

・画面ロック機能でクイックボタン設定の編集をロックすると編集に関するボタンは操作不可とする（画面ロック機能を参照）

2025/4/8
ボタン数設定は削除（編集画面に移動）

● ボタン数切替え

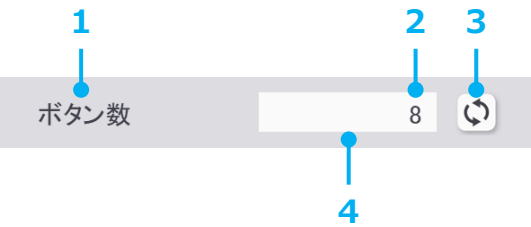


No	名称	説明
1	設定名	・設定名をテキスト表示する
2	ボタン数	・現在のボタン数を表示する
3	ボタン数切替えボタン	・押下する度にボタン数を8ボタンと4ボタンで切り替える
4	枠	・編集不可なことを示す枠を表示する

表示パターン

現在の座標系	表示
8ボタン	8 
4ボタン	4 

● クイックボタン設定選択エリア

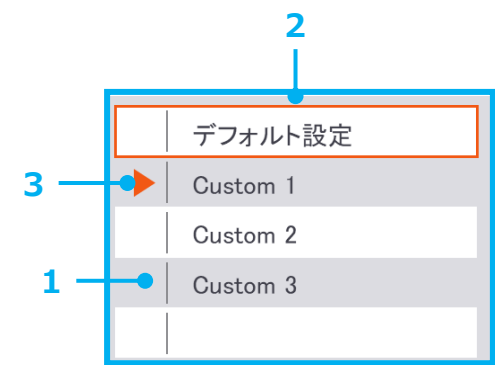


No	名称	説明
1	クイックボタン設定リスト	・デフォルト設定、カスタム設定1～3を固定で表示する ・「設定名」を表示する ・デフォルト設定の設定名は固定で多言語表示を行う ・カスタム設定の設定名はユーザが設定することが可能で多言語表示は行わない
2	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する
3	現在のクイックボタン設定	・現在適用されているクイックボタン設定にアイコンを表示する

● 操作ボタンの無効表示


- ・選択中の設定がデフォルト設定かカスタム設定かによって操作可能なボタンを切り替える
- ・操作不可のボタンは無効表示とし、タッチしても何もしない

カスタム設定を選択

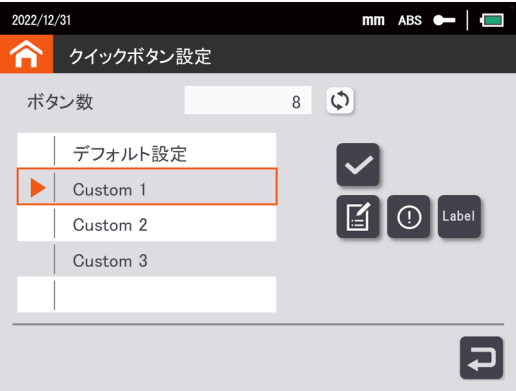

- ・無効表示なし


デフォルト設定を選択

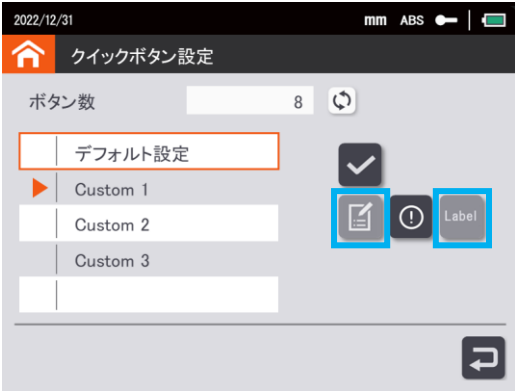

- ・編集ボタンとラベル編集ボタンを無効表示とする

●クイックボタン設定の選択確定

- ・確定ボタンを押すと選択中のクイックボタン設定を現在の設定として確定する
- ・現在の設定を示すアイコンの位置を変更する

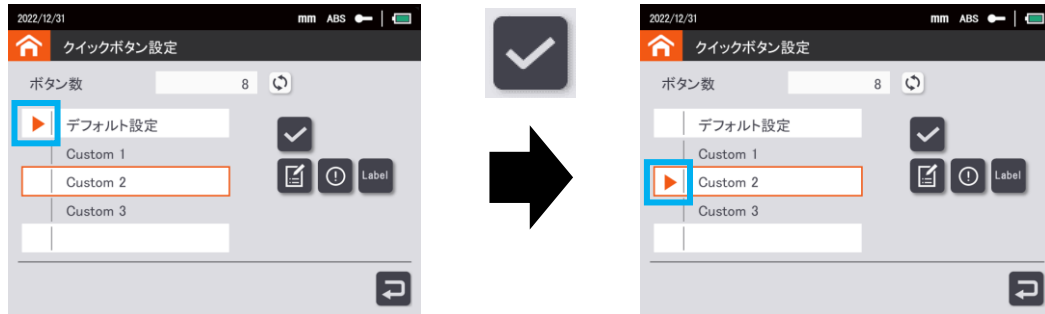

●クイックボタン設定名の編集


- ・設定名を編集したい位置を選択してラベル編集ボタンを押すと文字入力ウィンドウが表示される
- ・文字入力ウィンドウで設定名を編集する
- ・カスタム設定のみ編集可能



●画面遷移時の表示



メインメニュー画面から遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・一番上（デフォルト設定）を選択状態とする
現在のクイックボタン設定	・アイコンを表示する ・設定されている位置に表示する

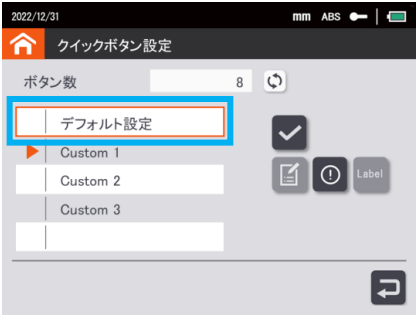

設定選択画面から遷移した先の画面/ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する （遷移先での確定/キャンセルに関係なく）
現在のクイックボタン設定	・アイコンを表示する ・設定されている位置に表示する

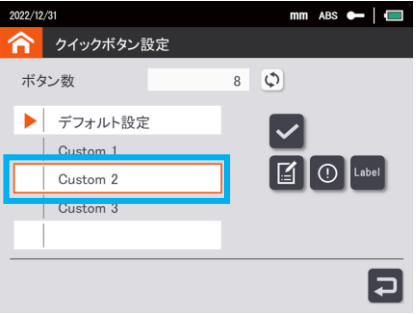

- ・編集/閲覧画面

・設定名入力ウィンドウ


2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する
機能配置ボタンとフォルダ配置ボタンを統合
ボタン数切替えボタン追加

● 構成要素



No		
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	機能/フォルダ配置エリア	・配置した機能/フォルダを表示する ・配置したい位置を選択して機能を配置するかフォルダを配置するか の選択を行う
3	機能配置ボタン	・選択中の位置に機能を配置する ・機能選択画面に遷移する
4	フォルダ配置ボタン	・選択中の位置にフォルダを配置する ・フォルダ選択画面に遷移する
5	1件削除ボタン	・選択中の位置に配置された機能/フォルダを削除する
6	全削除ボタン	・配置した機能をすべて削除する
7	戻るボタン	・前の画面（クイックボタン設定選択）に戻る ・編集/閲覧が完了したら押す

●機能配置エリア

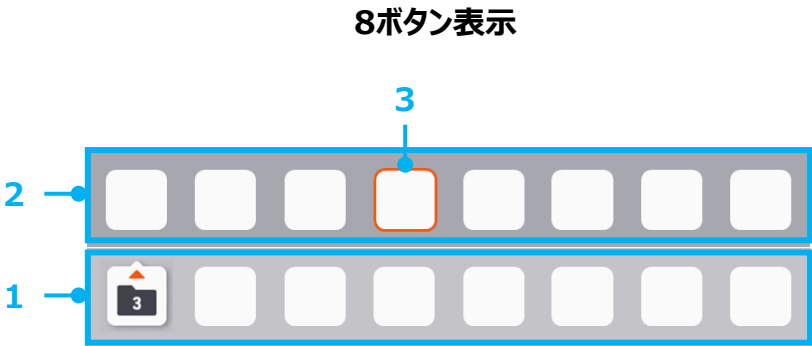


No	名称	説明
1	1段目配置エリア	・1段目に表示する機能/フォルダを配置する ・機能とフォルダを配置することが可能
2	2段目配置エリア	・1段目に配置したフォルダに対してフォルダ内に機能を配置する ・1段目にフォルダを配置し、フォルダを選択したときに展開されて表示される ・機能のみ配置することが可能
3	選択枠	・リストのタッチした位置に選択枠を表示する ・選択枠が表示されている設定に対し、下のボタンで操作を行う



● クイックボタンを表示する画面との対応

・クイックボタン設定編集画面のクイックボタンの並びは基本測定 HOME画面などのクイックボタンを表示する画面での並びを表す

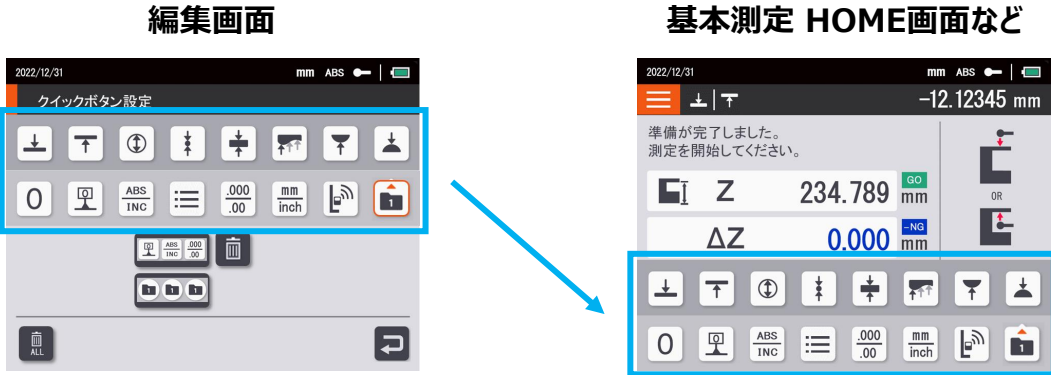

・機能を配置しない位置とすることも可能
・クイックボタンを表示する画面では空白として表示する



配置なし

●機能の配置

配置手順



- ・配置したい位置を選択
- ・機能配置ボタンを押す

- ・機能を選択する

- ・機能が配置される

配置ルール

- ・1段目にフォルダを配置した場合はフォルダ内（2段目）に配置できる
- ・既に機能/フォルダが配置されている場合は上書きを行う
- ・フォルダを上書きした場合はフォルダ内に配置していた機能を削除する
- ・同じ機能を複数配置できる

●フォルダの配置

配置手順



- ・配置したい位置を選択
- ・フォルダ配置ボタンを押す
- ・フォルダアイコンを選択する
- ・フォルダが配置される

配置ルール


- ・1段目のみに配置できる
- ・既に機能/フォルダが配置されている場合は上書きを行う
- ・フォルダを上書きした場合はフォルダ内に配置していた機能はそのままとする（フォルダアイコンの変更のみ）
- ・同じフォルダアイコンを複数配置できる

●フォルダ内への機能の配置

配置手順



- ・フォルダを選択すると2段目が展開される
- ・2段目の配置したい位置を選択する
- ・機能配置ボタンを押す

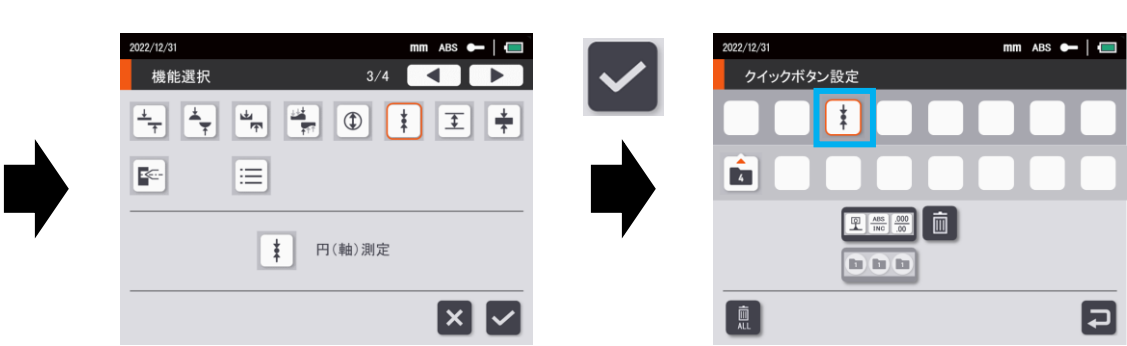

- ・機能を選択する
- ・機能が配置される

展開中ではない

展開中



・フォルダアイコンは展開中ではない場合/展開中の場合でアイコンを切り替える
（複数のフォルダが配置されている場合にどのフォルダを展開しているかを示す）

●機能/フォルダの1件削除

- ・機能/フォルダを削除したい位置を選択して1件削除ボタンを押すと選択位置の機能/フォルダを削除する
- ・フォルダを削除した場合はフォルダ内に配置していた機能も削除する

機能を削除



・選択枠は同じ位置のままとする


フォルダを削除



・フォルダ内の機能も削除する
(再度同じ位置にフォルダを配置しても復元しない)

●機能/フォルダの全削除

- ・全削除ボタンを押した場合は確認メッセージを表示して全ての機能/フォルダ（フォルダ内の機能を含む）を削除する
- ・機能/フォルダが1件も配置されていない場合も動作は同じ

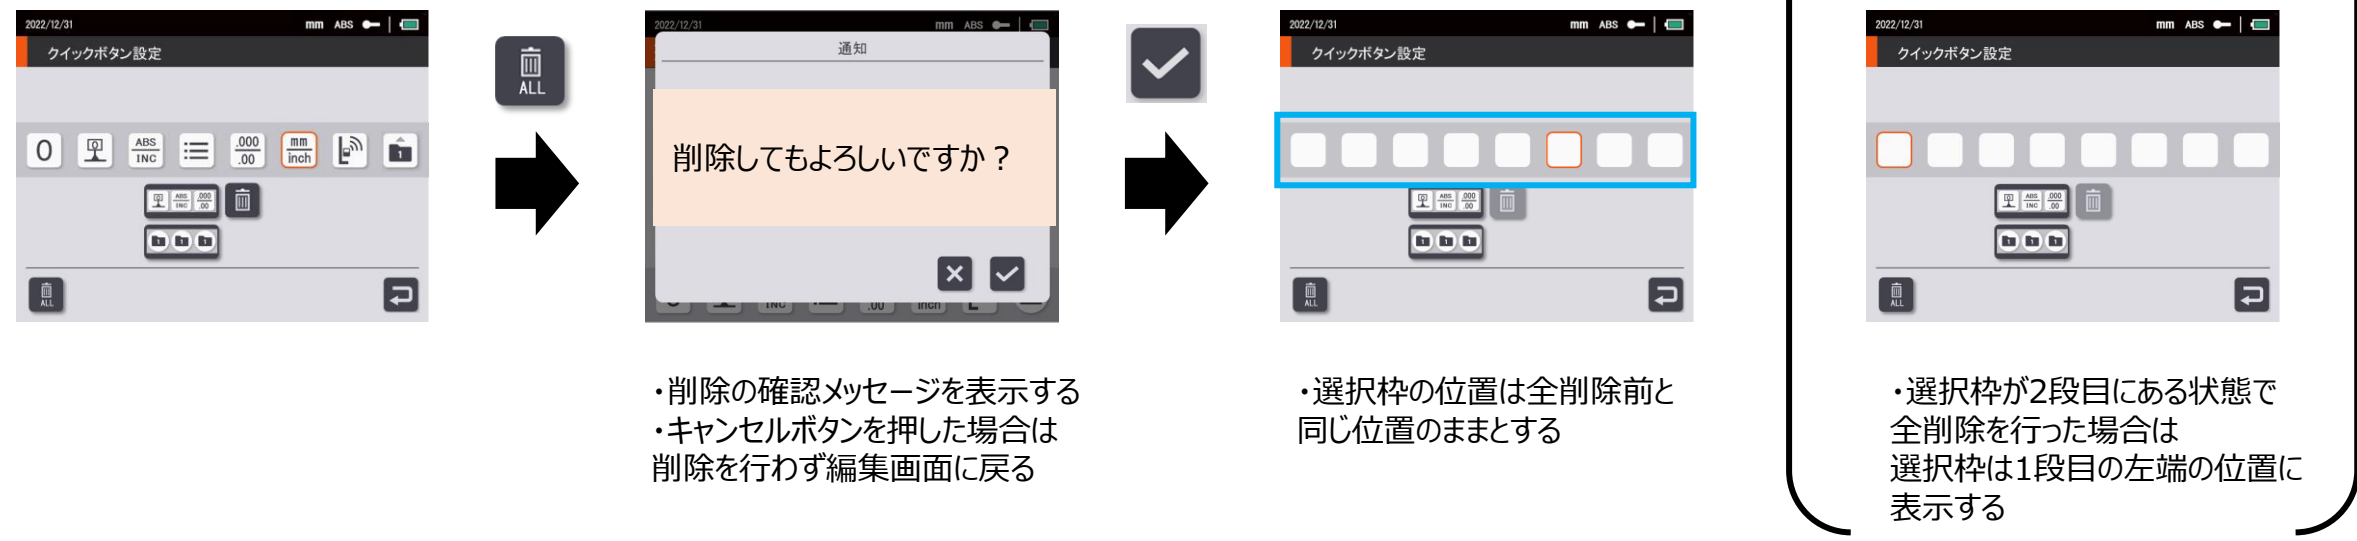

・削除の確認メッセージを表示する
・キャンセルボタンを押した場合は
削除を行わず編集画面に戻る

・選択枠の位置は全削除前と
同じ位置のままとする

・選択枠が2段目にある状態で
全削除を行った場合は
選択枠は1段目の左端の位置に
表示する

●編集モードと閲覧モード

- ・クイックボタン設定選択画面で編集ボタンを押した場合は編集モードに、閲覧ボタンを押した場合は閲覧モードに遷移する
- ・閲覧モードは以下のボタンを非表示とする
 - 機能配置ボタン
 - フォルダ配置ボタン
 - 1件削除ボタン
 - 全削除ボタン
- ・閲覧モードでも機能/フォルダ配置エリアのタッチと選択枠の表示を行う
(機能は実行できないがフォルダ内の機能を確認するために使用する)

編集モード



閲覧モード



●画面遷移時の表示 1/2


メインメニュー画面から遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・1段目の左端の位置を選択状態とする ・左端の位置にフォルダが配置されていた場合は2段目を展開した状態とする

配置されていないor機能が配置されている場合




フォルダが配置されている場合

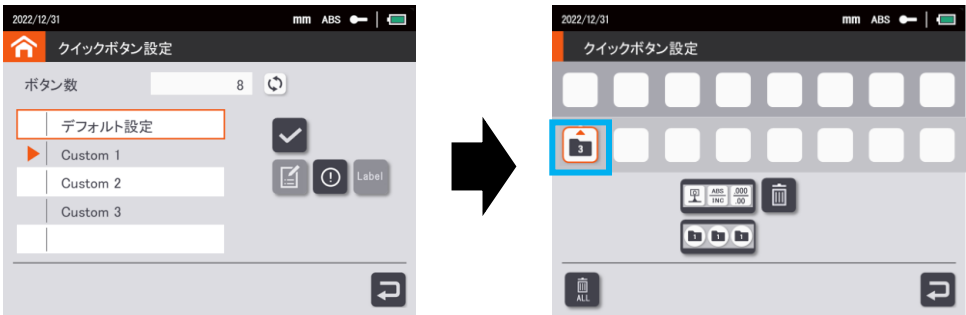

● 画面遷移時の表示 2/2

設定選択画面から遷移した先の画面、ウィンドウから遷移した場合

項目	仕様
選択枠	・遷移前と同じ位置に表示する （遷移先での確定/キャンセルに関係なく） ・フォルダ内の機能を選択していた場合は、同じフォルダを展開した状態で選択していた機能と同じ位置に表示する

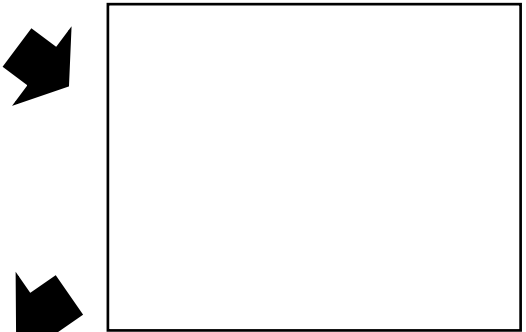

- ・機能/フォルダ選択画面
- ・メッセージウィンドウ（全削除）

● ボタンの無効表示




- ・機能/フォルダが配置されていない位置を選択したときに下記のボタンを無効表示とし、タッチしても何もしない
-1件削除ボタン



- ・2段目を選択しているときに下記のボタンを無効表示とし、タッチしても何もしない
-フォルダ配置ボタン

● 8ボタン表示と4ボタン表示の切り替え（カスタム設定）


- ・機能を配置した状態で8ボタン表示と4ボタン表示を切り替えた場合、配置済みの機能の削除は行わず共通で使用する
- ・8ボタン表示の左側4ボタンを4ボタン表示でも使用する（フォルダ内の機能も同様）
- ・右側4ボタンも内部では保持するため、4ボタン表示から8ボタン表示に戻したときに切替え前の状態に復元される

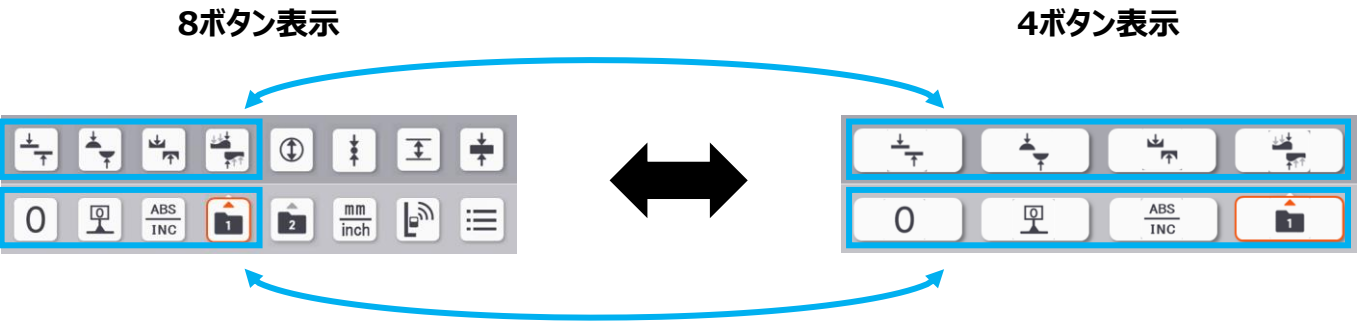

●8ボタン表示と4ボタン表示の切り替え（デフォルト設定） 1/2

- ・デフォルト設定では8ボタン表示用の機能と4ボタン表示用の機能が固定で設定されている
- ・デフォルト設定はmm機種とmm/inch機種で異なる

8ボタン表示



位置	mm機種	mm/inch機種
1	測定結果履歴	測定結果履歴
2	プローブ交換	プローブ交換
3	ABS原点設定	ABS原点設定
4	ゼロセット	ゼロセット
5	ABS/INC切替え	ABS/INC切替え
6	最小表示量切替え	mm/inch切替え
7	フォルダ1（基本測定）	フォルダ1（基本測定）
8	データ出力	データ出力

フォルダ1（基本測定）

位置	mm機種	mm/inch機種
1	高さ（上面/下面）測定	高さ（上面/下面）測定
2	軸（上面/下面）測定	軸（上面/下面）測定
3	穴（上面/下面）測定	穴（上面/下面）測定
4	変位（上面/下面）測定	変位（上面/下面）測定
5	円（穴）測定	円（穴）測定
6	円（軸）測定	円（軸）測定
7	幅（内側）測定	幅（内側）測定
8	幅（外側）測定	幅（外側）測定

2025/4/8

デフォルト設定は8ボタン固定とし、4ボタンは無しとする

●8ボタン表示と4ボタン表示の切り替え（デフォルト設定） 2/2

- ・デフォルト設定では8ボタン表示用の機能と4ボタン表示用の機能が固定で設定されている
- ・デフォルト設定はmm機種とmm/inch機種で異なる

4ボタン表示



位置	mm機種	mm/inch機種
1	測定結果履歴	測定結果履歴
2	フォルダ1（プローブ、原点）	フォルダ1（プローブ、原点）
3	フォルダ2（基本測定）	mm/inch切替え
4	データ出力	データ出力

フォルダ1（プローブ、原点）

位置	mm機種	mm/inch機種
1	プローブ交換	プローブ交換
2	ABS原点設定	ABS原点設定
3	ゼロセット	ゼロセット
4	ABS/INC切替え	ABS/INC切替え


フォルダ2（基本測定）

位置	mm機種	mm/inch機種
1	高さ（上面/下面）測定	高さ（上面/下面）測定
2	円（穴）測定	円（穴）測定
3	円（軸）測定	円（軸）測定
4	幅（内側）測定	幅（内側）測定

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する
ミニマップ追加
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更

● 構成要素 1/2

機能選択

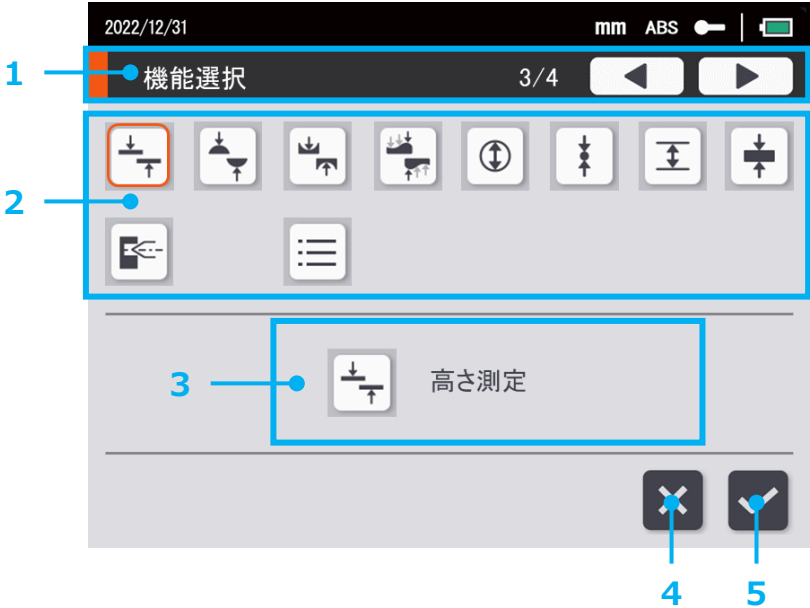

No		
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	機能選択エリア	・配置する機能を選択する ・1ページに最大16機能（8機能×2段）を表示する ・8ボタン表示でも4ボタン表示でも画面は同じ
3	選択した機能の表示	・機能選択エリアで選択中の機能のアイコンと名称を表示する
4	キャンセルボタン	・選択内容をキャンセルする
5	確定ボタン	・選択内容を確定する

2025/4/8
STEP2デザインデータに変更する

● 構成要素 2/2

フォルダ選択

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する




・機能選択と共通箇所は省略

2025/4/8
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更
各ページの配置ボタンを変更
ABS原点設定（0プリセット）を削除

●機能一覧 1/4

ページ1

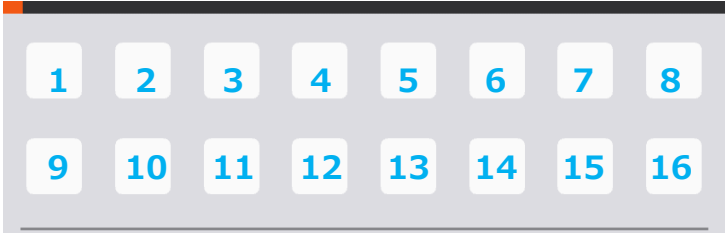


位置	アイコン	機能
1		ABS/INC切替え
2		ABS原点設定
3		ABS原点設定（0プリセット）
4		INC原点設定
5		ゼロセット
6	-	なし
7	-	なし
8	-	なし

位置	アイコン	機能
9		最小表示量切替え
10		公差設定1切替え
11		公差設定2切替え
12		公差設定3切替え
13		データ出力
14		スケールファクタON/OFF
15		mm/inch切替え ※mm機種は非表示とする
16	-	なし

2025/4/8
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更
各ページの配置ボタンを変更
ABS原点設定（0プリセット）を削除

●機能一覧 2/4

ページ2

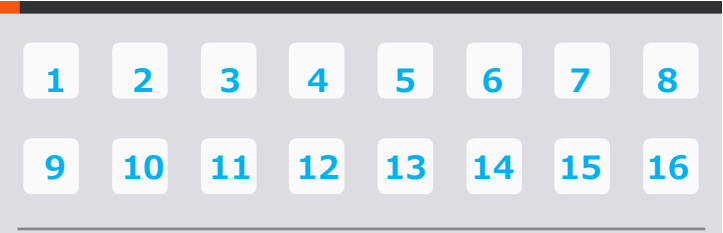


位置	アイコン	機能
1	?	プローブ交換
2	?	プローブ設定1読出し
3	?	プローブ設定2読出し
4	?	プローブ設定3読出し
5	?	プローブ設定4読出し
6	?	プローブ設定5読出し
7	?	プローブ設定6読出し
8	?	プローブ設定7読出し

位置	アイコン	機能
9	?	プローブ設定8読出し
10	?	プローブ設定9読出し
11	?	プローブ設定10読出し
12	-	なし
13	-	なし
14	-	なし
15	-	なし
16	-	なし

2025/4/8
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更
各ページの配置ボタンを変更
ABS原点設定（0プリセット）を削除

●機能一覧 3/4

ページ3

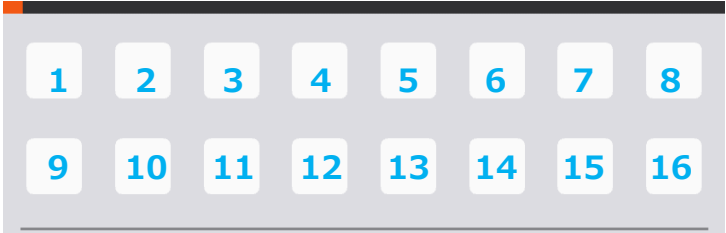


位置	アイコン	機能
1		高さ（上面/下面）測定
2		軸（上面/下面）測定
3		穴（上面/下面）測定
4		変位（上面/下面）測定
5		円（穴）測定
6		円（軸）測定
7		幅（内側）測定
8		幅（外側）測定

位置	アイコン	機能
9		テーパ穴測定
10	-	なし
11		測定結果履歴
12	-	なし
13	-	なし
14	-	なし
15	-	なし
16	-	なし

2025/4/8
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更
各ページの配置ボタンを変更
ABS原点設定（0プリセット）を削除

●機能一覧 4/4

ページ4

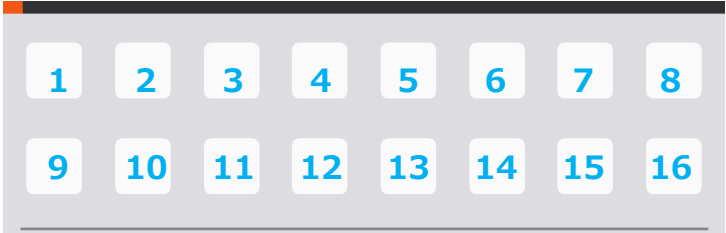


位置	アイコン	機能
1	?	手順1実行
2	?	手順2実行
3	?	手順3実行
4	?	手順4実行
5	?	手順5実行
6	?	手順6実行
7	?	手順7実行
8	?	手順8実行

位置	アイコン	機能
9	?	手順9実行
10	?	手順10実行
11	-	なし
12	-	なし
13	-	なし
14	-	なし
15	-	なし
16	-	なし

2025/4/8
1 ページ当たり12ボタンまで配置可能に変更
各ページの配置ボタンを変更
ABS原点設定（0プリセット）を削除

●フォルダー一覧

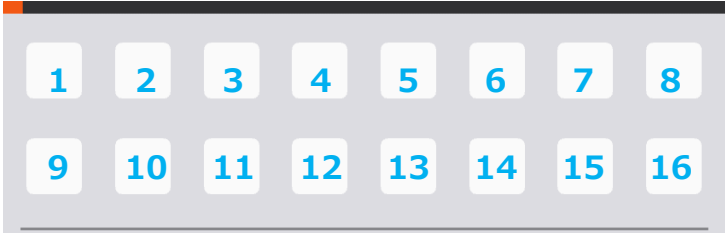


位置	アイコン	機能
1		フォルダ1
2		フォルダ2
3		フォルダ3
4		フォルダ4
5		フォルダ5
6		フォルダ6
7		フォルダ7
8		フォルダ8

位置	アイコン	機能
9	-	なし
10	-	なし
11	-	なし
12	-	なし
13	-	なし
14	-	なし
15	-	なし
16	-	なし

●機能選択 画面遷移時の表示

新規に配置する場合、フォルダを上書きする場合

項目	仕様
ページ	・ページ1を表示する
選択枠	・選択枠を表示する ・上段左端の機能を選択状態とする

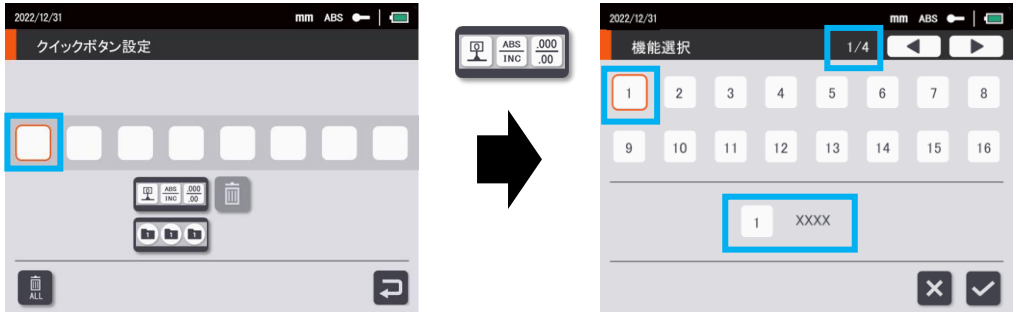

機能を上書きする場合


項目	仕様
ページ	・配置済みの機能があるページを表示する
選択枠	・選択枠を表示する ・配置済みの機能を選択状態とする



●フォルダ選択 画面遷移時の表示


新規に配置する場合、機能を上書きする場合

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・上段左端の機能を選択状態とする

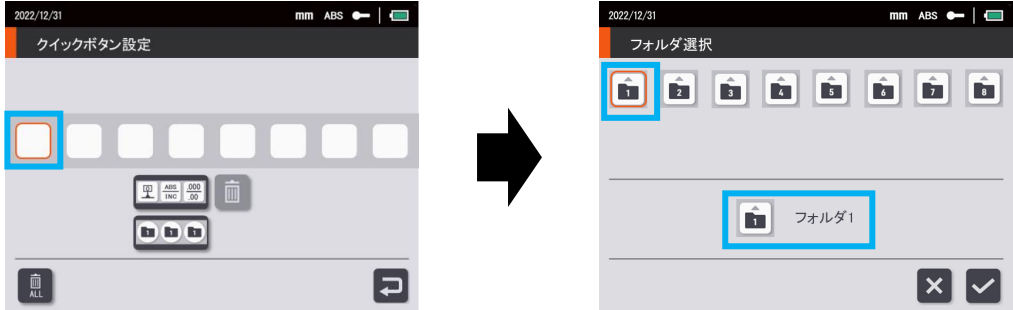


フォルダを上書きする場合

項目	仕様
選択枠	・選択枠を表示する ・配置済みの番号のフォルダを選択状態とする

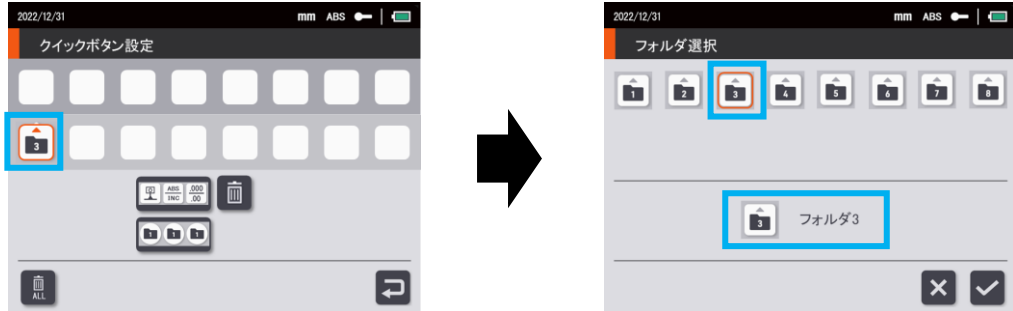

●ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する

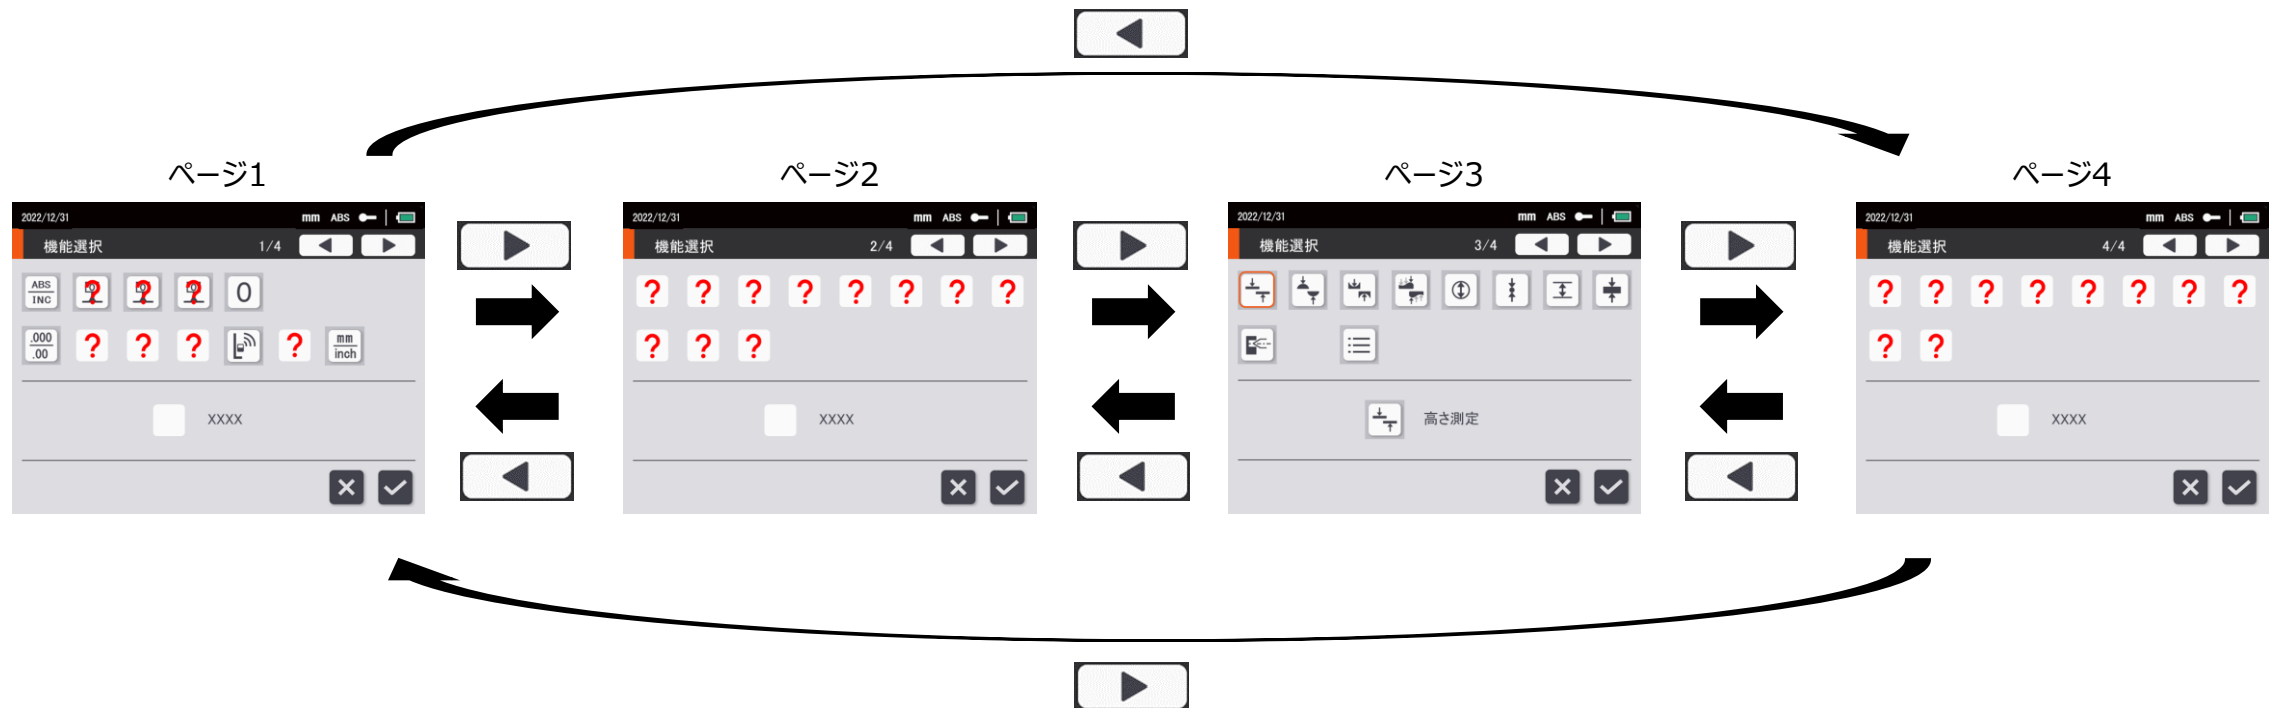

●機能選択 ページ送り時の選択枠

- ・ページ送り時は選択枠は移動しない（選択中の機能に選択枠が残る）
- ・ページ送り後のページで機能をタッチしたときに選択枠を移動する
- ・選択中の機能は画面下の「選択した機能の表示」エリアで確認することができる



ページ送り



機能選択



- ・選択中の機能は変わらない
- ・必ずしも表示中のページ内に選択枠を表示する必要はない

- ・機能を選択すると選択枠を表示し、画面下の表示も更新する

● 構成要素



No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	設定項目1	・1行目に表示する設定項目
3	設定項目2	・2行目に表示する設定項目
4	設定項目3	・3行目に表示する設定項目
5	設定項目4	・4行目に表示する設定項目
6	設定項目5	・5行目に表示する設定項目
7	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る ・選択が完了したら押す

● 設定項目



No	名称	説明
1	設定項目アイコン	・設定項目に対応したアイコンを表示する ・アイコンの表示は必須ではない
2	設定項目名	・設定項目名をテキスト表示する ・設定項目名の表示は必須
3	設定内容の表示・変更エリア	・設定項目の設定内容を表示する ・設定内容の変更を行う

2025/4/8

パターン5として設定画面に遷移するボタンありのパターンを追加

● 設定内容の表示・変更エリアの表示パターン

	表示	表示内容	動作
パターン1	2024/05/14	- 設定内容 - 枠（編集可能）	- 枠をタッチすると編集画面に遷移する、または数値/文字入力ウィンドウを表示する - 編集画面または数値/文字入力ウィンドウ内で設定を変更する
パターン2	YYYY/MM/DD	- 設定内容 - 枠（編集不可） - 設定切替えボタン	- 設定切替えボタンを押下する度に設定内容を変更する（一方向で切替える） - 枠はタッチ不可
パターン3	ON OFF	- ON/OFFボタン - 設定内容（ON/OFF） - 枠（編集不可）	- ON/OFFボタンを押下する度にON/OFFを切り替える - 設定内容には“ON”または“OFF”を表示する - 枠はタッチ不可
パターン4	2024/08/31 2024/08/31	- ON/OFFボタン - 設定内容 - 枠（編集可能/編集不可）	- ON/OFF設定と設定内容の2つの設定を行う - ON/OFFボタンを押下する度にON/OFFを切り替える - ONの場合は機能が有効とし、設定内容の編集を可能とする - OFFの場合は機能を無効とし、設定内容の編集を不可とする - ONの場合は枠をタッチすると編集画面に遷移する、または数値/文字入力ウィンドウを表示する - 編集画面または数値/文字入力ウィンドウ内で設定を変更する

●

本体設定一覧 1/3

2025/4/8

設定画面に遷移する場合はパターン5に変更

	ページ1		ページ2		ページ3	
画面						
設定1	日付/時刻	パターン1	オートLCD OFF	パターン4	システム音	パターン3
設定2	日付フォーマット	パターン2	オート電源OFF	パターン4	クリック音	パターン3
設定3	言語	パターン1	輝度	パターン1	音量	パターン1
設定4	-	-	-	-	-	-
設定5	-	-	-	-	-	-

● 本体設定一覧 2/3

2025/4/8
設定画面に遷移する場合はパターン5に変更

	ページ4		ページ5		ページ6	
画面						
設定1	単位	パターン2	頂点自動検出	パターン3	校正時期通知	パターン4
設定2	最小表示量	パターン2	設計値測定	パターン3	前回校正日	パターン1
設定3	小数点フォーマット	パターン2	スケールファクタ	パターン4	-	-
設定4	GOST	パターン3	-	-	-	-
設定5	-	-	-	-	-	-

● 本体設定一覧 3/3

2025/4/8
設定画面に遷移する場合はパターン5に変更

	ページ7	
画面		
設定1	ユーザコード	パターン1
設定2	ホーム画面モード	パターン1
設定3	-	-
設定4	-	-
設定5	-	-

●日付/時刻、校正時期通知、前回校正日

・「日付フォーマット」の設定を適用する

例) 2025/1/8の場合

No	日付フォーマット設定	表示例
1	YYYY/MM/DD	2024/01/08
2	MM/DD/YYYY	01/08/2024
3	DD/MM/YYYY	08/01/2024

- ・月と日は2桁で表示されるように必要に応じて上位に0を表示する(ゼロパディング)
- ・年は上位2桁が“20”しか取り得ないのでゼロパディングは不要

表示内容

設定項目	表示内容
日付/時刻	・日付と時刻のうち日付を表示する
校正時期通知	・事前通知開始日と次回校正日のうち次回校正日を表示する
前回校正日	・前回校正日を表示する

●日付フォーマット

・以下の設定内容から選択する

No	設定内容	表示内容
1	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD
2	MM/DD/YYYY	MM/DD/YYYY
3	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY

● 言語

・表示言語をアルファベット3文字で表示する

No	言語	表示文字
1	英語	ENG
2	オランダ語	NLD
3	スロベニア語	SLV
4	ルーマニア語	RON
5	ドイツ語	GER
6	スウェーデン語	SWE
7	ポーランド語	POR
8	ブルガリア語	BUL
9	フランス語	FRA
10	ハンガリー語	HUN
11	ロシア語	RUS
12	フィンランド語	FIN
13	スペイン語	SPA
14	チェコ語	CES
15	日本語	JPN


No	言語	表示文字
16	ポルトガル語	POL
17	簡体中国語	SCH
18	韓国語	KOR
19	イタリア語	ITA
20	繁体中国語	TCH
21	トルコ語	TUR

ENG

●オートLCD OFF、オート電源OFF

・設定した時間（数値）に単位（min）を付加して表示する

例）5分の場合

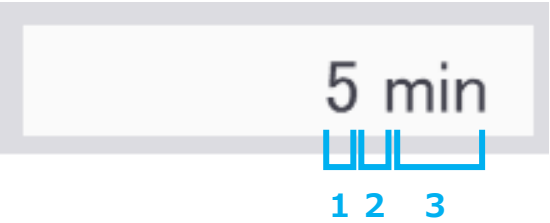

No	名称	説明
1	設定値	・設定値を表示する
2	スペース	・設定値と単位の間はスペースを1つ入れる
3	単位	・単位は「min」固定で表示する

●輝度、音量

- ・輝度、音量ともに5段階で設定する
- ・設定した数値のみを表示する

No	設定内容	表示内容
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

● 単位

・以下の設定内容から選択する

No	設定内容	表示内容
1	mm	mm (GOST OFF)
		MM (GOST ON)
2	inch	inch (GOST ON/OFF共通)

●最小表示量

- ・以下の設定内容から選択する
- ・「単位」、「小数点フォーマット」の設定を適用する

mm単位

No	設定内容	表示内容	
1	0.001mm	0.001	(ドット)
		0,001	(カンマ)
2	0.005mm	0.005	(ドット)
		0,005	(カンマ)
3	0.01mm	0.01	(ドット)
		0,01	(カンマ)

inch単位

No	設定内容	表示内容	
1	0.00005in	0.00005	(ドット)
		0,00005	(カンマ)
2	0.0001in	0.0001	(ドット)
		0,0001	(カンマ)
3	0.0002in	0.0002	(ドット)
		0,0002	(カンマ)

● 小数点フォーマット

・以下の設定内容から選択する

No	設定内容	表示内容
1	ドット	.
2	カンマ	,

● スケールファクタ

- ・小数点以下桁数は3桁で固定とする
- ・「小数点フォーマット」の設定を適用する
- ・無単位の値のため単位設定による換算は行わない

例) 1.000の場合

1.000 (ドット)

1,000 (カンマ)

●ユーザコード

- ・文字入力ウィンドウで入力した文字列をそのまま表示する
- ・空白（入力なし）も可

例1) M0000001の場合

M0000001

例2) 空白（入力なし）の場合

●ホーム画面モード

・以下の設定内容から選択する

No	設定内容	表示内容
1	Enterなしモード	MODE A
2	Enterありモード	MODE B
3	ボタン拡大表示モード	MODE C

● 画面遷移時の表示

メインメニューから遷移した場合

項目	仕様
ページ	・ページ1を表示する




ページ1



遷移した先の編集画面から戻った場合


項目	仕様
ページ	・遷移前と同じページを表示する

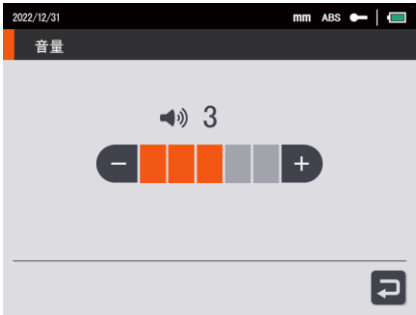

- ・各種編集画面
- ・数値/文字入力ウィンドウ

● ページ送り動作

- ・ページ送りボタン（前へ/次へ）でページを切り替える
- ・ページ送りは循環動作とし、先頭ページから前に送った場合は末尾ページに、末尾ページから次に送った場合は先頭ページに遷移する

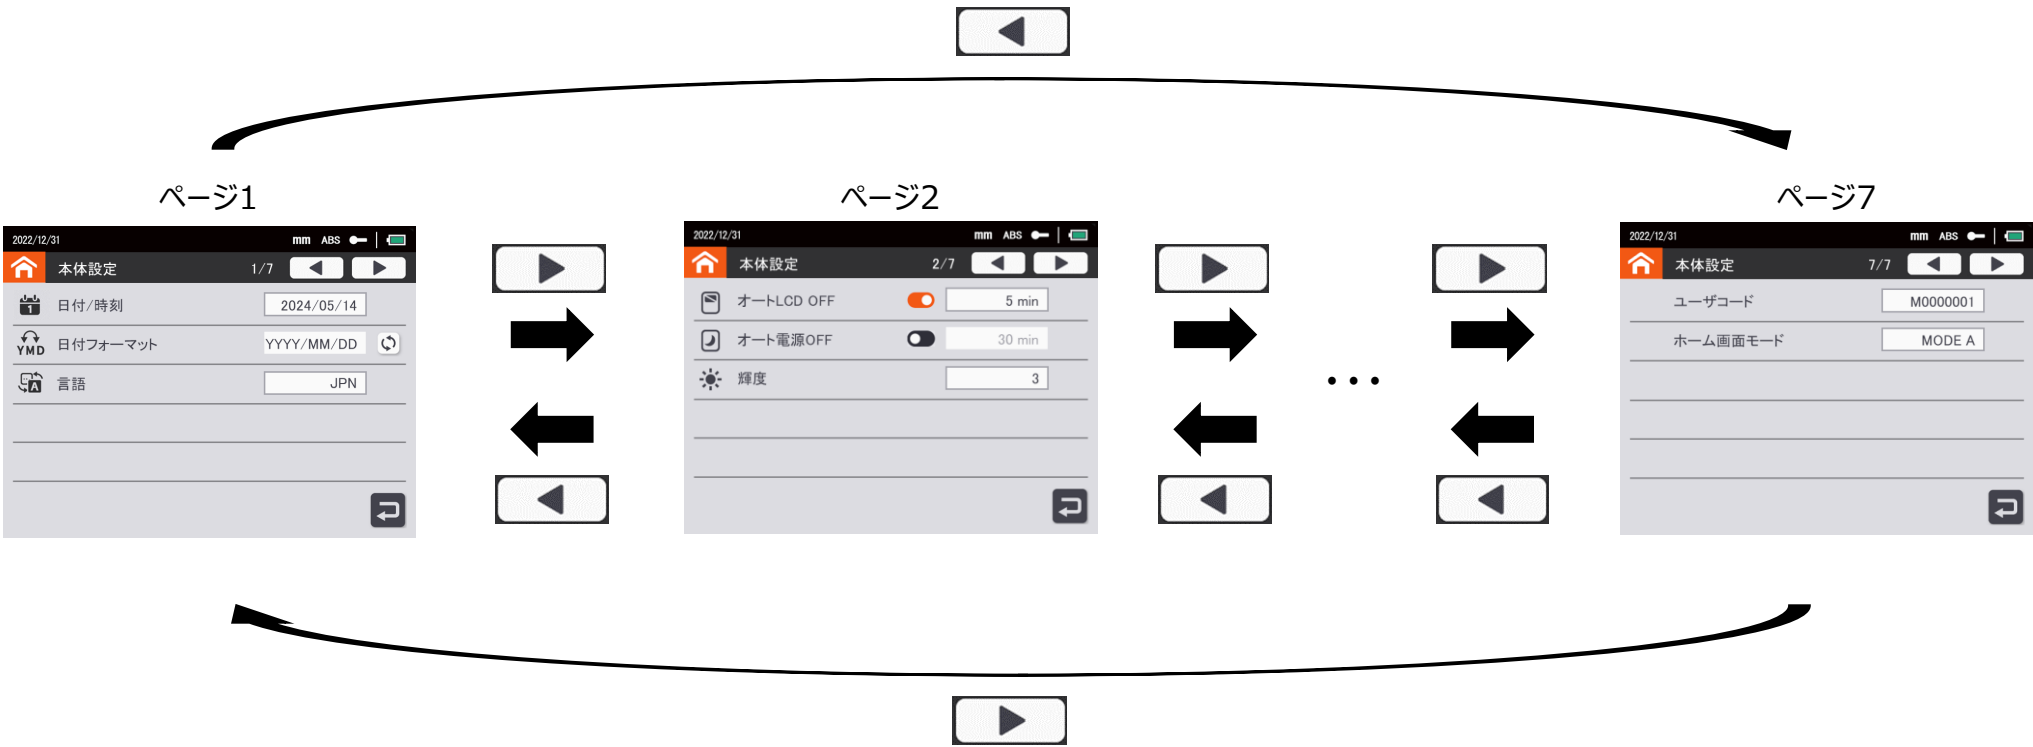

● 画面遷移しない設定変更時の表示更新 1/2

・画面遷移しないパターン2、パターン3、パターン4（ON/OFF）の設定で自身の設定内容以外の表示更新を行うものがある

日付フォーマット	単位	最小表示量	小数点フォーマット
			
・ステータスバーの日付（フォーマットの切替え） ・「日付/時刻」の設定内容（フォーマットの切替え）	・ステータスバーの単位 ・「最小表示量」の設定内容（単位ごとに異なる）	・ステータスバーの最小表示量 検討中	・「最小表示量」の設定内容（小数点の切替え）

● 画面遷移しない設定変更時の表示更新 2/2

GOST	スケールファクタ	校正時期通知（ON/OFF）
		
・ステータスバーの単位（mmの場合） ・「単位」の設定内容（mmの場合）	・ステータスバーのスケールファクタアイコンの表示/非表示 検討中	・ステータスバーの校正時期通知アイコンの表示/非表示 検討中


●機種設定による設定項目の切替え

- ・ページ4の内容はmm機種とmm/inch機種で異なる
- ・mm機種は単位表示を切替えできないようにするため「単位」と「GOST」は表示しない

	mm機種	mm/inch機種
画面		
設定1	最小表示量	単位
設定2	小数点フォーマット	最小表示量
設定3	-	小数点フォーマット
設定4	-	GOST
設定5	-	-

●構成要素 1/2

本体設定

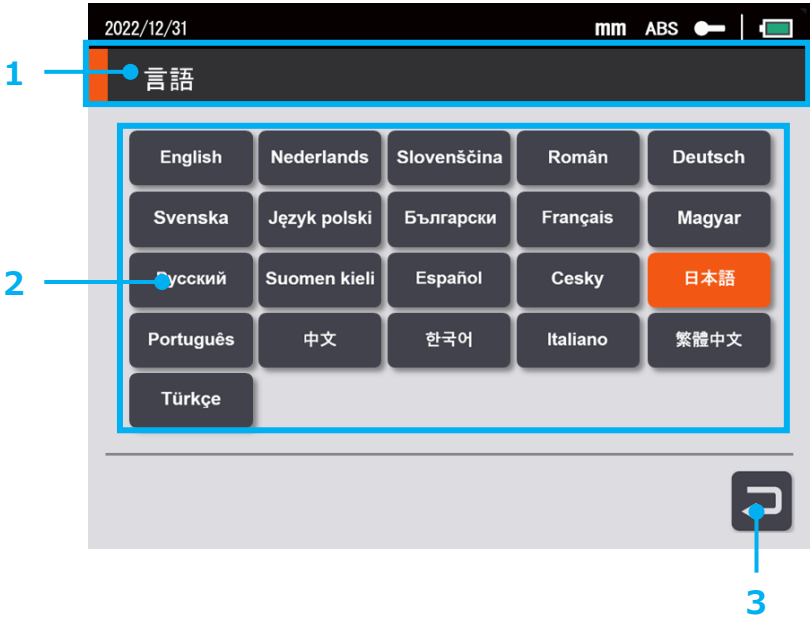

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	表示言語選択ボタン	・設定したい表示言語に対応したボタンを押して表示言語を切り替える ・選択中の言語のボタンはデザインを切り替える
3	戻るボタン	・前の画面（本体設定）に戻る ・選択が完了したら押す

● 構成要素 2/2

初回設定



1

No	名称	説明
1	確定ボタン	・次の画面に進む ・選択が完了したら押す

●表示言語選択ボタン

English	Nederlands	Slovenščina	Român	Deutsch
Svenska	Język polski	Български	Français	Magyar
Русский	Suomen kieli	Español	Cesky	日本語
Português	中文	한국어	Italiano	繁體中文
Türkçe				

- 1

2

3

4

5
- 6

7

8

9

10
- 11

12

13

14

15
- 16

17

18

19

20
- 21

No	言語
1	英語
2	オランダ語
3	スロベニア語
4	ルーマニア語
5	ドイツ語
6	スウェーデン語
7	ポーランド語
8	ブルガリア語
9	フランス語
10	ハンガリー語
11	ロシア語
12	フィンランド語
13	スペイン語
14	チェコ語
15	日本語

No	言語
16	ポルトガル語
17	簡体中国語
18	韓国語
19	イタリア語
20	繁体中国語
21	トルコ語


● 表示言語切替え時の表示更新

- ・表示言語選択ボタンを押下した時点で表示言語設定を切り替え画面内の多言語対応のテキストを表示更新する




- ・表示言語の変更を反映させる

● 構成要素

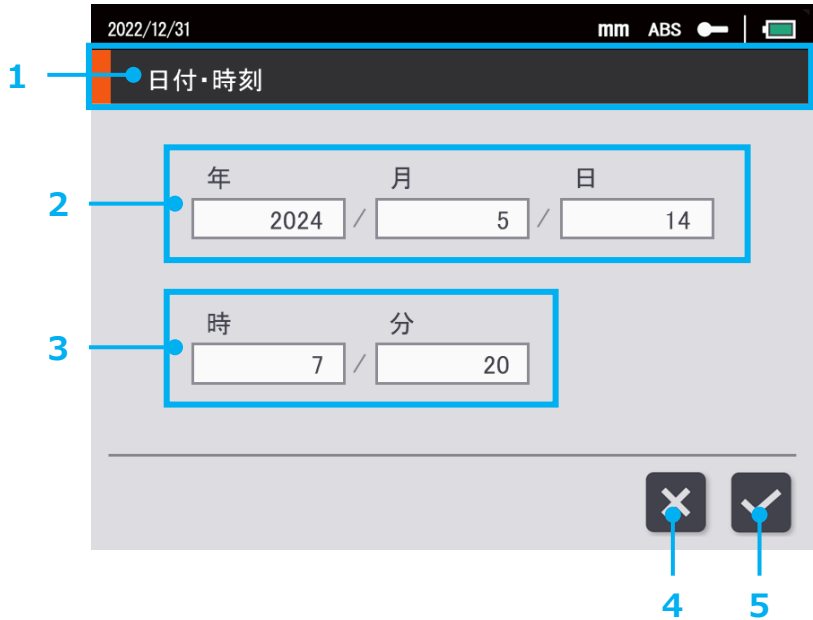


No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	年/月/日設定	・内部のカレンダーの年/月/日を表示する
3	時/分設定	・内部の時計の時/分を表示する
4	キャンセルボタン	・変更内容を破棄して前の画面（本体設定）に戻る
5	確定ボタン	・変更内容を確定して前の画面（本体設定）に戻る

●年/月/日設定

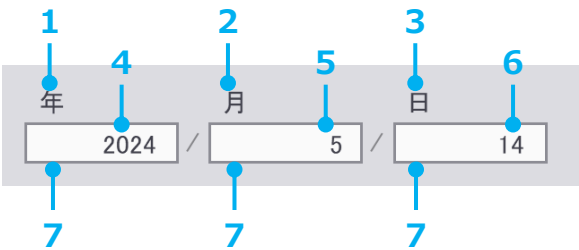

No	名称	説明
1	年ラベル	・設定名をテキスト表示する
2	月ラベル	・設定名をテキスト表示する
3	日ラベル	・設定名をテキスト表示する
4	年	・画面表示開始時の内部のカレンダーの年を表示する ・画面表示後の時間経過による表示更新は不要
5	月	・画面表示開始時の内部のカレンダーの月を表示する ・画面表示後の時間経過による表示更新は不要
6	日	・画面表示開始時の内部のカレンダーの日を表示する ・画面表示後の時間経過による表示更新は不要
7	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して年/月/日の変更を行う

●時/分設定

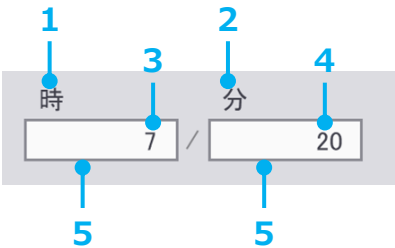

No	名称	説明
1	時ラベル	・設定名をテキスト表示する
2	分ラベル	・設定名をテキスト表示する
3	時	・画面表示開始時の内部の時計の時を表示する ・画面表示後の時間経過による表示更新は不要
4	分	・画面表示開始時の内部の時計の分を表示する ・画面表示後の時間経過による表示更新は不要
5	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して時/分の変更を行う

● 入力内容の制限とチェック 1/3

数値入力ウィンドウでの入力可能範囲制限

- ・年/月/日/時/分の各項目に入力可能範囲を設定し、数値入力ウィンドウで入力制限を行う
- ・入力可能範囲外の値を入力した場合は確定ボタンを無効表示にし、タッチしても何もしない
- ・各項目の入力順番は規定していないので、例えば月ごとに日の範囲を変更するなどの入力可能範囲の切り替えは行わない

入力可能範囲外の場合





- ・確定ボタンを無効にする

項目	入力可能範囲
年	2025～2099
月	1～12
日	1～31
時	0～23
分	0～59

● 入力内容の制限とチェック 2/3

編集画面での不正チェック

・数値入力ウィンドウで年or月or日を入力し編集画面に戻った時に不正な年月日（存在しない年月日）が設定されていないかをチェックし、エラーだった場合は文字色を変更する

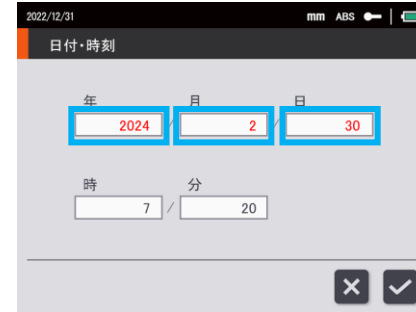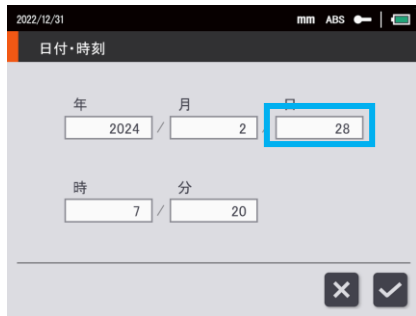


・2024年2月28日が設定されている

・年/月/日の文字色を変更する

● 入力内容の制限とチェック 3/3

設定確定時の不正チェック

- ・設定確定時に不正な年月日（存在しない年月日）が設定されていないかをチェックし、不正だった場合はエラー表示を行う
- ・時分は数値入力ウィンドウでのチェックのみで十分のためチェックは不要

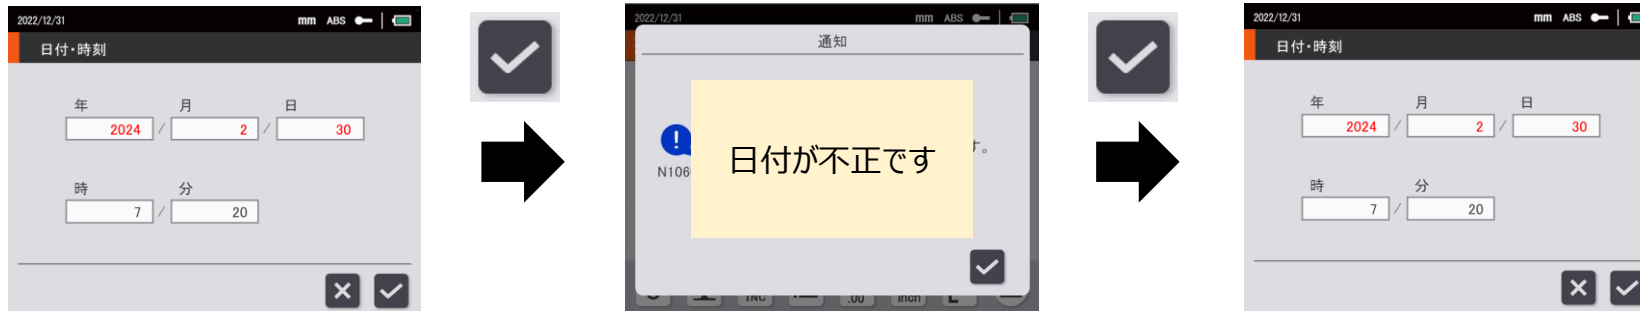


・2024年2月30日が設定されている

・再設定を行う

●年の入力方法

・年の入力ウィンドウでは年の上2桁を“20”で固定表示とし、下2桁を入力する（年の入力可能範囲は2025～2099年）

入力ウィンドウを開いたときの初回入力

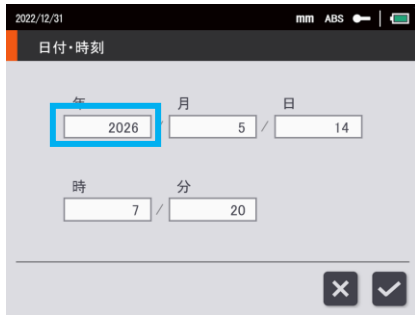

1を入力



・入力を行う下2桁をクリアして
入力した値を表示する

オールクリア時の表示



AC



・入力を行う下2桁をクリアする

● 日付・時刻確定時の表示更新

・確定タイミングでの表示内容の更新について説明する


確定操作後の画面



No	名称	説明
1	現在の日付（ステータスバー）	・設定した日付に合わせて表示を更新する
2	現在の日付け（本体設定）	・設定した日付に合わせて表示を更新する

・初回設定時の画面遷移ではステータスバーのみ更新する

● 構成要素

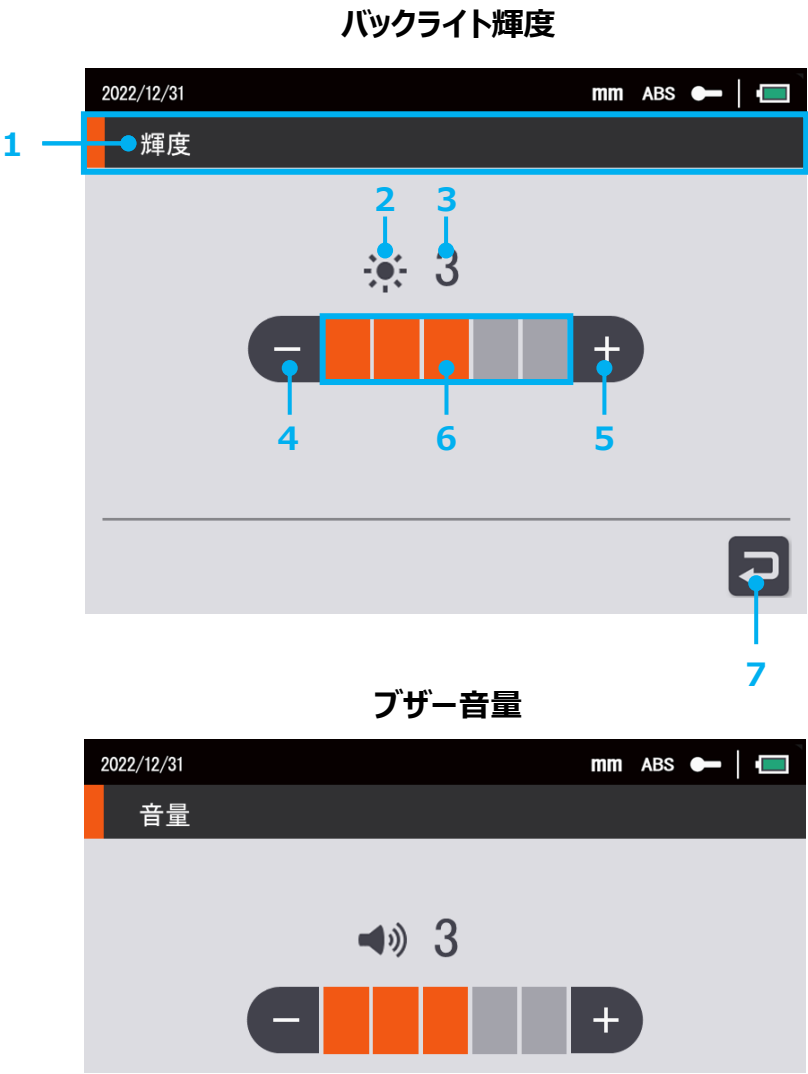

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	機能アイコン	・バックライト輝度またはブザー音量のアイコンを表示する
3	設定値	・現在の設定値をテキストで表示する（1～5）
4	設定値変更 下げるボタン	・設定値を1段階下げる ・最小値の場合は何もしない
5	設定値変更 上げるボタン	・設定値を1段階上げる ・最大値の場合は何もしない
6	設定値インジケータ	・現在の設定値をインジケータで表示する（5段階）
7	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

●機能アイコン

アイコン	測定種別
	バックライト輝度
	ブザー音量

● 設定値表示

2025/4/8
 ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする


設定値	表示
1	1 - +
2	2 - +
3	3 - +

設定値	表示
4	4 - +
5	5 - +

● 設定値の変更

- ・設定値変更ボタン（上げる/下げる）で設定値を変更する
- ・設定値は1段階ずつ変更する
- ・設定値（テキスト）と設定値インジケータの表示を更新する

2025/4/8
ページ送りできない場合はボタンを無効表示にする

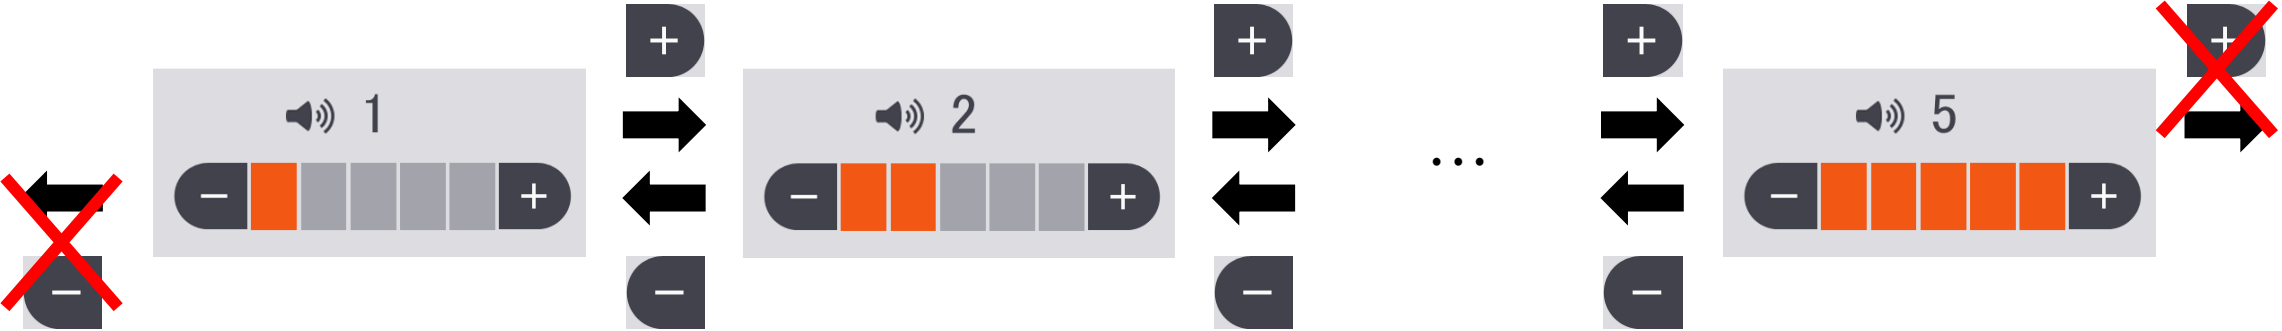

設定値変更時の動作

測定種別	動作
バックライト輝度	・設定値の変更に合わせてバックライト輝度をリアルタイムに変更する
ブザー音量	・設定値の変更に合わせてブザー音量をリアルタイムに変更する ・設定値変更ボタンを押したときに音量変更後にクリック音を鳴らす ・クリック音設定OFFの場合も強制的に鳴らす

● 構成要素

校正時期通知

The screenshot shows a mobile application interface for '校正時期通知' (Calibration Period Notification). At the top, there is a status bar with the date '2022/12/31' and icons for 'mm', 'ABS', a key, and a battery level. Below the status bar, the title '校正時期通知' is displayed. The main content area contains two date selection sections. The first section, '事前通知開始日' (Advance Notification Start Date), has input fields for year (2024), month (5), and day (14). The second section, '次回校正日' (Next Calibration Date), has input fields for year (2024), month (6), and day (14). At the bottom right, there are two buttons: a cancel button with an 'X' icon and a confirmation button with a checkmark icon. Numbered callouts point to these elements: 1 points to the title, 2 points to the first date section, 3 points to the second date section, 4 points to the cancel button, and 5 points to the confirmation button.

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	事前通知開始日設定	・事前通知開始日の年/月/日を表示する
3	次回校正日設定	・次回校正日の年/月/日を表示する
4	キャンセルボタン	・変更内容を破棄して前の画面（本体設定）に戻る
5	確定ボタン	・変更内容を確定して前の画面（本体設定）に戻る


● 構成要素

前回校正日




No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	前回校正日設定	・前回校正日の年/月/日を表示する
3	キャンセルボタン	・変更内容を破棄して前の画面（本体設定）に戻る
4	確定ボタン	・変更内容を確定して前の画面（本体設定）に戻る

●事前通知開始日設定

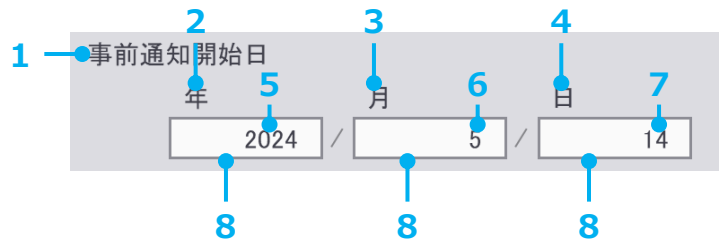


No	名称	説明
1	設定名ラベル	・設定名をテキスト表示する
2	年ラベル	・設定名をテキスト表示する
3	月ラベル	・設定名をテキスト表示する
4	日ラベル	・設定名をテキスト表示する
5	年	・事前通知開始日の年を表示する
6	月	・事前通知開始日の月を表示する
7	日	・事前通知開始日の日を表示する
8	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して年/月/日の変更を行う

● 次回校正日設定

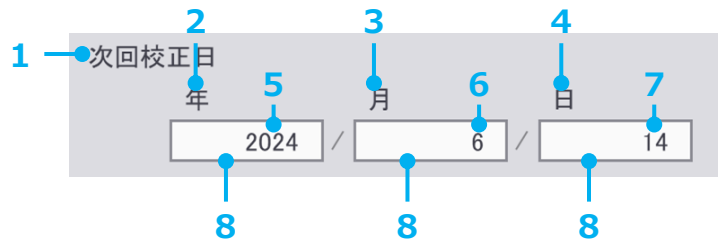

No	名称	説明
1	設定名ラベル	・設定名をテキスト表示する
2	年ラベル	・設定名をテキスト表示する
3	月ラベル	・設定名をテキスト表示する
4	日ラベル	・設定名をテキスト表示する
5	年	・次回校正日の年を表示する
6	月	・次回校正日の月を表示する
7	日	・次回校正日の日を表示する
8	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して年/月/日の変更を行う

● 前回校正日設定

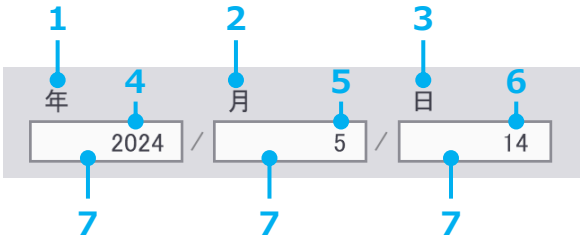

No	名称	説明
1	年ラベル	・設定名をテキスト表示する
2	月ラベル	・設定名をテキスト表示する
3	日ラベル	・設定名をテキスト表示する
4	年	・前回校正日の年を表示する
5	月	・前回校正日の月を表示する
6	日	・前回校正日の日を表示する
7	枠	・編集可能なことを示す枠を表示する ・枠内のエリアをタッチすると数値入力ウィンドウを表示して年/月/日の変更を行う

● 入力内容の制限とチェック 1/5

数値入力ウィンドウでの入力可能範囲制限

- ・年/月/日の各項目に入力可能範囲を設定し、数値入力ウィンドウで入力制限を行う
- ・入力可能範囲外の値を入力した場合は確定ボタンを無効表示にし、タッチしても何もしない
- ・各項目の入力順番は規定していないので、例えば月ごとに日の範囲を変更するなどの入力可能範囲の切り替えは行わない

入力可能範囲外の場合



- ・確定ボタンを無効にする

項目	入力可能範囲
年	2025～2099
月	1～12
日	1～31
時	0～23
分	0～59

●入力内容の制限とチェック 2/5

編集画面での不正チェック

・数値入力ウィンドウで年or月or日を入力し編集画面に戻った時に不正な年月日（存在しない年月日）が設定されていないかをチェックし、エラーだった場合は文字色を変更する





・年/月/日の文字色を変更する

・次回校正日、前回校正日も同様

●入力内容の制限とチェック 3/5

設定確定時の不正チェック1

- ・設定確定時に不正な年月日（存在しない年月日）が設定されていないかをチェックし、不正だった場合はエラー表示を行う

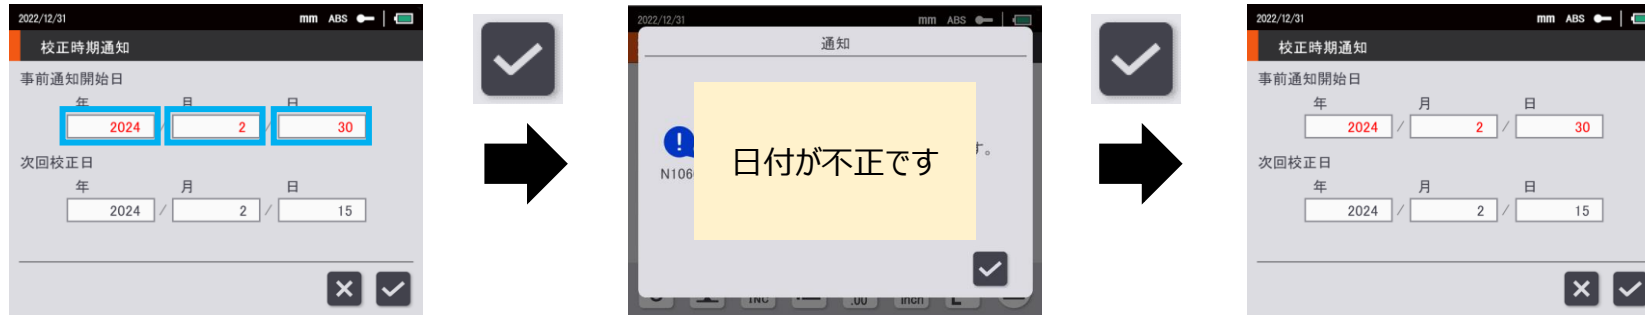

- ・2024年2月30日が設定されている

- ・再設定を行う
- ・次回校正日、前回校正日も同様

●入力内容の制限とチェック 4/5

設定確定時の不正チェック2（次回校正日、事前通知開始日）

- ・設定確定時に現在日 < 事前通知開始日 < 次回校正日の関係を満たしていることをチェックする
- ・関係を満たさない場合はエラー表示を行う
- ・「設定確定時の不正チェック1」のエラーが解消されていない場合は本エラー表示は行わない




- ・以下の用の設定されている
現在日： 2024/5/30
事前通知開始日： 2024/8/14
次回校正日： 2024/6/14

現在日、事前通知開始日、
次回校正日の順番に
なるように設定して下さい

現在日：XXXX/XX/XX
事前通知開始日：XXXX/XX/XX
次回校正日：XXXX/XX/XX

- ・再設定を行う

●入力内容の制限とチェック 5/5

設定確定時の不正チェック3（前回校正日）

- ・設定確定時に前回校正日 ≤ 現在日の関係を満たしていることをチェックする
- ・関係を満たさない場合はエラー表示を行う
- ・「設定確定時の不正チェック1」のエラーが解消されていない場合は本エラー表示は行わない




- ・以下の用の設定されている
現在日： 2024/5/13
前回校正日： 2024/5/14

前回校正日は現在日以前になるように設定して下さい

現在日：XXXX/XX/XX
前回校正日：XXXX/XX/XX

- ・再設定を行う

●年の入力方法（日付・時刻設定と共通）

・年の入力ウィンドウでは年の上2桁を“20”で固定表示とし、下2桁を入力する（年の入力可能範囲は2025～2099年）

入力ウィンドウを開いたときの初回入力




・入力を行う下2桁をクリアして
入力した値を表示する

オールクリア時の表示



・入力を行う下2桁をクリアする

● 構成要素

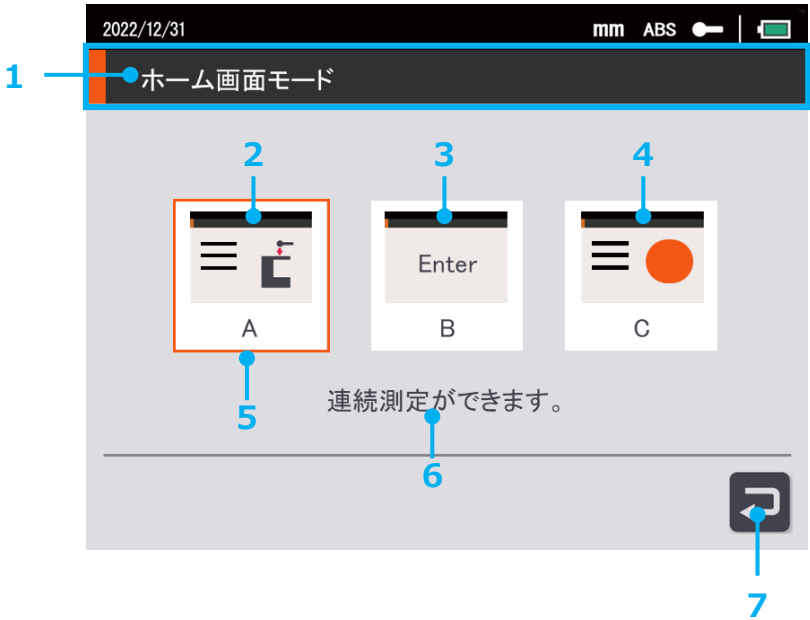

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	Enterなしモードボタン	・Enterなしモードを選択する
3	Enterありモードボタン	・Enterありモードを選択する
4	ボタン拡大表示モードボタン	・ボタン拡大表示モードを選択する
5	選択枠	・選択中のモードに選択枠を表示する
6	説明テキスト	・選択中のモードの説明文をテキスト表示する
7	戻るボタン	・前の画面（本体設定）に戻る ・選択が完了したら押す

● ホーム画面モードの変更方法

- ・ボタンのタッチでホーム画面モードを切り替える
- ・選択中のモードに選択枠を表示し、説明テキストの内容を切り替える




● 構成要素




No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	メインメニュー ロック項目	・メインメニューに関するロック項目の設定を行う
3	基本測定 ロック項目	・基本測定に関するロック項目の設定を行う
4	手順測定 ロック項目	・手順測定に関するロック項目の設定を行う
5	クイックボタン設定 ロック項目	・クイックボタン設定に関するロック項目の設定を行う
6	戻るボタン	・前の画面（メインメニュー）に戻る

●メニュー表示

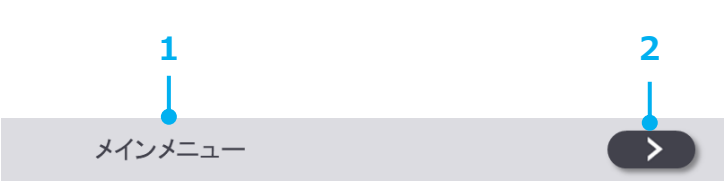

No	名称	説明
1	メニュー名	・メニュー名をテキスト表示する
2	ロック項目設定ボタン	・ロック項目の設定画面に遷移する

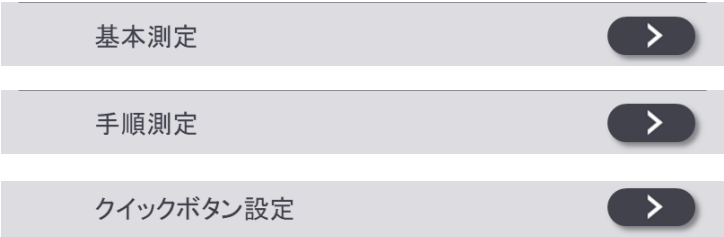

●構成要素





No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「ページ番号」、「ページ送りボタン」を表示する
2	ロック項目1	・1行目に表示するロック項目
3	ロック項目2	・2行目に表示するロック項目
4	ロック項目3	・3行目に表示するロック項目
5	ロック項目4	・4行目に表示するロック項目
6	ロック項目5	・5行目に表示するロック項目
7	オールONボタン	・全ての項目（ページ1,2全体）のロックEnable/Disable設定をONに切替える
8	オールOFFボタン	・全ての項目（ページ1,2全体）のロックEnable/Disable設定をOFFに切替える
9	戻るボタン	・前の画面（画面ロックメニュー）に戻る

●ロック項目



No	名称	説明
1	ロック項目名	・ロック項目名をテキスト表示する
2	ロック設定の表示・変更エリア	・ロック項目の設定内容を表示する ・設定内容の変更を行う

● ロック設定の表示・変更エリアの表示パターン

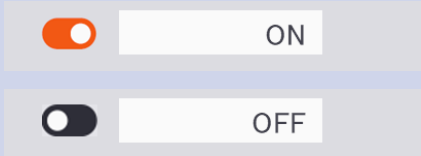	表示	表示内容	動作
パターン1		・ON/OFFボタン ・設定内容（ON/OFF） ・枠（編集不可）	・ON/OFFボタンを押下する度にON/OFFを切り替える ・設定内容には"ON"または"OFF"を表示する ・枠はタッチ不可 ・ONでロックしていない状態、OFFでロックしている状態を表す
パターン2		・画面遷移ボタン	・下の階層に画面遷移する

●ロック項目一覧 1/3

階層1

	メインメニュー ページ1		メインメニュー ページ2		基本測定	
画面						
ロック項目1	基本測定	パターン1	公差設定	パターン1	測定モード変更	パターン1
ロック項目2	手順測定	パターン1	出力設定	パターン1	演算機能	パターン1
ロック項目3	測定結果履歴	パターン1	クイックボタン設定	パターン1	-	-
ロック項目4	原点設定	パターン1	本体設定	パターン1	-	-
ロック項目5	プローブ設定	パターン1	メンテナンス機能	パターン1	-	-

●ロック項目一覧 2/3

階層1

	手順測定		クイックボタン設定	
画面				
ロック項目1	編集	パターン1	編集	パターン1
ロック項目2	実行可能手順	パターン2	HOME画面表示	パターン1
ロック項目3	-	-	-	-
ロック項目4	-	-	-	-
ロック項目5	-	-	-	-

●ロック項目一覧 3/3


階層2

実行可能手順 ページ1		実行可能手順 ページ2		
画面				
	ロック項目1	手順 No.1	パターン1	手順 No.6
	ロック項目2	手順 No.2	パターン1	手順 No.7
	ロック項目3	手順 No.3	パターン1	手順 No.8
	ロック項目4	手順 No.4	パターン1	手順 No.9
	ロック項目5	手順 No.5	パターン1	手順 No.10


●メインメニューのロック内容 1/2

- ・メインメニュー画面でロックした項目にはロックマークを表示する
- ・メインメニューの画面ロックとインフォメーションはロックの対象外とする

メインメニュー 基本測定 ON



メインメニュー 基本測定 OFF



●メインメニューのロック内容 2/2


- ・メインメニューでロックした項目はそのメニューの中に入れないようにする（タッチしても何もしない）




●基本測定 測定モード変更のロック内容

- ・基本測定の測定モード変更をロックすると測定モード変更ボタンを非表示として操作無効とする

基本測定 測定モード変更 ON



基本測定 測定モード変更 OFF



●基本測定 演算機能のロック内容

- 基本測定の演算機能をロックすると演算ウィンドウの演算機能のボタンを非表示として操作無効とする

基本測定 演算機能 ON



基本測定 演算機能 OFF



●手順測定 編集のロック内容

- ・手順測定の編集をロックすると手順選択画面の編集に関するボタンを非表示として操作無効とする

手順測定 編集 ON




手順測定 編集 OFF




●手順測定 実行可能手順のロック内容 1/2

- ・手順測定の実行可能手順をロックすると手順選択画面でロックした手順番号選択時に実行ボタンを非表示として操作無効とする
- ・手順が登録されていない位置をロックした場合も非表示する

手順測定 実行可能手順 手順No.1 ON



手順測定 実行可能手順 手順No.1 OFF





●手順測定 実行可能手順のロック内容 2/2

- ・クイックボタンから実行しようとした場合はエラー表示を行う
- ・エラー表示後は何もしない

手順測定 実行可能手順 手順No.1 OFFの場合



・クイックボタンで手順No.1を実行する

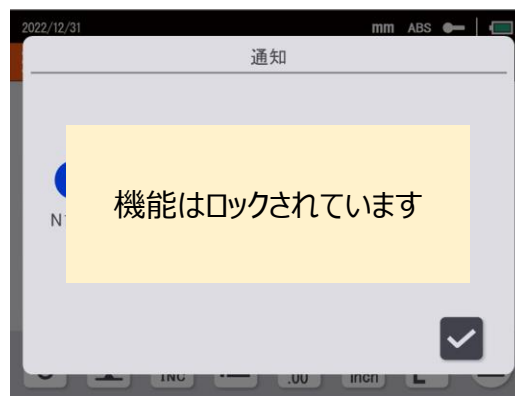

・エラー表示する



・画面遷移はしない


●クイックボタン設定 編集のロック内容

・クイックボタン設定の編集をロックするとクイックボタン設定 設定選択画面の編集に関するボタンを非表示して操作無効とする

クイックボタン設定 編集 ON



クイックボタン設定 編集 OFF

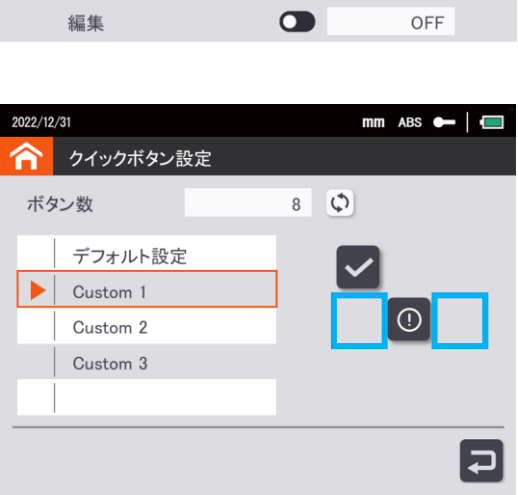

●クイックボタン設定 ホーム画面表示のロック内容

- ・クイックボタン設定のホーム画面表示をロックすると下記のクイックボタンを表示する画面でクイックボタンのエリアを非表示とする
 - 基本測定 HOME画面
 - 手順測定 手順選択
 - 手順測定 事項待機

クイックボタン設定 ホーム画面表示 ON




クイックボタン設定 ホーム画面表示 OFF



● オールONボタン/オールOFFボタンの動作

- ・オールONボタン、オールOFFボタンは画面内のON/OFF設定を全て切り替える
- ・複数ページある場合は全てのページのON/OFF設定を切り替える

単一ページの場合

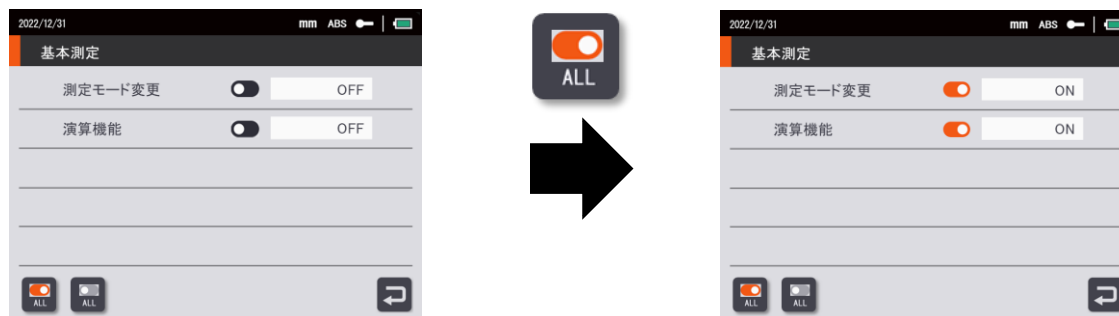

複数ページの場合



●画面遷移時の表示

・複数ページがある項目の画面遷移時の表示について説明する

項目	仕様
ページ	・ページ1を表示する

メインメニュー



ページ1




実行可能手順



ページ1



● 構成要素

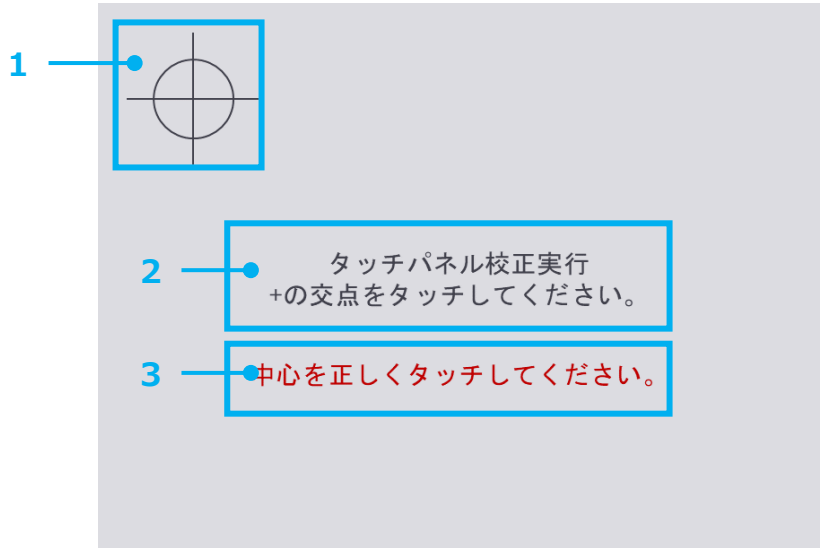

No	名称	説明
1	タッチポイント	・タッチパネル校正を行うために順番に表示される4か所のタッチポイントの中心をタッチする
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	エラーテキスト	・タッチポイントを正しくタッチしなかったときに表示する


●タッチポイント

- ・タッチパネル校正は全4STEPで行い、各STEPでタッチポイントを表示する位置を切り替える
- ・タッチポイントをタッチすると次のSTEPに移行する
- ・STEP4でタッチポイントをタッチすると前の画面（メンテナンス機能メニュー）に戻る



● タッチポイントのタッチエリア 1/2

- ・タッチポイントの中心から大きく外れた位置をタッチした場合、正しく校正されないためタッチポイントの中心から一定の範囲をタッチエリアとして設定する
- ・タッチエリア内をタッチしたら次のSTEPに進む
- ・タッチエリア内をタッチした場合はブザー（タッチ音）を鳴らす

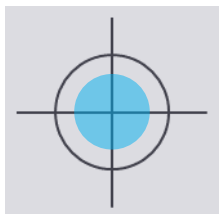

タッチエリア


中心からの距離が20～30px程度を想定

●タッチポイントのタッチエリア 2/2

- ・タッチエリアから外れた位置をタッチした場合はブザー（タッチ音）は鳴らさずエラーテキストを表示する
- ・エラーテキスト表示状態でタッチエリア内を正しくタッチした場合はエラーテキストを消す




タッチエリア外を
タッチ

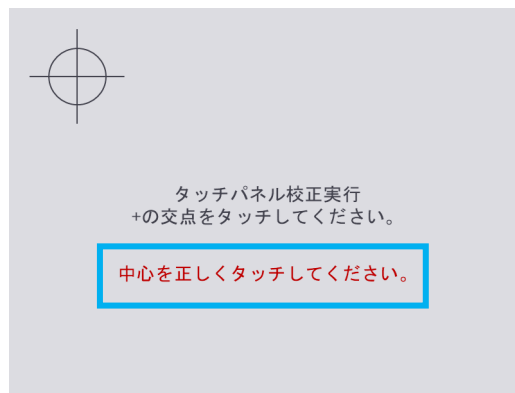

・エラーテキストを表示

タッチエリア内を
タッチ

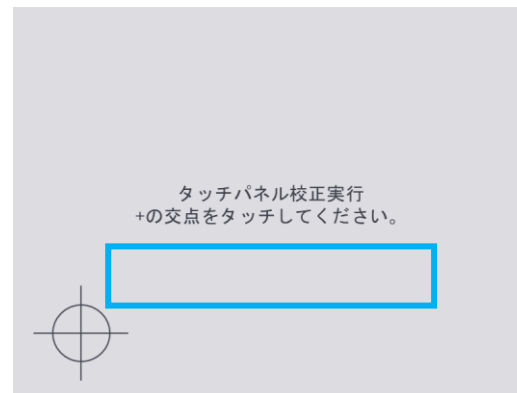


・エラーテキストを消して次のSTEPに進む

●タッチパネル校正の中断

- ・タッチパネル校正の中断は電源ボタンで行う
- ・電源ボタンで中断した場合は前の画面（メンテナンス機能メニュー）に戻る

2025/4/8
電源OFFメッセージを表示するか検討

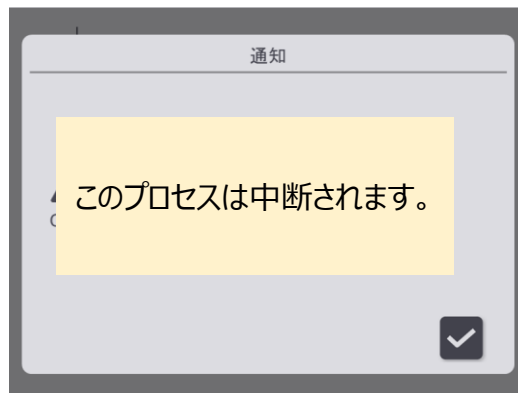


・エラーメッセージを表示



・メンテナンス機能メニューに戻る

●構成要素 1/2


実行前

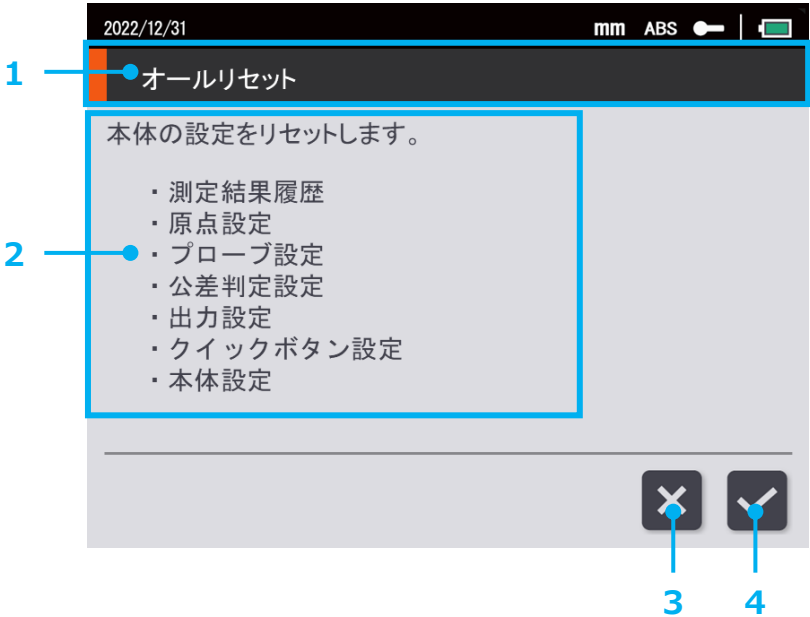

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
3	キャンセルボタン	・オールリセットをキャンセルする
4	確定ボタン	・オールリセットを実行する ・最終確認メッセージを表示する

●構成要素 2/2


実行後

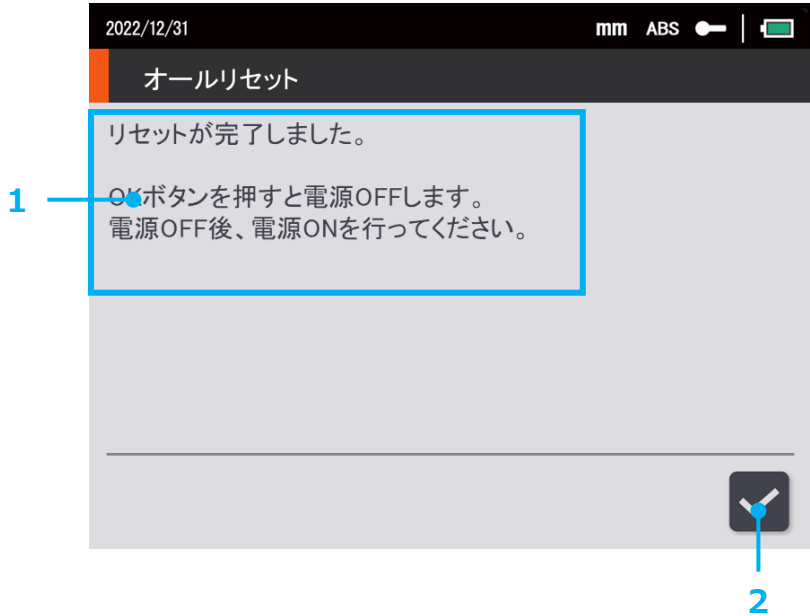


No	名称	説明
1	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する
2	確定ボタン	・電源OFFする

● 最終確認表示

・オールリセットにより全ての設定が初期化され、初期化前の状態に戻すことはできないため
実行時に最終確認メッセージを表示する

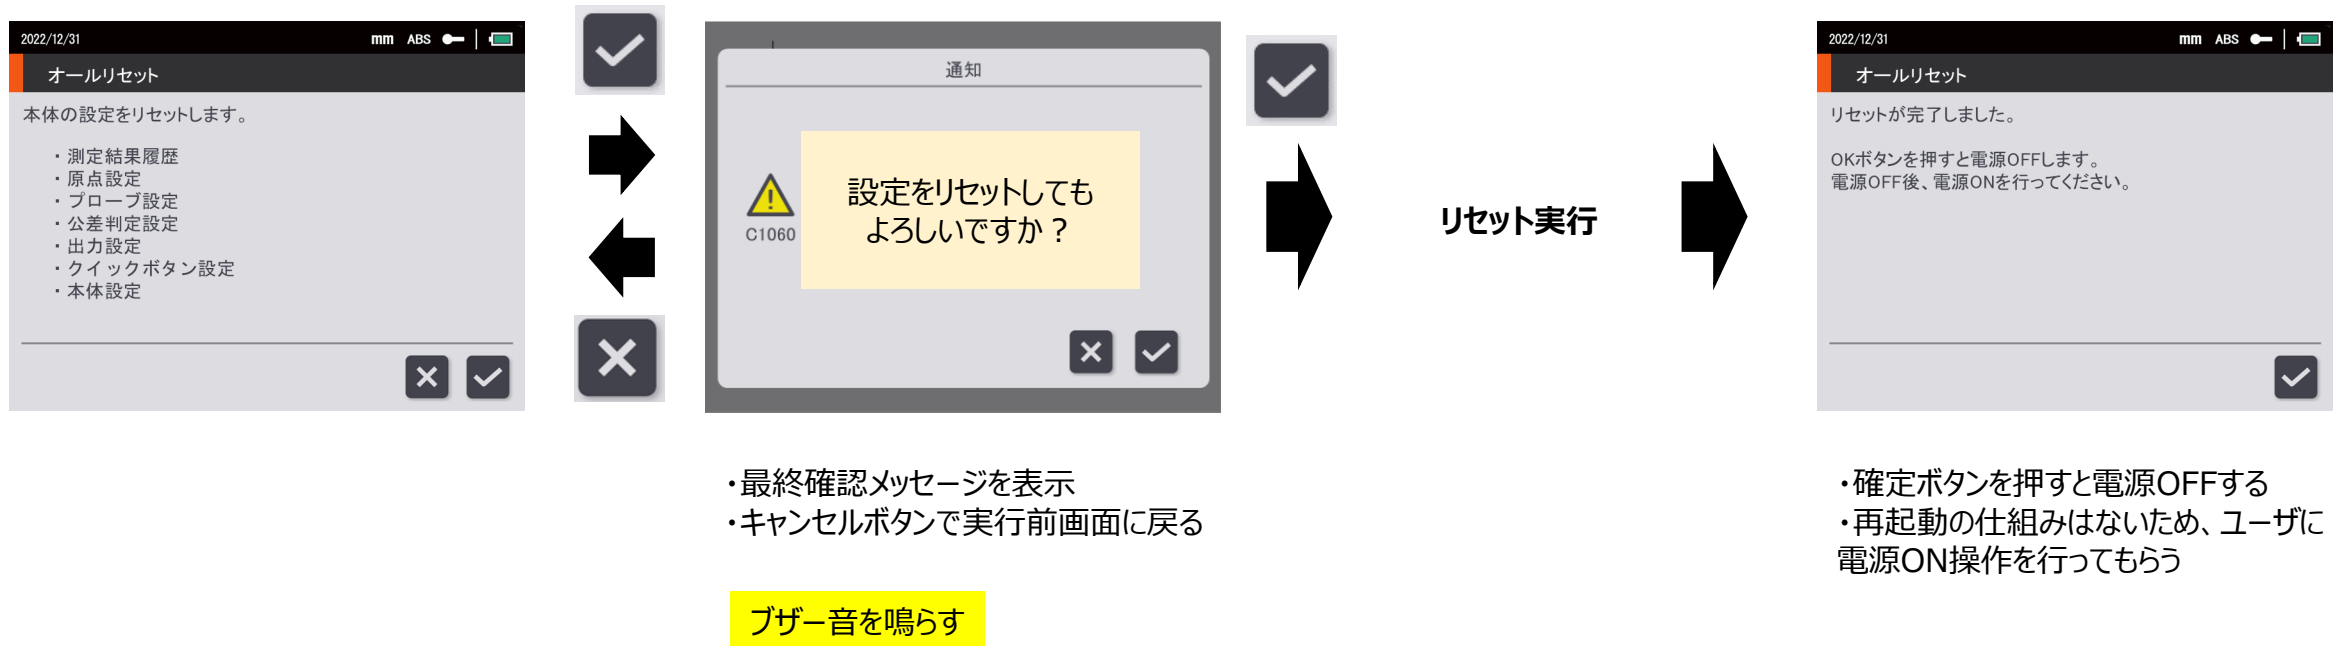

●構成要素

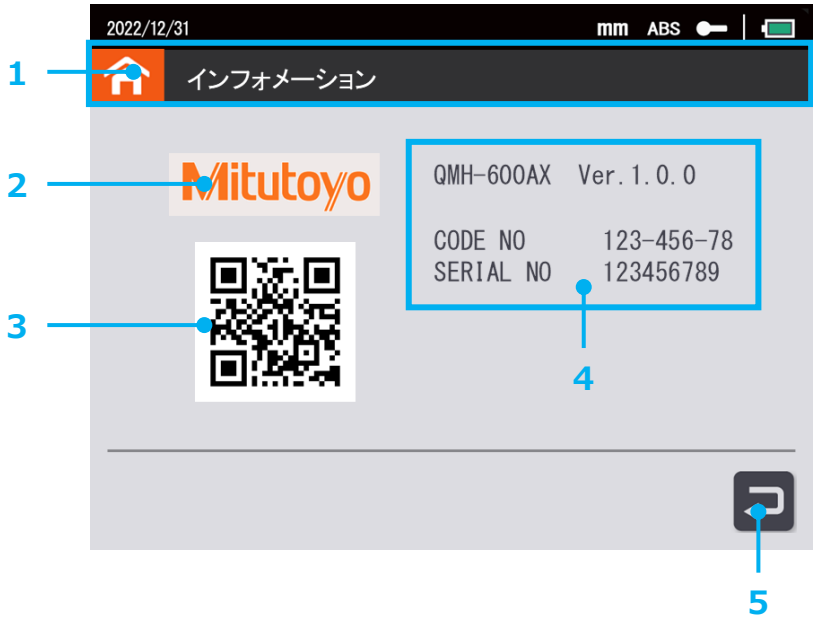

No	名称	説明
1	メニューバー	・「HOMEに戻るボタン」、「タイトルテキスト」を表示する
2	ミットヨロゴ	・ミットヨロゴを表示する ・ロゴをタッチするとサービス向けメニューに入る（パスワードあり）
3	ミットヨHPのQRコード	・ミットヨHPのURLを埋め込んだQRコードを表示する
4	製品情報	・製品名、F/Wバージョン、コード番号、シリアル番号などをテキスト表示する
5	戻るボタン	・遷移元の画面（メインメニュー）に戻る

●サービス向けメニューへの遷移

- ・ミットヨロゴをタッチするとサービス向けメニューに遷移する
- ・サービス向けメニューに遷移する前にパスワードを入力して、一致した場合のみサービス向けメニューに遷移する



●ウィンドウの種類


入力ウィンドウ 文字キーボード



入力ウィンドウ 数字テンキー



メッセージウィンドウ

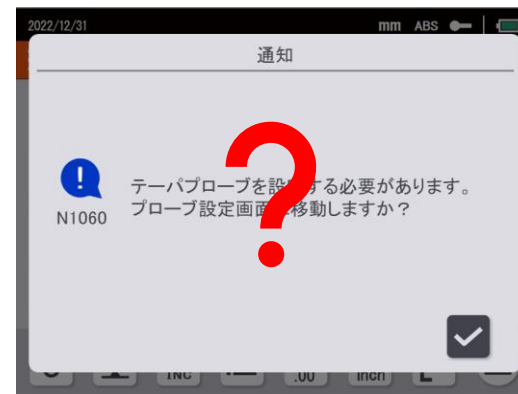


●ウィンドウの制約


- ・複数のウィンドウは同時に表示しない
- ・ウィンドウを開くイベントが複数発生した場合⇒要検討

● ウィンドウの表示方法（レイヤ表示）

- ・GENWAREのレイヤ表示機能を使用し、ウィンドウ以外はレイヤ0に、ウィンドウはレイヤ1に配置する
- ・ウィンドウのレイヤ1には透過用背景画像を表示し、ウィンドウの表示エリア以外はレイヤ0が透過表示されるようにする

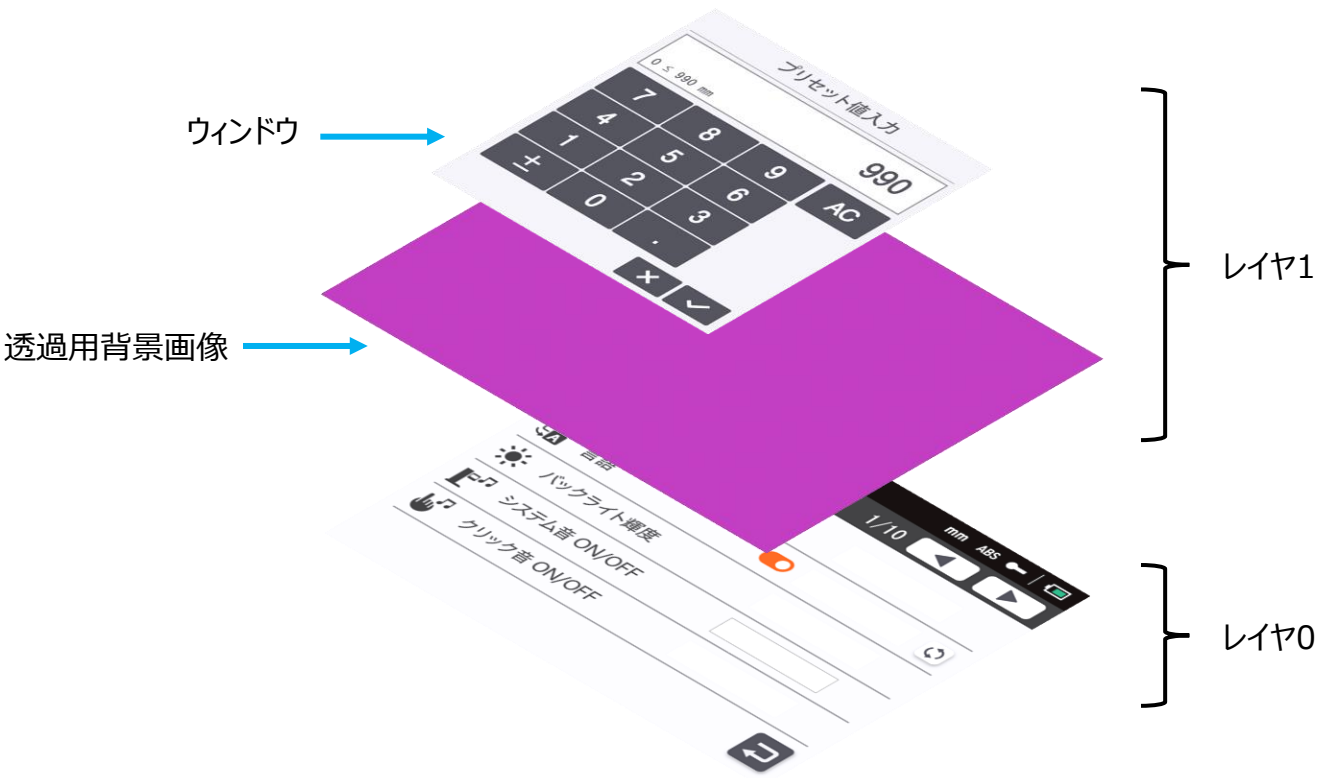

透過用背景画像の拡大

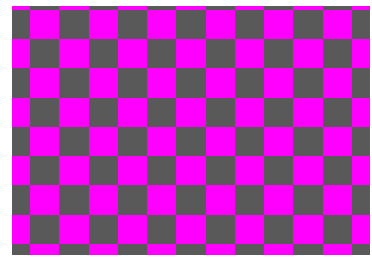


●

タッチ操作可能エリア

・

ウィンドウ表示中にウィンドウの背面に透過表示されているボタンなどは操作不可とする

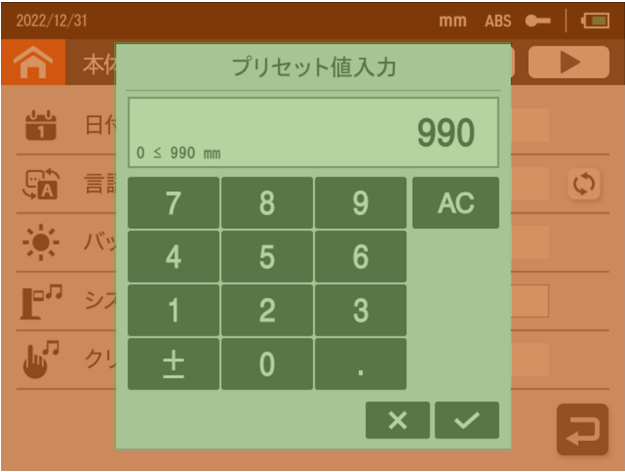

- タッチ操作可能
- タッチ操作不可


●画面サンプル



●使用箇所

- ・手順測定 手順名
- ・プローブ設定 プローブ設定名
- ・公差設定 設定名
- ・クイックボタン設定 設定名
- ・クイックボタン設定 ボタンラベル
- ・本体設定 ユーザコード
- ・サービス向けメニュー パスワード

●構成要素

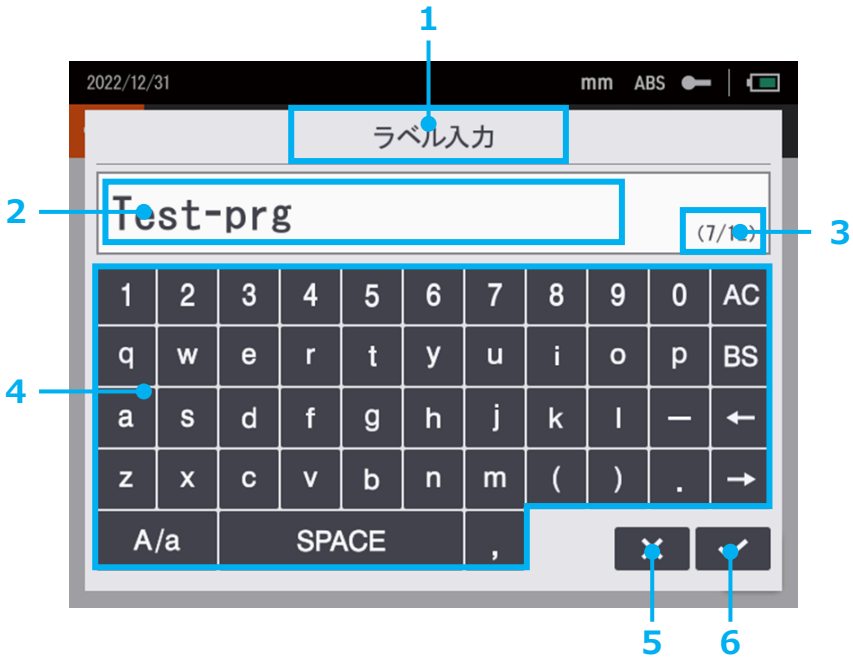

No	名称	説明
1	ウィンドウタイトル	・設定項目に対応したタイトルを表示する
2	入力テキスト	・入力した文字列または設定されている文字列を表示する ・左寄せで表示する
3	文字数	・設定項目ごとに決められた最大文字数と入力した文字数を表示する
4	キーボード	・ボタンに割り付けられた文字を入力テキストのカーソル位置に挿入する ・文字入力キー以外の動作は別ページに記載
5	キャンセルボタン	・入力した内容を破棄して、ウィンドウを閉じる ・元の内容があり、編集を行っていた場合は元の内容に戻る
6	確定ボタン	・入力した内容を確定させて、ウィンドウを閉じる ・パスワード入力の場合は一致判定を行う

●キーボードボタン動作 1/2

ボタン	動作																																																																																		
数字 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table> アルファベット（小文字） <table><tr><td>q</td><td>w</td><td>e</td><td>r</td><td>t</td><td>y</td><td>u</td><td>i</td><td>o</td><td>p</td></tr><tr><td>a</td><td>s</td><td>d</td><td>f</td><td>g</td><td>h</td><td>j</td><td>k</td><td>l</td><td></td></tr><tr><td>z</td><td>x</td><td>c</td><td>v</td><td>b</td><td>n</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> アルファベット（大文字） <table><tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr><tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 記号 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>(</td><td>)</td><td>.</td></tr><tr><td>SPACE</td><td>,</td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	a	s	d	f	g	h	j	k	l		z	x	c	v	b	n	m				Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M							-		(	)	.	SPACE	,			・ボタンに割り付けられた文字を入力テキストのカーソル位置に挿入する
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																										
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p																																																																										
a	s	d	f	g	h	j	k	l																																																																											
z	x	c	v	b	n	m																																																																													
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																																																																										
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																																																											
Z	X	C	V	B	N	M																																																																													
			-																																																																																
	(	)	.																																																																																
SPACE	,																																																																																		

●キーボードボタン動作 2/2

ボタン	動作
AC	・入力テキストの文字を全て削除する
BS	・入力テキストのカーソル位置の左側にある文字を1文字削除する ・カーソル位置の左側に文字がない場合は何もしない
← →	・入力テキストのカーソル位置を左/右に1文字分移動する ・入力テキストの左端、右端にカーソルがある場合は何もしない
A/a	・キーボードのアルファベットを大文字/小文字切替えを行う ・ボタンを押下する度に切り替えを行い、文字入力によって自動で切り替えは行わない

●カーソル動作 1/2

- ・文字キーボードには入力位置にカーソルを表示する
- ・カーソルは文字として入力テキストに挿入される
- ・カーソルの点滅は行わない

基本動作



・入力テキストがない状態では左端にカーソルを表示する

・文字を入力するとカーソル位置に文字を挿入し、入力した文字の右にカーソル位置が移動する

・以下同様の動作を繰り返す

●カーソル動作 2/2


カーソルの移動



・「→」ボタンを押すとカーソル位置が1文字分右に移動する




・同様に「←」ボタンを押すとカーソル位置が1文字分左に移動する

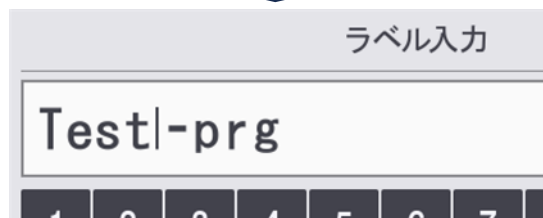


削除と挿入



・「BS」ボタンを押すとカーソル位置の左側にある文字を1文字削除する

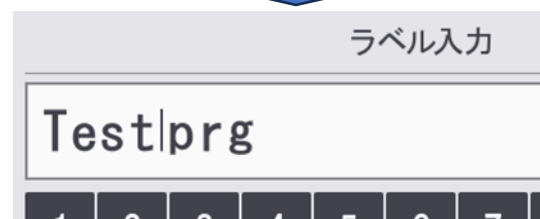

・文字を入力するとカーソル位置に文字を挿入し、入力した文字の右にカーソル位置が移動する

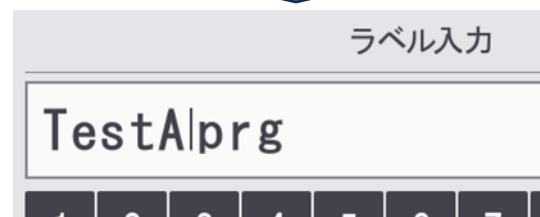

●文字数制限の表示

- ・設定項目ごとに入力可能な最大文字数を設定する
- ・最大文字数と入力済みの文字数を表示する
- ・最大文字数を達した場合の追加の入力は無効とする

The screenshot shows a software interface for label input. At the top, there is a title bar with the text 'ラベル入力' (Label Input). Below the title bar is a text input field containing the text 'Test-prgl'. To the right of the text field, there is a small blue box containing the text '(8/8)', indicating the current character count and the maximum allowed. Below the text field, there is a row of buttons labeled with numbers 1 through 10.

- ・最大文字数に達したことの場合の追加の入力は無効とする
(ボタンを押しても何もしない)

LH-600では文字数のテキストの文字色を変えていたが、
数字テンキーと仕様を合わせるため文字色を変えないようにする
(最大文字数に達してもエラーではないため)

● 入力ウィンドウを開いたときの初期表示と初回入力 1/2

キーボードの表示

- ・大文字キーボードを表示した状態とする

入力テキストの内容

- ・既にある入力内容を編集する場合はその内容を表示し、新規に入力する場合は空白とする

既にある入力内容を表示する	空白とする
・手順測定 手順名（新規作成、編集） ・プローブ設定 プローブ設定名（編集） ・公差設定 設定名 ・クイックボタン設定 設定名 ・クイックボタン設定 ボタンラベル ・本体設定 ユーザコード	・プローブ設定 プローブ設定名（保存） ・サービス向けメニュー パスワード

2025/4/8
クイックボタン設定 ボタンラベルを削除

※「~~クイックボタン設定 ボタンラベル~~」「本体設定 ユーザコード」の初期状態は
何も入力されていない状態なので空白となる


●入力ウィンドウを開いたときの初期表示と初回入力 2/2

初期表示と初回入力

- ・初期表示ではカーソルは入力されているテキストの末尾に表示する
- ・初期表示で入力を行った場合は通常と同じようにカーソル位置に文字を入力する



タッチ



Aを入力



・カーソルを末尾に表示

・カーソル位置に文字を追加

●画面サンプル



●使用箇所

- ・現在日（年/月/日/時/分）
- ・ABS原点設定 プリセット値
- ・原点オプション設定 プリセット値
- ・原点オプション設定 テーパ校正ブロック値
- ・プローブ設定 プローブ径（手動入力）
- ・プローブ設定 補正ブロック設定 校正值
- ・手順測定 公差値（設計値/下限公差/上限公差）
- ・公差設定 公差値（設計値/下限公差/上限公差）

- ・本体設定 オートLCD OFF時間
- ・本体設定 オート電源 OFF時間
- ・本体設定 スケールファクタ
- ・本体設定 校正時期通知 通知開始日（年/月/日）
- ・本体設定 校正時期通知 次回校正日/月/日）
- ・本体設定 校正時期通知 前回校正日/月/日）

2025/4/8

入力可能範囲の表示方法を変更

●構成要素



No	名称	説明
1	ウィンドウタイトル	・設定項目に対応したタイトルを表示する
2	入力テキスト	・入力した文字列または設定されている文字列を表示する ・右寄せで表示する
3	入力可能範囲	・設定項目ごとに決められた入力可能範囲を表示する
4	キーボード	・ボタンに割り付けられた文字を入力テキストのカーソル位置に挿入する ・文字入力キー以外の動作は別ページに記載
5	キャンセルボタン	・入力した内容を破棄して、ウィンドウを閉じる ・元の内容があり、編集を行っていた場合は元の内容に戻る
6	確定ボタン	・入力した内容を確定させて、ウィンドウを閉じる

・数字テンキーではカーソルは表示しない
(常に右端に挿入する)

●キーボードボタン動作

ボタン	動作
7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	ボタンに割り付けられた文字を入力テキストの右端に挿入する
. ,	- 小数点を入力テキストの右端に挿入する - 小数点フォーマット設定によりドットボタンとカンマボタンを切り替える（入力テキストの小数点の表示も切り替わる） - 入力可能な小数点は1つとし、小数点が既にある状態でボタンを押しても何もしない
AC	入力テキストを0にする
±	- 符号（+/-）を切り替える - 公差値の下限公差、上限公差のみ入力テキストに「+」の符号を表示する - 入力テキストの値が0の場合はボタンを押しても何もしない


● 入力ウィンドウを開いたときの初期表示と初回入力 1/2

入力テキストの内容


- ・数字テンキーで入力する項目は基本的には値が表示されている入力ボックスをタッチすることで入力ウィンドウが開くため、その内容を表示する
- ※初めて入力する箇所も必ずデフォルト値が設定されている
- ・プローブ径入力のように入力ボックスのタッチで開かない場合はデフォルト値を表示する。
- ・初期表示状態で入力を行った場合は初期表示をクリアして入力する



タッチ



1を入力



- ・初期表示をクリアして1を入力


●入力ウィンドウを開いたときの初期表示と初回入力 2/2

実数（符号あり/符号なし）での初回小数点入力


- ・初期表示状態で小数点の入力を行った場合は初期表示をクリアして「0.」を入力する



タッチ



小数点
入力



- ・初期表示をクリアして0と小数点までを入力

●キーボードの表示/非表示

・設定項目に応じて一部ボタンを非表示とする

実数（符号あり）	実数（符号なし）	整数（符号なし）
非表示なし	「+/-」ボタンを非表示	「+/-」ボタン、「（小数点）」ボタンを非表示
・ABS原点設定 プリセット値 ・原点オプション設定 プリセット値 ・原点オプション設定 テーパ校正ブロック値 ・手順測定 公差値（設計値/上限公差/下限公差） ・公差設定 公差値（設計値/上限公差/下限公差）	・プローブ設定 プローブ径（手動入力） ・プローブ設定 補正ブロック設定 校正值 ・本体設定 スケールファクタ	・現在日（年/月/日/時/分） ・本体設定 校正時期通知 通知開始日（年/月/日） ・本体設定 校正時期通知 次回校正日/月/日） ・本体設定 校正時期通知 前回校正日/月/日） ・本体設定 オートLCD OFF時間 ・本体設定 オート電源 OFF時間

● 正の符号の表示/非表示

・実数（符号あり）の設定項目で入力テキストの正の符号を表示する項目と表示しない項目がある

正の符号を表示する	正の符号を表示しない
正数 +100.000 負数 -100.000 0 0.000	正数 100.000 負数 -100.000 0 0.000
・手順測定 公差値（下限公差/上限公差） ・公差設定 公差値（下限公差/上限公差）	・ABS原点設定 プリセット値 ・原点オプション設定 プリセット値 ・原点オプション設定 テーパ校正ブロック値 ・手順測定 公差値（設計値） ・公差設定 公差値（設計値）

●0表示での入力

- ・入力テキストに0が表示されている状態で0ボタンを押した場合、何もしない（ゼロサプレス）
- ・0以外の数字ボタンを入力した場合は入力テキストの0をクリアして数字を入力する（初期表示と同じ）



2025/4/8
入力可能範囲の表示方法を変更
・入力可能範囲内であれば表示しない
・入力可能範囲を超えている間は表示する

●入力可能範囲の表示形式

・入力エリア内に入力可能範囲を表示する

MAX: +1000.000
MIN: -1000.000

+0. 300

MAX: +1000.000
MIN: -1000.000

+1000. 300

MAX: 20.000
MIN: 0.100

50

+0. 300

MAX: +1000.000

+1000. 300

MIN: -1000.000



-1000. 300

項目	内容
表示内容	・入力可能最大値（MAX）と入力可能最小値（MIN）を表示する
単位	・入力内容の表示形式に合わせる
最小表示量	
符号	
小数点フォーマット	・小数点フォーマット設定に合わせて数値の小数点を切り替える -ドット -カンマ
文字色	・入力可能範囲外の数値が入力されている場合は文字色を変更する
文字位置	・MAXとMINの数値は小数点の位置（X方向）を合わせる

●入力可能範囲と入力チェック 1/3

- 設定項目ごとに入力可能範囲（入力可能な最大値と最小値）と入力可能桁数を設定する
- 実数については整数部と小数部のそれぞれの入力可能桁数を設定する
- 入力の度に入力可能範囲のチェックを行い、範囲外の場合は確定ボタンを無効とする
- また桁数のチェックも行い、入力可能な桁数に達した状態で追加の入力を無効とする

LH-600では桁数を超えた場合と確定ボタン操作時に入力可能範囲を超えていた場合にエラーメッセージを表示していたが、QM-Heightでは表示しない
（なるべくエラーメッセージを表示させる箇所を減らしたいため）

条件	サンプル	動作	対処方法
- 整数 - 入力可能範囲外（最小値）	- 入力可能範囲：1～120 - 桁数：整数3桁 	- 最小値の文字色を変える - 確定ボタン：無効 - 追加の入力：可	入力可能範囲になるように入力を続ける
- 整数 - 入力可能範囲外（最大値） - 最大桁数	- 入力可能範囲：1～120 - 桁数：整数3桁 	- 最大値の文字色を変える - 確定ボタン：無効 - 追加の入力：不可	ACでクリア後、再入力を行う
- 整数 - 入力可能範囲外（最小値） - 最大桁数	- 入力可能範囲：2020～2099 - 桁数：整数3桁 	- 最小値の文字色を変える - 確定ボタン：無効 - 追加の入力：不可	ACでクリア後、再入力を行う
- 整数 - 入力可能範囲内 - 最大桁数	- 入力可能範囲：2020～2099 - 桁数：整数3桁 	- 確定ボタン：有効 - 追加の入力：不可	- 入力に間違いがなければ確定を行う - 入力に間違いがあればACでクリア後、再入力を行う

- ・入力可能範囲内であれば表示しない
- ・入力可能範囲を超えている間は表示する


●入力可能範囲と入力チェック 2/3

条件	サンプル	動作	対処方法
・実数 ・入力可能範囲内 ・最大桁数（整数）	・入力可能範囲：0.100～20.000 ・桁数：整数2桁、小数3桁 	・確定ボタン：有効 ・追加の入力：数字⇒不可／小数点⇒可／符号⇒可／小数点入力後は数字⇒可	・入力に間違いがなければ確定を行う ・入力途中であれば、小数点を入力して小数桁の入力を行う ・入力に間違いがあればACでクリア後、再入力を行う
・実数 ・入力可能範囲外（最大値） ・最大桁数（整数）	・入力可能範囲：0.100～20.000 ・桁数：整数2桁、小数3桁 	・最大値の文字色を変える ・確定ボタン：無効 ・追加の入力：数字⇒不可／小数点⇒可／符号⇒可／小数点入力後は数字⇒可	・ACでクリア後、再入力を行う
・実数 ・入力可能範囲外（最大値） ・最大桁数（整数、小数）	・入力可能範囲：0.100～20.000 ・桁数：整数2桁、小数3桁 	・最大値の文字色を変える ・確定ボタン：無効 ・追加の入力：数字⇒不可／小数点⇒不可／符号⇒可	・ACでクリア後、再入力を行う ・符号間違えの場合は符号を切り替える
・実数 ・入力可能範囲外（最小値）	・入力可能範囲：0.100～20.000 ・桁数：整数2桁、小数3桁 	・最大値の文字色を変える ・確定ボタン：無効 ・追加の入力：数字⇒可／小数点⇒可／符号⇒可（0の場合は不可）	・入力途中であれば、小数点を入力して小数桁の入力を行う ・入力に間違いがあればACでクリア後、再入力を行う

●入力可能範囲と入力チェック 3/3

条件	サンプル	動作	対処方法
・実数 ・入力可能範囲内 ・最大桁数（小数）	・入力可能範囲：0.100～20.000 ・桁数：整数2桁、小数3桁 0.123	・確定ボタン：有効 ・追加の入力：数字⇒不可／小数点⇒不可／符号⇒可	・入力に間違いがなければ確定を行う ・入力に間違いがあればACでクリア後、再入力を行う ・符号間違えの場合は符号を切り替える

●構成要素

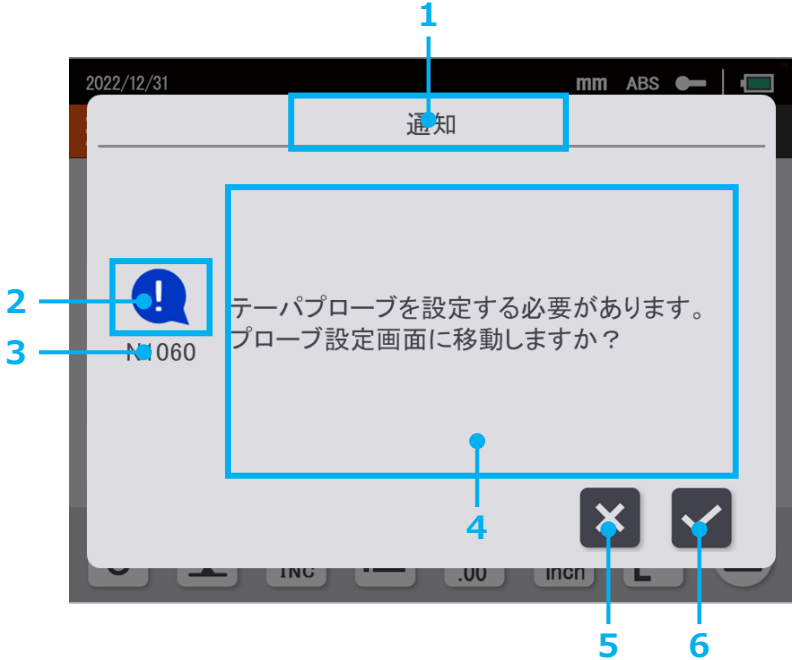

No	名称	説明
1	ウィンドウタイトル	・メッセージ種別に対応したタイトルテキストを表示する ・「通知」/「注意」/「エラー」
2	メッセージアイコン	・メッセージ種別に対応したアイコンを表示する
3	番号	・メッセージ種別、メッセージ内容に対応した番号をテキスト表示する
4	内容	・メッセージの内容を表示する
5	キャンセルボタン	・メッセージの内容がユーザに実行の可否を判断させる内容の場合、実行をキャンセルしてメッセージを閉じる ・表示しない場合もあり
6	確定ボタン	・メッセージの内容がユーザに実行の可否を判断させる内容の場合、実行を行いメッセージを閉じる ・確定ボタンのみ表示するメッセージの場合はメッセージを確認したという意味で使用し、メッセージを閉じる ・表示しない場合もあり

●メッセージ種別と表示内容

メッセージ種別	メッセージアイコン	表示例	番号形式	説明
通知			NXXXX (‘N’+4桁の数字)	・エラー以外でユーザに通知する情報や確認のメッセージ ・確定ボタンとキャンセルボタンの両方を表示する場合と確定ボタンのみを表示する場合がある
注意エラー			CXXXX (‘C’+4桁の数字)	・通信エラーなどの致命的でないエラー ・確定ボタンのみを表示する
致命的エラー			EXXXX (‘E’+4桁の数字)	・測定を継続できないような致命的なエラー ・確定ボタン及びキャンセルボタンは表示しない ・致命的なエラーのため発生した場合は電源OFFを行う (電源OFF操作は「電源OFF」を参照)

●メッセージ一覧 1/6

イベントの種類

イベント	説明
ユーザ操作	・ユーザが画面操作を行ったときに検出される要因によってメッセージを表示する ・ユーザ操作によるイベントは複数同時に発生しない（要因の判定順＝表示順を決めて複数同時に発生しないようにする）
画面遷移	・特定の画面に遷移するときに検出される要因によってメッセージを表示する ・起動時の画面表示時に複数の画面遷移によるイベントが同時に発生することがある
ハードウェア	・ハードウェア要因で非同期に生成される要因によってメッセージを表示する ・複数のイベントが同時発生することがある

●メッセージ一覧 2/6

通知

番号	名称	メッセージ内容	要因	イベント
NXXXX	初期設定スキップ		・初回起動時にプローブ設定と原点設定をスキップする	ユーザ操作
NXXXX	測定プロセス中断		・測定ガイダンスの中断や手順測定の実行を中断する	ユーザ操作
NXXXX	編集キャンセル		・設定の編集内容を破棄して編集を終了する	ユーザ操作
NXXXX	上書き確認		・手順コピー時に手順がある位置にコピーをしようとした場合に確認を行う	ユーザ操作
NXXXX	手順削除確認		・手順を削除するときに確認を行う	ユーザ操作
NXXXX	全削除確認		・測定結果や手順のコマンドの全削除を行うときに確認を行う	ユーザ操作
NXXXX	公差設定切替え		・公差設定を切替えたことを通知する	ユーザ操作
NXXXX	スケールファクタON/OFF切替え		・スケールファクタON/OFF設定を切替えたことを通知する	ユーザ操作
NXXXX	電源OFF		・電源OFFを行うかを確認する	ユーザ操作
NXXXX	校正時期通知		・校正時期が来たことを通知する	画面遷移
NXXXX	校正時期事前通知		・校正時期の事前通知日が来たことを通知する ・校正時期通知と同時に発生しない	画面遷移
NXXXX	オールリセット最終確認		・オールリセットを実行するかを確認する	ユーザ操作
NXXXX				

●メッセージ一覧 3/6

注意エラー

番号	名称	メッセージ内容	要因	イベント
CXXXX	原点未設定エラー		・原点が未設定の状態で測定等を実行しようとした	ユーザ操作
CXXXX	プローブ未設定エラー		・プローブが未設定の状態で測定等を実行しようとした	ユーザ操作
CXXXX	非対応プローブエラー		・現在のプローブで実行できない測定を実行しようとした	ユーザ操作
CXXXX	カレンダー初期化エラー		・起動時にバッテリー電圧の低下などにより内部のカレンダーが初期化されたことを検出した	画面遷移
CXXXX	ゼロセット 測定結果なしエラー		・測定結果が表示されていない状態でゼロセットを実行した	ユーザ操作
CXXXX	測定結果出力 測定結果なしエラー		・測定結果が表示されていない状態で測定結果出力を実行した	ユーザ操作
CXXXX	公差設定 上限公差/下限公差エラー		・公差設定で上限公差 < 下限公差と設定した状態で設定を完了した	ユーザ操作
CXXXX	手順設定 コマンド未登録エラー		・手順測定の編集でコマンドが1つも登録されていない状態で設定を完了した	ユーザ操作
CXXXX	手順測定 設計値測定 非対応プローブエラー		・手順測定の編集における設計値測定で現在のプローブで実行できない測定を実行しようとした	ユーザ操作
CXXXX	手順呼び出しエラー		・クイックボタンからの手順実行で手順が保存されていない手順番号を実行した	ユーザ操作

●メッセージ一覧 4/6

注意エラー

番号	名称	メッセージ内容	要因	イベント
CXXXX	日付設定不正エラー		・存在しない日付を設定した状態で設定を完了した	ユーザ操作
CXXXX	校正時期通知設定エラー		・校正時期の設定で現在日 < 事前通知開始日 < 次回校正日の順番となっていない状態で設定を完了した	ユーザ操作
CXXXX	前回校正日設定エラー		・前回校正日の設定で前回校正日 < 現在日の順番となっていない状態で設定を完了した	ユーザ操作
CXXXX	サービス向けメニューパスワード不一致エラー		・サービス向けメニューに入るときのパスワード入力で不正なパスワードを入力した	ユーザ操作
CXXXX	カレンダー範囲外エラー		・内部のカレンダーが計数可能な範囲を超えた	ハードウェア
CXXXX	測定方向エラー		・測定ガイダンスで示されている測定方向と反対の測定方向で測定を行おうとした	ハードウェア
CXXXX	測定開始時浮上エラー		・浮上した状態で測定を開始した	ユーザ操作
CXXXX	頂点検出失敗エラー		・頂点測定で頂点検出できていない状態でワークとの接触を解除した	ハードウェア
CXXXX	データ保存エラー		・起動時にデータフラッシュにデータが正常に保存されなかったことを検出した	画面遷移
CXXXX	バッテリー温度異常エラー		・バッテリーの温度が充電可能温度の範囲を超えた	ハードウェア
CXXXX	バッテリー電圧低下エラー		・バッテリー残量が25%以下になった	ハードウェア

●メッセージ一覧 5/6

注意エラー

番号	名称	メッセージ内容	要因	イベント
CXXXX	デジマチック 接続エラー		・デジマチック通信機器からの応答がない	ハードウェア
CXXXX	デジマチック 出力不可エラー		・デジマチック通信でS1通信の双方向モードで出力操作を行った	ユーザ操作 ハードウェア
CXXXX	デジマチック 桁数オーバーエラー		・デジマチック通信で出力可能な桁数を超えた数値を出力した	ユーザ操作 ハードウェア
CXXXX				

●メッセージ一覧 6/6

致命的エラー

番号	名称	メッセージ内容	要因	イベント
EXXXX	信号強度エラー		・センサ信号の信号強度が正常範囲外だった	ハードウェア
EXXXX	タッチパネルエラー		・タッチパネルICからの応答がない	ハードウェア
EXXXX	バッテリー電圧異常低下エラー		・バッテリー電圧が終止電圧を下回った	ハードウェア
EXXXX	センサエラー		・センサICからの応答がない	ハードウェア
EXXXX	システムエラー		・製品が正常に起動できない	?
EXXXX	設定値エラー		・製品の重要なパラメータの読み込みに失敗した	?
EXXXX				

●致命的エラーの表示


- ・致命的エラーは最優先で表示する
- ・通知、注意エラーのウィンドウが表示されている状態で致命的エラーが発生した場合は表示中のウィンドウから致命的エラーのウィンドウに切り替える
- ・致命的エラー表示中に別の致命的エラーが発生した場合は先に表示していた致命的エラーを表示し続ける




致命的エラー発生



・致命的エラーに切替える

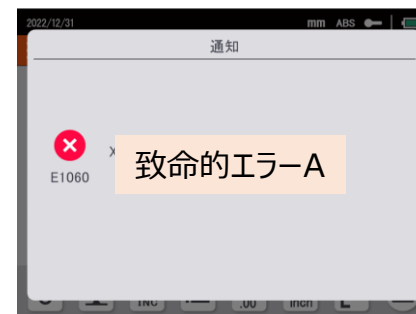

致命的エラーB発生

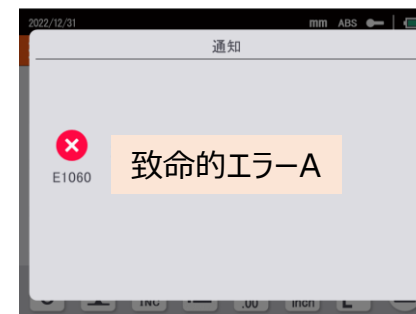

・先に表示していた致命的エラーを表示し続ける

●通知と注意エラーの表示とキューイング 1/2

- ・注意エラーは通知より最優先で表示する
- ・通知のウィンドウが表示されている状態で注意エラーが発生した場合は表示中のウィンドウから注意エラーのウィンドウに切り替える
- ・切り替えた注意エラーのウィンドウを閉じた場合は切り替え前の通知を表示する
- ・通知と注意エラーが同時に発生した場合は注意エラーを表示後に通知を表示する








- ・注意エラーに切替える
- ・複数の注意エラーが発生していた場合は全ての注意エラーを順番に表示する

- ・切り替え前の通知を表示する

●通知と注意エラーの表示とキューイング 2/2

- ・注意エラーが複数同時に発生した場合はキューイングを行い、発生した順番に注意エラーを全て表示させる
- ・注意エラー表示中に注意エラーが発生した場合も同様にキューイングして順番に表示する

- ①注意エラー-A発生
- ②注意エラー-B発生
- ③注意エラー-C発生

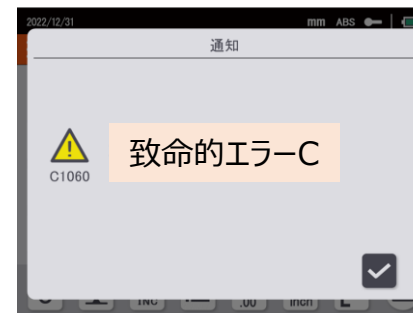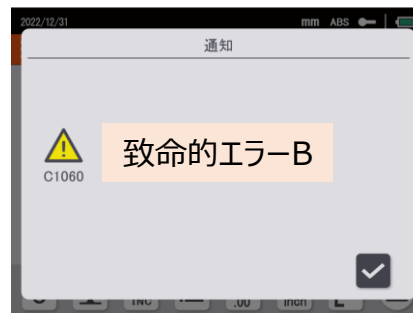

閉じる

●電源ON


- ・電源OFF状態で電源ON操作を行うことで機器が起動する



電源ON操作	説明
電源ボタン	・表示部の電源ボタンを押下する
ACアダプタの接続	・ACアダプタを接続する

●電源ON時の遷移 1/2


- ・電源OFF状態で電源ONした場合に表示する画面を説明する
 ・電源ONは電源ボタンまたはACアダプタ接続によって行う
- ※バッテリー充電画面はACアダプタ接続による起動時のみ表示する

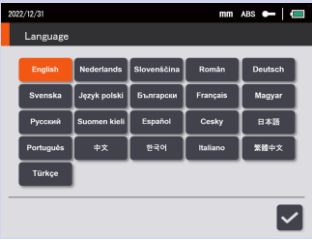前回電源ON時の状態	画面遷移	備考
・初回起動	バッテリー充電画面  ※ 	
・基本測定	バッテリー充電画面  ※ 	・高さ測定や円測定などの測定モードも前回電源ON時の状態と同じとする
・手順測定	バッテリー充電画面  ※ 	

●

電源ON時の遷移 2/2

※バッテリー充電画面はACアダプタ接続による起動時のみ表示する

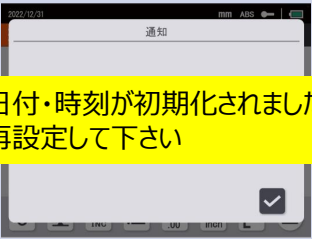前回電源ON時の状態	画面遷移	備考
・日付/時刻初期化エラー ・基本測定or手順測定	バッテリー充電画面  ※ エラー表示  日付・時刻設定 	・日付と時刻を設定後は前回電源ON時の状態によって「基本測定 HOME画面」または「手順測定 手順選択」に遷移する

●電源OFF


- ・表示部の電源ボタンを押すと電源OFFを行う



- ・確認メッセージを表示する
- ・確定ボタンで電源OFFを実行する
- ・キャンセルボタンで電源OFFを実行しない
(メッセージ表示を閉じる)
- ・確認メッセージ表示中の電源ボタンの
押下は確定ボタンを同じ動作とする

●確認メッセージ表示後の自動電源OFF

- ・確認メッセージ表示後に60秒経過した場合は電源OFFを実行する
- ・確認メッセージ内に60秒のカウントダウンを表示する

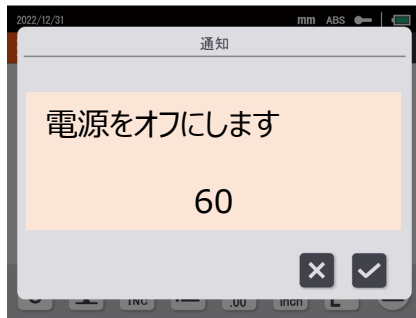

60秒経過



電源OFF

- ・60秒のカウントダウン表示を行う
- ・1秒単位でカウントダウンして、0になったら電源OFFを実行する

●エラーメッセージ表示中の電源OFF

- ・致命的エラーのエラーメッセージ表示中は電源ボタンを押すと確認メッセージの表示を行わずに電源OFFする



電源OFF

●オートLCD OFF

- ・画面操作などの操作がない状態でオートLCD OFF設定で設定した時間が経過した場合、LCDのバックライトをOFFにする



設定した
時間経過



● LCD OFFの解除

・LCDのバックライトがOFFの状態解除操作を行った場合はバックライトをONにする



解除操作、解除動作


解除操作、解除動作	説明、解除後の動作
画面のタッチ	・画面のどこでもいいのでタッチする ・ボタン等をタッチしてもボタンの機能は実行しない
電源ボタンの押下	・機能を実行する
浮上ボタンの押下	・機能を実行する
エラーメッセージイベントの発生	・エラーメッセージを表示する
オート電源OFFイベントの発生	・オート電源OFFのメッセージを表示する

●オート電源OFF

- ・画面操作がない状態でオート電源OFF設定で設定した時間が経過した場合、電源OFFを行う
- ・設定した時間経過後に電源OFFの確認メッセージを表示し、さらに60秒経過したときに電源OFFを実行する



設定した
時間経過

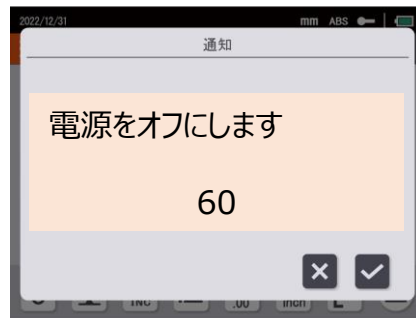

60秒経過




電源OFF



- ・電源ボタンによる確認メッセージと共通
- ・確定ボタンでも電源OFFを実行する
- ・キャンセルボタンで電源OFFをキャンセルする

●オート電源OFFのキャンセル（メッセージ表示後）


- ・電源OFFメッセージ表示後はメッセージ内のキャンセルボタンのみで電源OFFのキャンセルを可能とする

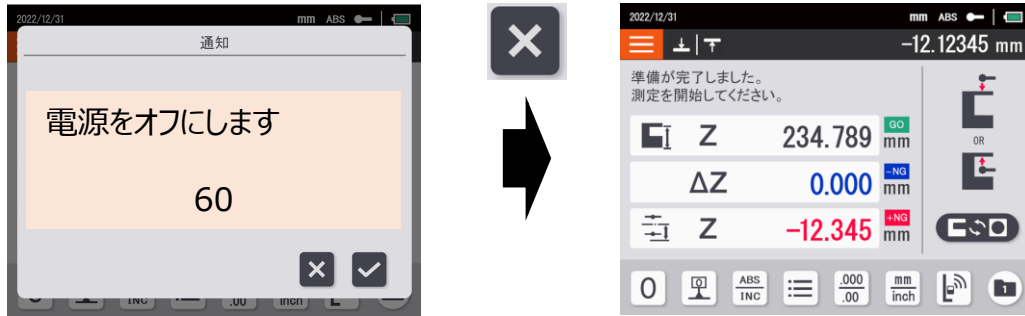

●オートLCD OFFとオート電源OFFが両方有効の場合の動作

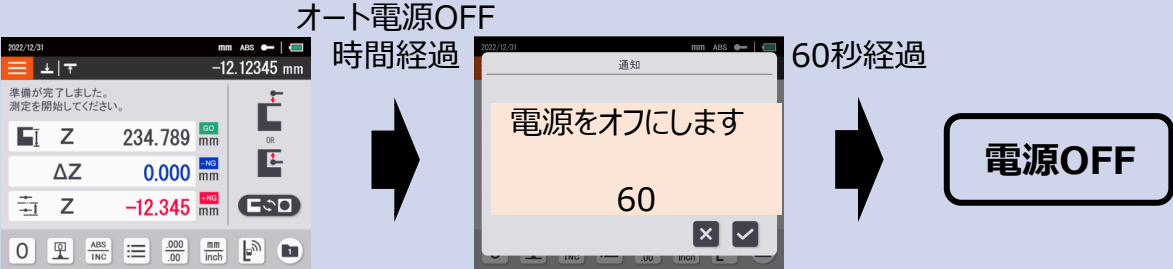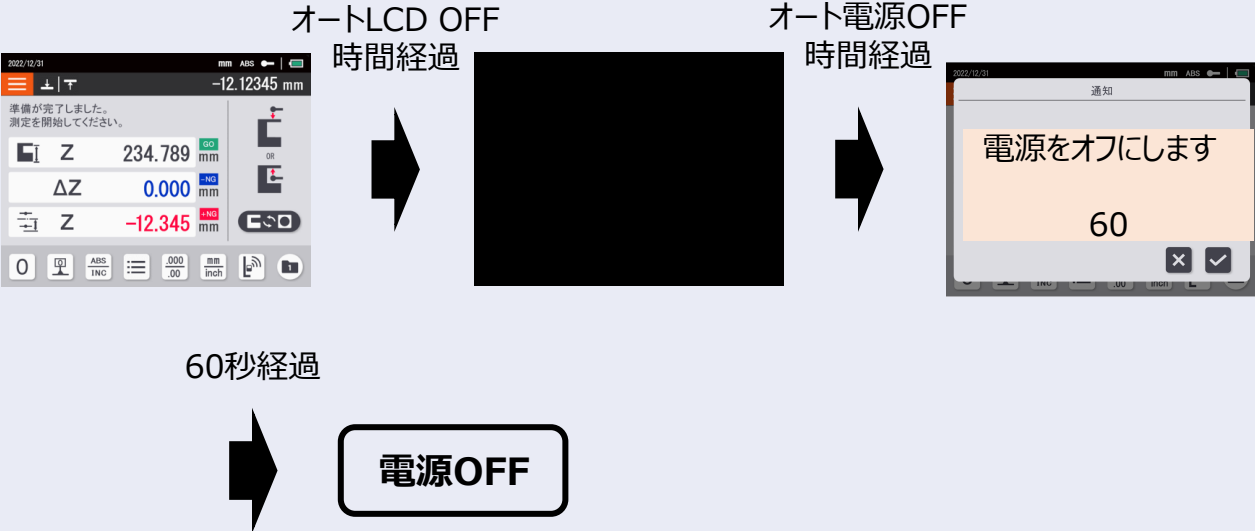条件	画面遷移	説明
オートLCD OFF時間 ≥ オート電源OFF時間		・オートLCD OFFは実行しない
オートLCD OFF時間 < オート電源OFF時間		・オートLCD OFFの時間が経過したらLCDのバックライトをOFFにする ・オート電源 OFFの時間が経過したらLCDのバックライトをONにして電源OFFメッセージを表示する（以降はオート電源OFFの動作と同じ） 例） オートLCD OFF時間：5分 オート電源OFF時間：8分 ⇒オートLCD OFF実行後（8-5=）3分経過したら電源OFFメッセージを表示する（タイマの開始タイミングは同じ）

● 構成要素

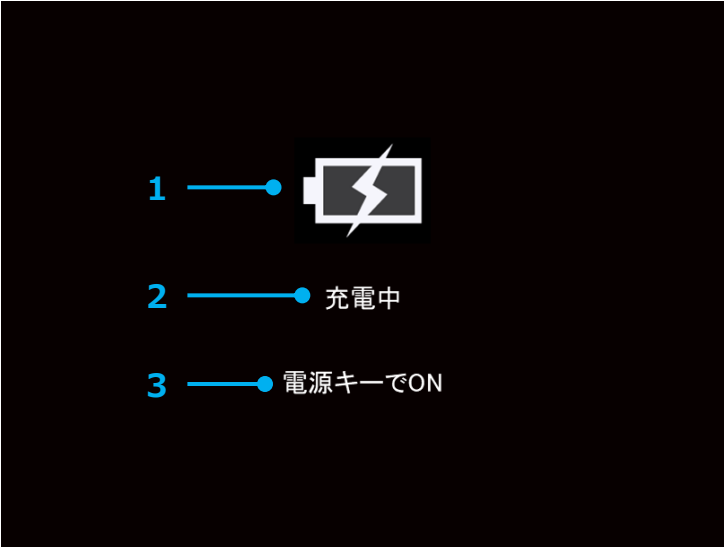

No	名称	説明
1	バッテリー状態アイコン	・バッテリー状態のアイコンを表示する
2	バッテリー状態テキスト	・バッテリー状態のテキストを表示する
3	説明テキスト	・ユーザが行う操作を説明する

● バッテリー状態

・バッテリー状態に合わせてアイコンとテキストを切り替える


 点滅（1秒点灯/1秒消灯）

充電中	満充電	充電OFF
		
・バッテリー充電中（急速充電、トリクル充電）	・バッテリー残量100%	・バッテリー残量75% ・バッテリー残量50% ・バッテリー残量25%以下 ・バッテリー未接続またはバッテリー異常

※バッテリー残量が100%ではない場合、必ずしも
バッテリー充電が開始するわけではない
（バッテリー電圧が充電開始条件の電圧以上であれば
充電開始しない）


● バッテリー充電画面への遷移

- ・電源OFF状態からACアダプタを接続で電源ONした場合はバッテリー充電画面に遷移する
- ・画面表示開始時のバッテリー状態を確認して「充電中」、「満充電」、「充電OFF」の何れかを表示する

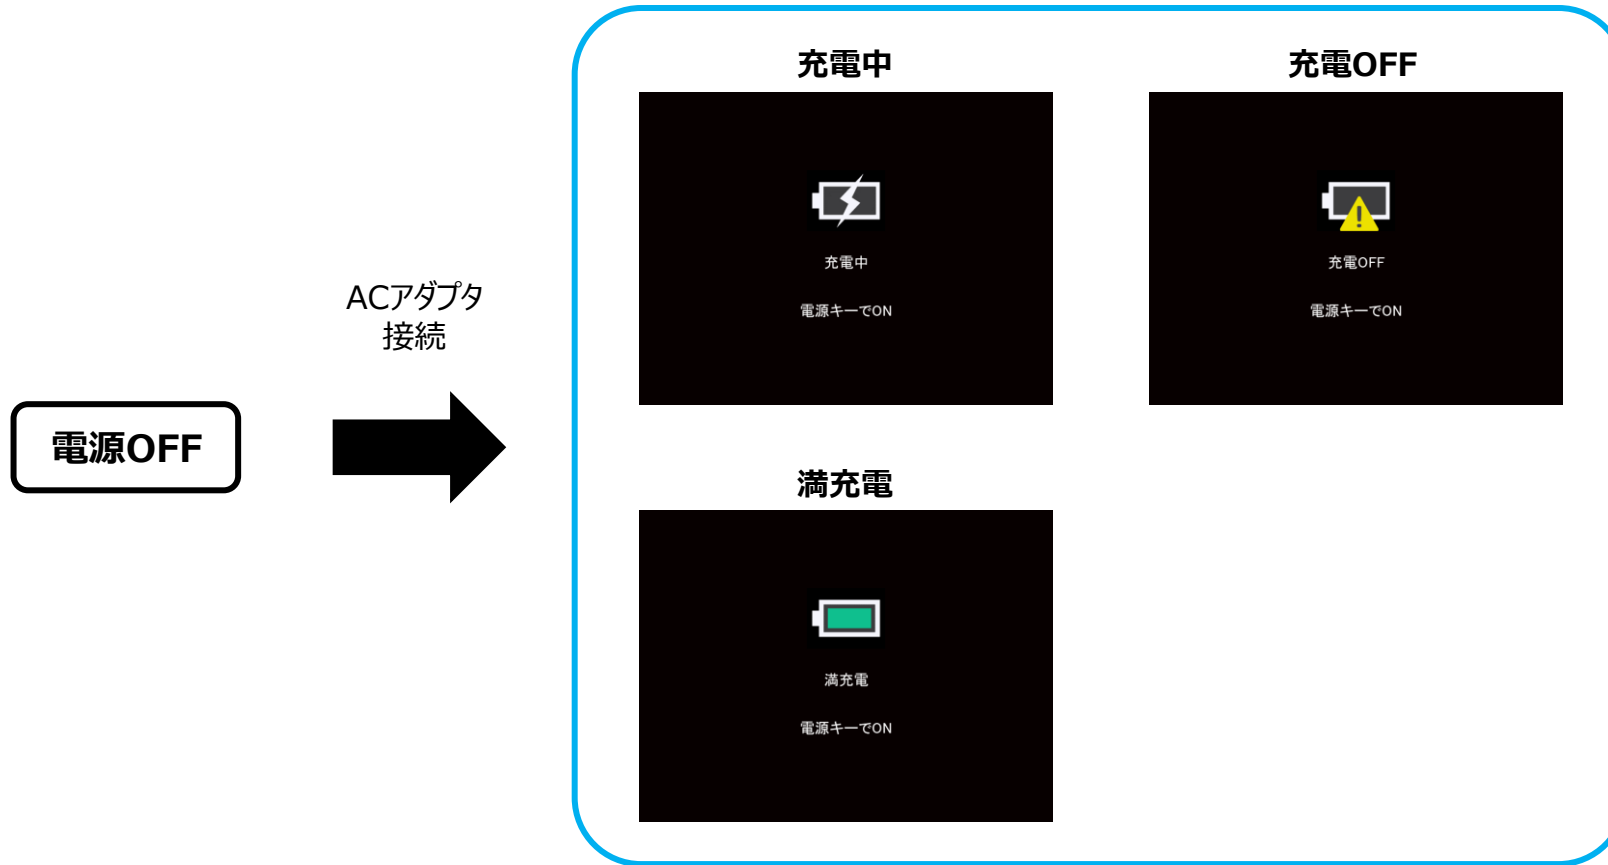

● バッテリー充電状態による表示内容の切り替え

- ・バッテリー充電画面の表示中にバッテリー状態が変化した場合は表示内容を切り替える
- ・実際に起こりえる切り替え条件を示す

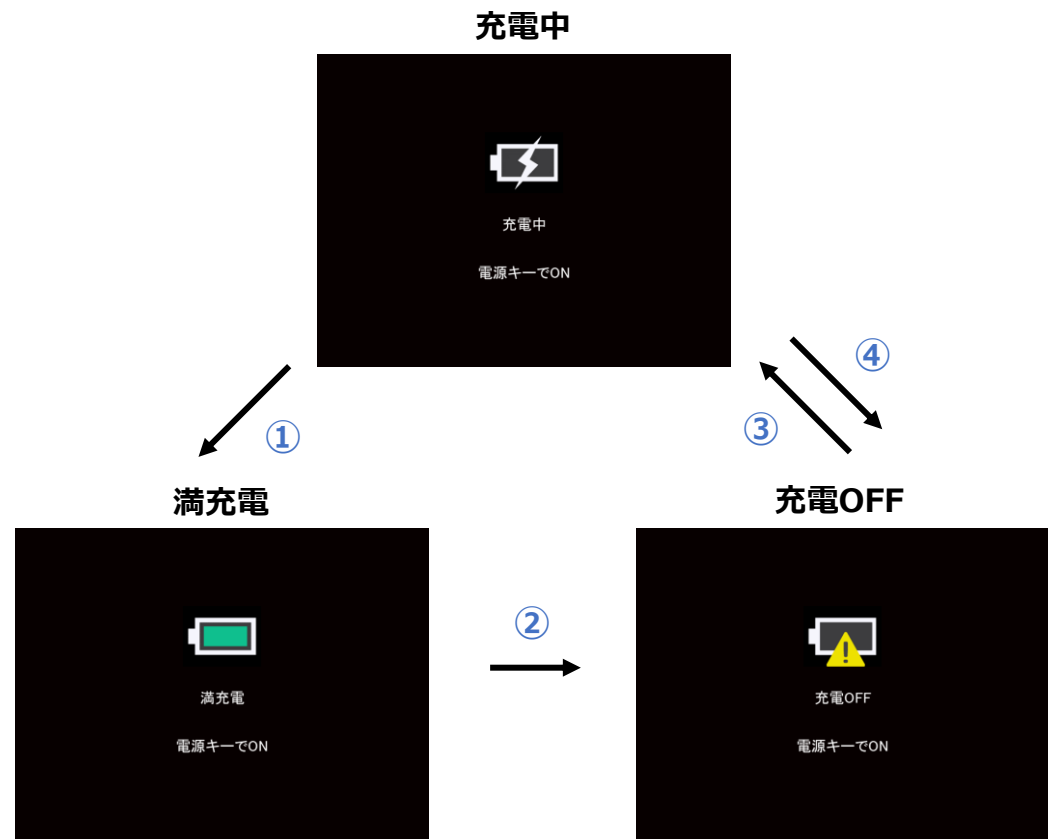


	切り替え条件
①	・充電が完了した
②	・バッテリー状態がバッテリー残量100%からバッテリー残量75%/バッテリー残量50%/バッテリー残量25%以下に切り替った
③	・バッテリー電圧がバッテリー充電開始条件の電圧まで低下した
④	・ACアダプタを外した

● バッテリー充電画面からの遷移

バッテリー充電状態	遷移方法	遷移先の画面/状態
充電中 	電源ボタン	電源OFF状態から電源ボタンで起動したときと同じ画面遷移を行う（「電源ON時の遷移」を参照）
満充電 	電源ボタン	電源OFF状態から電源ボタンで起動したときと同じ画面遷移を行う（「電源ON時の遷移」を参照）
	10秒経過	電源OFF状態に遷移する
充電OFF 	電源ボタン	電源OFF状態から電源ボタンで起動したときと同じ画面遷移を行う（「電源ON時の遷移」を参照）
	10秒経過	電源OFF状態に遷移する

●構成要素 1/2


開始

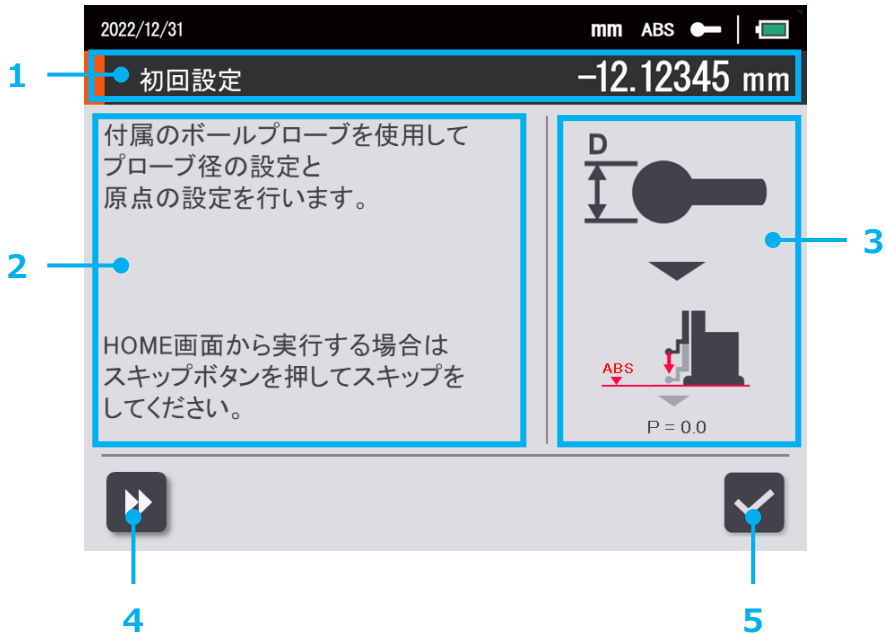

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作や状況を説明する（固定）
3	説明アイコン	・ユーザが行う操作を説明する画像を表示する（固定）
4	初回設定スキップボタン	・初回設定をスキップして基本測定のHOME画面に遷移する
5	次へ進むボタン	・初回設定の次のステップに進む

●構成要素

完了

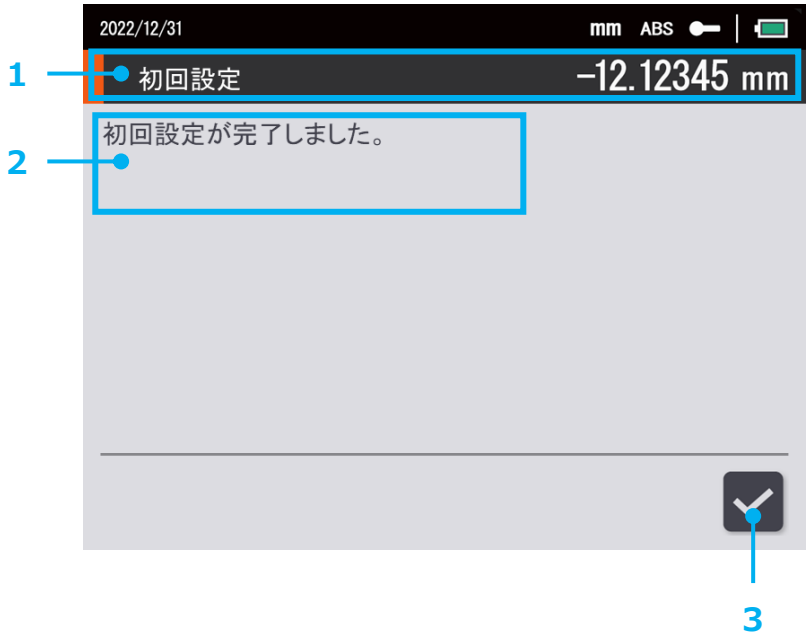

No	名称	説明
1	メニューバー	・「タイトルテキスト」、「現在位置カウンタ」を表示する
2	説明テキスト	・ユーザが行う操作や状況を説明する（固定）
3	次へ進むボタン	・初回設定を終了し、基本測定のHOME画面に遷移する


● 初回設定開始画面のステータスバー表示

- ・初回設定開始画面の時点ではプローブ設定、原点設定は実行していないのでステータスバーには未設定状態のアイコンを表示する
- ・機種に依らず単位設定はmmとするためmm単位アイコンを表示する



●初回設定開始時の現在位置カウンタ表示

- ・初回起動時は初回設定開始画面で初めて現在位置カウンタを表示する
- ・この時点ではまだ原点設定は行っていないため、ABS原点は未設定の状態となっている
- ・この画面を表示したときのスライダの位置で仮のABS原点を設定し、現在位置カウンタ表示の値が0になるようにする

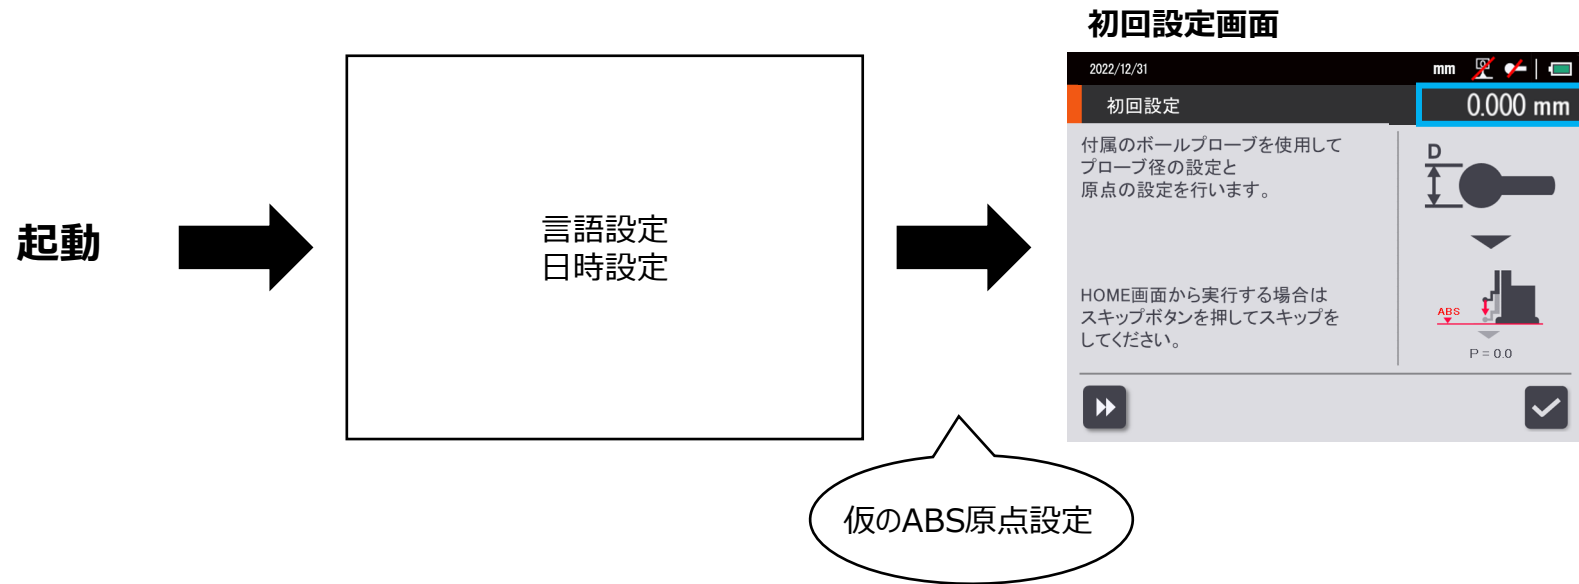

●ゼロセット

- ・ゼロセットはINC原点の設定方法の 1 つ
- ・通常のINC原点設定では測定を実行して、その測定結果の位置をINC原点に設定するのに対し、ゼロセットでは測定済みの結果をINC原点に設定する

● 実行方法

	クイックボタン	ボタン拡大表示モード	測定結果選択メニュー
方法	・クイックボタンにゼロセット機能を配置した場合に実行可能	・ボタン拡大表示モードの場合に表示されるゼロセットボタン（拡大）から実行する	・INC原点に設定可能な測定結果をタッチしたときに表示されるパネルのゼロセットボタンから実行する ・設定不可な測定結果を選択したときのパネルではゼロセットボタンは無効表示となるため実行できない
画面	・基本測定 HOME画面 ・手順測定 手順選択 ・手順測定 実行待機	・基本測定 HOME画面 ・手順測定 手順選択 ・手順測定 実行待機	・基本測定 HOME画面

● 実行可能条件とエラー表示 1/2

- ・ゼロセットは画面に表示されている結果に対して実行するため結果が表示されていない場合は実行不可
- ・以下の場合には測定結果はバー表示となる
 - 電源起動後
 - 測定結果履歴を全削除したとき
 - ABS原点設定を実行後
 - 基本測定と手順測定の切り替え時

実行可能




実行不可



- ・バー表示では結果をタッチできないため結果選択メニューも表示しない

● 実行可能条件とエラー表示 2/2

- ・実行不可の状態でゼロセットボタンを押下した場合はエラー表示を行う

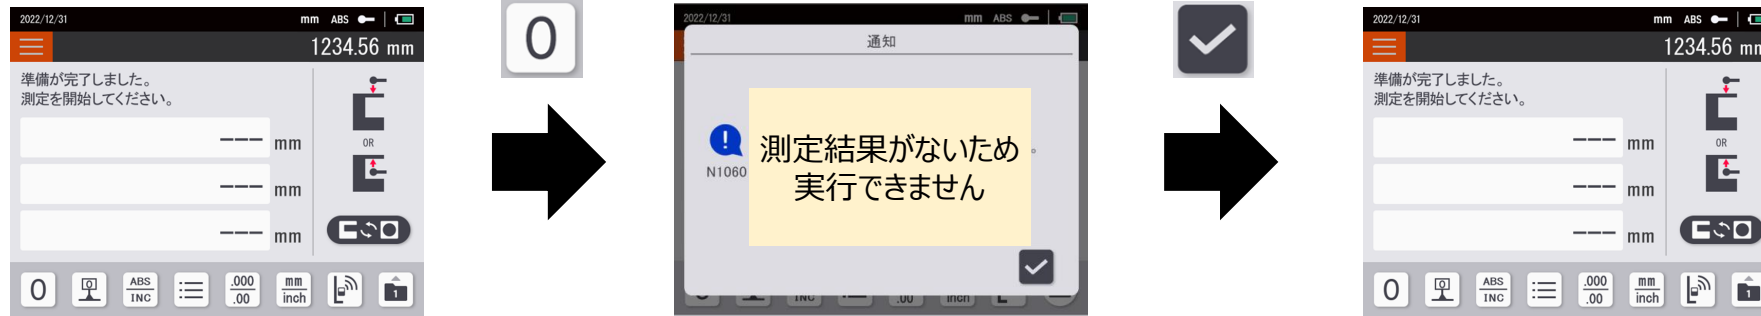

●ゼロセット実行時の表示更新

・ゼロセット実行時の表示内容の更新について説明する



No	名称	説明
1	座標系（ステータスバー）	・INC座標系に切替える ・ABS座標系でINC原点設定を実行した場合もINC座標系に切替える
2	現在位置カウンタ（メニューバー）	・INC原点の変更を適用する

●浮上

- ・本体のハンドル部にある浮上ボタンを押すと定盤上で本体を浮上させて動かすことができる

● 浮上に関するエラー

項目	内容
浮上中の測定開始	・浮上中に測定開始（ワーク接触）を検出した場合はエラー表示を行う ・原点設定、プローブ設定を含む全ての測定に対して適用される ・「測定ガイダンス」を参照
倣い測定中の浮上	・倣い測定中に浮上ボタンを押した場合はエラーのブザー音を鳴らす ・倣い測定を行う全ての測定に対して適用される ・「測定ガイダンス」を参照

● 測定結果出力


- ・測定結果をデジマチック出力（D2/S1）、USB出力を行う
- ・測定完了時に自動で出力を行う自動出力と、画面内の出力ボタンを押して出力を行う手動出力がある

●校正時期通知

- ・校正時期通知設定で設定した次回校正日と事前通知開始日に到達した場合にメッセージ表示を行う
- ・ステータスバーの校正時期通知アイコンについては「ステータスバー」を参照のこと


●メッセージ内容

事前通知開始日

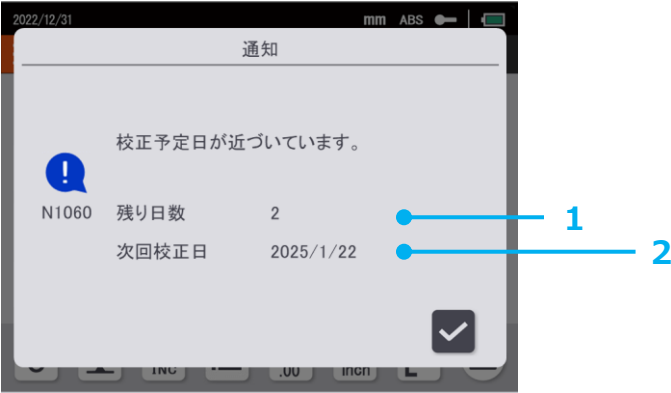

No	名称	説明
1	残り日数	・現在日から次回校正日までの日数を日単位で表示する
2	次回校正日	・次回校正日を表示する ・本体設定の日付フォーマット設定に合わせて表示する

次回校正日

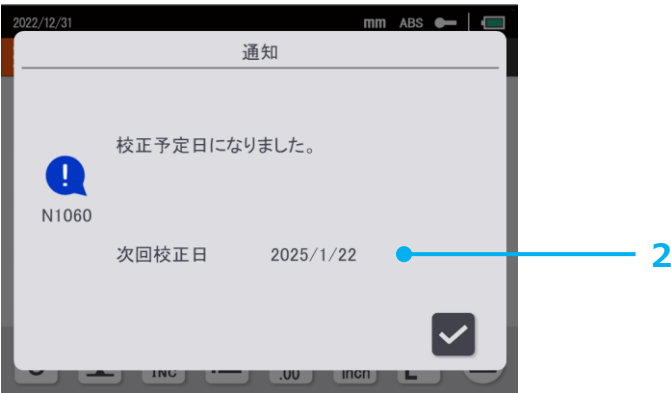

●校正時期通知の表示タイミング

- ・下記の画面に遷移するときに校正時期の通知が出ているかを確認して表示を行う
 - 基本測定 HOME画面
 - 手順測定 手順選択
 - 手順測定 実行待機

基本測定 HOME画面



手順測定 手順選択



手順測定 実行待機

