HYUNDAI Rotem
현대로템주식회사
641-200 경남 창원시 의창구 창원대로 488
488 Changwondae-ro, Changwon, Kyungnam, 641-200, Korea
Tel : 055-273-1541 Fax : 055-269-2885
www.hyundai-rotem.co.kr

문서번호 : 로템 전자품질 18-032호 2018.09.03
수 신 : 우진산전(주)
참 조 : 회장,부회장,대표이사,품질사업부장, 연구소장
제 목 : 미국 DTS 전동차 방송/표시기 장치 품질 안정화 대책 요청 件

1. 귀사에서 납품한 미국 DTS 방송/표시기장치 불량이 지속 발생 하고 있어 고객의 불만이 심화 되고 있으며, 5月 RAMS 착수 後 귀사 불량은 매달 빠짐없이 발생하여 당사 RAMS 미달성에 주요한 원인이 되고 있습니다. 또한 9月에 RAMS 목표를 미달성 할 경우, 금년에 수금이 불가한 심각한 상황임을 알려 드립니다.

2. 특히 PID 화면 미현시,화면깨짐 현상은 현시점에도 지속해서 발생 하고 있으며, 근본대책 수립 지연 時 불량 빈도는 증가 할 것으로 예상됨에 따라 사안이 매우 긴급한 사항 입니다.
이에, 아래의 월 別 문제점을 확인 후 현지에 우진산전 본사 엔지니어 9/6限 파견 하여 現 상황을 적극 조치 하고, 원인분석, 근본 대책수립 계획을 9/6까지 송부 하여 주시고 미국 DTS 방송/표시기 장치의 품질이 안정화 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1) 불량 발생 현황(RAMS 착수 후 5月~8月)

순	차호	발생月	품명	문제점
1	4035,4048 4049,4059 4023,4057	6月:2건 7月:2건 8月:2건	객실행선표시기 (PID)	PID 화면미현시(블랙스크린), 6건
2	4056	8月:2건	객실행선표시기 (PID)	PID 화면 깨짐(동축케이블 커넥터 체결불량) - 시행청 지적에도 前 지속 발생 사항 임
3	4046	7月:1건	방송제어기	COMRACK 內 증폭파워보드불량(퓨즈소손)
4	4057	8月:1건	방송제어기	DPO와 PEI간 통화 불능
5	4041	5月:1건	인터폰	일일 정검 中 기관사 인터폰으로 객실 방송 안됨
6	4041	5月:1건	구즈넥마이크	구즈넥마이크 동작 불능

2) 객실 행선표시기(PID) 주요 불량 사례

- 객실 행선표시기(PID) 화면미현시(블랙스크린) → PID 파워 모듈 불량 **(파워모듈 內 DCDC컨버터 불량)**	- 객실 행선표시기(PID) 화면 깨짐 → 동축케이블 커넥터이완 벌어짐(체결력약화) **(표시기 체결용 동축 케이블 이완)**

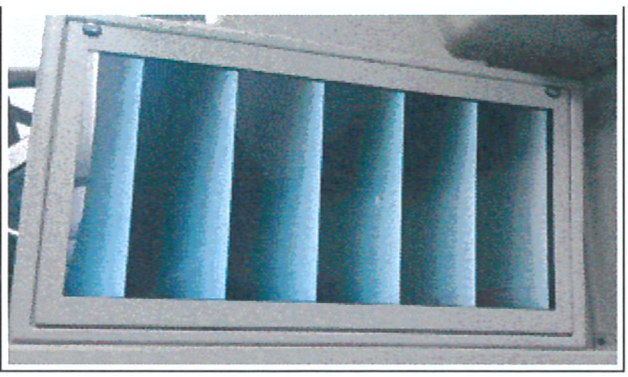

-끝-

현대로템주식회사
품질사업부 전무 채경수