Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	09

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☐	Proveedor	Polifusión S.A. Servicio Técnico	04-12-2015
☐	Producción		HORA
☑	Servicio		N/A
☐	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Sertec-Calidad

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA

Perforadores (Freza Montura), de 20-25 y 50mm presentan ángulo de ataque opuesto al requerido
Se indica en fotografía y detalle F. 01-02 y 03.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verificar con medidas y regla el ángulo, no liberar producto para despacho hasta repararlos.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
04-12-2015	**Se verifican las siguientes cantidades las que presentan el mismo problema.** **12 unidades de 20-25mm; 6 unidades de 50mm**
9-12-2015	**Se solicita aprobación para enviar perforadores a rectificar ángulo de ataque costo por unidad $4.500 +/IVA.**
-	**ACCION CORRECTORA AROBADA**
-	**RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA**

OBS:

FECHA DE CIERRE: Haga clic aquí para

AvenidaCaciqueColínN°2525-Lampa–Santiago
Teléfono7452000–Fax7453000–Casilla10165Correo21
www.polifusion.cl–E-mail: info@polifusion.cl

Datos Adjuntos:

F. 01

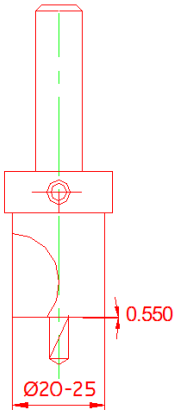

Perforador 20-25mm con ángulo de ataque 0,55° contrario al ángulo necesario de 2°.

F. 02

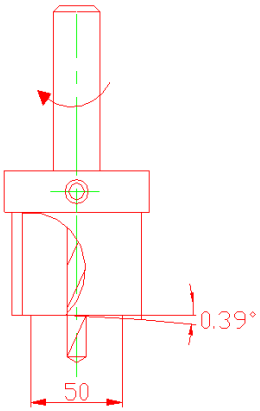

Perforador 50mm con ángulo de ataque 0,390° contrario al ángulo necesario de 2°.

F.03

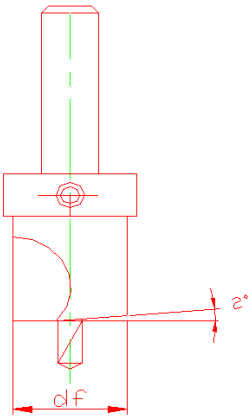

Perforador con la medida correcta con un ángulo de ataque 2°

Medidas

DN (mm)	df (mm)
25	$24.0^{-0.2}_{0}$
32	$31.0^{-0.2}_{0}$
40	$38.6^{-0.2}_{0}$
50	$48.3^{-0.2}_{0}$
63	$61.3^{-0.2}_{0}$

AvenidaCaciqueColínN°2525-Lampa–Santiago
Teléfono7452000–Fax7453000–Casilla10165Correo21
www.polifusion.cl–E-mail: info@polifusion.cl