

# **INFORME CALIDAD**

# Propuesta Mejora

## Motivo informe:

En algunos casos , una vez se rosca la tapa esta queda anclada de un lado y del otro no. ( se escapa ).

Referencia: 1777/0/0 Fecha plano : 12/07/17 Material : PP

Denominación: Cubilete 15ml Juvena Cavidades: 4/4 Color: Blanco

#### **Cubilete 1777/0/0**

Nº	Nominal ( mm)	Real mínimo	Observaciones
1	Ø Anclaje Pestañas	Ø38,5	Se ha cogido la <b>mínima</b> medida porque es la que afecta más para que se pase.
2	Pestaña Cubilete (4)	1,0	que diceta mas para que se pase.

## Interior tapa montado en Tapa 1778/0/0

Nō	Nominal ( mm)	Real máximo
3	Ø Alojamiento disco	Ø39,3 – Ø39,4
4	Ø Interior 4 encajes	Ø37,9
5	Profundidad anclaje	(Ø39,3-Ø37,9)/2 = 0,7mm

## **Conclusiones:**

- 1. La modificación solicitada por calidad se tiene que realizar en el cubilete.
- 2. El Anclaje de la pestaña del cubilete hace Ø38,5mm (cota 1).
- 3. El Ø interior de la tapa Ø37,9mm (cota 4).
- Si se restan estos dos  $\emptyset$ , da una intersección de 0,6mm / 2 = 0,3mm por lado.
- Se propone aumentar el Ø de las 4 pestañas del cubilete y dejar a Ø38,8 Ø38,9mm entre pestañas (Cota 1).

Antes de hacer cualquier modificación OT que estudie bien lo propuesto.

#### **INFORME REALIZADO**

Responsable: Quicu Estebanell


Fecha: 08/11/2017

pág. 1 IN.IN.01 v01



# **INFORME CALIDAD**

# Propuesta Mejora

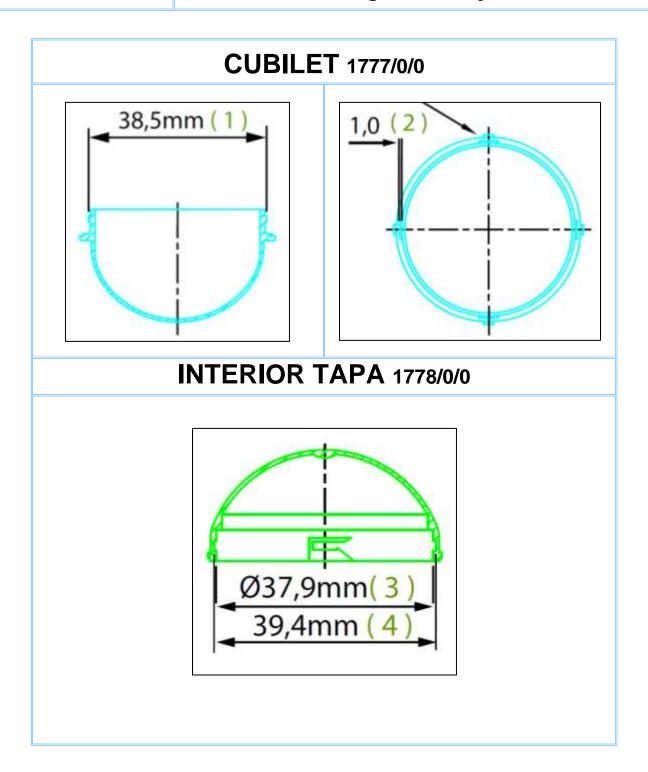

pág. 2 IN.IN.01 v01