

### **INFORME CALIDAD**

## Homologación

#### Motivo informe:

Se han modificado 2 punzones, fig. RD y fig. RB.

Referencia: 1772/0/0 Fecha plano : 24/05/2016 Material : PMMA

**Denominación:** Tarro Juvena 50ml **Cavidades:** 3/4 **Color:** Incoloro

### Dimensional Tarro 50ml 1772/0/0 (Toleráncia +/- 0,2mm).

Nō	Nominal ( mm)	DD	DB	RD	RB	
1	29,5	No se ha fabricado	28,5	28,8	28,5	Acept.
2	2,63		3,1	2,8	2,8	*1
3	Ø59,15		Ø58,9	Ø59,1	Ø59,0	Ok
4	Ø59,84		Ø59,5	Ø59,6	Ø59,6	Ok
5	Ø63,12		Ø63,1	Ø63,2	Ø63,1	Ok
6	3,48		3.2	3,0	2,9	*2
7	4,47		4,8	3,5	3,5	
8	Ø61,83		Ø62,0	Ø62,0	Ø62,0	Ok
10	Montaje		Ok	Ok	Ok	Ok
11	Dureza tapa		Muy dura	Ok	Ok	*3
12	Desplazamiento		NO	SI	SI	*4

- \*1 El cubilete queda más hundido en la Fig. DB.
- \*2 Al no tener el ancho correcto no se puede medir con exactitud la profundidad.
- \*3 El conjuto DB va muy duro al rosca.
- \*4 Las figuras RD y RB tienen desplazamiento una vez montadas.
- \*5 Las figuras RD y RB salen rotas de máquina.
- \*6 Se ha medido la altura cubilete con respecto el tarro una vez montado :

Fig. DB = 7,0mm.

Fig. RD = 7.3mm.

Fig. RB = 7,25mm.

\*7 - La altura del interior tapa montado también varía , la referencia es el anclaje :

Fig. DB = 5,6mm.

Fig. RD = 5,2mm.


Fig. RB = 5.2mm.


En la figura DB queda el CUBILETE y el INTERIOR TAPA más hundido.



### **INFORME CALIDAD**

## Homologación

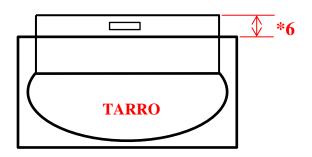

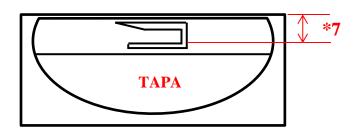

### Conclusiones v00 (27/02/2017):

- 1. Reparar el desplazamiento de las figuras RD y RB.
- 2. La figura DB montada tapa / tarro con la misma figura va muy dura al cerrar, creemos que la causa es que el cubilete y el interior tapa quedan muy hundidos una vez montados.
- 3. Ajustar medidas del plano a las medidas reales.
- Antes de hacer cualquier modificación estudiar bien las causas.

#### **INFORME REALIZADO**

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 27/02/2017



## **INFORME CALIDAD**

# Homologación

