

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 29/04/2021

Motiu informe: 8è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 6 figures – Es fa prova amb PP per comprobar les modificacions de taller

Taller:


20/04/2024	10 00/04/0004
28/04/2021	Manuel Serrano 28/04/2021
	Despues de la ultima prueba y al analizar las piezas
	observamos tanto en Cornella como el Dpto.Calidad
	que aun persisten restos de plastico que pensamos
	provienen del sistema de nervios antigiro.
	Repasamos con ceramica todas las aristas cortantes
	de cada uno de los nervios (Pequeñas rebabas).
	Rectificamos bloque hacien sobresalir nucleo hasta
	conseguir que quede enrasado con el fondo de los
	antigiros y evite la friccion lateral que pensamos
	pueda provocar este problema.
	Pulimos de forma "superficial" 0.02mm la zona
	roscada de las figuras numero 1 y 6 a fin de evitar
	que se pase en el tarro numero 5.
	Nota:
	En Of.Tecnica hemos hecho varias pruebas de
	roscado con tapas 1 y 6 en 5 tarros №5 y en el dia de
	hoy no se ha pasado en ninguno aun ejerciendo
	presion con la tapa a tope forzado, posiblemente es
	prematuro retocar diametros antes de pasadas
	48/72 h, probaremos el util con el proposito de
	verificar que quede exenta de residuos y si procede
	rebajaremos mas las roscas una vez solucionado el
	problema de los residuos.

Informe mecànic: No hi ha el nom del que ha fet les proves

S'han fet peces amb PP. Després de la nova modificación. Paràmetres iguals que la prova anterior. Mostres sala B.

pág. 1 IN.IN.01 v01



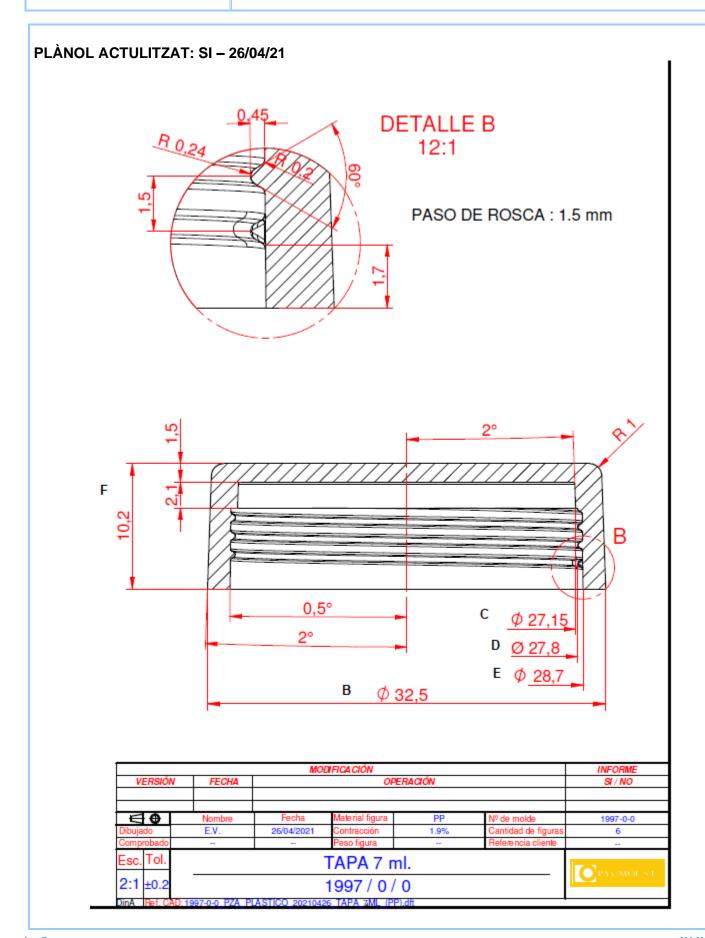

pág. 2 IN.IN.01 v01





pág. 3 IN.IN.01 v01



Les mostres fetes avui, torna a sortir una mica el relleu del antigiro a la superficie, i les proves també han sortit totes xispejades:





CONCLUSIÓ DE LES PROVES:

A falta de fer la contracció, les proves. Faig informe visual de la injecció de les tapes. Amb aquesta modificació/ prova han millorat, es veu que s'ha polit millor totes les figures, però encara hi ha tapes que surten amb marques d'injecció (1,4,5) o alguna es veu una mica de desgast a la rosca (3,6). El tema filets i broces, també ha millorat, però encara hi ha alguna dent dels anti-giros que arrastra una mica, la figura 2 i a la 6 també es veu una mica al aro. A part les tapes d'avui es torna a veure el antigiro per sobre. El xispejat entenc que es per falta d'escalfar el material.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

29/04/21

pág. 4 IN.IN.01 v01