



CIRCUITOS MAGNÉTICOS

Elementos Fundamentales


Flujo magnético

$$\Phi = B.S$$

 $\Phi = flujo \ magnético \ [Wb];$

 $\mathbf{B} = Inducción\ en\ [Wb/m^2]$

S = sección recta por donde pasa el flujo en $[m^2]$

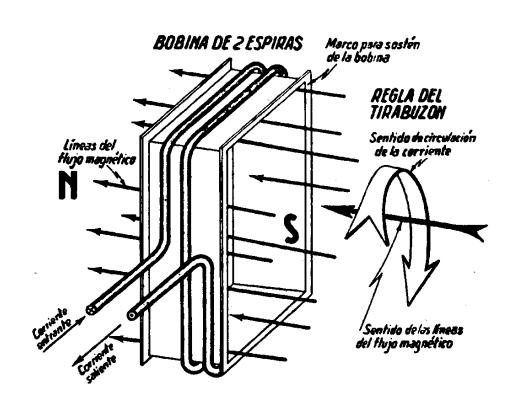

Lineas del

fluja magnético

Corriente

saliente

Arrollamientos en vacío

$$B=\mu_0.\frac{N.I}{l}$$

Inducción magnética


$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} = 1,2566 \times 10^{-6} \text{ [H/m]}$$

permeabilidad del vacío

$$H=\frac{N.I}{I}$$

Intensidad de campo o excitación magnética

[A.v/m] = [ampere vuelta por metro]

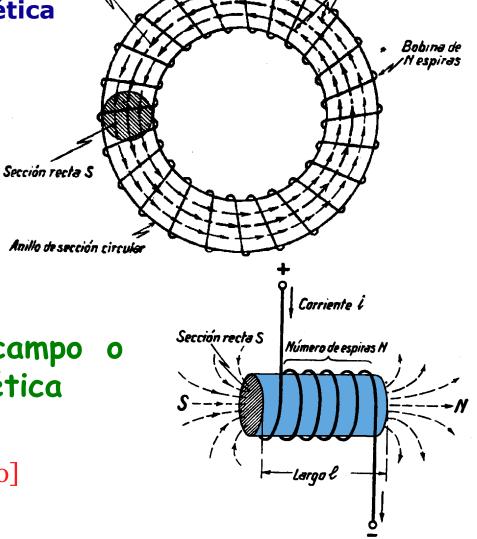

Corriente

entrante

Linea media magnética


de largo é


Arrollamientos con núcleo magnético

$$B = \mu_0 \frac{\mu_r N i}{l}$$

µr (permeabilidad relativa)


$$B = \mu_0 \mu_r H$$

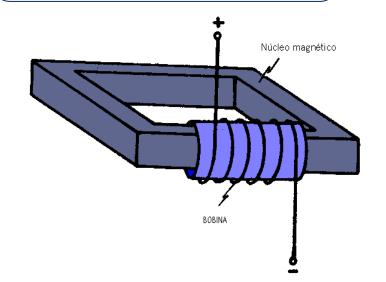

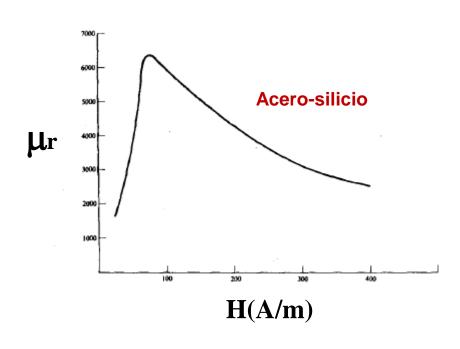

 $\mu = \mu_0 \, \mu_r$ (permeabilidad absoluta) = B/H


Propiedades de los ferromagnéticos

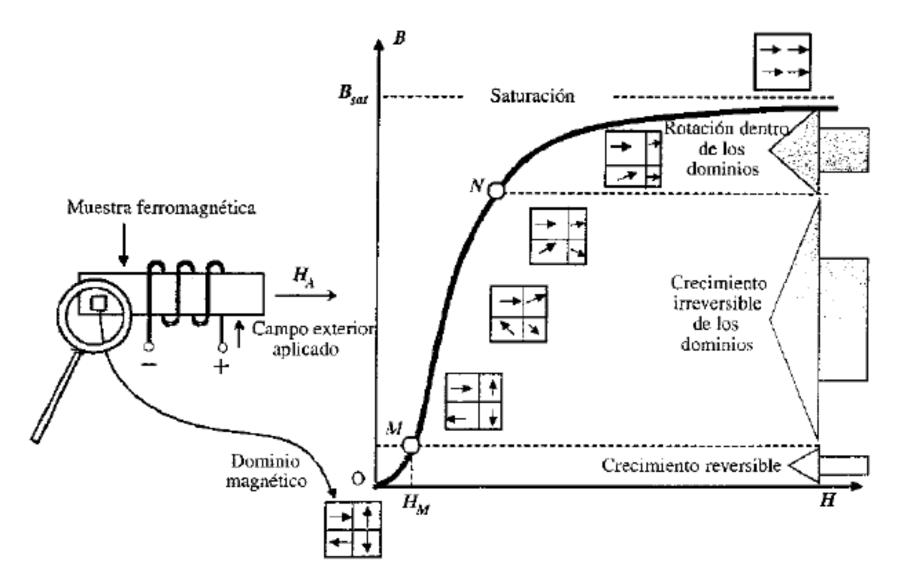


Curvas de imantación B = f(H)

pendiente
$$\mu = \frac{B}{H}$$

A-Hierro colado B-Acero colado C- Silicio-Acero D- Aleación níquel-hierro

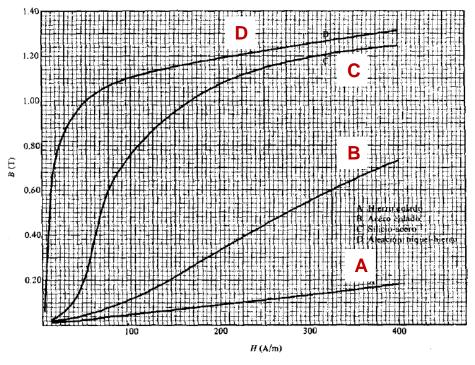

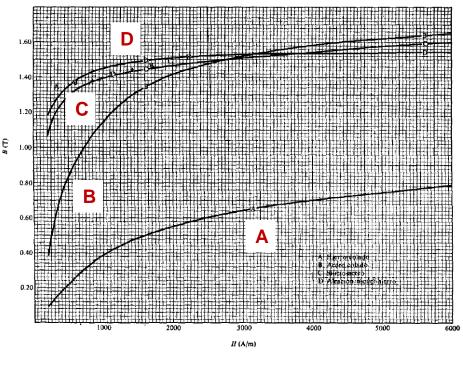

 $H < 400 \,A/m$

H > 400 A/m

Ley de Hopkinson

$$\phi = B.S = \frac{N.I}{\frac{l}{\mu_0.\mu_r.S}} \implies \phi = \frac{F}{\mathcal{R}}$$


φ [Wb] (flujo magnético)

$$F = N.I$$
 [A] (Fuerza)

magnetomotriz)


[H⁻¹] (Reluctancia)

Analogía circuito eléctrico-circuito magnético

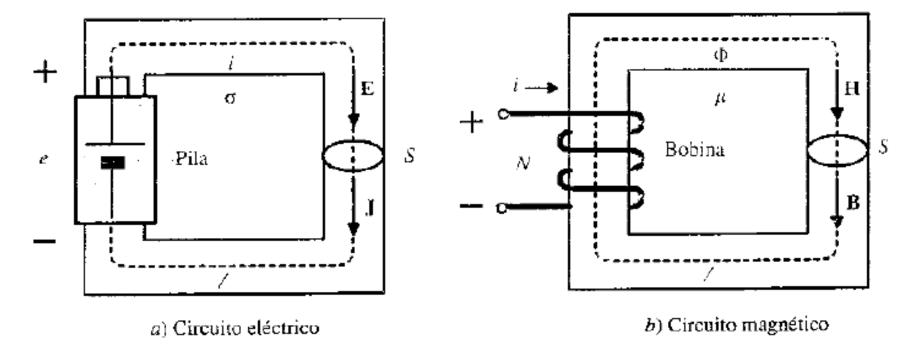


Ley de Ampere o de la circuitación


$$F = N.I = \oint H.dl$$

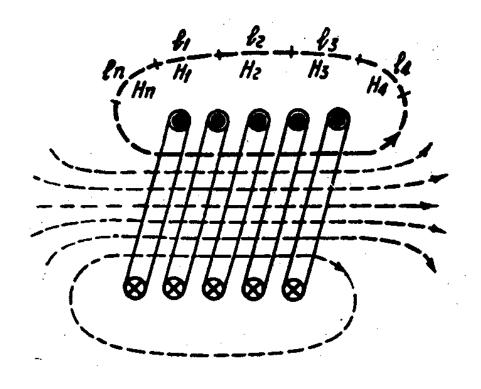


$$F = \int_{1}^{\infty} H \cdot dl + \int_{2}^{\infty} H \cdot dl + \int_{3}^{\infty} H \cdot dl$$

Ley de Ampere o de la circuitación

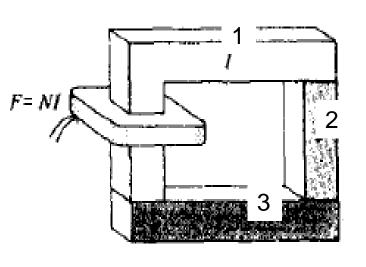

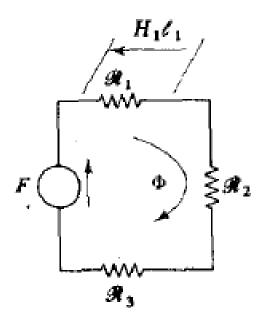

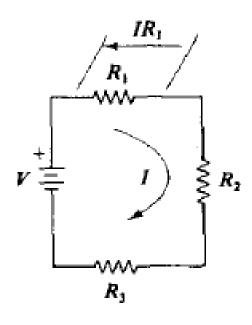


$$F = \sum_{i} H_{i}. l_{i} \Rightarrow F = H_{1}. l_{1} + H_{2}. l_{2} + H_{3}. l_{3}$$

Circuitos magnéticos


Descripción

- Es una sucesión de piezas metálicas ensambladas o vinculadas, de manera de contener y encauzar las líneas de flujo hacia un lugar deseado.
- Función: asegurar un flujo útil Φ en un determinado lugar de una máquina o aparato eléctrico, transformadores, aparatos de medida, etc.
- Características:
 - Núcleo (hierro dulce, hierro aleado, laminado)
 - Bobinas excitadoras ("de excitación", o "excitatrices").
 - Corriente de excitación.
 - Entrehierros
 - Dispersión.

Aplicaciones

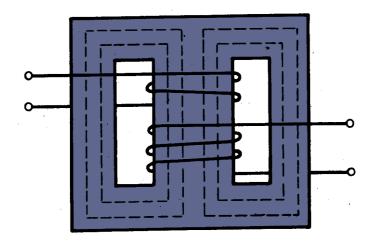

Transformador monofásico acorazado

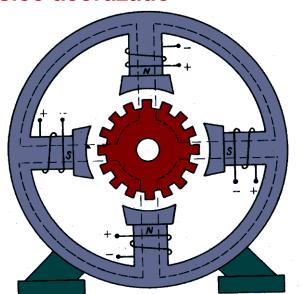

Relevador (relé o relay)

Máquina de corriente continua de 4 polos

Dispersión

$$\phi_t = \phi + \phi_d$$

Φ

Flujo útil

 Φ_{d}

Dispersión o flujo disperso

 Φ_{t}

Flujo total que debe generar la bobina.

$$oldsymbol{\sigma} = rac{oldsymbol{\phi}_d}{oldsymbol{\phi}_t}$$

(Coeficiente de dispersión)




≈ 1- 5 %


Núcleo magnético

Entrehierros

• Son tramos en los cuales el flujo magnético se establece por el aire.

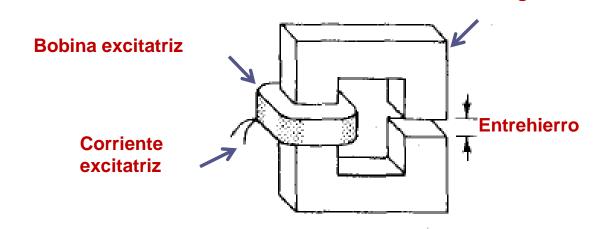

• Las líneas de inducción "se expanden" para valores distintos del entrehierro δ .

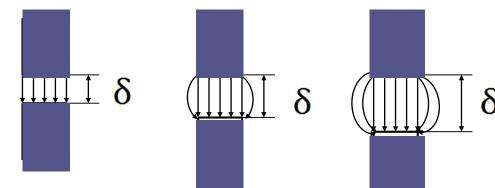



Entrehierros

$$S_{\delta} = (a + \delta).(b + \delta)$$

 $(\delta < 10\% min \{a, b\})$

$$\delta = 0,035 - 0,05mm$$

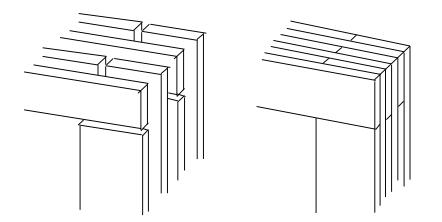


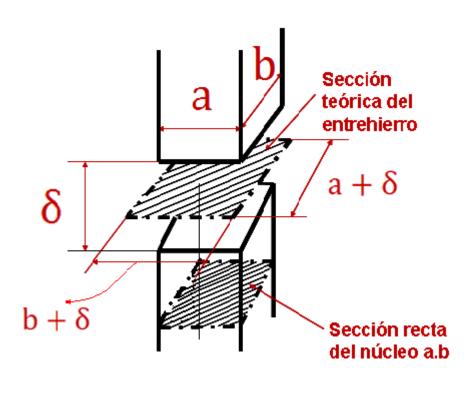


La caída de tensión magnética *H.l* en el espacio de aire es mucho mayor que en el núcleo.


Configuraciones comunes


Bobinas múltiples

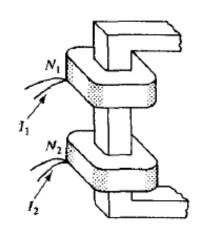

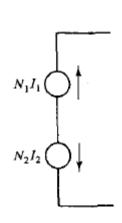

Circuitos magnéticos en paralelo

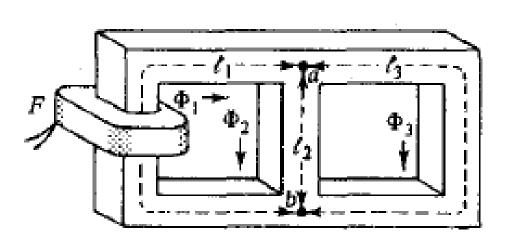

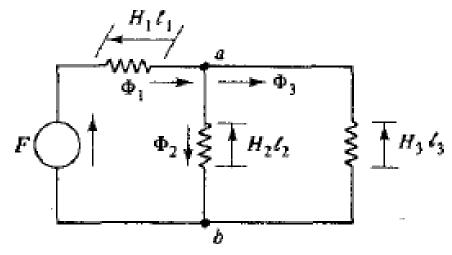

Factor de LAMINADO

$$B_{Fe} = \frac{\phi}{S_{Fe}} = \frac{\phi}{K_L.(a.b)}$$


$$K_L = factor\ de\ laminado\ 0,85\ a\ 0,95$$

Pérdidas magnéticas


Por histéresis

$$\mathcal{R}_{M} = \frac{L}{\mu.S} = \frac{L}{\mu.a.b}$$

$$R_{Lamina} = \frac{L}{\mu.S} = \frac{L}{\mu.\frac{a}{100}.b} = \frac{100.L}{\mu.a.b} = 100.R_{M}$$
• Por corrientes parásitas o de F

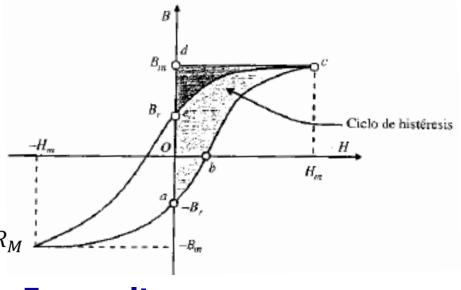


· Por corrientes parásitas o de Foucault

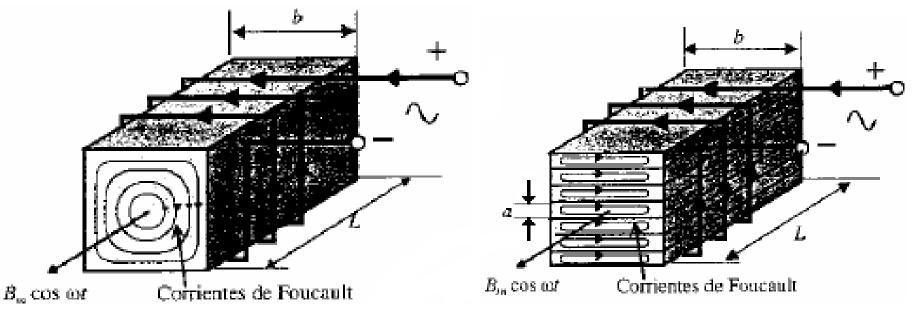

ANEXO I

- **Ejemplo 1.-** En un núcleo de forma anular de acero al silicio hay que obtener el flujo magnético $\phi = 2.10^{-3} Wb$. Determinar:
- a) la corriente en el devanado, que tiene N = 100 espiras
- b) la permeabilidad magnética del acero dado el flujo en el núcleo
- La sección del núcleo es; $S = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = 12,56cm^2$
- Considerando constante la inducción magnética por la sección del núcleo, hallamos su valor: $B = \frac{\phi}{s} = 1.6 T$
- Por la curva de imanación determinamos H; H = 50 A/cm = 5000 A/m
- La fuerza magnetomotriz necesaria para crear el flujo dado: $F = H \cdot l = 3140 A$
- La corriente en el devanado es $I = \frac{F}{N} = 31,4 A$
- La permeabilidad del material es $\mu = B/H = 3.2.10^{-4} H/m$

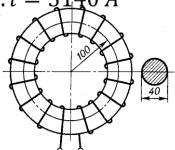

Problema recícopro:

Dada la fmm (F) hay que hallar el flujo magnético magnético en el circuito (φ)

- 1. Se determina la intensidad de campo en el núcleo: $H = \frac{N.I}{I}$
- 2. Con la curva de imanación del material dado, se halla la inducción magnética B.-
- 3. Se determina el flujo: $\phi = B.S$

Ejemplo 2:

Determinar el flujo magnético y la reluctancia del núcleo de la figura (dimencsiones en mm).

N=200 espiras; I= 6A

Material: acero al silicio (el 10% de su sección lo ocupa el aislamiento entre chapas, o lo que es lo mismo su factor de laminado es de $K_l = 0.90$)

$$F = N.I = 1200A; H = \frac{F}{l} = \frac{1200Av}{80cm} = \frac{15Av}{cm} = \frac{1500Av}{m}$$

$$S' = 25cm^2$$
; $S' = S' \cdot K_l = 25cm^2 \cdot 0.90 = 22.5 cm^2$; $\phi = B \cdot S = 1.42T \cdot 25cm^2 = 32.10^{-4} Wb$; $\mu = \frac{B}{H} = 0.95 \cdot \frac{10^{-3} H}{m}$

Entonces la reluctancia es: $\mathcal{R} = \frac{l}{\mu . S} = 3,74.10^5. H^{-1}$

CIRCUITO MAGNÉTICO HETEROGÉNEO NO RAMIFICADO:

Es un circuito magnético que se compone de varias partes, que en general se distinguen en longitud, sección y material.

Frecuentemente, además de las partes de material ferromagnético tienen entrehierro.

Problema Directo:

Se conocen las dimensiones y los materiales de las distintas partes del circuito, el flujo es dado. Hay que determinar la F.m.m.

La resolución es análoga a la del circuito homogéneo, pero B y H se determinan para cada parte.


Para la k-ésima parte : $B_k = \frac{F}{S_k}$ Con todos los B_k se determinan las

H_k: para materiales ferromagnéticos, con las curvas de imantación.

Para entrehierros y otras partes no ferromagnéticas por la fórmula:

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0}$$

Luego: $F = N.I = SH_k.l_k = H_1.l_1 + H_2.l_2 + ... + H_0.\delta$

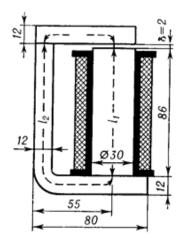

Problema recícopro:

Determinación del flujo a partir de la F.M.M.

El problema se puede resolver por iteración. Cuando en el circuito hay un entrehierro el primer valor del flujo magnético se puede tomar considerando la reluctancia del entrehierro igual a la reluctancia de todo el circuito magnético. Esto se basa en que la reluctancia magnética del entrehierro es bastante mayor que toda la parte restante del circuito, producida de materiales ferromagnéticos.

Como primera aproximación: $F^{(0)} = \frac{N.I}{\frac{\delta}{\mu_0.S}}$

Con este valor, calculamos la inducción magnética del resto de las partes ferromagnéticas, con ésta, la permeabilidad y por último la reluctancia de cada una. Una segunda aproximación sería:

$$F^{(1)} = \frac{N.I}{\sum_{i=1}^{n} \mathcal{R}_i} = \frac{N.I}{\left(\frac{\delta}{\mu_0.S_0}\right) + \left(\frac{l_1}{\mu_1.S_1}\right) + \left(\frac{l_2}{\mu_2.S_2}\right) + \dots + \left(\frac{l_n}{\mu_n.S_n}\right)}$$

Se repite el procedimiento anterior hasta que el error $\frac{F^{(n)}-F^{(n-1)}}{F^{(n)}}$. 100 sea menor al requerido.-

20/02/2020

CIRCUITO MAGNÉTICO RAMIFICADO:

En esta clase de circuitos los flujos magnéticos son distintos en las diferentes ramas.

Para resolverlos podemos valernos de ecuaciones de nudo y contorno, similares a las leyes de Kirchhoff utilizadas para resolver circuitos eléctricos.

$$\sum_{i=1}^n \phi_i = 0$$

Teniendo en cuenta los sentidos de los flujos. Positivo para aquellos que entran al nudo y negativo para los que salen.

El equivalente magnético a la ley de las mallas es: $\sum_{i=1}^{n} (H, l)_i = 0$ para una malla o camino cerrado.

En base a lo expuesto puede resolverse el circuito magnético con las mismas técnicas empleadas para la resolución de un circuito eléctrico.