

03_Randnotizen_Lenz.txt

Heike Lenz | Kieselgarten | Notizbuch Seite 38

22.09.2026, 09:05 bis 10:35 Uhr. Übertragen um 15:55 Uhr.

09:05 Maren hat Schlüssel. Niemand von Quellwerk da. Im Kalender steht noch Riemann, bitte Firmenkarte ansehen, jetzt Voß.

09:14 Riss links T03. Ich meine, Freitag war nichts zu sehen. Am Freitag war ich aber nur an der Tür, nicht bei gutem Seitenlicht. Maren hält Karte hin. Nicht selbst gemessen.

09:22 F07 unten offen, ungefähr eine Handbreit. Mein Handy blieb im Büro. Maren zeichnet die Stelle später. Ich habe keine Fotos aufgenommen.

09:25 Falk kommt. Er sagt, Band sei von Fenstertreu. Ich erinnere mich an Milan mit Spachtel am Freitag. Nicht sicher, ob genau diese Ecke.

09:30 Wasser aus 2-Liter-Becher am Ablauf. Um 09:38 noch Pfütze links neben Rost. Nicht nachgegossen. Danach mit Lappen aufgenommen.

09:41 WT2: Wasser an Hand beim Ventil. Lappen lag schon im Schrank; war eventuell noch feucht. Eimer hingestellt, Schild geschrieben. Kein Tropfen gezählt.

09:50 Bödeker im Flur. L14 geht nicht zweimal, dann doch. Auf Containerzettel steht L12. Maren liest das Schild L14 ab.

10:10 Etiketten fehlen noch, zwei Stück. D09 sieht ordentlich aus. Bericht Datenleitung immer noch nicht bei mir angekommen.

10:30 Möbel am 30.09. morgens. Falk sagt Freitag denkbar; keine feste Zusage, keine Frist von mir.

29.09. bleibt Besichtigungstermin mit Firmen, Ausgang offen.

Nachtrag 22.09., 15:50 Uhr: Frau Voß hat gemailt, muss ihren Termin noch bestätigen. Ich kann am 24.09. erst ab 08:30 Uhr vor Ort sein. Frau Döring hat keine Vollmacht für meine Abnahmeerklärung. Elektroblatt vom 10.09. in Ordner EL-01 gefunden.

12_Zugangskalender.txt

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz

Zugangskalender, Stand 23.09.2026, 08:45 Uhr | KG-26/ZK-06

24.09.2026: Schlüsselübergabe frühestens 08:30 Uhr durch Lenz. Quellwerk hat 08:00 bis 09:00 vorgeschlagen; Überschneidung noch abzusprechen. Elektro Faden schlägt 13:00 Uhr vor. Kein durchgehend offenes Haus.

25.09.2026: Leineputz möchte eventuell am Fensteranschluss arbeiten. Gemeinsamer Termin mit Fenstertreu bisher nicht bestätigt. Fertigstellung Ausbau laut AU-04 vorgesehen; kein neuer Termin vereinbart.

28.09.2026: Reinigung von 10:00 bis 14:00 Uhr, Schlüssel bei Lenz. Waschraum 0.06 nur nach Rücksprache betreten. WT2 bleibt bis zur fachlichen Prüfung abgesperrt.

29.09.2026: Firmenbesichtigung um 09:00 Uhr, Einladungen vom 18.09. Frau Lenz entscheidet über etwaige Abnahmeerklärungen. Ausbau, Sanitär und Bauelemente getrennt dokumentieren. Elektrotermin ist nicht neu angesetzt; bestehendes Blatt bleibt in EL-01.

30.09.2026: Möbelanlieferung von 08:00 bis 11:00 Uhr über Seiteneingang. Bodenflächen nicht mit Werkzeug zustellen. Das ist eine Lieferung, keine Eröffnung des Hauses.

03.10.2026: Ursprünglich angefragter Vereinsnachmittag wurde am 21.09. abgesagt. Es gibt keine freigegebene öffentliche Nutzung.

Dieser Kalender hält Zugangsmöglichkeiten fest. Er enthält keine an Firmen gerichteten Beseitigungsfristen. Änderungen bestätigt Heike Lenz über heike.lenz@kieselgarten.example.

01_Lenz_an_Doering.eml

Von	Heike Lenz <heike.lenz@kieselgarten.example>
An	Maren Döring <m.doering@doering-stettner.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 16:20:00 +0200
Betreff	Kieselgarten: Unterlagen vom Rundgang

Sehr geehrte Frau Döring,

anbei gehen meine Randnotizen und die aktuelle Gewerkkarte in die gemeinsame Ablage. Könnten Sie aus Ihrem Sprachmemo, den Notizen und Ihren beiden Bildskizzen ein ordentliches Begehungsprotokoll machen? Ich benötige die einzelnen Beobachtungen je Gewerk und Firma, damit ich die Termine nicht durcheinanderbringe. Bitte belassen Sie unklare Ursachen als unklar. Besonders beim Fenster haben zwei Firmen gearbeitet.

Mir ist wichtig, dass Elektro bereits am 10.09. abgenommen wurde, während Ausbau, Bauelemente und Sanitär noch vor ihrer vorgesehenen Abnahme stehen. Die passende rechtliche Grundlage und etwaige Fristen möchte ich mit Ihnen prüfen, bevor etwas an die Firmen versandt wird. Bitte nehmen Sie den von Herrn Falk genannten Freitag nicht als von uns gesetzte Frist auf.

Das Möbelunternehmen kommt am 30.09. um 08:00 Uhr. Ich habe heute nur den nassen Platz unter WT2 gesperrt und keine andere Nutzung freigegeben. Für die Bildeinträge liegen uns Ihre Skizzen vor, keine Baustellenfotografien. Die Beschriftungen sollen das auch im Protokoll deutlich sagen.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Lenz

Vorstand Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

Anlagen:

03_Randnotizen_Lenz.txt

05_Gewerkekarte.pdf

08_Quellwerk_Rueckmeldung.eml

Von	Alina Voß <a.voss@quellwerk.example>
An	Maren Döring <m.doering@doering-stettner.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 14:18:00 +0200
Betreff	WT2 und Bodenablauf im Kieselgarten

Sehr geehrte Frau Döring,

ich bestätige unser Telefonat um 10:42 Uhr. Am Waschtisch WT2 haben wir am 16.09. das Eckventil ersetzt. Unser Monteur hat die Verbindung anschließend bei geöffneter Armatur angesehen; ein förmliches Dichtheitsprotokoll für diese einzelne Verbindung wurde nicht erstellt. Ich kann aus der Ferne nicht entscheiden, woher das von Ihnen geschilderte Wasser stammt. Lassen Sie den Platz bitte bis zu unserer Prüfung unbenutzt.

Ich kann am 24.09. zwischen 08:00 und 09:00 Uhr kommen. Den Termin habe ich mit Frau Lenz noch nicht bestätigt. Wir prüfen Ventil, Anschluss und Siphon. Beim Bodenablauf wollen wir gleichzeitig die Einbaulage des Rostrahmens ansehen. Den Fliesenanschluss hat nicht unsere Firma hergestellt. Daraus leite ich aber noch keine Ursache für das stehende Wasser ab; dafür fehlen mir Höhenmessungen.

In unserer Ablage steht bislang nur ein Inbetriebnahmetermin, keine Abnahme. Bitte schicken Sie mir das genaue Raumkürzel und Ihre Beobachtung mit Zeitpunkt. Ersatzteile für das Ventil bringen wir mit. Eine Zusage zu einer vollständigen Beseitigung noch am selben Tag kann ich ohne Befund nicht machen.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Voß

Quellwerk Sanitär GmbH

14_Elektro_Termin.eml

Von	Nils Bödeker <n.boedeker@elektro-faden.example>
An	Heike Lenz <heike.lenz@kieselgarten.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 08:15:00 +0200
Betreff	Flurleuchte L14 und Beschriftungen

Sehr geehrte Frau Lenz,

nach dem gestrigen Rundgang habe ich unseren Prüfbericht vom 09.09. nochmals gelesen. Darin ist L14 im Flur verzeichnet; der Zettel mit L12 war eine handschriftliche Vormerkung aus der Montagephase. Für die jetzige Meldung verwenden wir L14. Ob das Schaltverhalten vom Melder, Anschluss oder Leuchtenbauteil kommt, müssen wir am Gerät prüfen. Ich werde das nicht vorab als bloßen Bedienfehler abtun.

Wir schlagen Donnerstag, 24.09., 13:00 Uhr vor. Dabei bringe ich die noch fehlenden Stromkreiskennzeichnungen für S07 und S08 mit. Die Abdeckung D09 haben wir am 17.09. befestigt. Den Datenmessbericht habe ich im Büro angefordert; der Bericht liegt dieser E-Mail noch nicht bei. Bitte tragen Sie ihn daher nicht als übergeben ein.

Die Arbeiten im Waschraum sind nicht Teil unseres Auftrags. Falls dort Wasser in die Nähe einer elektrischen Anschlussstelle gelangt, geben Sie uns bitte sofort Bescheid und lassen Sie den Bereich nicht benutzen. Eine solche Beobachtung wurde mir gestern nicht geschildert.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Bödeker

Elektro Faden GmbH

19_Voss_Einsatzunterlagen.eml

Von	Alina Voß <a.voss@quellwerk.example>
An	Maren Döring <m.doering@doering-stettner.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 07:42:00 +0200
Betreff	Kieselgarten: unser gestriger Einsatz und Ihre Höhenablesungen

Sehr geehrte Frau Döring,

anbei ist mein Serviceblatt vom gestrigen Morgen. Außerdem leite ich Ihre um 16:10 Uhr übersandte Messdatei unverändert mit zurück, damit Herr Falk denselben Zahlenstand erhält. Ich war bei der Höhenaufnahme nicht mehr anwesend. Die Werte sind daher Ihre Aufnahme und keine von Quellwerk bestätigte Vermessung.

Am Anschluss WT2 war nach unserem Eingriff während der beschriebenen Probe kein weiterer Tropfen sichtbar. Frau Lenz rief mich gestern um 17:20 Uhr an: Das untergelegte trockene Papier sei noch trocken gewesen. Eine darüber hinausgehende Beobachtung liegt mir heute früh nicht vor. Am Ablauf haben wir nur den Einsatz gereinigt und wieder eingelegt. Der Rahmen wurde weder höher noch tiefer gesetzt.

Herr Falk erreichte mich gestern um 15:05 Uhr. Er möchte die westlichen Fliesen vor einer Entscheidung gemeinsam ansehen. Einen Ausbau einzelner Fliesen haben wir in diesem Telefonat nicht vereinbart. Ich kann am Montag um 08:30 Uhr kommen; ob Fenstertreu zu diesem Zeitpunkt am Fenster arbeitet, weiß ich nicht. Das ist ein Terminvorschlag und keine schon bestätigte gemeinsame Fertigmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Voß

Quellwerk Sanitär GmbH

Anlagen:

15_Servicebericht_WT2.pdf

16_Oberflaechenablesungen.csv

09_Ablesungen.csv

Befund_ID: B01**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:14:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** T03 links oben**Größe:** Rissbreite**Wert:** 0,4**Einheit:** mm**Methode:** Risskarte**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** größte von drei Ablesungen; keine Öffnung

Befund_ID: B01**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:16:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** T03 links oben**Größe:** Risslänge**Wert:** 62**Einheit:** cm**Methode:** Zollstock**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** ungefähr

Befund_ID: B02**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:22:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** F07 unten**Größe:** sichtbarer offener Anschluss**Wert:** 18**Einheit:** cm**Methode:** Zollstock**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** keine verdeckte Prüfung

Befund_ID: B03

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:28:00+02:00

Raum: 0.05

Bauteil: T05 Bandseite

Größe: Luft zum Boden

Wert: 3

Einheit: mm

Methode: Zollstock

Ableserin: Maren Döring

Grenze: Schätzung

Befund_ID: B04

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:30:00+02:00

Raum: 0.06

Bauteil: Ablauf

Größe: ausgegossenes Wasser

Wert: 2

Einheit: l

Methode: Messbecher

Ableserin: Heike Lenz

Grenze: einmalig

Befund_ID: B04

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:38:00+02:00

Raum: 0.06

Bauteil: neben Ablauf

Größe: Wassertiefe

Wert: 4

Einheit: mm

Methode: Zollstock

Ableserin: Maren Döring

Grenze: maximal ungefähr; kein Nivellement

16_Oberflaechenablesungen.csv

Punkt: R0

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:45:00+02:00

Lage_zum_Rost: Rostoberkante Mitte

Abstand_mm: 0

Relative_Höhe_mm: 0

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Laser und Messlatte; Ablesung auf 1 mm

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: W1

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:47:00+02:00

Lage_zum_Rost: westlich

Abstand_mm: 60

Relative_Höhe_mm: -3

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: W2

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:49:00+02:00

Lage_zum_Rost: westlich

Abstand_mm: 120

Relative_Höhe_mm: -4

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: W3

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:51:00+02:00

Lage_zum_Rost: westlich

Abstand_mm: 240

Relative_Höhe_mm: -2

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: N1

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:53:00+02:00

Lage_zum_Rost: nördlich

Abstand_mm: 240

Relative_Höhe_mm: 7

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: O1

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:55:00+02:00

Lage_zum_Rost: östlich

Abstand_mm: 240

Relative_Höhe_mm: 9

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss

Erfasserin: Maren Döring

Punkt: S1

Datum_Zeit: 2026-09-24T09:57:00+02:00

Lage_zum_Rost: südlich

Abstand_mm: 240

Relative_Höhe_mm: 6

Bezug: R0 gleich 0 mm

Verfahren: Oberflächenpunkt; kein Untergrundaufschluss


Erfasserin: Maren Döring

10_Skizze_F07.png

SK-01 | Ostfenster F07 | Raum 0.03

22.09.2026, 11:35 Uhr | Maren Döring

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

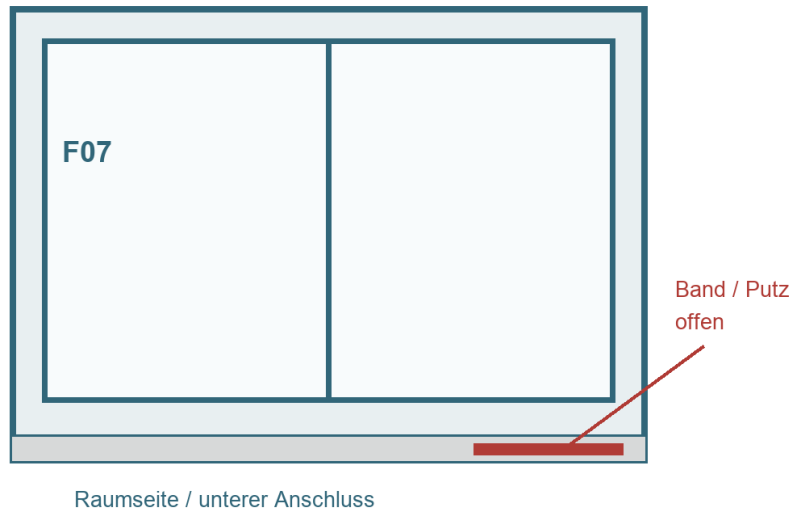

Offener Anschluss unten rechts: etwa 18 cm

Befund B02 aus dem Rundgang 09:22 Uhr. Band und Putz nicht geöffnet.


Bilddatei: 10_Skizze_F07.png

11_Skizze_Waschraum.png

SK-02 | Bodenablauf | Waschraum 0.06

22.09.2026, 11:50 Uhr | Maren Döring

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

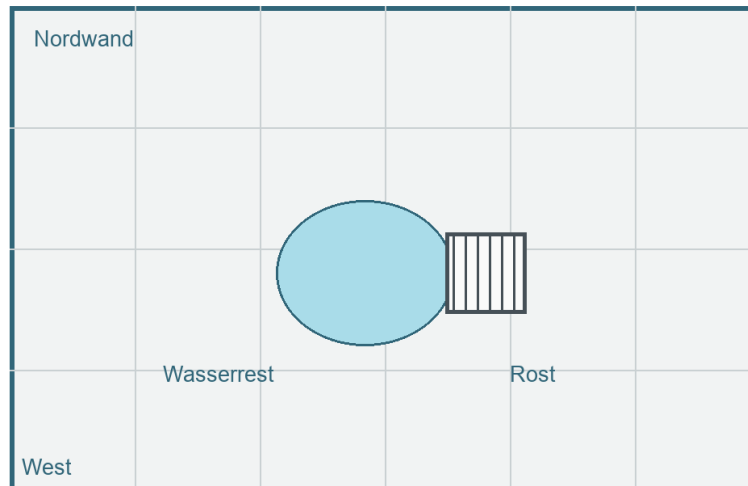

Wasserrest westlich des Rosts, etwa 4 mm tief

Befund B04 um 09:38 Uhr. Kein Nivellement; Flächenform nur schematisch.

Bilddatei: 11_Skizze_Waschraum.png

20_Begehungsdaten_Material_Termine.xlsx

1 Örtliche Messwerte und Bedienproben

Einzelbeobachtungen aus den angegebenen Originalen. Oberflächenhöhen beziehen sich auf R0, nicht auf den Rohboden.

Maren Döring, Stand 25.09.2026

Positionen

22

Datum	Zeit	Bauteil	Merkmal	Wert	Einheit	Bezug und Aufnahme	Quelle
22.09.2026	09:14	T03	Rissbreite	0,40	mm	Größte Ablesung mit Risskarte	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026	09:14	T03	Risslänge	64,00	cm	Sichtbare Linie ab Zargenecke	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026	09:22	F07	Offener Bandabschnitt	18,00	cm	Unterer innerer Anschluss	02_Behebungsmemo.docx
17.08.2026		F07	Rahmenbreite unten	1,36	m	Band am Rahmen befestigt	07_Montagebericht_Tueren.docx
22.09.2026		T05	Luft auf Bandseite	3,00	mm	Ungefähr, Tür unverändert	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026		T05	Luft auf Gegenseite	1,00	mm	Ablesung kleiner als Wert	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026		T05	Öffnungen mit Streifen	4,00	Versuche	Bei fünf Öffnungen	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026		T05	Öffnungen insgesamt	5,00	Versuche	Trockener, freier Boden	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026	09:30	Ablauf 0.06	Ausgegossenes Wasser	2,00	l	Messbecher Heike Lenz	03_Randnotizen_Lenz.txt
22.09.2026	09:38	Ablauf 0.06	Stehendes Wasser	4,00	mm	Maximale Tiefe ungefähr	02_Behebungsmemo.docx
22.09.2026	09:38	Ablauf 0.06	Zeit seit Ausgießen	8,00	min	09:30 bis 09:38, kein Nachgießen	03_Randnotizen_Lenz.txt
22.09.2026	09:50	L14	Ausbleibende Zündung	2,00	Versuche	Vor erfolgreichem dritten Versuch	03_Randnotizen_Lenz.txt
22.09.2026	09:50	L14	Bedienungen insgesamt	3,00	Versuche	Benachbarte L13 jedes Mal an	02_Behebungsmemo.docx

Datum	Zeit	Bauteil	Merkmal	Wert	Einheit	Bezug und Aufnahme	Quelle
24.09.2026	09:45	R0	Relative Oberflächenhöhe	–	mm	Rostoberkante Mitte	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:47	W1	Relative Oberflächenhöhe	(3,00)	mm	60 mm westlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:49	W2	Relative Oberflächenhöhe	(4,00)	mm	120 mm westlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:51	W3	Relative Oberflächenhöhe	(2,00)	mm	240 mm westlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:53	N1	Relative Oberflächenhöhe	7,00	mm	240 mm nördlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:55	O1	Relative Oberflächenhöhe	9,00	mm	240 mm östlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	09:57	S1	Relative Oberflächenhöhe	6,00	mm	240 mm südlich von R0	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	08:58	WT2	Dauer der Trockenbeobachtung	15,00	min	Mehrere Bedienungen bis 09:13	15_Servicebericht_WT2.pdf
24.09.2026	13:42	L14	Erfolgreiche Bedienungen	10,00	Versuche	Nach Gerätetausch bis 13:55	18_Serviceblatt_L14.docx

2 Materialbewegungen Kieselgarten

Ausgabe positiv, Rückgabe negativ. Getrennte Artikel und Einheiten; keine Verbrauchs- oder Kostenbilanz.

Maren Döring, Stand 25.09.2026

Positionen

12

Datum	Vorgang	Artikel	Gebinde / Stück	Inhalt je Einheit	Einheit	Bewegte Menge	Quelle
14.08.2026	Ausgabe an Leon Witte	Anschlussband IB-2607-18	4,00	25,00	m	100,00	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
14.08.2026	Ausgabe an Leon Witte	Vorbehandlung UV-2606-09	2,00	1,00	l	2,00	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
14.08.2026	Ausgabe als Leihgerät	Andruckrolle AR-17	1,00	1,00	Stück	1,00	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
14.08.2026	Ausgabe für Transport	Abdeckband, 50-m-Rollen	2,00	50,00	m	50,00	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
20.08.2026	Rückgabe durch Tessa Ahrens	Anschlussband IB-2607-18	(2,00)	25,00	m	(50,00)	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
20.08.2026	Rückgabe an Falzgrund	Andruckrolle AR-17	(1,00)	1,00	Stück	(1,00)	17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf
24.09.2026	Einbau durch Enno Tietz	Neue Flachdichtung WT2	1,00	1,00	Stück	1,00	15_Servicebericht_WT2.pdf
24.09.2026	Zur Verwahrung im Betrieb	Ausgebaute Flachdichtung WT2	1,00	1,00	Stück	1,00	15_Servicebericht_WT2.pdf
24.09.2026	Einbau aus Servicebestand	Schaltgerät für L14	1,00	1,00	Stück	1,00	18_Serviceblatt_L14.docx
24.09.2026	Zur Untersuchung verwahrt	Altgerät EF-C26145	1,00	1,00	Stück	1,00	18_Serviceblatt_L14.docx

Datum	Vorgang	Artikel	Gebinde / Stück	Inhalt je Einheit	Einheit	Bewegte Menge	Quelle
24.09.2026	Beschriftung angebracht	Etikett S07	1,00	1,00	Stück	1,00	18_Serviceblatt_L14.docx
24.09.2026	Beschriftung angebracht	Etikett S08	1,00	1,00	Stück	1,00	18_Serviceblatt_L14.docx

3 Anwesenheiten und Zugangstermine

Dauern nur für belegte Anwesenheiten. Geplante, vorgeschlagene und abgesagte Termine bleiben ohne Minutenbuchung.

Maren Döring, Stand 25.09.2026

Positionen	Erfasste Minuten
26	2.784,00

Datum	Person / Firma	Anlass	Von	Bis	Stand	Erfasste Minuten	Quelle
17.08.2026	Tessa Ahrens	Montage Bauelemente	07:15	16:00	Anwesenheit	525,00	07_Montagebericht_Tueren.docx
17.08.2026	Leon Witte	Montage Bauelemente	07:15	16:00	Anwesenheit	525,00	07_Montagebericht_Tueren.docx
10.09.2026	Heike Lenz	Elektroabnahme	14:00	15:05	Anwesenheit	65,00	06_Abnahme_Elektro.pdf
10.09.2026	Nils Bödeker	Elektroabnahme	14:00	15:05	Anwesenheit	65,00	06_Abnahme_Elektro.pdf
10.09.2026	Maren Döring	Elektroabnahme	14:00	15:05	Anwesenheit	65,00	06_Abnahme_Elektro.pdf
18.09.2026	Milan Otte	Anstrich und Sockelfugen	07:00	15:45	Anwesenheit	525,00	13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
18.09.2026	Sarah Köster	Anstrich und Sockelfugen	07:00	15:45	Anwesenheit	525,00	13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
18.09.2026	Jonas Falk	Abstimmung im Erdgeschoss	11:10	11:40	Anwesenheit	30,00	13_Tagesbericht_Ausbau.pdf
22.09.2026	Maren Döring	Rundgang	09:05	10:35	Anwesenheit	90,00	02_Begehungsmemo.docx
22.09.2026	Heike Lenz	Rundgang	09:05	10:35	Anwesenheit	90,00	02_Begehungsmemo.docx
22.09.2026	Jonas Falk	Teilnahme am Rundgang	09:25	10:05	Anwesenheit	40,00	02_Begehungsmemo.docx
22.09.2026	Nils Bödeker	Teilnahme am Rundgang	09:50	10:20	Anwesenheit	30,00	02_Begehungsmemo.docx
24.09.2026	Heike Lenz	Zugang und Bestätigung WT2	08:35	09:25	Zwei Kontaktzeitpunkte		15_Servicebericht_WT2.pdf

Datum	Person / Firma	Anlass	Von	Bis	Stand	Erfasste Minuten	Quelle
24.09.2026	Alina Voß	Service WT2 und Ablauf	08:35	09:25	Anwesenheit	50,00	15_Servicebericht_WT2.pdf
24.09.2026	Enno Tietz	Service WT2 und Ablauf	08:35	09:25	Anwesenheit	50,00	15_Servicebericht_WT2.pdf
24.09.2026	Maren Döring	Oberflächenaufnahme	09:45	09:57	Messzeitraum	12,00	16_Oberflaechenablesungen.csv
24.09.2026	Nils Bödeker	Service Flurbeleuchtung	13:04	14:10	Anwesenheit	66,00	18_Serviceblatt_L14.docx
24.09.2026	Heike Lenz	Begleitung Elektroservice	13:04	13:35	Anwesenheit	31,00	18_Serviceblatt_L14.docx
25.09.2026	Leineputz	Fensteranschluss			Nicht gemeinsam bestätigt		12_Zugangskalender.txt
28.09.2026	Alina Voß	Gemeinsame Besichtigung	08:30		Vorgeschlagen		19_Voss_Einsatzunterlagen.eml
28.09.2026	Reinigung	Reinigungsfenster	10:00	14:00	Geplant		12_Zugangskalender.txt
29.09.2026	Leineputz	Firmenbesichtigung Ausbau	09:00		Eingeladen, Ausgang offen		12_Zugangskalender.txt
29.09.2026	Fenstertreu	Firmenbesichtigung Bauelemente	09:00		Eingeladen, Ausgang offen		12_Zugangskalender.txt
29.09.2026	Quellwerk	Firmenbesichtigung Sanitär	09:00		Eingeladen, Ausgang offen		12_Zugangskalender.txt
30.09.2026	Möbelanlieferung	Seiteneingang freihalten	08:00	11:00	Geplant		12_Zugangskalender.txt
03.10.2026	Verein Kieselgarten	Vereinsnachmittag			Am 21.09. abgesagt		12_Zugangskalender.txt

02_Begehungsmemo.docx

Begehungsmemo Kieselgarten

Maren Döring | Bauüberwachung Döring und Stettner

An: Projektablage KG 26 | Heike Lenz

22.09.2026, 12:10 Uhr | KG-26 / BM-09 / Fassung 1

1 Rundgang am 22 September

Ich war von 09:05 bis 10:35 Uhr im Nachbarschaftshaus Kieselgarten, Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck. Heike Lenz vom Verein war durchgehend dabei. Jonas Falk von Leineputz kam um 09:25 Uhr hinzu und ging um 10:05 Uhr. Nils Bödeker von Elektro Faden war von 09:50 bis 10:20 Uhr anwesend. Weder Glaserei Fenstertreu noch Sanitärbetrieb Quellwerk waren vertreten. Das Haus war für Besucher geschlossen; im Erdgeschoss arbeiteten zwei Maler.

Wir begannen im Mehrzweckraum 0.03. Links neben Tür T03 verläuft ein schräger Riss von der oberen linken Zargenecke in Richtung Fenster. Ich habe drei Stellen mit der Risskarte verglichen. Die größte abgelesene Breite lag bei etwa 0,4 mm, nicht bei 4 mm, wie es mein erster Zuruf gewesen sein könnte. Die Linie war rund 62 cm lang. Ob nur der Anstrich oder auch der Putz betroffen ist, haben wir nicht geöffnet. Herr Falk vermutet Bewegung im Anschluss; Frau Lenz sagte, die Linie sei am Freitag noch nicht aufgefallen.

2 Fenster und Tür im Erdgeschoss

Am Ostfenster F07 in Raum 0.03 ist das untere innere Anschlussband auf ungefähr 18 cm nicht mit dem Putz verbunden. Der sichtbare Spalt liegt zwischen Band und Laibung, nicht zwischen Flügel und Rahmen. Bei geschlossenem Fenster habe ich mit dem Handrücken einen Luftzug zu spüren geglaubt; eine Messung fand nicht statt. Ich habe hierfür die Skizze SK-01 angefertigt. Die Zuständigkeit am Anschluss haben Falk und Lenz unterschiedlich beschrieben. Die Glaserei hat laut Lenz das Band eingebaut, Leineputz den Anschluss überspachtelt.

Tür T05 zum Abstellraum streifte bei vier von fünf Öffnungen am Boden. Der Boden war trocken und frei von Verpackung. Auf der Bandseite beträgt der sichtbare Luftspalt unten ungefähr 3 mm, gegenüber weniger als 1 mm. Ich habe weder an Bändern noch am Türschließer gedreht. Die Tür ist kein ausgewiesener Rettungswegausgang. Der Planstand in meiner Mappe war KG-A-12/03 vom 08.09.2026.

Aufgezeichnet von Maren Döring am 22.09.2026 nach dem Rundgang. Die Reihenfolge folgt meinem Weg, nicht den Firmenverträgen.

3 Waschraum und Beleuchtung

Im Waschraum 0.06 blieb am Bodenablauf eine kleine Wasserfläche stehen. Frau Lenz hatte um 09:30 Uhr etwa zwei Liter Leitungswasser aus einem Messbecher ausgegossen. Um 09:38 Uhr stand neben dem Rost noch Wasser, maximal etwa 4 mm tief nach unserem Zollstock. Wir haben kein Raster nivelliert. Die Fuge an der Nordwand war trocken. Die Fläche wurde danach aufgenommen, damit niemand ausrutscht. Meine Skizze SK-02 zeigt die Lage, aber keine vermessenen Höhenlinien.

Am Waschtisch WT2 tropfte es nach dem Öffnen der Armatur unterhalb des Eckventils. Wir stellten die Armatur nach etwa 20 Sekunden wieder ab und stellten einen Eimer darunter. Es blieb offen, ob Wasser vom Anschluss oder aus dem vorher nassen Lappen kam. Frau Lenz sperrte den Platz mit einem Zettel; der Waschraum wird noch nicht öffentlich genutzt. Quellwerk wurde um 10:42 Uhr telefonisch erreicht. Die E-Mail von Frau Voß soll folgen.

Im Flur 0.01 zündete Leuchte L14 bei Betätigung des Schalters zweimal nicht; beim dritten Versuch leuchtete sie. Die benachbarte L13 funktionierte jedes Mal. Herr Bödeker öffnete nichts und sagte, er wolle zuerst den Bewegungsmelder prüfen. Auf dem alten Zettel im Container steht L12. Ich habe den Aufkleber an der betroffenen Leuchte heute selbst als L14 gelesen. Im Technikraum war keine Störung angezeigt. Über die Ursache kann ich nichts sagen.

4 Letzte Beobachtungen und Unterlagen

Im Flur fehlen bei zwei Steckdosen die Beschriftungen, die im Abnahmeblatt Elektro unter Punkt 3 genannt sind. Herr Bödeker zeigte einen Ausdruck mit zwei nachgelieferten Etiketten, brachte sie während des Rundgangs aber nicht an. Die im selben Blatt genannte Abdeckung an Dose D09 sitzt inzwischen fest. Wir haben die Dose nicht geöffnet. Der Netzwerkmesbericht lag heute nicht vor.

Frau Lenz nannte den 30.09.2026 als geplanten Möbelliefertermin. Sie bat ausdrücklich darum, Reparaturen am Waschraum nicht auf den Vormittag dieser Lieferung zu legen. Eine Frist habe ich keiner Firma gesetzt. Herr Falk bot mündlich einen Besuch am 25.09. an, wollte aber zuvor wissen, ob die Glaserei kommt. Für die Ausbaugewerke ist am 29.09. ein Termin vorgesehen; ob dabei eine Abnahme erfolgen kann, soll Frau Lenz nach Rücksprache entscheiden.

Maren Döring | Abschluss der Niederschrift um 12:10 Uhr

04_Vertrag_Ausbau.docx

Vereinbarung über die Ausbauarbeiten

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz, Vorstand

An: Leineputz Ausbau GmbH | Jonas Falk

06.07.2026 | KG-26 / AU-04 / beiderseits bestätigte Vertragsausfertigung

1 Vertragsgegenstand

Der Verein Nachbarschaft Kieselgarten e. V., Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck, beauftragt die Leineputz Ausbau GmbH, Flechtgasse 8, 37574 Einbeck, mit den Putz-, Maler- und Bodenfliesenarbeiten im Erdgeschoss des Nachbarschaftshauses. Vertragsunterlagen sind diese Vereinbarung, das Angebot LP-26061 vom 30.06.2026, die Raumausbauliste KG-R-04 vom 27.06.2026 und die VOB/B in der Ausgabe 2016. Die Unterlagen wurden beiden Parteien vor Unterzeichnung vollständig übergeben. Bei inhaltlichen Widersprüchen werden die Parteien die betroffene Leistung vor ihrer Ausführung gemeinsam klären.

Der Auftrag umfasst 286 m² Wandoberflächen, 114 m² Deckenanstrich und 18 m² Bodenfliesen im Waschraum 0.06. Zum Fensteranschluss gehören das Einbetten des bauseits montierten Anschlussbands und das Überarbeiten der Laibungen. Lieferung und Befestigung des Bands sowie das Einstellen von Fenstern und Türen gehören nicht zum Auftrag. Die Zuordnung beschreibt die vereinbarte Leistung; die Parteien treffen damit keine Feststellung über Ursachen späterer Schäden.

2 Vergütung und Ablauf

Die Angebotssumme beträgt 31.800,00 EUR netto zuzüglich 6.042,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 37.842,00 EUR brutto. Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Mengen zu den vereinbarten Einheitspreisen. Die Arbeiten beginnen am 13.07.2026. Die Fertigstellung ist für den 25.09.2026 vereinbart. Die Überprüfung am 22.09. ist ein Baustellenrundgang vor dem vorgesehenen Abnahmetermin am 29.09.2026. Durch den Rundgang wird keine förmliche Abnahme erklärt.

Die Parteien vereinbaren eine förmliche Abnahme. Eine Abnahmeerklärung des Vereins darf Heike Lenz abgeben. Bauüberwacherin Maren Döring darf Beobachtungen aufnehmen und technische Rückfragen stellen; sie erhält durch diesen Vertrag keine Vollmacht zur Abnahme, zum Anerkennen von Nachträgen oder zum Verzicht auf Rechte. Die Nutzung einzelner Räume zur Zwischenlagerung der Vereinsmöbel wird gesondert abgestimmt.

3 Ansprechpartner und Zugang

Jonas Falk koordiniert die Ausführung; seine geschäftliche Kontaktadresse lautet j.falk@leineputz.example. Der Verein ist über heike.lenz@kieselgarten.example erreichbar. Reparaturtermine werden mit Frau Lenz abgestimmt, weil der Zugang außerhalb der Arbeitszeit verschlossen ist. Ausführung und technische Prüfung bleiben Aufgabe der jeweils zuständigen Fachfirma.

Für den Verein: Heike Lenz. Für Leineputz Ausbau GmbH: Jonas Falk. Beide Bestätigungen wurden am 06.07.2026 in der Projektablage erfasst.

07_Montagebericht_Tueren.docx

Montagebericht Bauelemente Erdgeschoss

Tessa Ahrens | Glaserei Fenstertreu GmbH

An: Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

17.08.2026, 16:40 Uhr | BE-02 / Montagezettel 217

1 Ausführung am 17 August

Unser Montageteam, Tessa Ahrens und Leon Witte, war heute von 07:15 bis 16:00 Uhr am Kieselgartenweg 14. Wir haben die Innentüren T03, T04 und T05 eingehängt sowie die Fenster F06 und F07 abschließend eingestellt. Der Boden im Abstellraum 0.05 war mit Schutzvlies abgedeckt. Bei T05 fehlte vor der Tür noch der endgültige Übergang zur Flurfläche. Wir konnten deshalb die endgültige untere Luft an dieser Stelle nicht beurteilen.

T05 ließ sich nach dem Einhängen ohne erkennbaren Kontakt mit dem damals sichtbaren Boden bewegen. Das ist keine Aussage über den späteren Fliesenaufbau im Flur. Wir haben die Bänder in mittlerer Stellung belassen. Ein Kürzen des Türblatts wurde weder vereinbart noch ausgeführt. Der Bauüberwachung war bei unserem Telefonat um 15:20 Uhr bekannt, dass nach den Bodenarbeiten ein Einstelltermin erforderlich sein kann.

2 Anschluss am Ostfenster

Das innere Anschlussband an F07 wurde unten über die gesamte Rahmenbreite von 1,36 m am Rahmen befestigt und auf den vorbereiteten Untergrund geführt. Die Laibung war an der unteren rechten Ecke staubig; dort haben wir vor der Verklebung nachgereinigt. Das Band wurde nicht überputzt. Die Putzarbeiten übernimmt laut Leistungsverteilung Leineputz. Eine Öffnung oder Haftzugprüfung des späteren Anschlusses ist nicht Bestandteil unseres heutigen Montageberichts.

Beim Verlassen der Baustelle war das Band sichtbar und nicht mit einer Schutzleiste verdeckt. Die Breite der auf dem Untergrund liegenden Klebefläche haben wir nicht nachgemessen. Wir haben keine Fotos in die Projektablage übertragen. Die Eintragung im Tageszettel bezeichnet das Fenster als F07, Ostseite Raum 0.03; ein älterer Aufkleber F7 ist dieselbe Stelle.

3 Weitere Abstimmung

Bitte teilen Sie uns nach Abschluss der Boden- und Putzarbeiten einen gemeinsamen Termin mit. Dabei wollen wir die Bedienung der Türen und Fenster erneut prüfen und die Anschlussflächen mit der Bauüberwachung ansehen. Eine Abnahme ist heute nicht durchgeführt worden. Die Montageleistung wurde von Leon Witte auf diesem Bericht als ausgeführt erfasst; die Bestätigung der Leistungserbringung durch den Verein steht noch aus.

Tessa Ahrens | t.ahrens@fenstertreu.example

18_Serviceblatt_L14.docx

Serviceblatt Flurbeleuchtung

Nils Bödeker | Elektro Faden GmbH

An: Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

24.09.2026, 14:25 Uhr | EF-2628 / Service 03

1 Beobachtung an L14

Ich war heute von 13:04 bis 14:10 Uhr im Nachbarschaftshaus. Frau Lenz schloss auf und blieb bis 13:35 Uhr im Flur. Bei der ersten gemeinsamen Betätigung leuchtete L13 sofort, L14 dagegen erst nach erneutem Aus- und Einschalten. Damit trat das am 22.09. beschriebene Verhalten auch heute auf. Der Aufkleber am Gehäuse lautet L14; an L12 wurde nicht gearbeitet.

Nach Abschaltung des betroffenen Stromkreises habe ich die zugänglichen Anschlussstellen kontrolliert. Ein gelöster Leiter war dort nicht erkennbar. Das Schaltgerät von L14 trug die Kennung EF-C26145. Ich tauschte es gegen ein Gerät derselben vorgesehenen Ausführung aus dem Servicebestand aus. Den Bewegungsmelder habe ich nicht gewechselt und seine Einstellungen nicht verändert. Das ausgebaute Gerät befindet sich mit Datum und Leuchtennummer beschriftet in unserem Büro; eine Untersuchung durch den Lieferanten ist noch nicht erfolgt.

2 Bedienprobe und Restpunkte

Nach Wiederherstellung des betroffenen Anschlusses wurde L14 zwischen 13:42 und 13:55 Uhr zehnmal betätigt. Sie schaltete bei diesen Versuchen jedes Mal zusammen mit L13 ein. Die kurze Bedienprobe liefert keine Aussage über ein mögliches Wiederauftreten nach längerer Betriebszeit. Die bisherige Vermutung eines Melderfehlers ist durch den bloßen Gerätetausch nicht als Ursache nachgewiesen.

Die Stromkreiskennzeichnungen an S07 und S08 habe ich angebracht. Die Abdeckung D09 sitzt bei äußerer Kontrolle weiterhin fest. Für die Datenverkabelung fehlt in unserem Büro noch die zusammengeführte Messdatei; ich habe Frau Lenz heute keinen Datenmessbericht übergeben. Die Kennzeichnung der Steckdosen und die Beschaffung dieses Berichts sind zwei getrennte Vorgänge.

3 Ablage

Frau Lenz hat den Austausch nicht selbst beobachtet, weil sie ab 13:35 Uhr ein Telefonat führte. Sie sah anschließend beide leuchtenden Flurlampen. Dieses Serviceblatt stammt von mir; ein gemeinsam unterschriebenes Abschlussprotokoll wurde heute nicht erstellt. Das Elektro-Abnahmeblatt vom 10.09. wurde nicht neu ausgefertigt. Eine gesonderte Kostenvereinbarung kam bei meinem Besuch nicht zustande.

Nils Bödeker | n.boedeker@elektro-faden.example

05_Gewerkekarte.pdf

Vertragskontakte Kieselgarten

Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

An: Maren Döring | Bauüberwachung

21.09.2026, 16:25 Uhr | KG-26 / Kontakte / Stand 3

1 Beauftragte Firmen

Die folgende Karte ersetzt meine Liste vom 04.09.2026. Frau Döring, bitte verwenden Sie für die Terminabstimmung die Firmenadressen und nicht die privaten Telefonnummern der Monteure. Der Westanbau gehört nicht zum gegenwärtigen Bauabschnitt. Im Erdgeschoss gibt es vier getrennte Verträge; eine Abnahme bei einer Firma sagt nichts über die übrigen Leistungen aus.

Gewerk / Vertrag	Firma und Kontakt	Umfang
Ausbau / AU-04	Leineputz Ausbau GmbH Jonas Falk j.falk@leineputz.example	Putz, Anstrich, Bodenfliesen; Anschlussband einbetten
Bauelemente / BE-02	Glaserei Fenstertreu GmbH Tessa Ahrens t.ahrens@fenstertreu.example	Fenster, Innentüren, Bandmontage, Einstellen der Beschläge
Sanitär / SA-03	Quellwerk Sanitär GmbH Alina Voß a.voss@quellwerk.example	Waschtische, Eckventile, Leitungen, Ablaufkörper
Elektro / EL-01	Elektro Faden GmbH Nils Bödeker n.boedeker@elektro-faden.example	Leuchten, Schalter, Beschriftung, Datendosen

2 Stand meiner Ablage

Elektro wurde am 10.09.2026 gesondert abgenommen. Das Blatt liegt unter EL-01/AB-01. Für Ausbau, Bauelemente und Sanitär gibt es bisher kein Abnahmeprotokoll. Die Firmen sollen am 29.09. um 09:00 Uhr erscheinen; Einladungen sind am 18.09. versandt worden. Ich habe niemandem zugesagt, dass unabhängig vom Befund abgenommen wird. Der Verein hat das Haus noch nicht für den Betrieb geöffnet.

Bei Sanitär ist seit 18.09. Frau Voß zuständig; der bisher aufgeschriebene Herr Riemann arbeitet nicht mehr für Quellwerk. Tür T05 und Fenster F07 wurden am 17.08. durch Fenstertreu montiert. Wer den Anschluss an F07 zuletzt bearbeitet hat, kann ich nicht aus der Rechnung erkennen. Die Karte enthält hierzu keinen Befund.

Heike Lenz | Verteiler: Bauüberwachung und Vereinsablage

06_Abnahme_Elektro.pdf

Abnahme der Elektroinstallation

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz

An: Elektro Faden GmbH | Nils Bödeker

10.09.2026, 14:00 bis 15:05 Uhr | KG-26 / EL-01 / AB-01

1 Gegenstand und Erklärung

Im Nachbarschaftshaus Kieselgarten, Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck, haben Heike Lenz und Nils Bödeker die Leistungen des Elektrovertrags EL-01 vom 02.07.2026 gemeinsam besichtigt. Maren Döring nahm als Bauüberwacherin teil. Erfasst sind ausschließlich die Elektroarbeiten im Erdgeschoss nach Angebot EF-2628 vom 29.06.2026. Die Beleuchtung des Westanbaus ist nicht Gegenstand dieses Vertrags.

Heike Lenz erklärt für den Verein die Abnahme der Leistungen des Elektrovertrags. Die nachstehend festgehaltenen Punkte bleiben vorbehalten. Diese Erklärung betrifft keine Ausbau-, Fenster-, Türen- oder Sanitärleistungen anderer Firmen. Eine gemeinsame Abnahme des Gesamtgebäudes ist nicht erklärt worden.

2 Beobachtungen beim Termin

Die Raumbeleuchtung ließ sich im Rahmen der Bedienprobe in sämtlichen zugänglichen Räumen einschalten. An Leuchte L14 wurde bei dieser Probe kein Aussetzer festgestellt. Eine vollständige elektrische Prüfung wurde durch die Anwesenden nicht wiederholt; Herr Bödeker übergab den Prüfbericht EF-P26-28 vom 09.09.2026 an Frau Lenz. Die dort aufgeführten Messungen sind von der Fachfirma vorgenommen worden.

3 Vorbehaltene Punkte

Im Flur 0.01 fehlen an den Steckdosen S07 und S08 die vereinbarten Stromkreiskennzeichnungen. An der Datendose D09 im Mehrzweckraum sitzt die Abdeckung locker. Der vereinbarte Messbericht für die Datenverkabelung wurde nicht übergeben. Herr Bödeker sagt zu, die Kennzeichnungen und die Befestigung bis 18.09.2026 zu erledigen und den Bericht bis zu diesem Datum zu senden. Eine technische Neubewertung anderer Gewerke ist damit nicht verbunden.

Frau Lenz behält wegen dieser drei Punkte die Rechte des Vereins vor. Die Abnahmeerklärung wird hierdurch nicht zurückgenommen. Im heutigen Termin werden weder ein Vergleich über Ansprüche noch ein Verzicht auf noch unbekannte Mängel vereinbart. Über den Umfang einer Schlusszahlung wird in diesem Protokoll keine Entscheidung getroffen.

4 Bestätigung

Das Protokoll wurde den Beteiligten am Ende des Termins vorgelesen und am 10.09.2026 um 15:05 Uhr von Heike Lenz und Nils Bödeker bestätigt. Maren Döring hat eine Ausfertigung zur Bauakte genommen. Ablagevermerk von Heike Lenz, 10.09.2026, 16:20 Uhr.

13_Tagesbericht_Ausbau.pdf

Tagesbericht Ausbau vom 18 September

Jonas Falk | Leineputz Ausbau GmbH

An: Projektablage KG-26

18.09.2026, 16:15 Uhr | LP-26061 / TB-31

1 Arbeiten und Besetzung

Von 07:00 bis 15:45 Uhr waren Milan Otte und Sarah Köster im Erdgeschoss tätig. Sie haben die Wandflächen in Raum 0.03 fertig gestrichen und die Sockelfugen im Waschraum 0.06 geschlossen. Jonas Falk war von 11:10 bis 11:40 Uhr zur Abstimmung vor Ort. Die Räume 0.03 und 0.06 wurden anschließend für weitere Arbeiten der Folgegewerke offen gelassen. Das Gebäude war nicht öffentlich zugänglich.

Am Fenster F07 wurde ein etwa handbreiter Bereich unten rechts nachgespachtelt. Milan Otte berichtet, dass an der Übergangsstelle zum inneren Band kein neuer Bandstreifen eingesetzt wurde. Die Oberfläche wurde nach dem Trocknen gestrichen. Der Tagesbericht sagt nichts darüber aus, ob die verdeckte Verklebung auf der ganzen Länge tragfähig war. Eine gesonderte Prüfung der Luftdichtheit wurde nicht beauftragt und nicht vorgenommen.

2 Waschraum

Der Ablaufrost wurde zum Reinigen herausgenommen und wieder eingelegt. An der gegenüberliegenden Wand standen währenddessen zwei geschlossene Farbeimer. Die Bodenfläche wurde mit einem feuchten Schwamm gereinigt, nicht geflutet. Wir haben dabei keine Wasserprobe am Ablauf gemacht. Die Fugen waren um 15:00 Uhr äußerlich trocken; zur Restfeuchte unter den Fliesen enthält dieser Bericht keine Messung.

Die sichtbare Oberfläche liegt am Rand des Ablaufrahmens nach unserer Richtsicht nicht überall auf gleicher Höhe. Wir haben das heute nicht protokolliert vermessen. Alina Voß von Quellwerk war nicht anwesend. Den Ablaufkörper haben wir nicht verändert. Eine Festlegung, ob der Rahmen oder die angrenzende Fliese nachzuarbeiten ist, wurde nicht getroffen.

3 Termine

Der letzte Restanstrich im Abstellraum ist für den 24.09.2026 vorgesehen. Beim Rundgang am 22.09. kann ich ab etwa 09:25 Uhr teilnehmen. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob die Glaserei ebenfalls erscheint; ohne sie möchte ich den Fensteranschluss nicht nochmals öffnen. Der Fertigstellungstermin 25.09. bleibt in unserer Wochenplanung stehen. Eine Fertigmeldung haben wir mit diesem Tagesbericht nicht erklärt.

Jonas Falk | erfasst am 18.09.2026 um 16:15 Uhr

15_Servicebericht_WT2.pdf

Serviceeinsatz am Waschtisch WT2

Alina Voß | Quellwerk Sanitär GmbH

An: Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

24.09.2026, 10:05 Uhr | QW-26-193 / Serviceblatt 1

1 Zugang und Ausgangszustand

Frau Lenz öffnete uns heute um 08:35 Uhr das Haus am Kieselgartenweg 14. Ich war mit Monteur Enno Tietz bis 09:25 Uhr im Waschraum 0.06. Unter WT2 stand der am Dienstag aufgestellte Eimer mit wenig Wasser. Da der Eimer zwischenzeitlich nicht geleert und abgelesen worden war, lässt sich daraus keine Tropfmenge pro Stunde bestimmen. Armatur und Eckventil waren geschlossen. Ein feuchter Lappen lag seitlich im Unterschrank und berührte den Anschluss nicht.

Nach dem Trocknen aller sichtbaren Anschlussflächen öffneten wir um 08:43 Uhr das Eckventil und anschließend die Armatur. Nach etwa einer Minute bildete sich ein Tropfen an der Überwurfmutter des Anschlussschlauchs oberhalb des Kaltwasser-Eckventils. Der Siphon blieb während dieser Beobachtung trocken. Wir haben anschließend abgesperrt und die Flachdichtung dieser Verbindung herausgenommen. An einer Kante war die Dichtung eingeklemmt. Das am 16.09. eingesetzte Eckventil haben wir nicht erneut ersetzt.

2 Ausgeführte Arbeit und Beobachtung

Enno Tietz setzte eine neue Dichtung ein und montierte den Schlauch ohne seitlichen Zug. Von 08:58 bis 09:13 Uhr blieb die Verbindung bei mehreren Bedienungen der Armatur äußerlich trocken. Frau Lenz war bei der letzten Bedienung dabei. Die kurze Beobachtung erfasst diesen Anschluss, nicht sämtliche verdeckten Trinkwasserleitungen des Gebäudes. Die ausgenommene Dichtung wurde in einem beschrifteten Beutel im Servicefahrzeug verwahrt; wir bewahren sie bis 09.10. im Betrieb auf.

Auf dem Einsatzblatt sind 50 Minuten Anwesenheit für zwei Beschäftigte und eine Dichtung vermerkt. Ein neuer Auftragspreis oder eine Zahlung wurde vor Ort nicht vereinbart. Frau Lenz bestätigte um 09:25 Uhr lediglich unseren Zugang und die Anwesenheitszeit. Sie unterschrieb keine Abnahmeerklärung und sagte, die vorgesehene Firmenbesichtigung am 29.09. bleibe bestehen.

3 Bodenablauf

Den Ablaufrost haben wir angehoben. Im Geruchverschluss lag etwas Mörtelkorn; der Einsatz wurde gereinigt und wieder eingesetzt. Der äußere Rahmen blieb unverändert. Die Reinigung sagt nichts über die Höhe der angrenzenden Fliesen aus. Frau Döring kündigte eine getrennte Aufnahme der Oberfläche an. Während unseres Einsatzes wurde keine erneute Wasserprobe über die gesamte Bodenfläche gemacht. Der Zugang zum Waschraum blieb danach für Besucher gesperrt.

Alina Voß | a.voss@quellwerk.example

17_Materialbeleg_Fenstertreu.pdf

Materialausgabe für die Fensteranschlüsse

Hanne Birk | Bauelementehandel Falzgrund GmbH

An: Glaserei Fenstertreu GmbH | Tessa Ahrens

14.08.2026, 14:20 Uhr | FG-26-804 / Abholbeleg / Kundennummer 2048

1 Ausgegebene Ware

Leon Witte holte heute am Lager Flechtgasse 21 in Einbeck das von Tessa Ahrens bestellte Anschlussmaterial ab. Auf dem Abholauftrag steht als Bauvorhaben „Kieselgarten, Erdgeschoss“. Die Ware wurde kartonweise ausgegeben. Unsere Chargenangaben beziehen sich auf die Verpackung; an welchem einzelnen Fenster später ein Abschnitt eingesetzt wird, wird im Lager nicht erfasst.

Material	Menge	Kennzeichnung
Inneres Anschlussband, Breite 75 mm	4 Rollen zu 25 m	Charge IB-2607-18
Untergrundvorbehandlung	2 Gebinde zu 1 l	Charge UV-2606-09
Andruckrolle	1 Stück	Leihgerät AR-17
Abdeckband für Transport	2 Rollen zu 50 m	nicht als Anschlussabdichtung ausgegeben

2 Verpackung und Übergabe

Die vier Rollen Anschlussband waren bei Ausgabe verschlossen. Auf den Gebinden der Untergrundvorbehandlung war kein Frostscha den erkennbar; die Lagerung nach Abholung wurde von uns nicht überwacht. Die Anwendungshinweise lagen im Karton. Dieser Beleg enthält keine Aussage darüber, ob die konkrete Laibung am Fenster F07 geeignet vorbereitet war oder die Verarbeitungshinweise dort eingehalten wurden.

Herr Witte bestätigte die Vollständigkeit der oben genannten Mengen um 14:20 Uhr. Er nahm zunächst alle vier Rollen mit, obwohl seine telefonische Vorbestellung drei Rollen genannt hatte. Frau Ahrens hatte die Bestellung um 13:10 Uhr auf vier Rollen erhöht. Der Rechnungsversand erfolgt gesammelt zum Monatsende; dieser Beleg ist keine Rechnung und enthält keine Zahlungsbestätigung.

3 Rücklaufvermerk vom 20 August

Am 20.08. brachte Tessa Ahrens zwei ungeöffnete Rollen derselben Charge sowie das Leihgerät zurück. Zurückgenommen wurden damit 50 m Band; die übrigen 50 m wurden nicht in unser Lager zurückgebracht. Daraus lässt sich die am Bau tatsächlich eingebaute Länge nicht bestimmen, weil Reststücke und angebrochene Rollen beim Kunden verbleiben. Eine Zuordnung des verbliebenen Materials zu F06 oder F07 ist auf unserem Beleg nicht eingetragen.

Hanne Birk | h.birk@falzgrund.example. Rücklaufvermerk hinzugefügt am 20.08.2026, 09:40 Uhr.