

PROTOKÓŁ

OKRESOWEJ KONTROLI (5-LETNIEJ) INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Dane obiektu

- Rodzaj obiektu: Obiekt przemysłowo-biurowy (hala produkcyjna z częścią biurową, środowisko zapylone)
 - Adres: Mickiewicza 58, 43-331 Dankowice
 - Właściciel / zarządca: Hoder Sp. Komandytowa
 - Układ sieci: TT (zasilanie), TN-C-S (instalacja odbiorcza)
 - Obiekt z fotowoltaiką: TAK
 - Obiekt z magazynem energii: NIE
 - Instalacja odgromowa: NIE
 - Naklejka informująca o następnym przeglądzie: TAK
-

2. Dane kontroli

- Data przeprowadzenia kontroli: od 28.03.2026 do 31.03.2026
 - Data sporządzenia protokołu: 02.04.2026
 - Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
 - Normy: PN-HD 60364-6:2016-07 oraz odpowiednie części PN-HD 60364
-

3. Osoby przeprowadzające kontrolę

I. mgr inż Korneliusz Rduch

- Stanowisko: elektryk, pomiarowiec
- Nr kwalifikacji (E/D): E1/739/12995/25; D1/739/12996/25

II. Paweł Pytel

- Stanowisko: Elektryk, pomiarowiec
- Nr kwalifikacji (E/D): G1/D/89/208/25; G1/E/86/208/25

4. Osoba sprawdzająca

I. mgr inż Korneliusz Rduch

- Stanowisko: elektryk, pomiarowiec
- Nr kwalifikacji (E/D): E1/739/12995/25; D1/739/12996/25

5. Zakres kontroli

Kontrola obejmowała:

- oględziny instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
- sprawdzenie działania wyłączników RCD,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie biegunowości,
- oględziny rozdzielnic i zabezpieczeń,

6. Ustalenia z kontroli

Przeprowadzono kontrolę okresową instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 62 ustawy Prawo budowlane. Wykonano pomiary rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych (PE), skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzono stan techniczny rozdzielnic i osprzętu elektrycznego.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ciągłości przewodów ochronnych PE – w części urządzeń brak przewodu ochronnego lub wartości przekraczające dopuszczalne normy.

W części obwodów zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD) stwierdzono obniżone wartości rezystancji izolacji, poniżej wartości wymaganych.

Ustalono rozbieżność układu sieci – od strony zasilania układ TT natomiast w instalacji odbiorczej występuje układ TN-C-S.

Stwierdzono braki w wyposażeniu niektórych gniazd wtyczkowych (brak kłapek ochronnych) w środowisku zapylonym.

Instalacja elektryczna nie spełnia w pełni wymagań bezpieczeństwa i wymaga modernizacji oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Wykaz nieprawidłowości :

- Brak ciągłości przewodu ochronnego PE lub zawyżona wartość w części urządzeń.








- Brak ochrony PE w wybranych gniazdach wtyczkowych.








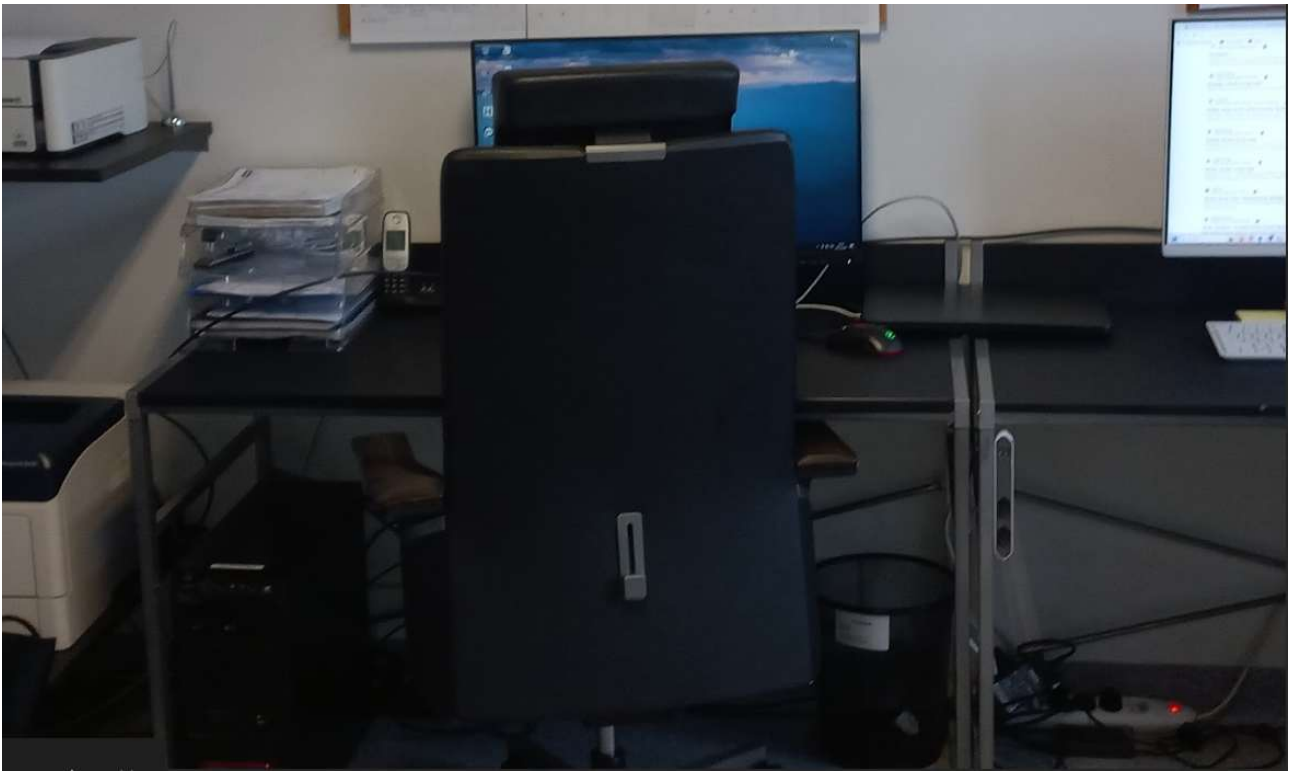





- Brak wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w obwodach zabezpieczonych przez 5 wyłączników nadprądowych.

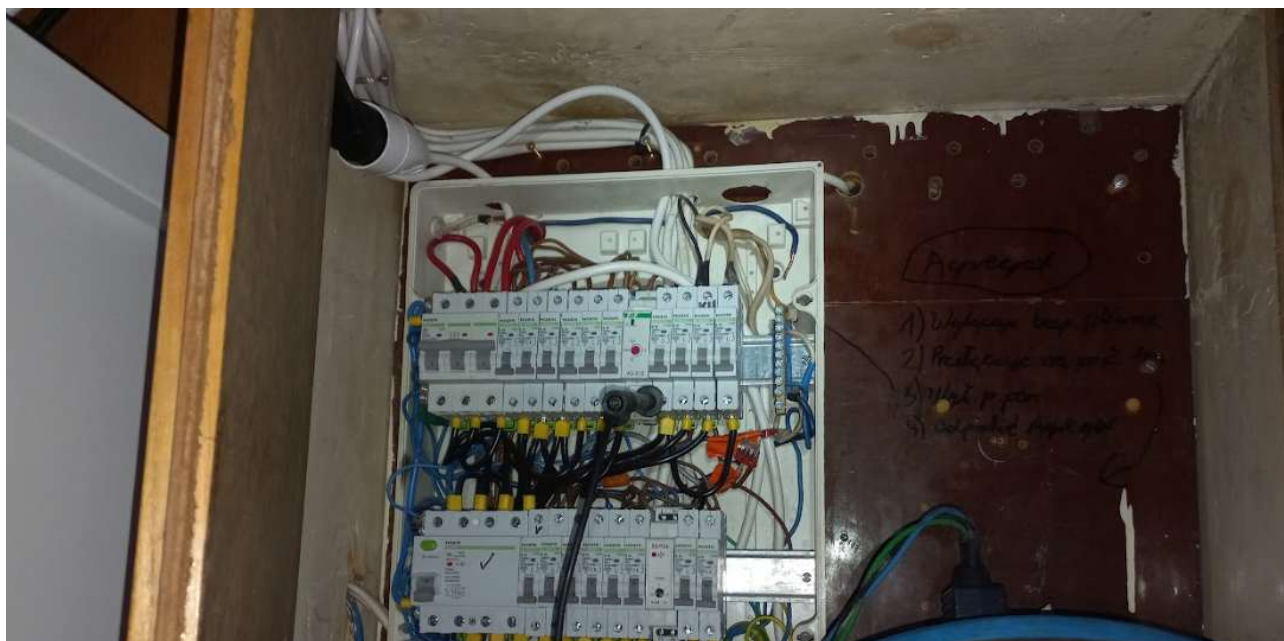

- Brak kłapek ochronnych w gniazdach wtyczkowych w środowisku zapylonym.







- Zaniżona rezystancja izolacji na obwodzie RCD dla:


Rozdzielnia R7

RCD nr 2



Rozdzielnica R2

Obwód RCD 1

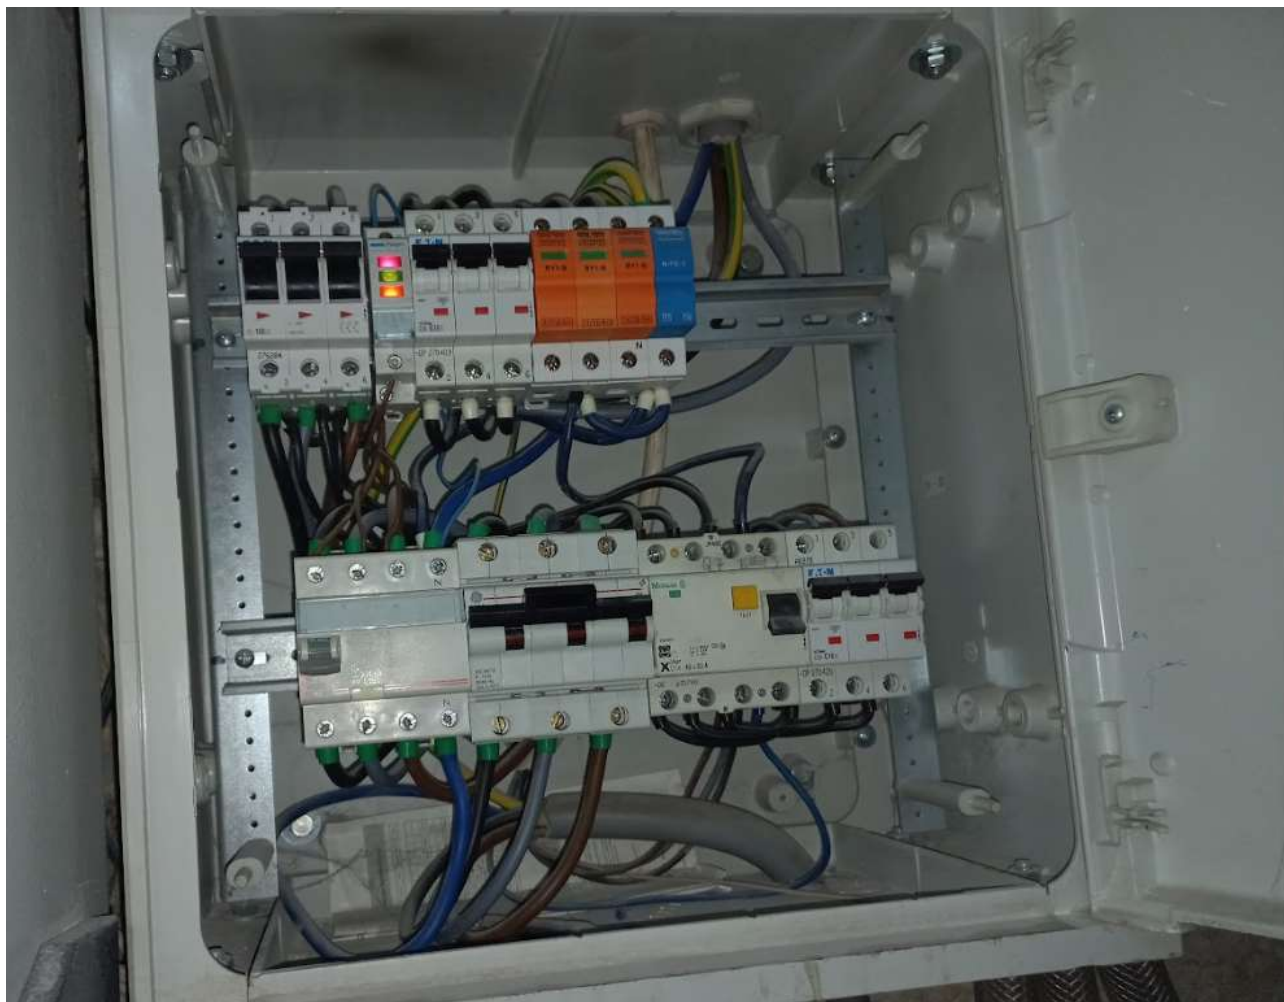

- Niezgodność układu sieci – zasilanie TT, instalacja odbiorcza TN-C-S.

8. Zalecenia

1. Zapewnienie ciągłości przewodów ochronnych PE – niezwłocznie
2. Dostosowanie instalacji do właściwego układu sieci – niezwłocznie
3. Montaż wyłączników różnicowoprądowych (RCD) – niezwłocznie
4. Usunięcie przyczyn obniżonej rezystancji izolacji – pilnie
5. Uzupełnienie przewodów ochronnych PE w gniazdach
6. Wymiana gniazd na modele z klapkami (środowisko zapyłone) – pilnie

9. Wniosek końcowy

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdza się, że instalacja

- ☐ nadaje się do dalszej eksploatacji
- ☐ warunkowo nadaje się do eksploatacji
- ☒ nie nadaje się do eksploatacji

Uwagi do wniosku:

Instalacja elektryczna nie może być użytkowana pod warunkiem niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Stwierdzona niezgodność układu sieci (zasilanie w układzie TT, instalacja odbiorcza TN-C-S) w połączeniu z brakiem wyłączników różnicowoprądowych (RCD), nieciągłością przewodów ochronnych PE oraz obniżoną rezystancją izolacji wpływa na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Zaleca się pilne doprowadzenie instalacji do zgodności z wymaganiami dla układu TT. Do czasu usunięcia nieprawidłowości instalacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.


10. Wykaz przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa	Producent	Typ	Nr fabryczny	Data wzorcowania
1	Miernik instalacji elektrycznych	Metrel	MI 3155 EurotestXD ST	25213399	15.07.2025
2	Miernik instalacji elektrycznych	HT	MACROTEST G3	25128187	04.12.2025

11. Załączniki

- Protokoły z wykonanych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.
 - Kopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych (SEP) osób wykonujących kontrolę i pomiary.
 - Kopie świadectw wzorcowania lub sprawdzenia przyrządów pomiarowych.
 - Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości.
-

12. Podpisy

Podpis sprawdzającego:


Miejscowość: Dankowice

Data: 02.04.2026