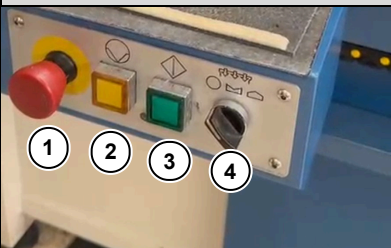


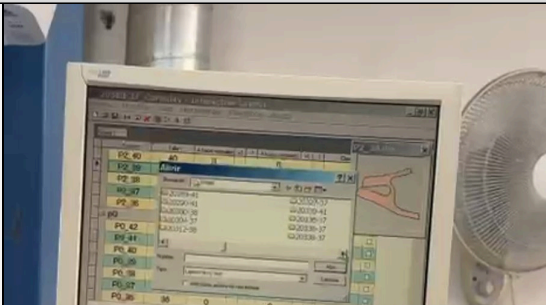
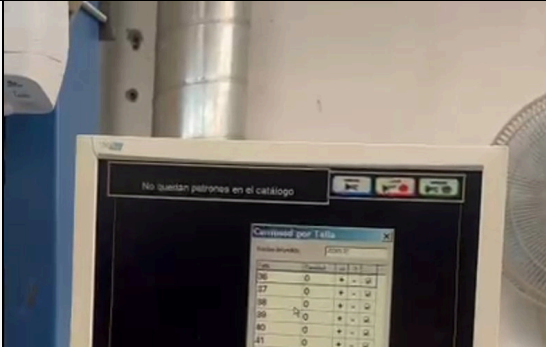
SECCIÓN: Cortado	FÁBRICA EJEMPLO, S.L. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 03
MÁQUINA Nº: 12		Fecha: 16/09/2026
MARCA Y MODELO: ATOM FLASHCUT (mesa de corte con proyección)		Página: 1 de 4
UBICACIÓN: Nave 1 · Sección de Cortado		

PROCESO DE CORTADO	Código: IT-PROC-CORT-01
---------------------------	--------------------------------

HISTORIAL DE REVISIONES		
Edición	Fecha	Comentarios
01	15/08/2026	Edición inicial. Generada a partir de grabación en planta del proceso de cortado.
02	09/09/2026	Revisión de Calidad: historial de revisiones al principio del documento; seguridad y puntos críticos en apartados separados; puntos críticos incorporados al control de calidad; mandos numerados y descritos con el responsable de sección. Se asigna el código de documento IT-PROC-CORT-01 .
03	16/09/2026	Calidad cierra los campos pendientes: se delimita por escrito la zona anulada de la mesa y se verifican los cinco mandos con el responsable de sección. Documento aprobado: no quedan campos por confirmar.

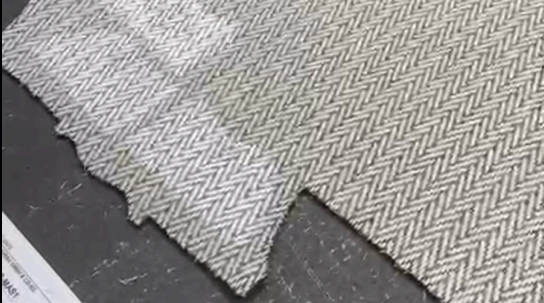
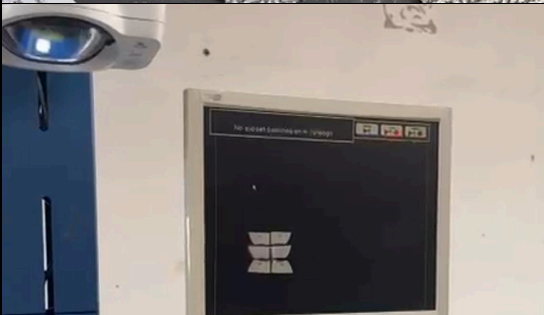
MANDOS DE LA MÁQUINA		
	① Seta roja	Parada de emergencia.
	② Pulsador cuadrado amarillo	Activa y corta la aspiración de la mesa (ver 5).
	③ Pulsador cuadrado verde	Marcha: lanza el ciclo de corte con el programa cargado.
	④ Selector giratorio (3 posiciones)	Modo de trabajo, tres posiciones: proyección , corte y manual . Se mantiene en proyección hasta comprobar el encaje.
	⑤ Aspiración de la mesa	Fija el material para que no se levante durante el corte. Se acciona con el pulsador cuadrado amarillo (mando 2).

Aviso: los cinco mandos están descritos y verificados con el responsable de la sección. El 5 no es un pulsador: es la aspiración de la mesa, que se acciona desde el mando 2.

SECUENCIA DE TRABAJO		
1 0:12		Abrir el programa del modelo En el ordenador de la máquina, entrar en la ventana principal, abrir la carpeta y buscar el modelo que toca fabricar. En la grabación es el 20383 . Pulsar Abrir . Está bien si: En pantalla queda cargado el fichero de corte de ese modelo (en la grabación, <i>20383-37_Corte.lay</i>) y se ven sus variantes.
2 1:04		Seleccionar las piezas y las cantidades Del listado de piezas del modelo, marcar cuáles se van a cortar y teclear cuántas de cada una. Las cantidades se leen de la columna Cantidad de la hoja de fabricación que acompaña al modelo, fila a fila. En la grabación: 2 de la 7, 1 de la 8, 1 de la 9 y 2 de la 1 . Está bien si: Quedan programadas solo las piezas y cantidades de la hoja de fabricación. Al proyectar, la máquina solo muestra esos números y no todos los del modelo.

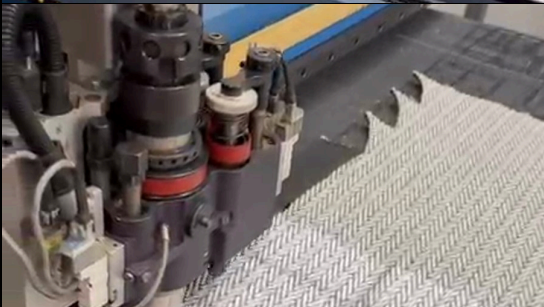
SECCIÓN: Cortado	FÁBRICA EJEMPLO, S.L. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 03 Fecha: 16/09/2026 Página: 2 de 4
MÁQUINA Nº: 12		
MARCA Y MODELO: ATOM FLASHCUT (mesa de corte con proyección)		
UBICACIÓN: Nave 1 · Sección de Cortado		

PROCESO DE CORTADO	Código: IT-PROC-CORT-01
---------------------------	--------------------------------

SECUENCIA DE TRABAJO		
3 1:30		Colocar el material en la mesa Extender el material sobre la mesa de trabajo (el operario la llama tapete) respetando el sentido del dibujo del tejido. Está bien si: El dibujo del tejido va en el sentido que pide el modelo. El operario lo dice claro: « <i>no puedes ponerlo de otra manera</i> ».
4 2:09		Encajar las piezas proyectadas La máquina proyecta las piezas sobre el tapete. Mover el material hasta que todas las piezas proyectadas caigan dentro, aprovechando lo máximo posible. Está bien si: Todas las piezas programadas caen sobre material útil y el sobrante queda en una sola banda aprovechable, no en recortes sueltos.
5 3:23		Comprobar la proyección antes de cortar Paso crítico. La máquina es antigua y la proyección se desvía con la presión del aire: « <i>lo que refleja no es real</i> ». Antes de dar el corte, comprobar la línea proyectada contra el borde del material y las marcas de referencia de la mesa. Está bien si: La línea proyectada cae sobre el borde del material con una desviación máxima de 2 mm . Si se pasa, reencajar antes de cortar.

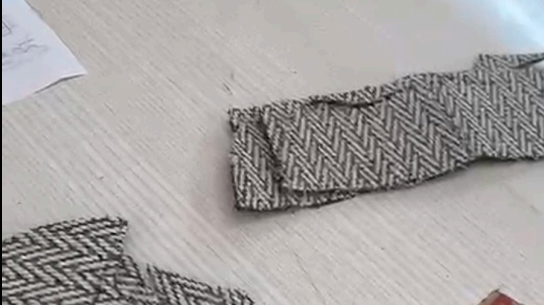
SECCIÓN: Cortado	FÁBRICA EJEMPLO, S.L. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 03 Fecha: 16/09/2026 Página: 3 de 4
MÁQUINA Nº: 12		
MARCA Y MODELO: ATOM FLASHCUT (mesa de corte con proyección)		
UBICACIÓN: Nave 1 · Sección de Cortado		

PROCESO DE CORTADO	Código: IT-PROC-CORT-01
---------------------------	--------------------------------

SECUENCIA DE TRABAJO		
6 4:00 	Activar la aspiración de la mesa Activar la aspiración con el pulsador amarillo (mando 2). La mesa aspira por debajo para que el material quede fijo. Sin aspiración el material se levanta o se mueve y el corte sale desplazado. Está bien si: El material queda pegado a la mesa y no se levanta al pasarle la mano por encima.	
7 4:45 	Dar el corte Con el material encajado y la aspiración activa, poner el selector (mando 4) en corte y pulsar marcha (mando 3). El cabezal recorre el material y corta las piezas programadas. Está bien si: El ciclo termina sin paradas y con todas las piezas cortadas. Durante el corte el operario permanece delante de la mesa, sin acercar las manos, vigilando que el material no se levante.	
8 5:32 	Ajustar la cuchilla según el material Con la máquina parada, comprobar el grosor del material: a partir de 2 mm hay que bajar la cuchilla un punto en el regulador del cabezal antes de cortar. Si no se baja, las piezas quedan unidas por hilos y hay que repasarlas con tijera. Al terminar, volver a subirla para el siguiente material. Está bien si: Las piezas se separan limpias, sin hilos que las unan, y la cuchilla queda otra vez arriba para el material siguiente.	

SECCIÓN: Cortado	FÁBRICA EJEMPLO, S.L. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 03 Fecha: 16/09/2026 Página: 4 de 4
MÁQUINA Nº: 12		
MARCA Y MODELO: ATOM FLASHCUT (mesa de corte con proyección)		
UBICACIÓN: Nave 1 · Sección de Cortado		

PROCESO DE CORTADO	Código: IT-PROC-CORT-01
---------------------------	--------------------------------

SECUENCIA DE TRABAJO	
9 6:20 	Identificar y entregar las piezas Separar las piezas cortadas, identificar cada una por su número (en la grabación, la 7 y la 9) y dejarlas con su hoja de fabricación para la siguiente sección. Está bien si: Cada pieza va identificada por su número y acompañada de su hoja de fabricación.

SEGURIDAD

Riesgo	Medida obligatoria
Cabezal de corte en movimiento	No acercar las manos a la mesa con la máquina en ciclo. Ante cualquier anomalía, parada de emergencia (seta roja, mando 1).
Zona de mesa anulada	La mitad derecha de la mesa (del cabezal hacia la pared) está anulada : no se coloca material ni se proyecta sobre ella. Queda señalizada en amarillo en el suelo y en el propio tablero. Si el modelo no cabe en la mitad útil, se corta en dos pasadas; no se usa la zona anulada en ningún caso.
Manipulación de la cuchilla	Subir y bajar la cuchilla se hace siempre con la máquina parada y el ciclo terminado, nunca con el cabezal en movimiento.

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO Y PUNTOS CRÍTICOS

Qué se comprueba	Criterio de aceptación	Observaciones
Sentido del dibujo del tejido	El que pide el modelo	
PUNTO CRÍTICO Coincidencia entre proyección y material	Desviación máx. 2 mm	Antes de cortar (paso 5). Un corte mal proyectado inutiliza todo el material extendido.
Piezas y cantidades cortadas	Las de la hoja de fabricación	
Corte limpio	Piezas separadas, sin hilos	Si no, bajar cuchilla (paso 8)
Aprovechamiento del material	Sobrante en una sola banda	Se comprueba con la proyección, antes de cortar (paso 4)

El cortado es la primera operación de la secuencia de fabricación: **Cortado (check list-102)** → **Aparado (check list-103)**. Los criterios de este apartado los fijó el Responsable de Calidad sobre la grabación del 15/08/2026.

VÍDEO DE REFERENCIA

 Escanear con el móvil	Apunta con el móvil y verás este proceso en vídeo , hecho por el operario de referencia. La columna del minuto de cada paso permite ir directo al movimiento que no se entienda.
--	---

CONFORME	Revisado por · Responsable de sección	Aprobado por · Responsable de Calidad	OBSERVACIONES
SÍ ☐ NO ☐	Firma y fecha:	Firma y fecha:	

DOCUMENTO DE EJEMPLO. Así queda una instrucción de trabajo cuando Calidad ha cerrado todos los campos: sin ningún campo pendiente de confirmar. Los datos son de ejemplo, para enseñar el formato terminado.