1

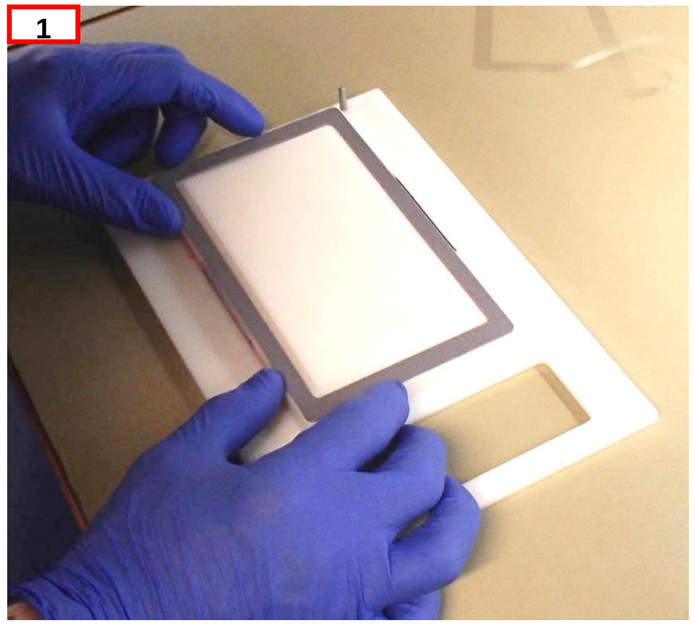

2

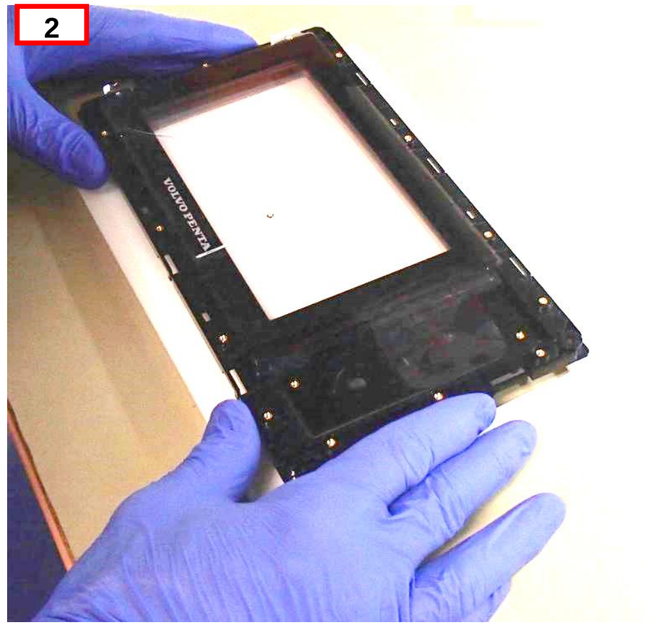

3

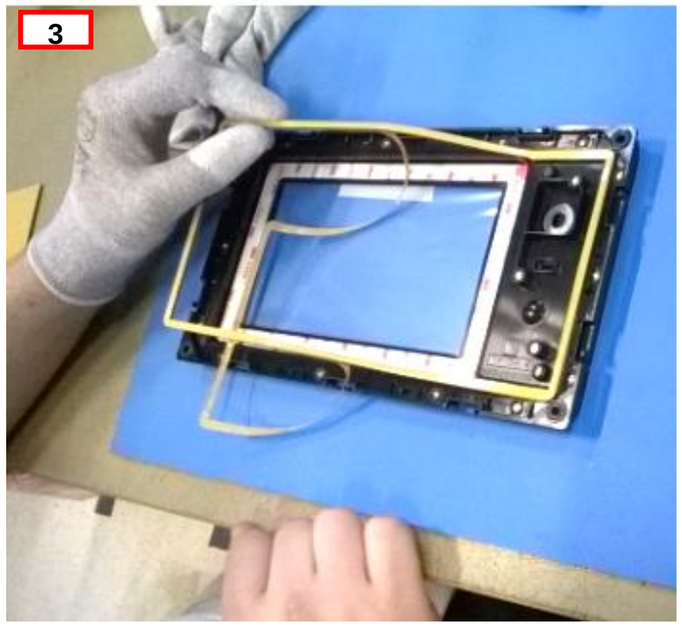

4

KONTROLLERA

1. Kontrollera att front carrier inte är repig
2.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
42	Lägg dubbelhäftande tejp i fixturen, se **bild 1**	**1**	**Fixtur: PT00016**
39	Lägg ned front carrier (**Pos.39**) på fixturen så att tejpen fastnar, se **bild 2**	**1**	
41	Placera packningen (**Pos.41**) med början i ett hörn, se till att den ligger i spåret, se **bild 3**	**1**	
	Se till att packningen inte ligger på någon kant, gör den det, peta ned med pincett genom att dra längs kanten med pincetten, se **bild 4**		**OBS Packningen får ej skadas.**

VERIFIERA

1. Verifiera att tätningstapen inte är skadad, vriden eller rider på kanten
2.
3.

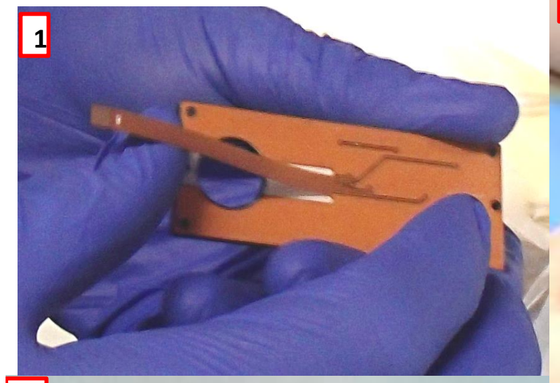

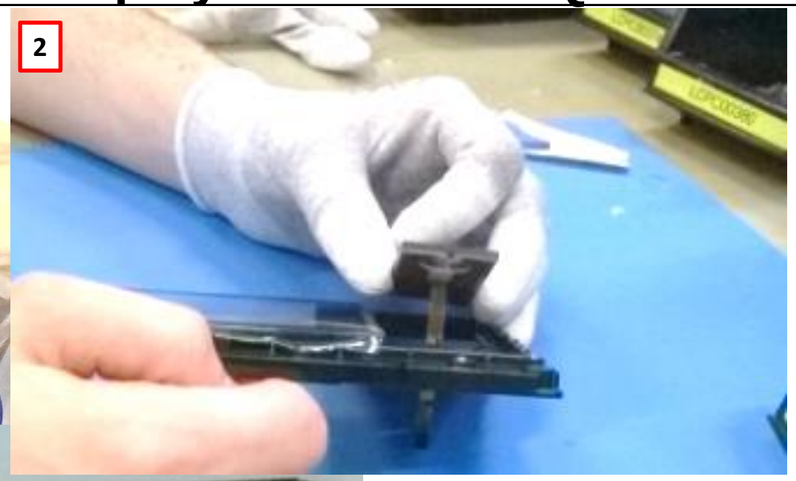

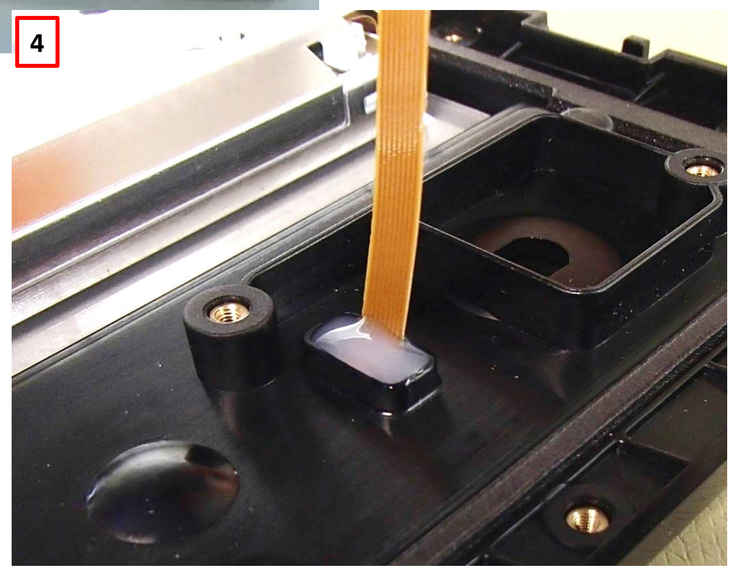

KONTROLLERA

1.Kontrollera att knapparna känns bra vid tryck
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
40	Testa knappfunktionen på knappsatsen (**Pos.40**) genom att klicka på knapparna och ta bort skyddsplasten, se **bild 1**	**1**	
	Sätt på knappsatsen på carriern, **OBS knappsatsen får inte böjas, se bild 2 och 3**		
	Fyll upp koppen med Dow Corning 3140, **OBS får inte komma utanför, se bild 4**		**Dow Corning 3140**
	Låt härda 1h.		

VERIFIERA

1. Verifiera att knapparna känns likvärdiga vid tryck
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
M.Haskour/(T.Eriksson)

Datum - Date
2018-05-14

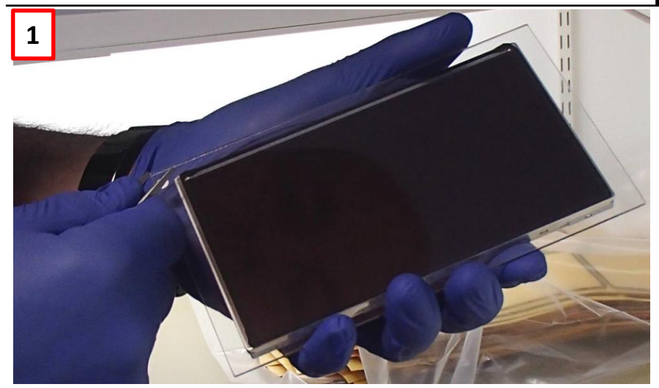

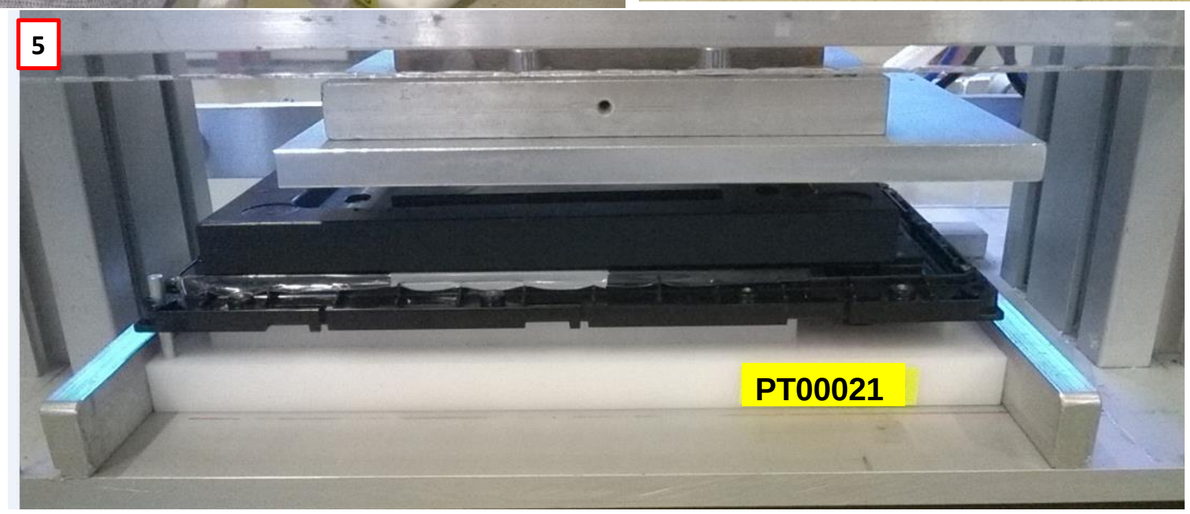

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
38	Tag fram displayen (**Pos.38**) och tag bort skyddsplasten, se **bild 1**	**1**	
	Placera displayen i fixturen, se **bild 2**.		**PT00021**
	Dra bort tejpen på carriern, se **bild 3**		
	Lägg carriern mot displayen i fixturen, se **bild 4**		
	Placera fixturen i pressen och pressa displayen i pressen i 10 sek, se **bild 5**		**41±0,5Kg**

VERIFIERA

1.
2.
3.

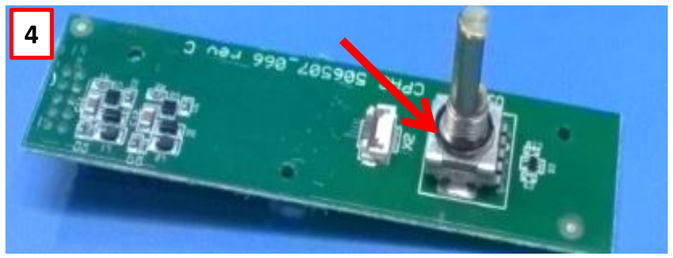

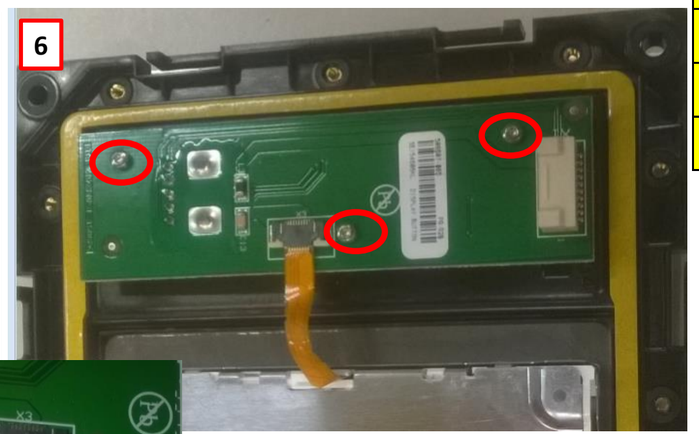

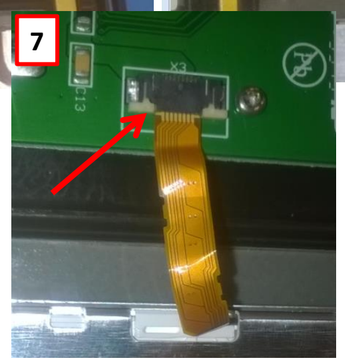

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Placera carriern i fixturen, **bild 1 och 2**		**Fixtur: PT00006**
17	Skruva bort muttern och kontrollera att o-ringen ligger monterad i spåret, **bild 3 och 4**. spara muttern den skall användas på senare.	**1**	
	Koppla in flexkabel från knappsats i X2 och montera (**Pos.17**), **bild 5**		
17, 15	Skruva fast (**Pos.17**) med 3 st (**Pos.15**), **bild 6**		**LCPC00371 0,35 Nm**
	Koppla in kabeln från carriern till knappsatsen X3, **blid 6 och 7** (verktyg under utveckling)		

VERIFIERA

1.
2.
3.

1

2

3

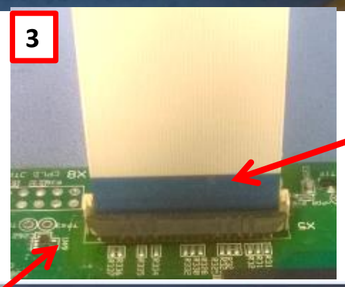

OBS!!
Kontrollera att kontakten sitter rakt

4

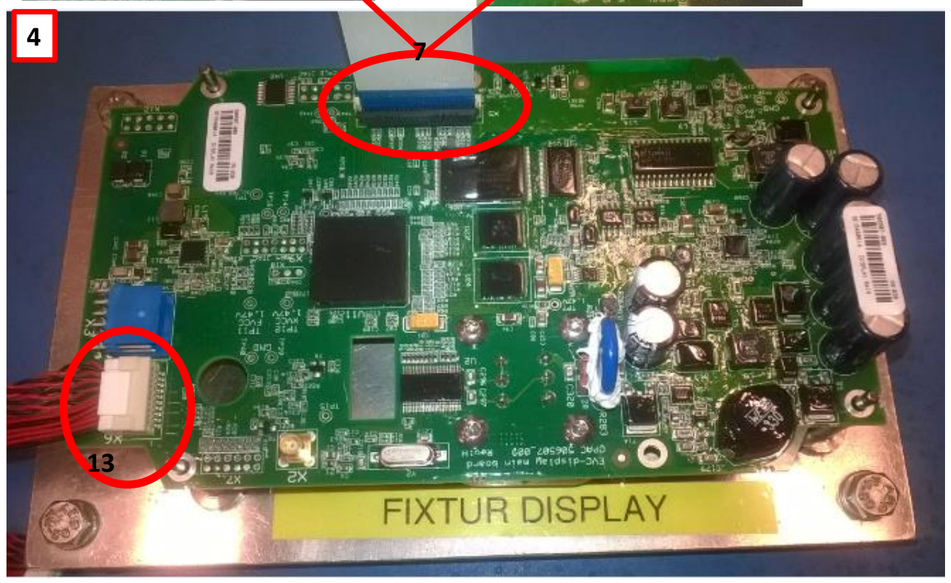

KONTROLLERA

1. Kontrollera att bandkabeln är tätad
2. Kontrollera att front carrier inte är repig
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Bryt kortet		
	Pacera kortet i fixturen, se **bild 1**		**Fixtur: Display**
7	Tryck ner bandkabeln (**Pos.7**), sätt fast den genom att vika fram den svarta plasten på kabelkontakten, se **bild 1,2 och 3**	**1**	
13	Snäpp fast kabeln (**Pos.13**), **bild 4**	**1**	

VERIFIERA

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
M.Haskour/(T.Eriksson)

Datum - Date
2018-05-14

OBS! Lågt varvtal på skruvdragaren.

KONTROLLERA

1. Kontrollera att rear carrier är fri från repor och att "styrpig
2.
3.

lead-free

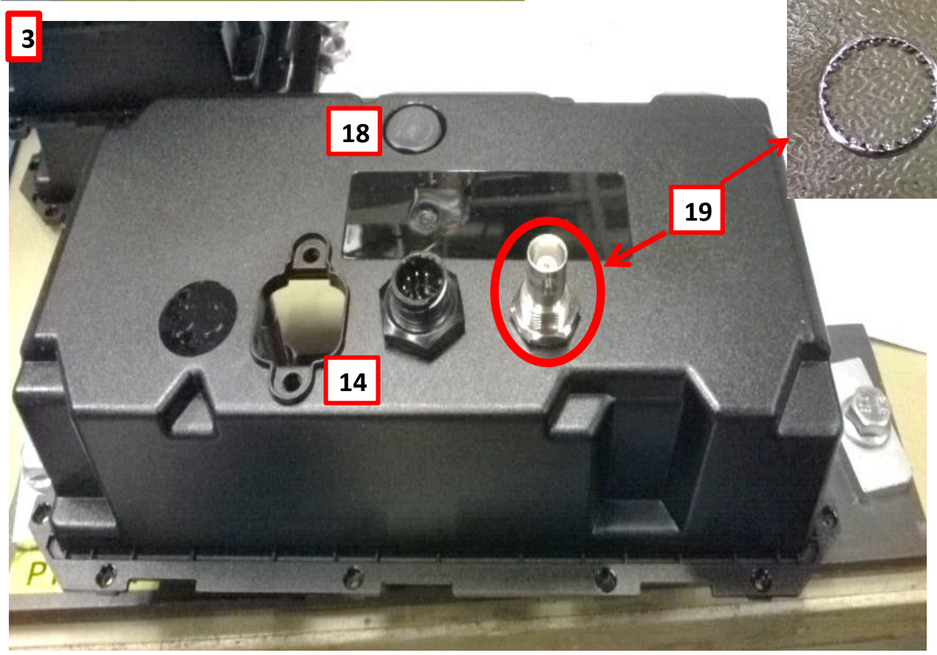

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
19	Skruva bort muttern från (**Pos.19**) och placera i fixturen, se **bild 1**	1	**Fixtur: PT00007**
19	Sätt fast packning på (**Pos.19**), **bild 1**		
19	Tryck (**Pos.19**) i hålet på carrierns undersida och montera en spärring och bricka, se **bild 2 och 3**	1	**Moment: 3,7Nm**
14	Skruva bort muttern från (**Pos.14**) och tryck (**Pos.14**) i hålet på carrierns undersida och skruva dit muttern, se **bild 2 och 3**	1	**Moment: 1,3Nm**
18	Montera (**Pos.18**), se **bild 2 och 3**	1	

VERIFIERA

1. **Verifiera att pos 18's snäppen har snäppt fast på insidan**
2.
3.

OBS! Lågt varvtal på skruvdragaren.

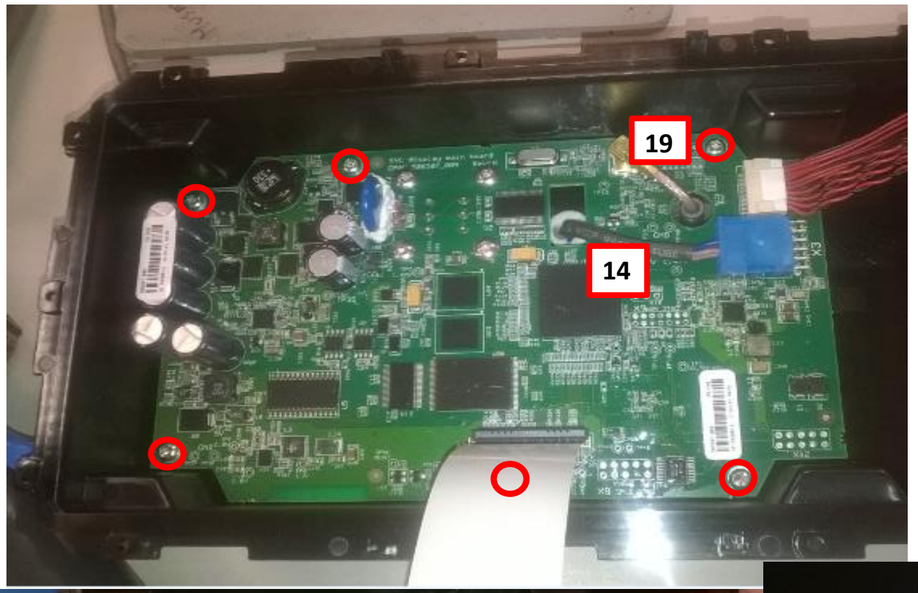

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
5	Skruva fast kortet (**Pos.5**) , se **bild 1**	**6**	**Bit TX10, 0,7Nm**
14, 19	Koppla in (**Pos. 14 och 19**), se **bild 1**	**1,1**	
7	Använd (**Pos.30**) för att klistra fast (**Pos.7**) på displayen. applicera tryck på hela tejpytan, se **bild 2** Koppla in (**Pos.7**) till displayens baksida		
13	Koppla in (**Pos.13**) till X1 på (**Pos.17**), se **bild 2 och 3**		**Fixtur: PT00006**

VERIFIERA

1.
2.
3.

OBS! Lågt varvtal på skruvdragaren.

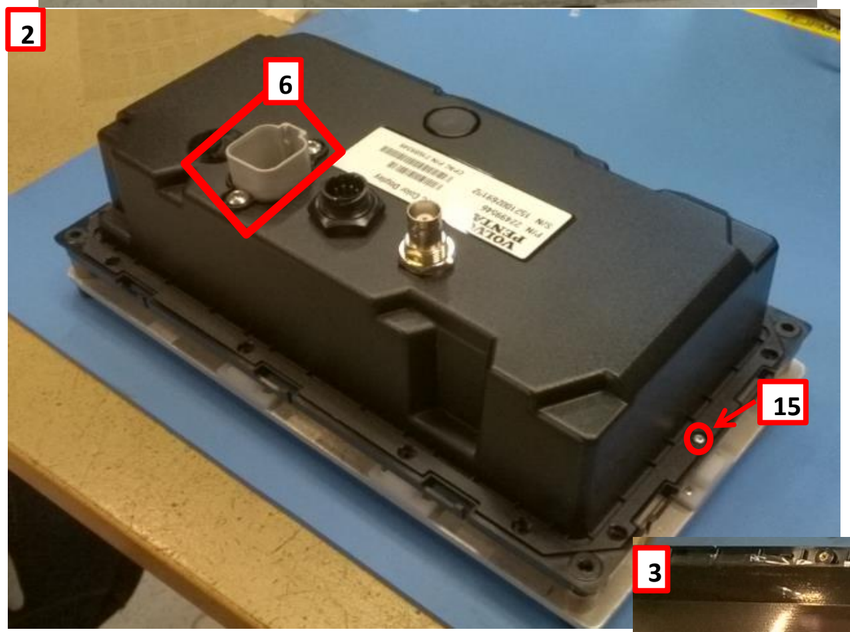

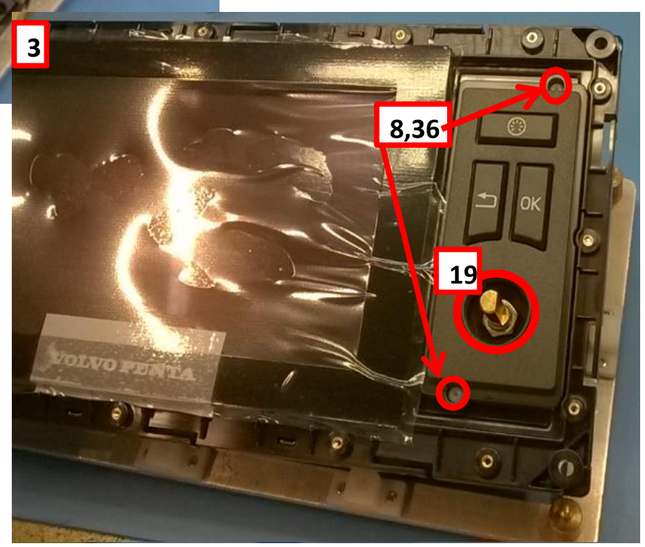

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
16	Läs ihop korten och klistra (**Pos.16**), **bild 1**.	**1**	
	Sätt ihop front och read, se **bild 2**		**Fixtur: PT00006**
15	Skruva ihop front och read med (**Pos.15**), en skruv på varje sida, **bild 2**	**2**	**Moment: 0,2Nm**
6	Skruva fast TD15-6P, se **bild 2**	**2**	**Moment: 1,3Nm**
19	Dra fast muttern på (**Pos.19**), är en del av decodern, **bild 2**	**1**	**Moment: 0,9Nm**
8, 36	Skruva fast (**Pos.8**) med pos 36, **bild 2**	**2**	**Dras mot anhåll och lite till**

VERIFIERA

1. Verifiera att pos 14 och 19 är ordentligt inkopplade
2.
3.

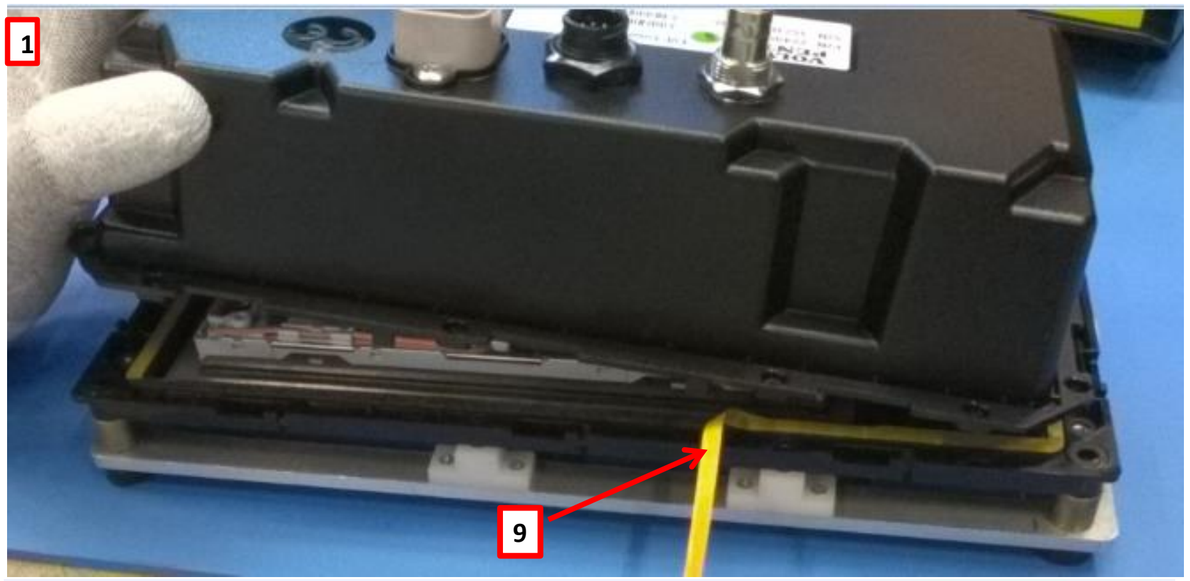

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
9	Öppna front och read och dra bort tejpen, se **bild 1**	**1**	**Fixtur: PT00006**
24	Montera (**Pos 24**), **bild 2**	**1**	
32	Montera (**Pos.32**), **bild 2**	**1**	
9	Montera (**Pos.9**), **bild 2**	**1**	

VERIFIERA

1.
2.
3.

KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
33	Klistra (**Pos.33**) på (**Pos.23**) innan nästa moment.		
10	Placera en droppe lim i knoppen, placera sedan knoppen på encodern		**Loctite 403, 1234 1905-298**
	Skruva ihop front och read med pos 15 runt omkring.	**14**	**Moment: 0,2Nm**

VERIFIERA

1.Verifiera att pos 9 har fäst ordenligt
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
M.Haskour/(T.Eriksson)

Datum - Date
2018-05-14