

Servicerapport UV

Kunde: Dalen VV	Dato: 21.10
SO: 4788	Kontaktperson: Halvard Schatvet 91309338
Epost: post@dalen-vannverk.no	Tekniker: Fredrik Heien

Klikk her for å skrive inn tekst.


nr	servicepunkt	OK	Avvik	n.a.	verdi	kommentar
	Før Service					
	Kartlegg kundens ønske					
1	Fullstendig service?	✓	☐	☐		
2	Lampebytte?	✓	☐	☐		
3	Vask av quartzglass?	✓	☐	☐		
4	Noter informasjon Produsent: Wedeco Modell\Type: BX 1800e-ew Serienummer:VA138613 Lokal merking (UV-1 \ Ferksvanns UV etc): Ta gjerne bilder.					Wedeco Spektron 70 VA100989.1 UV 1
	Visuell Kontroll					
5	Visuell sjekk (Rust?, Lekkasje?, Skader? Etc)	✓	☐	☐		
6	Effekt W/m ² i drift	✓	☐	☐	126,1	w/m ²
7	Lampetimer	☐	☐	✓		
8	Total driftstid	☐	☐	✓		
9	Antall viske intervaller	☐	☐	✓		
	Lampebytte					
	Vær obs på skader på Quartzglass når man skal ta ut lampe. Om det er høyt vanntrykk inn i Quartzglass når man åpner kan lampen skytes ut i stor fart. Tapp ned reaktor om du er i tvil !					
10	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt? etc)	✓	☐	☐		
11	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)	✓	☐	☐		
12	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	✓	☐	☐		
13	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	✓	☐	☐		
14	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)	☐	✓	☐		Litt rust ellers OK
15	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nermost sensor(er))	✓	☐	☐		
16	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)	✓	☐	☐		

Hovedkontor Ski
Anolitveien 16
1400 Ski


Avd. Porsgrunn
Vipeveien 51
3917 Porsgrunn

Avd. Bergen
Sandslimarka 61/63
5254 Sandsli


Avd. Nord-Norge
Lufthavnveien 16
8370 Leknes

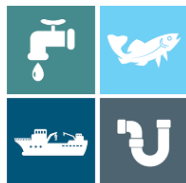

Nr	servicepunkt	OK	avvik	n.a.	verdi	kommentar
17	Reset lampetimer.	✓	☐	☐		
	Vask av\Bytte av Quartzglass					
18	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufteventiler er åpne	✓	☐	☐		
19	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)	☐	✓	☐		Glass ble vasket, men mye greier inni.
20	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)	✓	☐	☐		
	Sjekk av intensitet sensor					
21	Verdi på eksisterende sensor	✓	☐	☐	62,6	w/m ²
2	Verdi på referanse sensor	✓	☐	☐	66,6	w/m ²
23	Flere sensorer?	☐	☐	✓		
	Filtermatte					
24	Sjekk filtermatter	✓	☐	☐		
	Visker service					
25	Sjekk lekkasje på aksling	☐	☐	✓		
26	Sjekk tilstand på viskere og holdere	☐	☐	✓		
27	Sjekk for lekkasje etter montering	☐	☐	✓		
28	Resett viskeintervaller	☐	☐	✓		

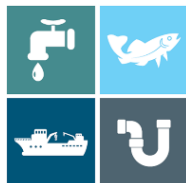

nr	servicepunkt	OK	Avvik	n.a.	verdi	kommentar
	Før Service					
	Kartlegg kundens ønske					
1	Fullstendig service?	✓	☐	☐		
2	Lampebytte?	✓	☐	☐		
3	Vask av quartzglass?	✓	☐	☐		
4	Noter informasjon Produsent: Wedeco Modell\Type: BX 1800e-ew Serienummer:VA138613 Lokal merking (UV-1 \ Ferksvanns UV etc): Ta gjerne bilder.					Wedeco Spektron 70 VA100989.2 UV 2
	Visuell Kontroll					
5	Visuell sjekk (Rust?, Lekkasje?, Skader? Etc)	✓	☐	☐		
6	Effekt W/m ² i drift	✓	☐	☐	63	w/m ²
7	Lampetimer	✓	☐	☐	12484	
8	Total driftstid	☐	✓	☐		
9	Antall viske intervaller	☐	☐	✓		
	Lampebytte					
	Vær obs på skader på Quartzglass når man skal ta ut lampe. Om det er høyt vanntrykk inn i Quartzglass når man åpner kan lampen skytes ut i stor fart. Tapp ned reaktor om du er i tvil !					
10	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?,Skitt\fukt? etc)	✓	☐	☐		
11	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)	✓	☐	☐		
12	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	✓	☐	☐		
13	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	✓	☐	☐		
14	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)	✓	☐	☐		
15	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nermost sensor(er))	✓	☐	☐		Ble byttet 1 lampe
16	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)	✓	☐	☐		

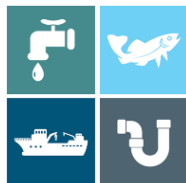

Nr	servicepunkt	OK	avvik	n.a.	verdi	kommentar
17	Reset lampetimer.	☐	☐	✓		
	Vask av\Bytte av Quartzglass					
18	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufteventiler er åpne	✓	☐	☐		
19	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)	✓	☐	☐		Ble byttet 1 glass, da dette hadde vann Samme problemstilling som UV 1 ellers
20	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)	✓	☐	☐		
	Sjekk av intensitet sensor					
21	Verdi på eksisterende sensor	✓	☐	☐	71,8	w/m ²
2	Verdi på referanse sensor	✓	☐	☐	76,7	w/m ²
23	Flere sensorer?	☐	☐	✓		
	Filtermatte					
24	Sjekk filtermatter	✓	☐	☐		
	Visker service					
25	Sjekk lekkasje på aksling	☐	☐	✓		
26	Sjekk tilstand på viskere og holdere	☐	☐	✓		
27	Sjekk for lekkasje etter montering	☐	☐	✓		
28	Resett viskeintervaller	☐	☐	✓		
	Sluttsamtale med kunde					
29	Sett anlegg tilbake til tilstand som når du kom	✓	☐	☐		
30	Gjennomgang av service	✓	☐	☐		
31	Signer oblat	✓	☐	☐		



Konklusjon / notater:

Service ble fint gjennomført
Har mye belegg inne i kvartsglass. Anbefaler bytte neste år
1 lampe måtte byttes på UV 2 da det var vann inne i glasset. Glasset ble også byttet

Begge sensorhusene hadde riper og skader som gjorde at de ble byttet.

Ble lagt igjen 1 lampe