



ここでは加工工程および検査工程における外観チェック方法について説明する。
この外観チェックにより、加工中に発生した製品のキズ・打コンを発見することができる。

1. 外観チェックタイミング・チェック個数

加工機:

- ・抜き取り検査時に、加工した受箱内からワークを取出し、外観チェックを行う。
- ・チェック個数: 寸法チェック1個＋外観チェック5個。

検査機:

- ・検査終了時にOK箱内からワークを取出し、外観チェックを行う。
- ・チェック個数: 外観チェック5個。

上記の外観キズがないことを確認したら、「記録シート」にチェック個数を記入する。

2. 外観チェックポイント

目視で製品の下記の場所を外観チェックする。


頭部キズ・ツバ裏キズ・胴体部キズ・加工面ムシレNG・加工振れ

《注意》

- チェックする前に、エアブローでワークを清掃すること。
- キズが発見された場合、手の爪(つめ)または専用工具でキズの深さを確認すること。

➡ 爪／専用工具に引っ掛かる深さのキズはNGである

※第2工場に保管されている過去に発生したムシレNGのサンプルを参考にすること。

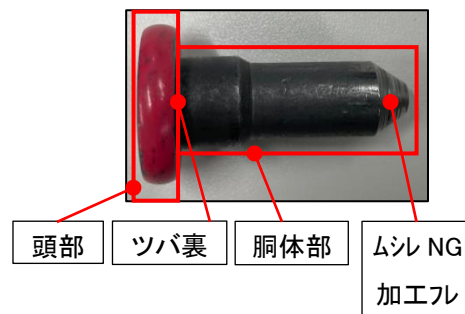

3. キズが発見された時の処置

キズが発見された場合、すぐに機械を停止し、工場長又は上長に連絡すること。

上長の指示にしたがって異常処置を行うこと。

- ・加工機の場合: 「さかのぼり」ルールでチェックする。キズ原因調査を行う。
- ・検査機の場合は異常処置として全数チェックする。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》

2024.3.3	日本語表現修正