



ここでは空ジャンボ缶をメイド一様に返却する際の手順について説明する。


1. ジャンボ缶で製品を支給され、C箱で出荷する品番

下記の3品番はJ缶で支給され、C箱(クリーム色/赤字)で出荷する為、出荷時に空ジャンボ缶を返却する。

- ①90249-08082(加工機:KDP 35号機)
- ②SM232-01248(加工機:NC旋盤41・44号機)
- ③HERH-159B-2(加工機:NC旋盤)

2. 空ジャンボ缶の確認

- ・ジャンボ缶を確認場所へ移動させる。
 - ・ジャンボ缶の投入口と排出口を開け、LEDランプを点灯させる。
(ジャンボ缶の中をよく見えるようにするため)。
 - ・J缶のシャッターを3回上下させる(振動で残品を落下させるため)。
 - ・残品確認は必ずキャスタ付きマグネットを使用し、上下左右方向に動かしながら、J缶の中とJ缶の出口(引っかかりやすい場所)の残品を確認する。
(J缶の中をこすり、製品があればマグネットにくっついて残品が取れる)
 - 《注意》目視だけの確認はしないこと。
- J缶シャッター出口は引っかかりやすいので、要注意すること。
- ・ジャンボ缶の投入口のフタと排出口のシャッターを閉じる。

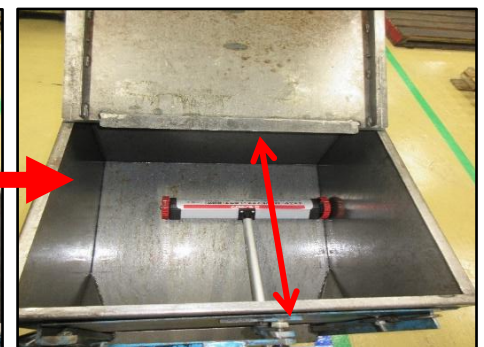

3. J缶出荷置場へ空J缶の移動

空確認したジャンボ缶を出荷置場へ移動させ、出荷するJ缶の最後尾に置く。

《注意》空ジャンボ缶返却に対しては、1ロットとカウントしない。

出荷ジャンボ缶の最大積載量は15ロットである。

4. 工程カードへ記録・サイン

J缶空確認完了後、工程カードの「J缶返却」工程にサインする。



M02-003_返却空 J 缶確認手順書_230727.docx

作成 : 2023.06.18 山口

最終更新 : 2023.07.27 ルオン

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

《改訂履歴》

2023.06.28	手順③: ジャンボ缶中残品確認動作を具体化にし、①②③④⑤の順番を追加した。
2023.06.28	手順④追加(工程カードにサイン・記録)
2023.07.26	空 J 缶返却品番を追加した: HERH-159B-2
2023.07.27	J 缶中確認は目視をやめ、→ マグネットを使用しながら確認することに変更した。