

ここでは、KDP の『首裏密着確認』が正常に作動しているかの確認手順を説明する。なお、検出用のセンサとして近接センサが使用されている場合を想定する。(標準作業時間=5分。点検タイミング=日常点検時または段替時。)

1. NG マスタ準備

右図(図1)に示す NG マスタを準備する(NG マスタは第1工場と第4工場間のマスタ置き場に設置している。図2参照。)

NG マスタ…ツバ裏を部分的に 0.3mm 薄くしたワーク



図1(NG マスタ)



図2(NG マスタ置き場)

2. NG マスタのインデックスへのセット

カム軸手回しハンドルを正転させ、インデックスを右図の位置まで回転させた後、NG マスタをカセットに入れる。

* マスタワークの向き→平面を上に乗せる



図3



図4

3. NG マスタの 2ST への移動

手回しハンドルを更に正回転させ、NG マスタが 2ST の位置(密着確認用レバーがツバ裏に当たる位置)まで移動させる。

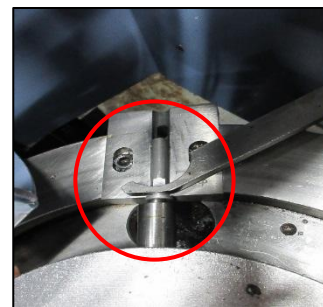


図5

4. 密着確認用センサ OFF の確認・NG マスタ取り出し

手順3の位置のまま、密着確認センサ(近接センサ)の赤ランプが消えていることを確認する。

<注意> 赤ランプが消えている=首裏が密着していない

確認後、手回しハンドルを正転させ NG マスタを取り外せる位置までインデックスを回転させる。その後、NG マスタを取り出し、元の位置に戻す。

(手回しハンドルを逆回転させないこと。)

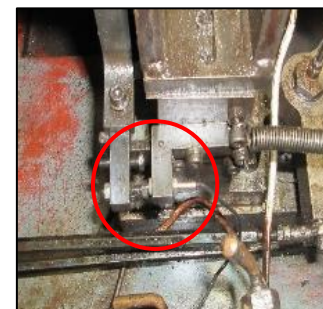


図6

5. OK 品を使用した正常状態の確認

上記手順2~4と同様の手順で OK 品を使用し、検出用センサの赤ランプが点いていることを確認する。

確認後、OK 品を取りだす。

* OK 品は、支給された製品(材料)を使用する。

《メモ》 _____

- ・実施記録→日常点検表または段替記録に記録する。

《改訂履歴》

2021.11.22	NG マスタ置き場の写真を追加した