

ここではドリルブッシュの摩耗点検方法について説明する。

なお、ドリルブッシュが摩耗していると、横穴の位置や振り分けの加工精度が悪化する。

1. ブッシュ摩耗点検用のピンゲージ径

表 1 に従い、横穴ドリル径に応じた検査用ピンを選ぶ。

※選定ポイント: 点検用ピンゲージ径=ドリル径+0.05mm

※ピンゲージは、第 1 工場と第 4 工場間の保管スペースに保管されている。

【補足】

ドリルブッシュの公差=ドリル径 +0.01/+0.03

横穴ドリル	確認用ピンの径
φ2.0	φ2.05
φ2.1	φ2.15
φ2.4	φ2.45
φ2.6	φ2.65
φ3.4	φ3.45
φ4.0	φ4.05

表 1

2. ツール移動およびドリルの取り外し

手回しハンドルを正回転させ、ツールを一番高い位置へ移動させる(図 1)。

なお、図 2 の切削カムとカムフォロアの位置を参考にする(図 2)。

ツールを最上位置へ移動させた後、ドリルチャックを緩め、ドリルを取り外す。



図 1

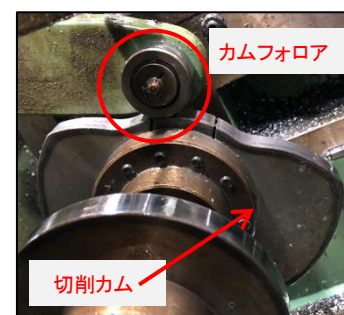


図 2

3. ピンの挿入

上記 1 で選定したピンをドリルブッシュの穴にあて、ピンがブッシュの穴を通らないことを確認する。

ピンが通ってしまった場合は、ドリルブッシュが摩耗していると判断し、新しいドリルブッシュに交換する(交換時は工場長に連絡すること)。



図 3

4. ドリルの再取り付け

上記 2 で取り外したドリルを再度取り付ける。

ドリルの取り付け手順については手順書「M03-002 KDP 横穴ドリル交換手順」を参照のこと。



《メモ》 _____

・ドリルブッシュの狙い寸法(公差)を確認する。

《改訂履歴》
