

ここでは日常点検時に実施するノギスとリングゲージの点検方法について説明する。

1. ノギス点検方法

ブロックゲージ測定前にノギスに汚れがないか確認する。スライダがスムーズに動くこと確認する。



図 1

(1) 外側用ジョウの点検

図 2 のブロックゲージの 20mm の部位が $20 \pm 0.05\text{mm}$ であることを確認する。

(2) 内側用ジョウの点検

図 2 のブロックゲージの 19mm の部位が $19 \pm 0.05\text{mm}$ であることを確認する。

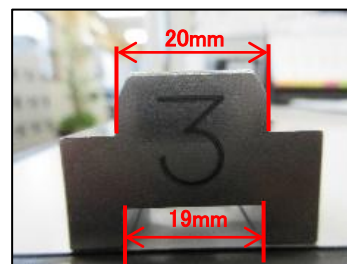


図 2

⇒ 測定値が上記許容範囲から外れている場合、すぐに工場長に報告し、指示に従うこと。そのノギスは絶対に使用しないこと。

* ブロックゲージは各工場の保管エリアに設置されている。使用後はすぐに元の場所に戻すこと。

2. リングゲージ点検方法

各設備に設置されているリングゲージ(図 2)には、表面に呼び径が記載されている。

記載されている呼び径よりも 0.01mm 大きいピンゲージを使用して点検を実施する。

使用するピンゲージが通らないことを確認する。



図 2

⇒ ピンゲージがリングゲージを通過してしまった場合、すぐに工場長に報告し、指示に従うこと。そのリングゲージは絶対に使用しないこと。

* ピンゲージは第 1 工場と第 4 工場間の保管エリアに保管されている。使用後はすぐに元の場所に戻すこと。

【補足】

現在、φ6 製品では、呼び径が 5.92 または 5.94 のリングゲージが使用されている。φ8 製品では、7.96 または 7.97 のリングゲージが使用されている(どちらのリングゲージを使用してもよい)

《メモ》

- ・ノギスのデプスバーの点検も含める。
 - ・ノギスのブロックゲージは校正時に測定が難しい→TM-X で測定できるように丸棒にできないか検討する。
- 外側用と内側用のマイクロメータを用意して、年1回の校正を実施する。

《改訂履歴》
