

ここでは日常点検時に実施する機内の切粉清掃手順について説明する。

1. 切粉清掃の目的

・切粉により各種スイッチ・センサが誤作動するのを防ぐ。特に以下のセンサ・スイッチの周辺に切粉が蓄積しないように注意する。

- ① カム軸上の近接センサ
- ② 首裏密着確認用センサ(近接センサ/KEYENCE GT2)

・段替時のツールスライド内部への切粉侵入防止(切粉が侵入すると正常に移動できない)
・切粉による電気配線の摩耗/断線防止
・清掃時に目視点検を行う

2. 清掃の実施

クーラントを流しながら、各機械専用のホウキを使用して切粉清掃を行う(図1)。

ホウキを使用して機械内部の切粉受けへ切粉を落とす。

<注意>

基本的にエアブローは使用しないこと。

(切粉が目に入る恐れがある。切粉飛散により周辺が汚れる。)

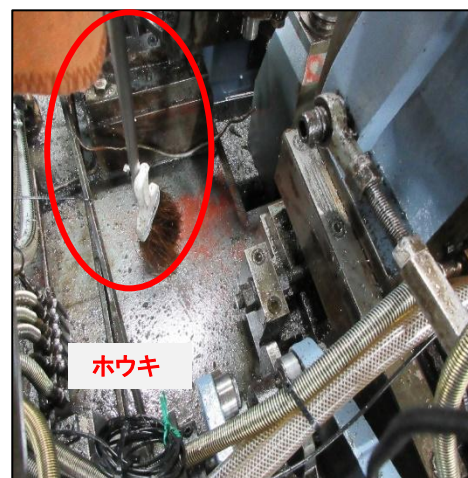


図 1

カム軸下部(図2)、穴明ユニットや面取ユニットのスライド部は重点的に清掃を行う。

* 図2で示すように機械のベッドが大まかに見えるまで清掃を行う。

* 作業時間の目安は5~10分程度

→非常に汚れており、時間がかかると思われる場合は、別途清掃の時間を設けること(工場長に連絡し、清掃タイミングを決める)

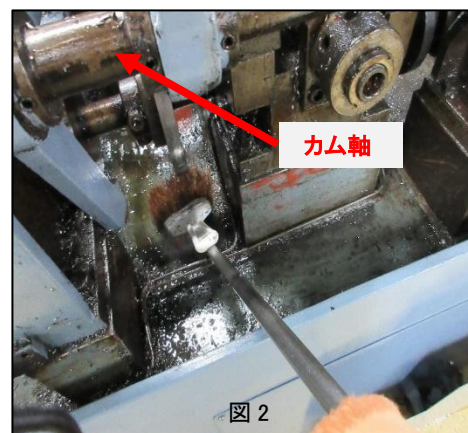


図 2

3. 目視点検ポイント

清掃時に以下の点に注意しながら点検を実施する。

- ・異常に汚れた部分はないか
- ・熱により黒く変色した部分はないか
- ・切粉が電気配線や油ホース上に蓄積していないか



M03-011_KDP 機内切粉清掃手順_220315.docx

作成 : 2022.03.09 山口 文徳

最終更新 : 2022.03.15 間瀬文博

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
