

この手順を実行する前に、ワークがカセットにあることを確認し、クランプのアジャスターを緩める。

1. 手回しハンドルを正回転させる(図1)

カムフォロアをクランプカムが一番高い位置に移動させる。

この位置がクランプの開始点である(図2)。



図 1



図 2

2. クランプの調整

アジャスターボルトを手で締める。

スパナを使用して、アジャスターを少なくとも 30 度回転させる。

アジャスターボルトのナットをロックする。(図 3)

3. LS 調整(図 3)

センサーのランプが点灯するまで、ボルトをセンサーに向けて調整する。

ライトが点灯したら、ボルトをセンサーに向けて少なくとも 10 度回転させ、ナットをロックする。

LS 調整参照

クランプ アジャスターボルト

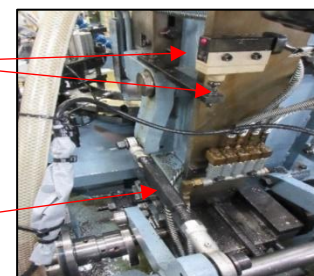


図 3