



ここでは横穴加工機(KDP/KDPN)で「横穴貫通異常」が発生した時の処置方法について説明する。
なお、本処置は『異常処置指定者』が実施する作業である(加工担当者の処置は禁止)

1. 3STの製品を確認する

- ・操作盤に表示されている異常内容を確認し、「リセットボタン」で異常を解除する。
- ・インデックスの3ST横穴貫通検査部の製品を取り出し(図1)、穴にピンゲージが通ることを確認する。(図4)



図1. 3ST貫通検査部



図2. ピンゲージ検査

① ピンゲージが通らない場合(ドリルが破損/摩耗している場合)

- ➡ 工場長に報告し、工場長の指示に従って作業する。

② ピンゲージが通る場合(ドリルが破損/摩耗していない場合)

- ➡ インデックス上の6STの製品(図3)を取り出し、リングゲージ検査を実施する(図4)。
- ➡ リングゲージOKの場合は手順2へ進む
リングゲージNGの場合は手順3へ進む



図3. 6ST排出直前部

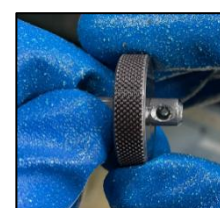


図4. リングゲージ検査

2. リングゲージ検査が OK の場合

受箱に入っている製品を全て良品と判断し、以下の作業を実施する。

- ① 受箱の製品を全てC箱に移し、受箱を空にする。
- ② 受箱を排出シュートの下へ戻す。
- ③ 設備を再稼働させ、排出される製品3つにリングゲージとピンゲージが通ることを確認する。

3. リングゲージ検査が NG の場合

・受箱に入っている製品を「異常品」として、異常選別を行う。

- ① 手順書「M08-001_異常時選別作業ルール」に従い、異常選別を実施する。
- ② 「M03-002_KDP横穴ドリル交換手順」に従い、横穴ドリルを交換する。
- ③ 「M03-003_KDP面取ドリル交換手順」に従い、面取ドリルを交換する。
- ④ 製品を1つ加工し、製品が良品であることを確認する(品質記録シートに記入する)。
- ⑤ 異常処置記録シートに記入・サインする。
- ⑥ 「異常停止中・稼働禁止」の明示を取り外す。
- ⑦ 作業者に機械の操作を引き継ぐ。



《メモ》 _____

・異常処置指定者の手順書であるが、手順 3 に加工担当者の作業が含まれている。

→異常処置指定者以外の作業は除外した方が分かりやすいのでは？ (2023.11.25 文博)

《改訂履歴》
