



ここでは横穴加工機で使用されたドリルが規定数を超えて使用されていないことを確認する手順を説明する。

《意味》 規定数を超えて使用されたドリルは摩耗しており、このドリルで製品を加工すると穴周辺にバリ／盛り上がりを引き起こす。バリ／盛り上がりが存在する製品は納入後の「組付不良トラブル」に繋がる。このため、必ず規定数以下の範囲でドリルを使用しなければならない。

《加工担当者の作業手順》

- ① 次工程に回す分(通常8箱)の加工終了時、最終品に対して品質チェックを行い、その記録を行う(記号「E」を記入)。
* 記号Eは「終物(おわりもの)」を意味する。
- ② 品質記録(図1)と使用済みドリル(図2)を準備する。
(使用済みドリル入れは各設備の制御盤に設置されている)
- ③ 職制を呼ぶ
- ④ 職制が工程カードにサインをした後、次工程に製品を回す。
- ⑤ 「使用済みドリル入れ」にドリルが残っていないこと(図3)を確認出来たら、次の製品の加工を開始する。

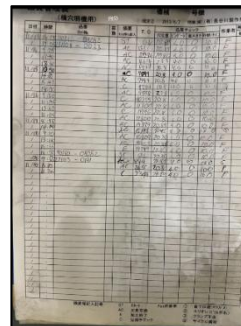


図1.品質記録

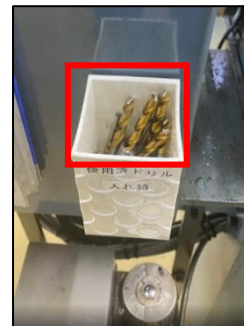


図2.使用済みドリル



《職制の作業手順》

- ① 加工が完了し、次工程に回す前に作業から呼ばれたら「使用済みドリル確認」の作業を行う。
- ② 設備に掲示されている作業指導票の「ドリル規定加工数」を確認する(図4)。
- ③ 品質記録(図1)を確認し、該当範囲においてドリルの加工数が規定数を超えていないことを確認する。
* 記号ACとACの間隔がドリル加工数である
* 該当範囲(次工程に回す分)は記号「E」と「E」に挟まれた範囲である。
- ④ 「使用済みドリル入れ」に入っているドリルの本数と品質記録のドリル交換本数が一致していることを確認する。(図1)(図2)
- ⑤ 全て問題がなければ工程カードに**使用済みドリル本数**(横穴および面取で使用した全ての本数)を記入し、**サイン**する(図5)。
品質記録シートの「ドリル確認者」欄に**サイン**する。(図6)
もし規定数を超えていた場合や使用済みドリルの過不足が発見された場合は、すぐに工場長へ報告する(絶対に次工程に回さないこと)
- ⑥ 上記手順で確認した使用済みドリルを「使用済みドリル入れ」(図7)に移動させる。

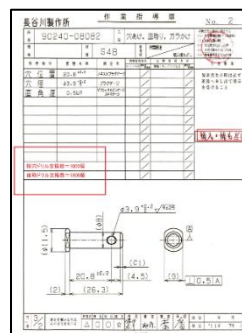


図4.作業指導票



図5.工程カード



図6.品質記録シート



図7.使用済みドリル入れ(研磨前)

《注意》 設備に設置される「使用済みドリル入れ」にドリルを残さないこと。

《メモ》 _____



M03-024_使用済ドリルの加工数確認手順_240122.docx

作成 : 2023.11.15 ルオン

最終更新 : 2024.01.22 ルオン

承認:間瀬文博

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》

2023.12.24	職制確認タイミング・確認内容変更: (本数記入、「ドリル入れ」空にする)
2024.01.22	ドリル本数を確認後、品質記録シートの「ドリル本数確認者」欄へサインする。