




ここでは自動穴加工機(KDPF)の段替え手順について説明する

1. 測定具・治具・ゲージ・刃具の準備

2. 「品番切替画面」での品番切替

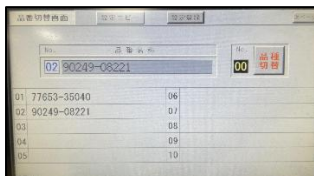


3. インデックスのカセットの交換



4. 3・4・5ST のオサエの交換

3ST のドリルブッシュの交換

3・4・5ST のドリルホルダとドリルの交換

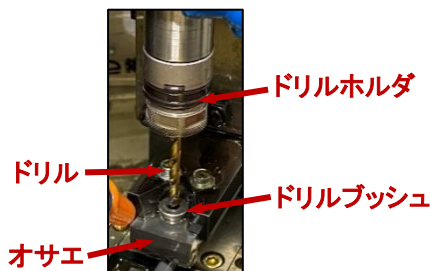


5. 3・4・5ST のドリル位置の調整(製品軸方向)

6. パーツフィーダの調整



7. レールシュートの幅、ストッパーの位置の調整

反転用爪の交換、位置の調整

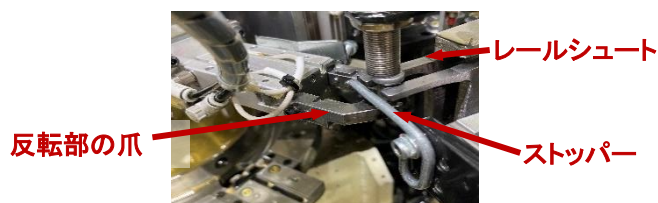

8. 排出用爪の交換



9. クーラントの向きと吐出量の確認

クーラントが十分に加工点にあたっていることを確認する



10. 5 個の製品を、1 個ずつ手供給で加工し、寸法の微調整(調整終了後に全て廃棄)

11. 製品をパーツフィーダに投入し、自動加工を開始する



12. 加工順番で品質チェック用製品の準備

専用トレイに加工後の製品を 6 個並べる

(6 個はインデックスの 1 周加工した個数)。

《注意》

手順3でカセットを交換した場合は加工後製品を **18 個** 並べる。

(18 個はインデックスの 3 周回転し、加工した個数)

13. 作業者が職制を呼び出し、職制が手順 12 の製品の寸法チェック

OK の場合は次の手順 14 へ

NG の場合は職制の指示に従って再調整する。

14. 品質管理表を記入し

初物と終物を保管箱に入れる



15. 運転準備ボタン、自動ボタンを押し、加工を開始する





《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
