





ここでは自動穴加工機(KDPF2号機)の段替え手順について説明する

## 1. 測定具・治具・ゲージ・刃具・図面の準備

## 2. 図面の掲示、「品番切替画面」での品番切替

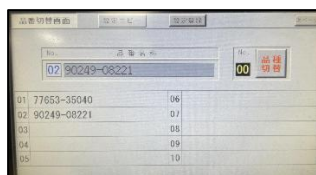


## 3. インデックスのカセットの交換

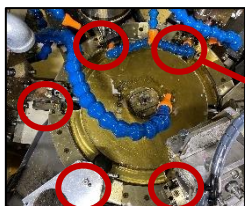

## 4. 3・4・5ST のオサエの交換

### 3ST のドリルブッシュの交換

### 3・4・5ST のドリルホルダとドリルの交換

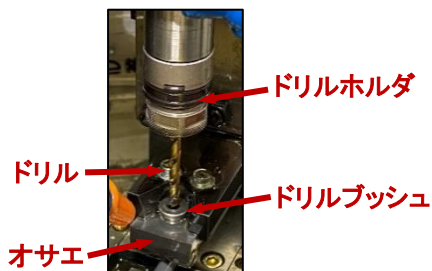

## 5. 3・4・5ST のドリル位置の調整(製品軸方向)

## 6. パーツフィーダの調整




## 7. レールシュートの幅、ストッパーの位置の調整

### 反転用爪の交換、位置の調整



## 8. 供給と排出用爪、排出受治具の交換

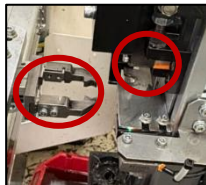

## 9. クーラントの向きと吐出量の確認

クーラントが十分に加工点にあたっていることを確認する



## 10. 5個の製品を、1個ずつ手供給で加工し、寸法の微調整(調整終了後に全て廃棄)

## 11. 製品をパーツフィーダに投入し、自動加工を開始する



## 12. 加工順番で品質チェック用製品の準備

専用トレーに加工後の製品を 6 個並べる

(6 個はインデックスの 1 周加工した個数)。

### 《注意》

手順3でカセットを交換した場合は加工後製品を **18 個** 並べる。

(18 個はインデックスの 3 周回転し、加工した個数)

## 13. 作業者が職制を呼び出し、職制が手順 12 の製品の寸法チェック

**OK** の場合は次の手順 14 へ

**NG** の場合は職制の指示に従って再調整する。

## 14. 品質管理表を記入し初物と終物を保管する



## 15. 運転準備ボタン、自動ボタンを押し、加工を開始する





《メモ》 \_\_\_\_\_

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |