



ここでは先付加工機(RD)における「ワーク位置確認異常」が発生した時の処置方法について説明する。

なお、本異常は加工前製品がチャッキング時に前方(ツール側)にずれていることで、位置決めが正常に行われなかった場合発生する。

<注意>この処置を間違えると「全長短寸の不良」が発生する

1. 異常発生時の状況確認とアラーム解除

- ・異常内容:「ワーク位置確認異常」(図1)
- ・異常発生時、位置決め板が製品の下に位置している(図2、図3)。
- 正常時は位置決め板が製品を後方(ツール反対側)へ押し付けている状態
- ・異常状態を確認した後、「リセット」ボタンを押して、アラームを解除する。



図1



図2

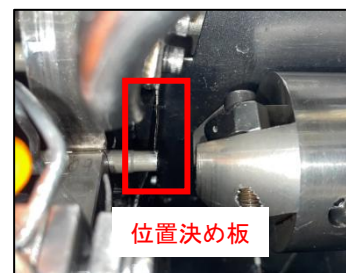


図3

2. ワーク受箱の移動(不良品・未加工品の混入防止)

- ・「製品受箱」内の製品をC箱に移し、受け箱を横に移動させる(図4)。
- (排出シュートからの不良品・未加工品を混入させないため。)

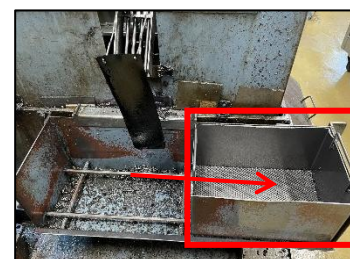


図4

3. 位置ズレ製品の処置

- ・位置決め板を手で押さえながら(図5)、製品を位置決め基準方向(ツール反対側)に押し付ける(図6)。
- ・位置決め板が製品を基準方向へ押し付けていることを確認する(正常状態の確認、図7)。



図5



図6

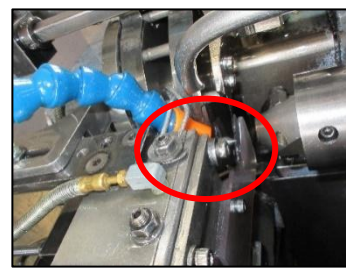


図7

4. ワーク受箱が空になっていることを確認し、元の位置へ戻す

- ・ワーク受箱が空になっていることを確認し、排出シュートの下に戻す(図8)。
- ・自動運転で製品を3つ加工し、それぞれの寸法と外観を確認する。
- ・問題がなければ連続運転を再開する。

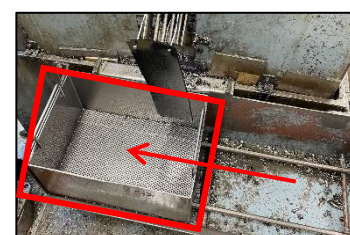


図8



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
