



ここでは新ドリル研磨機(型式:EZ-13)のドリル研磨手順について説明する。

《注意》 研磨前にドリルの先端を油掃除すること。

1. ドリル研磨先端角のセッティング

・ドリル先端角によって決められた研磨角をセッティングする。「EZ-13 操作手順④を参照」

先端角の基準は「表1」を参照する。

ドリル先端角表	
ドリル種類	先端角
穴明けドリル	118°
KDP用: 面取りドリル (ドリル径: φ4.0-φ4.8-φ6.5-φ7.5)	110°
特集面取りドリル	90°
NC用センター・面取りドリル	120°



2. コレットホルダーにドリルをセット

・セット手順は「EZ-13 操作手順⑤」を参照する。

・ドリル径に応じたドリルコレットを選定する。

例:「～3.0」のコレットはドリルφ2.5～φ3.0用になる。

・ドリル出量は専用治具の溝の長さに合わせて、出量セットする。(右図)


「小」:コレット小使用時の出量, 「大」:コレット大使用時の出量



3. ホルダーを本体にセット

・セット手順は「EZ-13 操作手順⑥」を参照する。

《ポイント》 水平線とだいたい平行にする。

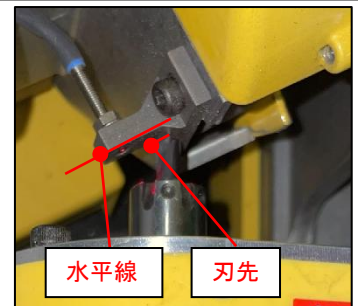


4. 研磨プログラムを選定・研磨する

・タッチパネルでの操作で右図の手順通り研磨を行う。

右図の①→②→③→④手順を行う。

注意:「先端角確認してください」画面が出た時に、


再度先端角セッティングが合っているか、確認する。

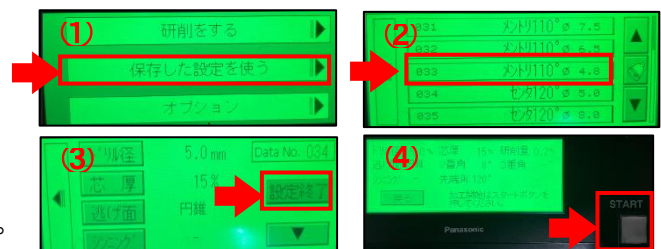

3. 研磨後刃先の形状・角度確認

・研磨後に拡大鏡を使用してドリルの「切刃形状・先端の振分・摩耗部残りのない」ことを確認する。

・刃先が良品になったことを確認したら、ドリル径によって指定された研磨済み箱に入れる。

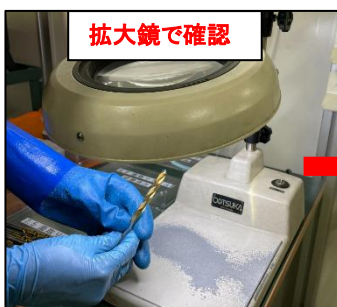

研磨の良い例

研磨悪い例



《メモ》 _____

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》
