






ここでは NC 旋盤のドリル交換手順について説明する。

NC 側は「M06-006_NC 旋盤 ドリル交換手順書用機械操作資料」を参照する。

1. 工具・ドリルの準備

必要工具は右図のとおり。

加工指導図面を確認しながら、ドリルを準備する。

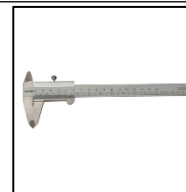

2. 「設備状況」セレクトを「刃」に合わせる

3. RB を「メンテ」位置へ移動、OK 箱台を退ける

4. NC 旋盤のタレットをドリル交換位置へ移動

- ・NC の扉を閉める。
- ・NC を「JOG」モードに切り替える。
- ・タレットを「-X」方向に移動させる(早送りで OK)。
(ドリルを交換しやすくするため、NC を手前に移動させる)
- ・図面の指導ドリルのタレット位置へタレットを回転させる。

5. ドリルを取り外す

- ・NC の扉を開ける。
- ・右図の様にコレットを緩め、ドリルを取り外す。

右図

6. ドリル交換

- ・新しいドリルをコレットに入れ、ドリルが動かない程度に
手でコレットを軽く締める。
- ・ドリル出量を 30mm にセットし、コレットを工具で本締めする。

7. NC 原点復帰

- ・NC の扉を閉める。
- ・NC の「REF」ボタンを押し、原点復帰モードに切り替える。
- ・タレットの「+X」「+Y」、主軸の「+C」を原点まで押す。
- ・タレットを No.6 を手前に回転させる。(ロボットハンドに干渉させないため)
- ・原点復帰した後、NC の「AUTO」モードに戻す。

8. 主軸を「オリエンテーション」位置へ移動

- ・操作盤を「各個」モードに切り替える。
- ・「オリエンテーション指命」ボタンを押し、主軸を 20° の位置へ回転させる。
- ・操作盤を「自動」モードに戻す。

9. 「設備状況」セレクトを「自」位置に戻す

10. 製品箱受け台を戻す

11. 搬送部原点復帰

12. 加工開始、品質記録シートを記入



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
