



ここでは、加工工程で抜取検査作業について説明する。

抜き取り検査の意味:加工された製品の品質チェックすることにより、

不良品が発生された場合は、早めに発見し、設備をすぐ止めれるためであり。

実施タイミング:作業指導票-光和標準に記載ある抜取検査時、異常処置後の品質確認時、修理後の品質確認時

《注意》 外観不良・寸法不良が発見した場合は、すぐに「**止める・異常明示・呼ぶ・待つ**」のルールを徹底すること。

異常品はチョイ置きをしないこと。

1. 抜取検査個数と検査内容:

検査個数:

- ・外観検査:5個(受箱内)
- ・寸法測定+精密外観検査:1個(受箱外) ※この1個は検査後に赤箱に廃棄すること。


検査内容:

- ・外観検査:製品の全体表面+加工面
- 加工部検査:加工面ムシレ、バリ、ヘソ、加工振れ等
- 製品表面の全体:クランプキズ、位置決め・ガイドによりキズ、打痕等

《確認ポイント》

製品にキズ・打痕・変形・加工面ムシレ・バリがないことを確認する。

- ・寸法検査:作業指導票-光和標準図に定められている管理項目(幾何公差・粗さを含む)

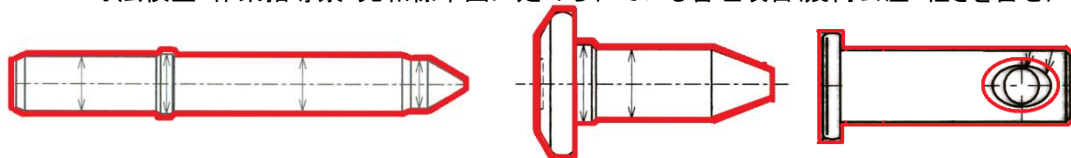

2. 受箱内の外観検査:

箱内の製品の全体が異常がないか、目視で確認する

一番上から5個を取出し、1個ずつ外観検査する(検査内容:手順①を参照する)(図1,2)







正常に検査出来た後、受箱内の製品を製品箱へ入れ替え、手順③へ (図3)

3. 最新の1個を加工し、精密検査する

- ①1個を加工する。
- ②排出シュートから、最新加工品を取出す。(図4)
- ③エアブロー→パーツクリーナー→ティッシュの順で製品を清掃する。(図5)
- ④拡大鏡をランプ付け、拡大鏡で外観検査する。(図6)
- ⑤寸法測定する。(図7)
- ⑥製品を赤箱に廃棄する。(図8)

《注意》絶対に加工機の受箱や製品箱に戻さないこと。

4. 品質管理表に記録し、加工開始する

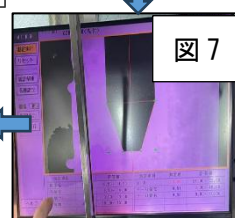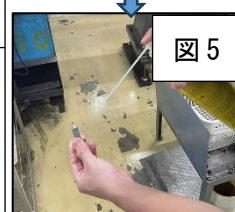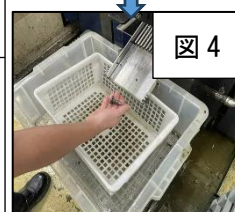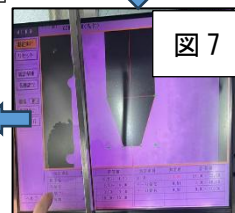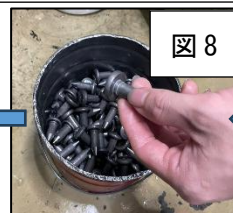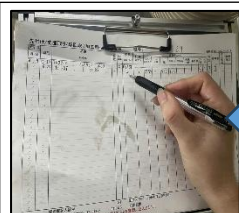



M06-011_加工工程 抜取検査手順書.docx

作成 : 0025.05.30 ルオン

最終更新 : 2025.06.03 ルオン

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》

24.12.28	光和標準図面変更、品質管理表の変更があるため、訂正した