



お客先から材料を受入れた場合、最初の加工工程で加工前に材料を確認する。ここではその材料の確認手順について説明する。

受入れ検査実施タイミング：ロット変更時、品番変更時

1. かんばんと図面の品番確認をする

かんばんに記載された品番を確認する(図1)。

これから加工する図面の品番を確認する(図2)。

かんばんと図面の品番が一致しているか確認する。



図 1

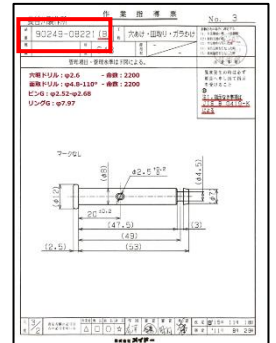


図 2

2. 材料の外観をチェックする

チェック方法：

最上段の製品箱から材料を取出し、以下の項目について1個ずつ外観をチェックする(図3)。

- ・チェック個数：5個
- ・形状の確認：図面と違いがないか。
- ・欠陥の確認：変形・欠損・バリがないか。
- ・表面状態の確認：キズ、ひっかき傷、打痕、サビ、異物がないか。

結果：

OKの場合：材料を箱に戻し、次の手順(手順3)に進む。

NGの場合：工場長を呼び、指示を待つ。

※注意：勝手に加工を開始しないこと。

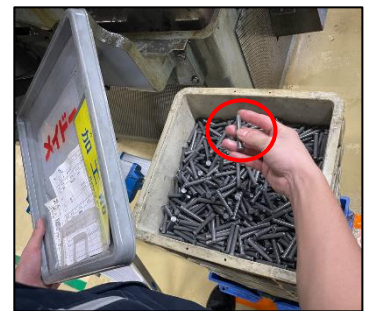


図 3

3. 材料の寸法を測定する

一番上の製品箱から材料を「5個」測定する。

光和標準図面での緑色枠に囲まれた寸法を(図4)。

製品を測定する(図4)。

測定項目：緑色枠に囲まれている寸法

測定結果：

OKの場合：測定した材料を「終物」として保管し、次の手順(手順4)に進む。

NGの場合：工場長を呼び出し、工場長の指示を待つ。

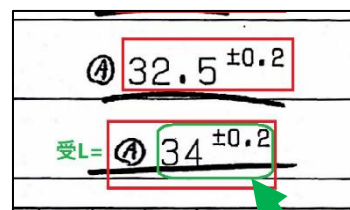


図 4

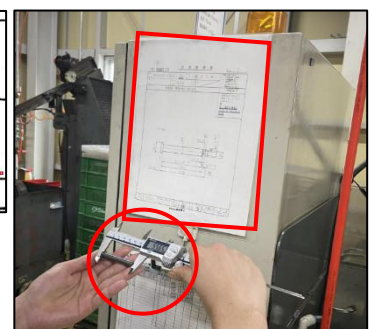


図 5

4. 品質管理表に記録する

①「品番・LotNo.」を記入する(図5)。

②手順3で測定した結果を代表の「1個」の寸法を記入する。

③「受入確認」欄に「○」記入する(図6)。

④外観欄にOKの場合「○」、NGの場合「×」を記入する。

⑤他の欄に横棒「—」を記入する。

品番	箱数	受入確認	摘要
ロットNo.			
90240-08082, Lot 241001-1234	—	○	—
d= 7.94, L=26.4	—	—	C
	—	—	C

図 6



《教育訓練実施記録》

日付	教育訓練者	作業者	内容	結果
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	

《メモ》 _____

・XXXXXXXXX

《改訂履歴》

24.12.28	光和標準図面変更、品質管理表の変更があるため、訂正した
26.02.05	教育訓練実施記録を追加した。 ルオン