


ここでは 2D ピックアップ検査機の品番切り替え時における段替手順について説明する。

1. 「運転選択」スイッチを各個モードにする。

2. 品番切り替え

タッチパネルの「品番切替」画面で、検査する品番を選択し品番を切替える。


※PLC と画像検査プログラムの番号が一致しているかを確認する。

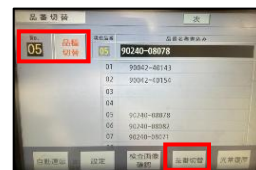

3. 搬送ローダ用の爪交換

ワーク図を確認し、ワークの胴体径によって決められた爪を交換する。

爪が 3 種類(φ6 用・φ8 用・φ10 用)ある。

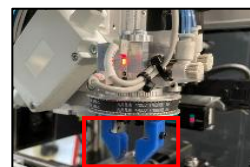

4. 誤落下防止カバーの位置確認・段替え

画像検査画面の「段替えモード」を ON にし、「段替え画面表示」を押す。

各個 BOX で「連続トリガー」を押す。

画面を見ながら決められた位置にカバーを合わせる。

各個 BOX で「連続トリガー」を解除する。



5. 検査部製品受ローラの位置調整

ローラ位置を調整する。

注意: 工程カードの検査工程にローラ直径が指定されている場合は
指定されたローラへ段替えする。

6. 検査ローラ位置決め用ストッパ交換

工程カードの検査工程に記載されているストッパ出量に調整する。

7. 自動運転モードに切り替える

「運転選択」で自動モードに合わせる。

画像のオリジナルメニューで段替えモードを OFF にし、自動画面を表示する。

8. OK・NG マスタの寸法・流れ確認

自動運転モードで図の様にマスタワークを 1 個ずつコンベヤに入れて、1 サイクルで検査動作を確認する。

※OK マスタが OK 箱に排出されているか確認する。


※OK マスタの寸法が、図面に記載されているマスタ寸法と合っているか確認する。

マスタ寸法±0.03 範囲内であれば OK

※NG マスタが NG 箱に排出されているか確認する。

※NG マスタの NG 内容が合っているか確認する。

全てのマスタワークを保管棚に戻す。道具を片付ける。

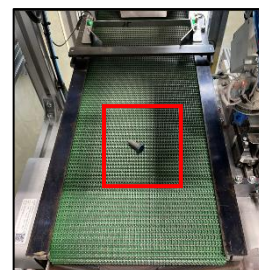

9. 残品確認

※残品確認手順は「M08-003 2D ピックアップ検査機 残品確認手順書」を参照する。

10. 検査開始

※検査開始前に、必ず OK 品・NG 品・箱入数のカウンタを確認し、「0」リセットする。



M08-002_2D ピックアップ検査機_段替え手順書_221012.docx

作成 : 2022.5.20 ルオン

最終更新 : 2022.10.12 ルオン

承認: 間瀬文博



《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
