



ここでは横穴検査機(25・37号機)の異常発生時において、ベルト上に残留した製品の処置方法について説明する。

【注意】ベルト上にワークが残った状態で自動運転を開始すると、NG判定品が製品箱に入る可能性がある。

【注意】タッチパネルに「要再検査」が表示された場合は、本手順に従わず、検査済みの製品(OK品受箱内)を再検査すること。



この状態でそのまま自動運転を開始するとベルト上の製品がOK品受箱に流入する恐れがある！

1. 異常解除、OK品受箱にフタをする。

リセットボタンを押し、異常解除する。

OK品受箱にフタをする(異常処置中に異品・不良品を混入させないため)



図1

2. 振り分けフラップのNG側移動

「運転選択」スイッチを「各個」に切り替え、NG振分スイッチを「出」にし、フラップをNG側へ移動させる(図2、図3)。

「運転選択」スイッチを「切」の位置に変更し、モーターをフリー状態にする(図4)。



図2

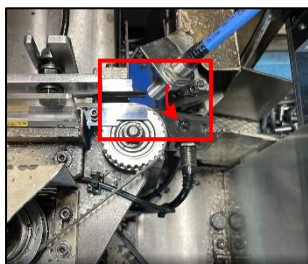


図3



図4

3. 手動によるNG側排出&ワークなし確認

手でベルトを回しながら、ベルトの上に残っている製品をすべてNG側へ落とす。

【POINT】

ベルト上に製品がなくなった時点で、製品通過部を指で触り、製品がないことを確認する(目視だけではダメ!)

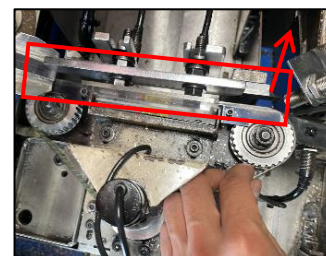


図5

4. 自動運転再開

OK品箱のフタを取り外す。

「運転選択」スイッチを「自動」へ切り替え、「運転」ボタンを押して自動運転を再開する。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
