



ここでは手動でリングゲージ検査を行うときの手順について説明する。

《意味》 穴または面取り周囲にバリ／盛り上がりが存在すると製品出荷後に「組付けられない」という重大トラブルが発生する。画像検査では検出不可能なため、本検査は非常に重要である。

1. 検査用リングゲージの準備

検査対象の胴体径によって使用するリングゲージが異なる。

右表を参照し、使用するリングゲージを保管棚から持って来る。

(作業終了時にリングゲージを保管棚の元位置に戻すこと)

《注意》 品番77653-34060は例外的にリングGφ8.07を使用する。

胴体径	検査用リングG	チェック用ピンゲージ
φ 8.0	7.97	φ 7.98
φ 6.0	5.94	φ 5.95

☞ リングゲージを使用する前に「チェック用ピンゲージ」が通らないことを確認すること(摩耗チェック)

2. 検査手順

・検査前のC箱は右側、検査後良品のC箱は左側に置く(図1)。

・利き手に製品を持ち、反対の手にリングゲージを持つ。

・検査前の製品箱(右側箱)の上で製品をリングゲージに通し、検査する(図2)。

《注意》 検査後良品のC箱上では検査をしてはいけない

(製品を落とし、良品に混入する危険性があるため)

【検査方法】

リングゲージが穴と面取り部全てに通過していることを確認する(図3)。

【記録】

① 検査終了時に「検品記録(リングゲージ検査用)」に下記項目を記入する。

品番・LotNo.・検査箱数・NG数・サイン

② 工程カードに日付とサインを記入する。

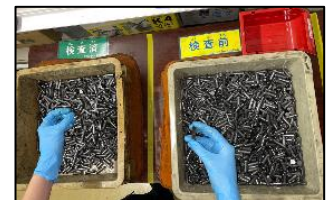


図1.箱の位置



図2.作業位置



図3.検査OK位置

3. 作業中の厳守事項

- ① 検査前・検査後の明示をする(明示カードを配置する)。
- ② 検査場所から離れるときは、C箱に必ずフタをする(検査前後両方)。
- ③ 同じ場所で複数人による検査をしない。
- ④ 製品・リングゲージをチョイ置きしない。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
