

ここではDINネジ検査機(61号機)で画像検査でNG判定された製品の取り扱いについて説明する。
検査Lotの途中でもこの手順を行うこと。

1. 画像検査のNG判定品を専用のNG箱に集める

検査機の稼働中に発生した「画像NG判定品」は、専用の箱(黄箱)に集めておく。

「検査機内のNG箱」から直接供給部に戻さないこと。

画像NG判定品の数に応じて、下記の手順に従う。

- ①画像NG判定品が50個以下の場合: 以下の「手順2」へ
- ②画像NG判定品が50個以上の場合: 工場長又は、上長へ連絡し、指示を待つ。

《補足》画像検査NGがカウントアップ時、機内の画像NG箱内品を「NG判定箱」(黄色箱)へ移動。

《注意》ネジ通し検査のNG品に混ぜないこと。

NG判定品が50個以上の場合には以下の手順2、3、4を行わないこと。



図1. 「NG判定」の箱へ集める

2. 画像検査のNG判定品を目視検査する

同Lotの製品を全て検査した後(Lotの途中も含む)、

上記手順1の専用「画像検査NG判定箱」(黄箱)の製品を目視検査する(図2)。

目視検査は動画手順「M08-20_DINネジ 画像検査・ネジ通し検査手順」に従って行うこと。

《注意》目視検査時に重大不良の確認も確認すること。

「M08-006_画像検査装置_NG判定品の不良内容確認手順」を参照する。

※NG品、重大不良品はチョイ置きをしないこと。



図2. 目視検査

タッチパネルのNGカウンタをリセットする。

この手順の目視検査の結果により: 下記の処置ルールに従う。

- ①目視検査がNGの場合: NG箱(赤箱)に入れる(図3)。
(下記の「手順3」実施した後、工場の切粉受け箱に全て捨てる)
- ②目視検査がOKの場合: 検査機へ投入し、再検査する(2回目検査)(図4)。



図3. NG品箱(赤箱)に入れる

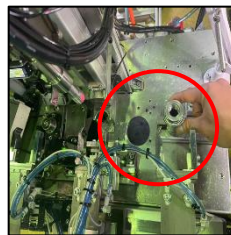


図4. 検査機に投入、再検査する

3. 良品箱の取り出しと品質記録

機内の良品箱(C箱)を検査機から取り出し、良品箱置き場へ移動させる。

品質管理表に良品の数を記録する(タッチパネルの数値を転記する)。

良品箱には必ずフタをし、工程カードに検査済みの記入をする。

良品(C箱)は、出荷待ち製品置き場に移動させる。

《注意》必ずこの手順3→下記の手順4の順番を実施すること。逆順番は禁止する。

4. 上記の手順2のNG品を廃棄する

NG品の数を確認し、品質管理表シートへ記入する。NG品を廃棄する。

- ①手順2で目視のNG品
 - ②検査機へ再検査のNG判定品(2回目のNG品)
- 全て廃棄する(切粉受け箱へ)(図5)

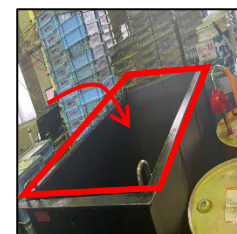


図5. NG品廃棄

《メモ》 _____

《改訂履歴》

2025.01.11	NG判定入れ用箱の色がオレンジ→黄色へ変更した為、訂正した。 ルオン