

ここでは【自動ドリル研磨機】(横穴明ドリル用と面取りドリル用)を使用したドリル研磨方法について説明する。

横穴明ドリル($\phi 1.9 \sim \phi 5.5$ 、ドリル角 118°)は【自動式ドリル研磨機(旧タイプ)】を使用する。

面取りドリル($\phi 6.5 \sim$ 、ドリル角 110°)は【自動式ドリル研磨機(MA MODEL)】を使用する

1. ドリル長さ確認

ドリルの長さが研磨可能か、治具で確認する。

ドリルが治具に入らないことを確認する。

※ドリルが治具に入って短すぎると、

加工機のドリルコレクトチャック不良の原因になるので、研磨せずドリルを捨てること。



図1.ドリル長さ確認(NG例)

2. 研磨機のドリル設定

①研磨機のON/OFFスイッチ(緑スイッチ)をONにする(図2)。

②ドリルをチャックに差込み、反時計方向に回して位置決めする。

③チャックハンドを時計方向に回し、ドリルチャッキングする(図3)。



図2

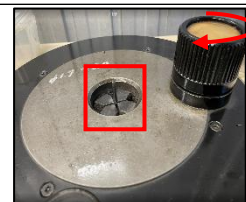


図3

3. 切込み回数の設定

UP・DOWNスイッチを押し、切込み回数を6回に設定する(図4)。



図4

4. ドリルの逃げ角の設定

ドリル径によって決められた位置(S,M,L)にピンを合わせる(図5)。

・穴明けドリル

位置	ドリル径
S	$\phi 1.9 \sim \phi 2.1$
M	$\phi 2.2 \sim \phi 4.0$
L	$\phi 4.0 \sim \phi 5.5$

※ $\phi 4$ ドリルは基本M位置にするが、

ドリルが上手く穴明けできない場合はL位置に合わせて研磨すること。

・面取りドリル

位置	ドリル径
M	$\phi 6.5 \sim \phi 8.0$

※ $\phi 6.5$ 以下のドリルは【手動式ドリル研磨機】で研磨すること。別手順を参照する。



図5

5. ドリルの研磨

スタートスイッチ(赤スイッチ)を押す(図6)。

設定した回転数を回ったら、テーブルが止まる。発振音がしたら研磨完了。

ドリルを外して、刃先を確認する。

※研磨失敗の場合はドリルを再設定して、研磨すること。

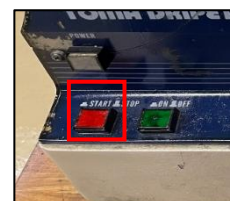


図6



MM99-001 ドリル研磨手順書(自動式ドリル研磨機)

作成 : 2022.09.14 ルオン

最終更新 : 2022.09.14 ルオン

承認:間瀬文博



MM99-001 ドリル研磨手順書(自動式ドリル研磨機)

作成 : 2022.09.14 ルオン

最終更新 : 2022.09.14 ルオン

承認: 間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
