

ここでは【手動ドリル研磨機】(面取りドリル用)を使用したドリル研磨方法について説明する。

研磨可能ドリル: $\phi 2.5 \sim \phi 7.5$ 、ドリル角 110°

1. ドリル長さ確認

①ドリルの長さが研磨可能か、治具で確認する。

②ドリルが治具に入らないことを確認する。

※ドリルが治具に入って短すぎると、

加工機のドリルコレクトチャック不良の原因になるので、研磨せずドリルを捨てること。



図 1.ドリル長さ確認(NG 例)

2. 研磨機にドリルの設定

①研磨機のON/OFFスイッチ(緑スイッチ)をONにする(図2)。

②ドリルをチャックに差込み、反時計方向に回して位置決めする。

③チャックハンドを時計方向に回し、ドリルチャッキングする(図3)。



図 2

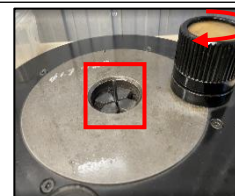


図 3

3. ドリルの逃げ角の設定

ドリル径によって決められた位置(M・L)にピンを合わせる(図5)。

M: $\phi 2.5 \sim \phi 5.0$

L: $\phi 5.1 \sim \phi 7.5$



図 4

4. ドリルの研磨

①スタートスイッチ(赤スイッチ)を押す(図5)。

②研磨テーブルが回転する。

③砥石をドリル研磨位置に合わせる。

研磨音がするまで研磨量調整のツマミを時計方向にゆっくり回す(図6)。

④研磨する。

ツマミを時計方向に3メモリずつ回して研磨する。

注意: ツマミを回す際は図7の様にテーブル位置を合わせること。

※ツマミの1メモリ当たり: 0.02mm削る。

ツマミが止まるまで繰り返し研磨する

⑤テーブルの回転を止める。

研磨音がなくなると、図8の様にテーブル位置を合わせて、

スタートスイッチ(赤スイッチ)を押し、テーブル回転を止める。

⑥ドリルを外し、刃先を確認する。

※研磨失敗の場合はドリルを再設定して、研磨すること。

⑦研磨完了。

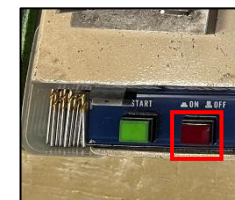


図 5



図 6



図7: 研磨ツマミ回す位置
(正面から見る絵)



図8: 研磨止め位置
(正面から見る絵)



MM99-002 ドリル研磨手順書(手動式ドリル研磨機)

作成 : 2022.09.16 ルオン

最終更新 : 2022.09.16 ルオン

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
